

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation


Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.


Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse http://books.google.com

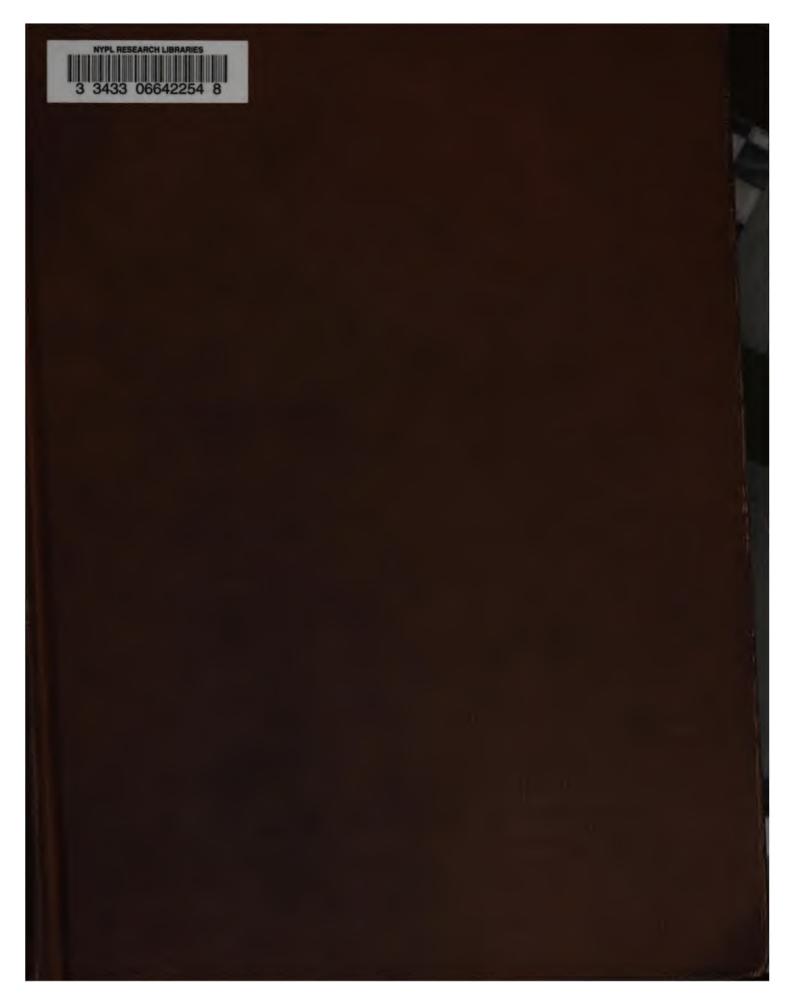

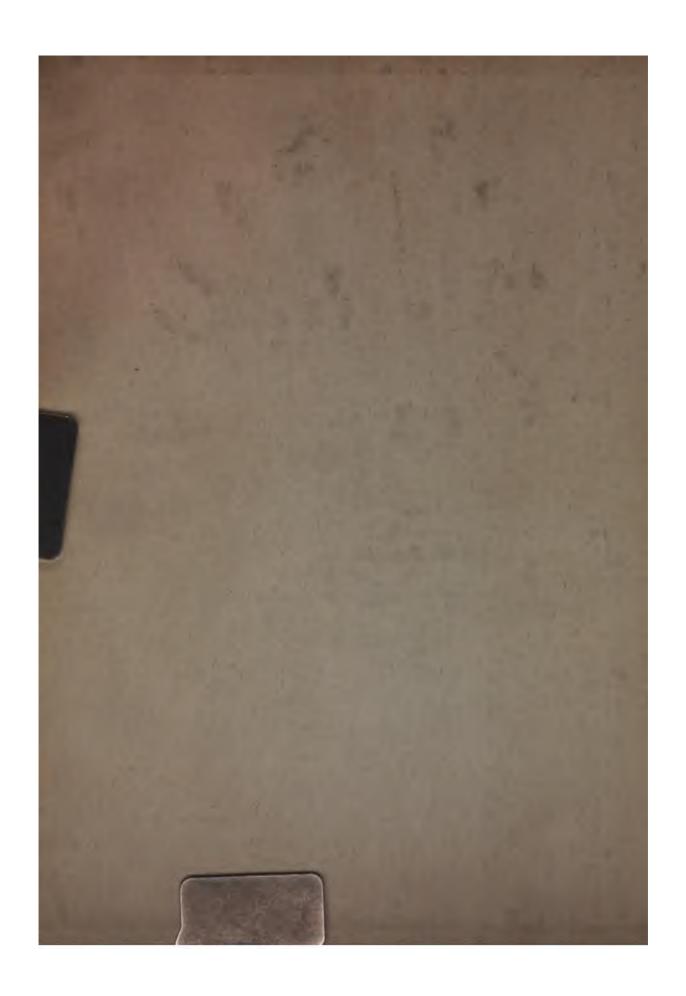

•	
•	

·			

. . • .

## VOYAGES MÉTALLURGIQUES.

•

## VOYAGES

## MÉTALLURGIQUES,

OU

#### RECHERCHES ET OBSERVATIONS

Sur les Mines & Forges de fer, la Fabrication de l'acier, celle du fer-blanc, & plusieurs mines de charbon de terre, faites depuis l'année 1757 jusques & compris 1769, en Allemagne, Suéde, Norwege, Angleterre & Ecosse.

#### SUIVIES

D'un Mémoire sur la circulation de l'air dans les Mines, & d'une Notice de la Jurisprudence des mines de charbon dans le Pays de Liege, la Province de Limbourg & le Comté de Namier.

#### AVEC FIGURES.

Par feu M. JARS, de l'Académie Royale des Sciences de Paris, de celle de Londres pour l'encouragement des Arts, & Affocié de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon.

DÉDIÉS A L'ACADÉMIE ROYALE DES SCIENCES DE PARIS,

Et publiés par M. G. JARS, Correspondant de l'Académie Royale des Sciences de Paris, & Associé à celle de Lyon.

Veniet tempus, quo posteri nostri tam aperta nos nescisse, mirentur.

Sense. Nat. quaft. ch. 25.



A LYON,

Chez GABRIEL REGNAULT, Libraire, rue Merciere.

M. DCC. LXXIV.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE.

.

.

•

•

.

. --

.

•

# A MESSIEURS DE L'ACADÉMIE ROYALE 'DES SCIENCES DE PARIS!

## MESSIEURS,

L'honneur que vous aviez fait à mon frere, en lui décernant une place parmi vous, vous donnoit des droits, sur les Ouvrages qu'il avoit entrepris; cette réflexion a du m'enhardir à vous en faire hommage.

Aidé de vos conseils & de vos lumieres, il pouvoit se flaner de les porter à une plus grande perfection, & de mériter un jour de les voir associés aux productions immortelles dont vous enrichissez les Sciences.

Une mort prématurée a privé ses écrits d'un avantage précieux; mais vous avez permis, MESSIEURS, qu'ils parussent sous vos auspices; c'est un préjugé bien favorable pour eux; c'est en même temps un nouveau sujet de reconnoissance dont je fais gloire de vous rendre le témoignage public, au nom d'un frere chéri que vous avez daigné regretter, & dont je ne cesserai de pleurer là perté;

Les soins que j'avois pris pour rédiger ou pour mittere en ordre ses manuscrits, sont de foibles preuves de la vive amitié qui m'unissoit à lui, & du desir ardent que j'ai de mériter le titre de Correspondant, que vous m'avez accordé.

Je suis avec respect,

MESSIEURS.

Votre très-humble & très-obéissant serviteur, G. JARS.



## PRÉFACE.

S I la France est distinguée dans l'Europe, par les avantages de sa position, de son climat, de son terroir & de ses récoltes, elle ne doit pas être moins considérée relativement aux richesses que la terre renserme dans son sein.

Dès les temps des Romains, on y travailloit des mines, & plusieurs de nos Rois leur ont succefsivement donné une attention particuliere; mais leur exploitation s'est rarement soutenue en vigueur; & les progrès de la Métallurgie, en France, ne peuvent être comparés avec ceux que les Etrangers ont sait dans cet Art.

Les François en possession de mille autres avantages, paroissent avoir négligé trop long-temps de s'en procurer, peut-être des plus réels, en portant l'exploitation de leurs mines au point de per-

fection dont elle est susceptible.

Un Ministre éclairé, embrassant dans ses vues patriotiques tous les objets qui peuvent augmenter la puissance & les sorces de l'Etat, a reconnu, dans ce siecle, l'important des mines nationales, & la nécessité d'une Métallurgie raisonnée & soumise à des principes, que l'expérience, la Chymie & plusieurs parties de la Physique peuvent seules établir solidement.

Le Ministre s'est donc empressé d'animer & de protéger l'étude de cette Science. Mais, convaincu que la théorie ne seroit qu'une spéculation infructueuse, sans la connoissance de la pratique, il a porté ses vues plus loin; le même esprit qui l'avoit engagé à faire voyager des philosophes, pour déterminer la figure extérieure de la terre, lui sit penser que les voyages pouvoient seuls former des éleves, pour perfectionner l'art d'extraire & de travailler les métaux ensevelis dans sa prosondeur.

Mon frere avoit été instruit des principes sous les meilleurs maîtres, & par plusieurs années d'application. En 1757, on jetta les yeux sur lui, pour aller en Allemagne, avec M. Duhamel, qui avoit sait les mêmes études, (\*) visiter les mines de la Saxe, de l'Autriche, de la Bohême, de la Hongrie, du Tyrol, de la Carinthie & de la Styrie; l'année suivante, il sut chargé d'aller examiner celles d'Angleterre & d'Ecosse. En 1766, il sut envoyé dans le Nord, j'eus l'avantage de l'accompagner dans ce voyage, de visiter & d'observer avec lui, les principales exploitations du Hartz, du Comté de Mansfeld, de la Suéde & de la Norwege.

Dans le cours de ses voyages, M. Jars se sit un devoir de rendre compte au Ministre, de ses observations & de ses recherches; mais ce travail, entrepris au milieu des fatigues qu'entraînent de pareils

<sup>(\*)</sup> M. Duhamel recueillit, de concert avec mon frere, les Observations contenues dans les deuxieme, troisseme, quatrieme, cinquieme & sixieme Mémoires.

voyages, n'étoit que l'esquisse de ce qu'il convenoit de faire pour mettre ses écrits en état de paroître. Le Ministre desiroit depuis long-temps qu'il les publiât; animé du zele qu'inspire la reconnoissance & l'envie d'être utile, il n'avoit rien négligé à cet égard; mais, interrompu par diverses commissions, dont on l'honoroit, son travail avoit été repris & suspendu, lorsque la mort vint terminer sa carrière.

Ses Manuscrits resterent entre mes mains; livré par goût, comme par état, aux mêmes études, ayant eu part à une partie de ses recherches & de ses voyages, je crus avoir contracté l'obligation de terminer ce qu'il avoit commencé & déjà fort avancé. J'ai donc continué la rédaction de ses Mémoires & de ses Matériaux, mais en me faisant une loi de

suivre le plan qu'il avoit embrassé.

M. Jars avoit divisé tous les mémoires qu'il avoit rassemblés, en deux classes. Les relations que les carrières de charbon ont avec l'exploitation des mines de ser, & sur-tout avec le travail des sorges, l'avoient engagé à rapprocher ces objets pour sormer la premiere partie de son ouvrage, celle que nous publions aujourd'hui; il avoit réservé pour la seconde tout ce qui concerne les autres mines métallurgiques, leur exploitation & le traitement des minérais.

Persuadé que la connoissance des dissérents minérais & de leur nature, est essentielle dans l'économie métallurgique, c'est-à-dire, pour sondre & pour rassiner à moins de fraix & avec plus d'avantage, il

s'appliqua toujours à les examiner, à comparer, à décrire, & même à recueillir toutes les especes &

toutes les variétés qu'il eut lieu d'observer.

Nous rapportames en France une Collection trèsconsidérable en ce genre, au retour de nos voyages au Hartz & dans le Nord. Une partie sut remise à M. le Comte de Busson; une autre est entrée dans le cabinet de M. de la Tourette à Lyon; la plus nombreuse, qui nous étoit destinée, est restée en mon pouvoir; je l'ai placée à Sainbel, & mise en ordre avec soin, pour notre propre instruction, & pour satisfaire la curiosité de ceux qui viennent voir

les travaux des mines.

La construction des fourneaux & celle des différentes machines employées dans les travaux, sont encore des objets d'autant plus importants, que les récits & les descriptions n'en donnent souvent qu'une soible idée. M. Jars, convaincu que pour les faire réellement connoître, & engager par là à les imiter, des desseins & des plans exacts étoient indispensables, dessina lui-même tout ce qui, dans ce genre, parut mériter quelque attention. Nous avons rassemblé ces desseins à peu près dans l'ordre des Mémoires; nous y joignons une explication des figures qui en facilite encore l'intelligence, & qui contient plusieurs observations intéressantes, particuliérement sur la conversion du fer en acier, & sur la machine dont les Anglois se servent pour le polir.

Ce qui concerne le commerce des matieres, leur prix, leur exportation, leur emploi dans les arts, tous ces objets ont été également traités en détail; enfin nous avons donné tous nos soins pour les rendre clairs, & pour devenir principalement utiles en France, en inspirant aux Entrepreneurs des mines, le desir d'éprouver des procédés qui leur sont inconmus en tout ou en partie, & dont l'état partageroit

avec eux le bénéfice.

Je sens combien il manque encore à la rédaction de cet ouvrage, soit à la forme, soit au fond; mais j'ose me flatter qu'on daignera excuser quelques négligences apparentes, en les attribuant, 1°. à la précipitation forcée avec laquelle plusieurs matériaux ont été originairement rassemblés; 2°. au secret & au mystere que plusieurs Entrepreneurs font de leurs opérations qu'on est souvent obligé de deviner; enfin à la crainte que j'ai eu quelquefois d'altérer le texte, en voulant le rendre plus correct, fur les objets sur-tout que je n'ai pas eu lieu d'examiner moi-même. C'est par cette même raison que j'ai cru devoir laisser subsister quelques petits articles qui paroîtront peut-être moins essentiels que les

Il me reste à donner une idée des mémoires qui composent ce volume; ils comprennent, comme je l'ai dit, toutes les observations relatives au fer & au charbon minéral; elles sont peut être encore plus intéressantes pour la France, que les mémoires concernant les autres mines métalliques. Nous possédons un grand nombre de mines de fer, & plufieurs de nos Provinces abondent en carrieres de charbon; cependant les Anglois & les Allemands conservent une supériorité marquée dans la fabrication de l'acier & de tous les ouvrages auxquels on l'emploie; les Suédois ont toujours l'avantage de fournir le meilleur ser, le plus propre à faire du bon acier par la cémentation; & nous avons peut-être encore plus à apprendre & à résormer dans l'exploitation de nos carrieres de charbon, si on les compare à celles de l'Angleterre, de l'Ecosse & du pays de Liege.

Ces réflexions établiffent l'utilité des seize Mé-

moires qui composent ce recueil.

Le premier peut être confidéré comme une forte d'introduction aux recherches concernant les forges de fer, & en même temps comme le résultat de ces mêmes observations; c'est une differtation sur le fer & l'acier, où l'Auteur traite de la pureté du fer, de la possibilité & de l'utilité de déterminer la pureté de ce métal, comme l'on fixe celle de l'or & de l'argent; il en expose les moyens; remontant à l'origine du métal, il examine les effets du rôtiffage & de ses avantages; il indique les meilleurs moyens. de défunir les parties terrestres des métalliques, fait voir que la conduite du feu suffit seule pour obtenir du fer crud, ou bien du fer doux & malléable, & de l'acier; il donne la préférence à la fonte grise, fur les fontes blanches & noires. Après avoir déterminé les principes de la dureté du fer, de sa fragilité & de sa ductilité, il passe aux moyens de réduire le fer crud en fer forgé ou en acier; il traite

des fontes de l'affinage & des divers procédés qui pourroient faire parvenir à donner au fer de France

la pureté de celui de Roslagie.

Le second Mémoire est une description des mines & des sorges de ser & d'acier de la Styrie; l'Auteur les visita en l'année 1758; il lui parut d'autant plus important d'examiner soigneusement la nature des divers minérais que sournit la Styrie, & de connoître les procédés de ses sorges, que les sers & l'acier de cette Province ont, dans toute l'Europe, la plus grande réputation. Ce Mémoire donne tous les détails du rôtissage, de la sonte des sloss, de celles des masses, des affineries, des martinets, des fraix, des droits imposés, ensin du produit & de la police des mines en Styrie.

Le troisieme Mémoire renferme de pareils détails fur celles de la Carinthie, en particulier sur l'acier qu'on y fabrique, & dont la qualité est encore supérieure à celle de l'acier qui provient des sers de

la Styrie.

A la suite de ces Mémoires, j'ai cru remplir les vues de l'Auteur, & completer en quelque sorte ses recherches, en publiant en sorme d'addition & de notes, plusieurs observations qui m'ont été communiquées par MM. Dangenoust & Wendel, Capitaines au Corps Royal d'Artillerie, au retour du voyage qu'ils sirent dans les mêmes Provinces, en l'année 1769. Ces notes ont principalement rapport à la construction des sourneaux; la description qu'en donnent ces habiles observateurs, n'est pas

cier, d'ancres, de cloux, de canons de fer, de fer-blanc, &c. enfin les résultats généraux du produit

de la Suede, en fer & en acier.

Le neuvieme Mémoire contient de semblables détails sur les mines de la Norvege, principalement sur les forges de Laurwig & de Moss, & sur la conversion du fer en acier par cémentation à Kongsberg dans les travaux des mines d'argent.

Le dixieme Mémoire traite des mines de charbon de Neuvcastle en Angleterre; l'Auteur les visita en 1765. Il remonte à la cession qui en fut faite en 1066 par Gaillaume le Conquérant, en faveur de différents Officiers, & à la Jurisprudence qui s'observe relativement aux Propriétaires actuels; il passe ensuite aux opérations du travail des mines par le forage ou la sonde, art peu connu en France; il décrit les couches qui recouvrent les mines, celles qui fournissent le meilleur charbon, les pompes à feu employées à les dessécher, en particulier celle de la mine de Walker, la maniere d'ouvrir la carriere, d'extraire le charbon, & de le transporter jusqu'à la riviere par des routes d'une construction nouvelle, & des chariots d'une forme ingénieuse, enfin l'exportation par mer, les droits imposés sur les charbons, & la méthode de les réduire en cinders, pour leur ôter leur fumée & leur odeur.

L'onzieme Mémoire est la continuation du précédent. Il donne une idée circonstanciée de plusieurs établissements utiles observés par l'Auteur pendant son séjour à Neucastle; 1°. d'une sonderie de ser en

gueuse,

gueuse, d'une machine à forer les corps de pompes, d'une manufacture d'acier, de la fabrication des

limes, des scies, &c.

Le douzieme Mémoire rend compte de plusieurs mines de charbon, de leur exploitation, de quelques forges de fer, de la fabrication de l'acier, des limes, &c. en divers lieux de l'Angleterre; savoir, dans le Duché de Cumberland, le Comté de Lan-

caster, & celui de Stafford.

Le treizieme Mémoire roule sur les mines de charbon de l'Ecosse, & sur des mines de fer & quelques forges, principalement celles de Carron dans le même Royaume; l'extraction des minérais, les opérations des forges, la réduction du charbon de terre en coaks pour servir à la fonte, la maniere de couler le fer en moules, celles de le forger, d'en fabriquer des tôles, sont autant d'objets intéressants qui peuvent sournir en France des vues nouvelles.

Dans le quatorzieme Mémoire, l'Auteur fait connoître plusieurs mines de charbon & forges de fer d'Allemagne & des Pays-Bas; les charbons du pays de Liege occupent la partie principale du Mémoire, leurs anciennes exploitations, les travaux actuels, l'étendue & la disposition des couches, les accidents, les eaux, les rochers, les terres qui les accompagnent, l'ouverture des puits, la circulation de l'air dans les souterreins, les mouffettes, la régie, la qualité du charbon, tous ces articles sont discutés amplement, & viennent à l'appui de ce qui est rapporté dans l'art du Charbonnier, publié par M. Morand; ils sont suivis de quelques observations fur les mines de charbon d'Aix-la-Chapelle, d'une description des forges du Comté de Namur, enfin d'une notice des mines de charbon de la Westphalie, de celles du Duché de Magdebourg, de Dielau, de Gibienstein, & de Beichtlitz près de Hall, &c.

Le quinzieme Mémoire donne le procédé pour préparer le charbon de terre, & le rendre propre à la fonte des mines de métaux. Quoique ce Mémoire soit imprimé dans les cayers des arts & métiers par l'Académie Royale des Sciences, nous avons cru devoir l'inférer dans cet ouvrage pour

compléter l'article du charbon.

Le seizieme & dernier Mémoire concerne la circulation de l'air dans les mines, & les moyens qu'il faut employer pour l'y maintenir. L'Auteur l'avoit présenté & lu à l'Académie des Sciences en l'année 1768; il a déjà paru dans le volume des Mémoires de l'Académie pour l'année 1768, page 218 & 229; mais nous avons cru devoir le publier ici de nouveau, comme renfermant des principes fondés sur plusieurs observations, consignées dans les Mémoires précédents; on peut en lire l'extrait dans l'éloge historique de M. Jars, qui a été prononcé à l'Académie. M. de Fouchy a eu la complaisance de m'en donner une copie; je le placerai à la fin de cette Préface, comme le monument le plus glorieux que je puisse consacrer à la mémoire de mon frere; je lui dois ce que son éloge contient d'avantageux pour moi; en publiant cet écrit, je m'acquitte en quelque sorte envers lui; mais comment m'acquitter de ce que nous devons l'un & l'autre au Savant célebre

qui l'a composé?

Le recueil sera terminé par une notice de la Jurisprudence du pays de Liege, relative aux carrieres de charbon, à ceux qui les exploitent, & à la police qui s'y observe. Pour compléter cette partie, nous y joindrons deux Réglements en forme d'Edits, donnés, l'un dans la Province de Limbourg, l'autre dans le Comté de Namur, suivis des deux dernieres Ordonnances qui ont été rendues en Suede sur la police des mines de fer & autres métaux, traduites du Suédois. Ce ne sont point de simples objets de curiosité; ils peuvent devenir en France d'une véritable utilité. L'anarchie dans la régie des mines de charbon, peut-être encore plus que dans toutes les autres, devient souvent nuisible aux Entrepreneurs eux-mêmes, & l'est toujours pour l'Etat.


Nous ne sommes pas dans le cas, sans doute, d'adopter aveuglément tous les usages des pays étrangers; chaque lieu doit en avoir qui soient appropriés au local; mais nous nous croirions heureux, si, en exposant ici la Jurisprudence des Etrangers, leurs usages, leurs loix, nous sournissions quelques idées de résorme, de police ou d'économie, applicables aux exploitations de la France.

Ce point de vue est celui sous lequel tout ce recueil a été composé. Les voyages ne seroient qu'un amusement de l'oisiveté, si l'on ne s'y occupoit à observer les progrès de l'industrie & de l'esprit humain, & si l'on ne rapportoit à sa patrie les fruits de leurs progrès, & du moins quelques-uns des avantages que l'étranger a su se procurer. Nous lui fournissons dans les Arts, comme dans les Sciences & dans les Lettres, affez de modeles en tous genres, pour craindre de nous rabaisser, en convenant de sa supériorité à certains égards, & en cherchant, à notre tour, à nous instruire auprès de lui; cet échange de lumieres étend la science, enrichit la

société. & honore les Savants.

Si nous avons eu le bonheur d'atteindre au but que nous nous sommes proposés, si le Ministere & le Public daignent accueillir cet ouvrage, & le placer au rang de ceux qui sont utiles, ce sera la récompense la plus flatteuse de mon travail, & le plus puissant encouragement pour continuer la rédaction des Mémoires de mon frere, & publier un second recueil contenant les observations qu'il a faites, ou que nous avons faites, de concert, sur les différentes mines de métaux en exploitation que nous avons été à portée de visiter dans nos voyages.



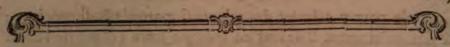

CLOGO COLO DE LA COLO DE LA COLO

### ELOGE DE M. JARS,

Prononcé à l'Académie Royale des Sciences de Paris, le 25 Avril 1770.

PAR M. DE FOUCHY, SECRETAIRE PERPÉTUEL.

CI ABRIEL JARS, de l'Académie des Arts établie à Londres, & de celle des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon, naquit à Lyon, le 26 Janvier 1732, de Gabriel Jars, intéressé dans les mines de Sainbel & de Cheissy, & de Jeanne-Marie Valioud, tous deux d'ancienne & honnête famille; il étoit le cadet de six enfans, trois garçons & trois silles; ses deux aînés ont suivi, comme lui, le travail des mines, & se sont distingués dans cette laborieuse carriere.

M. Jars, dont nous faisons l'éloge, sit ses premieres études au grand College de Lyon, & il s'y étoit déjà distingué lorsque M. son pere commença l'exploitation des mines de Sainbel & de Cheissy, & il crut y devoir appeller son sils

pour essayer ses talents.

Cet essay sut suivi du plus grand succès; les dispositions que M. Jars avoit reçues de la Nature, n'attendoient qu'une occasion pour se développer. La vue des mines, des travaux & des établissements nécessaires à leur exploitation, le rendirent Métallurgiste, & bientôt il fallut modérer cette ardeur, & l'empêcher de passer la plus grande partie de son temps dans les souterreins; l'envie de s'instruire lui faisoit oublier le danger auquel il exposoit sa vie & sa santé; cette espece de phénomene parvint jusqu'aux oreilles de seu M. de Valliere; à son passage à Lyon, il voulut voir le jeune homme, & en sut si content, qu'il jugea nécessaire de l'envoyer à la

thing, 10g.

Capitale pour y cultiver des talents si marqués & si précieux; & dès ce moment il devint en quelque forte l'Eleve de l'Etat.

M. de Trudaine, auquel M. de Valliere avoit fait connoître les talents & la bonne volonté de M. Jars, seule bonne recommandation auprès de lui, & qui protégeoit ouvertement l'établissement des mines du Lyonnois, le fit entrer à l'Ecole des Ponts & Chaussées pour y prendre les connoissances qui lui étoient nécessaires, & il y apprit le Dessein & les Mathématiques, en même temps qu'on lui faisoit faire un cours de Chymie qui pût le mettre au fait des véritables principes de la Métallurgie à laquelle il se destinoit. Au bout de deux années employées à ce travail, il fut envoyé par le Gouvernement aux mines de plomb de Poulawen en Bretagne; il y donna des preuves si marquées de sa capacité, par les Plans & les Mémoires qu'il envoya, qu'on n'hésita point à le renvoyer l'année suivante visiter dans la même Province les mines de Pompéan, & en Anjou celles de charbon de terre qui font aux environs d'Ingrande. Très-peu de temps après, il fut chargé d'aller en Alface visiter les mines de Sainte-Marie-aux-Mines & de Giromagny, desquelles il envoya des Plans accompagnés de Mémoires détaillés; de là il retourna aux mines de Sainbel & de Cheiffy; fa présence y valut un grand fourneau à raffiner le cuivre, qui procura aux Entrepreneurs une économie considérable; il a depuis communiqué la description de ce fourneau à l'Académie, qui l'a destinée à paroître dans ses Mémoires de 1769 (\*); il ajouta à la construction de ce fourneau, celle de plusieurs autres, dont l'utilité qu'on éprouve tous les jours est un nouveau motif de regretter sa perte.

(\*) Voyez les Mém. p. 589.

M. Jars avoit à peine demeuré un an à Paris, lorsqu'il reçut ordre d'aller en Allemagne visiter les mines de Saxe, d'Autriche, de Bohême, de Hongrie, du Tirol, de la Carinthie & de la Styrie; ce voyage dura trois ans, & le fruit en sur une grande quantité de bons Mémoires sur tous les objets qu'il

avoit observés.

Ce fut au retour de ce voyage que M. Jars se présenta pour la premiere sois à l'Académie, & qu'il y lut plusieurs Mémoires qui le sirent connoître, & lui valurent le titre de Correspondant qu'il obtint le 10 Janvier 1761; ce sut aussi à-peu-près en ce même temps qu'il sut reçu Associé de l'Acadèmie Royale des Sciences, Belles-Lettres & Arts de Lyon; il alla ensuite faire un tour aux mines de Sainbel & de Cheissy, où il sit construire un martinet pour battre le cuivre; il se sut bon gré dans cette occasion d'avoir employé quelque temps à l'étude des Mathématiques.

Pendant qu'il étoit à Cheissy, il reçut ordre de se rendre en Franche-Comté pour y travailler à la recherche des mines de charbon, & il employa une année entiere à cette recherche.

A peine étoit-il de retour de ce voyage, qu'on l'envoya en Angleterre pour y acquérir de nouvelles connoissances; car on ne le laissoit pas long-temps oisse. Il en rapporta plusieurs observations importantes, entr'autres le procédé par lequel on obtient le Minium qui étoit presque inconnu parmi nous, ou au moins entre les mains d'un petit nombre d'Artistes qui en faisoient un secret. Pendant son séjour en Angleterre, il sut admis comme Associé étranger à l'Académie des Arts établie à Londres.

Nous n'avons pas parlé jusqu'ici d'une autre occupation de M. Jars pendant ses voyages, c'étoit l'étude de la langue des dissérents pays où il se trouvoit, connoissance d'autant plus nécessaire qu'il avoit principalement à traiter avec des gens qui n'entendoient que la leur, ou plutôt leur espece de jargon plus difficile à entendre que la langue même; c'étoit à ce travail qu'il employoit les moments que ses observations lui laissoient libres.

Jusques-là, M. Jars n'avoit encore, pour ainsi dire, que préludé à ses voyages; le Ministere lui en sit entreprendre un en 1766, d'une bien plus grande étendue; il sut envoyé pour visiter la plus grande partie des mines du Nord; il demanda pour adjoint dans ce voyage, le second de ses freres, qui avoit étudié, comme lui, la Métallurgie; on pourroit croire, & même sans lui saire tort, que la tendre amitié qu'il avoit pour ce frere, avoit dicté cette démarche; mais du caractere dont étoit M. Jars, nous pouvons presque assurer qu'il auroit préséré un autre à son frere, s'il l'avoit cru plus capable de contribuer

au fuccès de son voyage.

Les deux Voyageurs partirent bien munis de recommandations, & sachant que leur arrivée étoit annoncée aux Ministres du Roi par-tout où ils devoient aller. Ils visiterent d'abord la Hollande & ses Manufactures; de là ils passerent au pays d'Hanovre & dans les montagnes du Hartz où ils séjournerent quatre mois; ils parcoururent une partie de la Saxe & du Comté de Mansfeld, d'où ils passerent à Hambourg, & de là à Copenhague & aux mines d'argent de Kongsberg en Norwege, & enfin en Suede. Nous ne pouvons passer ici sous filence l'accueil qu'ils recurent du Prince Royal de Suede. Ce Prince avoit eu l'attention de faire prévenir les Professeurs d'Upfal de leur arrivée, & Lui & Leurs Majestés Suédoises leur firent l'honneur de s'entretenir long-temps avec eux fur les objets de leurs voyages. La gloire du Prince Royal, aujourd'hui Roi de Suede, est trop chere à l'Académie, pour qu'elle puisse négliger de faire part au Public de ce nouveau témoignage de son amour pour les Sciences, & de lui en marquer ici fa reconnoissance.

On peut aisément juger des risques, des périls & des peines qu'entrainoit un pareil voyage; la difficulté des chemins, les horreurs des hivers du Nord, les fréquentes occasions de descendre au fond des mines les plus profondes, & d'aller arracher, pour ainsi dire, le secret de la Nature au fond des entrailles de la terre, rien ne put rebuter les courageux Observateurs; & le desir de s'instruire & de servir leur Roi & leur Patrie,

Patrie, applanirent toutes ces difficultés. Le fruit de cette favante Caravanne fut configné au Confeil dans seize Mémoires, après quoi les deux freres se séparerent; le Cadet retourna à Sainbel, & celui dont nous faisons l'éloge, revint à Paris; il eut, pour récompense de ce voyage, un département que M. de Trudaine engagea M. le Contrôleur Général à lui donner.

Nous voici enfin arrivés à l'endroit de la vie de M. Jars, qui intéresse le plus l'Académie; peu de temps après son retour, la mort de M. Baron y sit vaquer une place de Chymiste; malgré les concurrents redoutables qu'avoit M. Jars, il osa entrer en lice; les voix surent balancées entre M. Lavoisser & lui, & l'Académie eut la satisfaction de les voir tous deux agréés par le Roi, le 19 Mai 1768.

M. Jars ne fut pas plutôt admis parmi nous, qu'il voulut justifier le choix de l'Académie par plusieurs Mémoires qu'il lut dans ses assemblées; son élection avoit été précédée par deux autres qu'il avoit lus, l'un sur le procédé des Anglois pour faire l'huile de vitriol, fruit de son voyage en Angleterre, &

l'autre sur la séparation des métaux.

Aussi-tôt après sa réception, il lut un Mémoire sur la circulation de l'air dans les mines; une observation singuliere, faite dans les mines de Cheissy, sur l'occasion de ce travail; il y remarqua que le courant d'air qui s'établissoit dans les galeries, par leur ouverture & par les puits de respiration, avoit en hiver une direction absolument contraire à celle qu'il prenoit en été; & il trouva la cause de ce singulier phénomene: l'air contenu dans les galeries & les puits, conserve toujours à-peuprès le même état & la même température, tandis que celui de dehors varie extrêmement de l'hiver à l'été; en hiver, où l'air extérieur est plus pesant, la colonne qui entre par l'ouverture des galeries, & qui est la plus longue, chasse l'air contenu dans le puits de respiration, & le fait sortir par son ouverture; au lieu qu'en été, l'air extérieur étant plus léger; que celui du puits qui se trouve le plus pesant, chasse l'air de la

mine par l'ouverture de la galerie.

De ce principe il tire la raifon du fingulier phénomene qu'on observe dans quelques mines, où les ouvriers ne peuvent travailler dans le printemps ni l'automne, parce qu'ils y manquent d'air, quoiqu'ils y en trouvent suffisamment pendant l'hiver & pendant l'été, & ce qui est bien plus important, le moven de procurer de l'air dans les mines, & d'en écarter les vapeurs pernicieuses & meurtrieres qui ne s'y trouvent que trop souvent. Ce Mémoire paroîtra dans le volume de 1768, actuellement sous presse \*; il lut encore, au mois de Juin dernier, la description du fourneau de raffinage, duquel nous avons déjà parlè; il ignoroit alors, & nous l'ignorions nousmêmes, que ce Mémoire feroit le dernier qu'il liroit à l'Académie. Il fut chargé au mois de Juillet d'aller visiter différentes Manufactures du Royaume; il parcourut celles du Berry & du Bourbonnois, & passa en Auvergne dans le même dessein. C'étoit là que la fin de sa vie étoit marquée. Dans une des courses qu'il étoit obligé de faire à cheval pendant les ardeurs de la canicule, il fut frappé d'un coup de soleil; M. de Monthion, Intendant de la Province, s'empressa de lui faire procurer tous les secours de l'art; mais ces secours furent mutiles, & il mourut le 20 Août 1769, troisieme jour de sa maladie, muni des Sacrements de l'Eglise, & avec une résignation & une tranquillité dignes d'un Philosophe chrétien.

Les deux Mémoires, dont nous venons de parler, n'étoient pas les seuls ouvrages qu'il destinât à l'Académie; il s'en est trouvé plusieurs dans ses papiers, desquels il avoit déjà communiqué quelques-uns à l'Académie avant que d'en être membre, & d'autres absolument neus; du nombre de ces derniers, est un Mémoire sur la maniere de préparer le charbon de


\* Ceci étoit vrai, le 25 avril 1770, jour de la prononciation de cet Eloge, le volume de 1768, étant al rs prêt à patoître. terre pour le rendre propre à la fonte des mines; cet ouvrage n'avoit pas été achevé par M. Jars; il n'a été fini que depuis fa mort par M. son frere, qui l'a envoyé à l'Académie. Les autres étoient en état d'être lus, & l'ont effectivement été depuis sa mort; la séance qui précéda la semaine sainte, sut en grande partie remplie par un de ces Mémoires. C'est ainsi que M. Jars a été Académicien long-temps même après sa mort.

Le peu de temps qu'il a vécu, ne lui a pas permis de publier d'autres ouvrages que ceux dont nous venons de parler, & qui trouveront place dans les Recueils de l'Académie. On a cependant de lui la description d'une machine, exécutée aux mines de Schemnitz, imprimée dans le cinquieme volume des Savants étrangers, page 67, & la maniere de fabriquer la brique & la tuile, usitée en Hollande, imprimée dans les Descriptions des Arts & Métiers, publiées par l'Académie. Le reste de ses Mémoires n'avoit pas encore été rédigé, & ce sera par l'organe d'un frere digne de lui qu'ils parviendront à l'Académie & au Public.

Il s'étoit procuré une Collection précieuse des pieces qu'il avoit recueillies dans ses voyages, & nous ne pouvons trop tôt informer le Public qu'elle sera déposée à la résidence de M. son pere, pour servir à l'instruction & à la curiosité des

Voyageurs qui viendront aux mines.

Le caractere de M. Jars étoit doux & simple; il vivoit trèsretiré & très-sobrement; il ne prenoit part que par complaisance à ce qu'on nomme amusement dans le monde; sa conversation était gaie, sur-tout lorsqu'il parloit de ses occupations: hors de là, il étoit absolument concentré dans son cabinet; cette constante application avoit été une puissante barrière contre la corruption des mœurs; aussi les siennes n'avoient-elles jamais été même le plus légérement effleurées par le vice; fon ame étoit extrêmement sensible & toujours prête à s'attendrir sur les malheureux qu'il soulageoit, souvent aux dépens même de son nécessaire; en un mot, son caractere, ses talents & ses ouvrages sont également regretter qu'il ait été enlevé par une mort si précipitée, &, pour ainsi dire, au milieu de sa carrière.

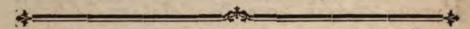

## EXTRAIT DES REGISTRES DE L'ACADÉMIE ROPALE DES SCIENCES.

Du 21 Juillet 1773.

M Essieurs Macquer & Fougeroux, qui avoient été nommés pour examiner un Manuscrit intitulé, Voyages Métallurgiques ou Recherches & Observations sur les Mines & Forges de Fer, la Fabrication de l'Acier, celle du Fer-blanc, & sur plusieurs Mines de Charbon de terre, faites en Allemagne, en Angleterre, en Ecosse, en Suéde & en Norwege, suivies d'un Mémoire sur la circulation de l'air dans les Mines, avec sigures, par seu M. Jars, de cette Académie, & publié par M. Jars son frere, Correspondant de l'Académie, & Associé à celle de Lyon, en ayant sait leur rapport, l'Académie a acepté la dédicace, que M. Jars se propose de lui faire de de cet Ouvrage, qui lui paroît digne d'être donné au Public, sous son Privilege; en soi de quoi j'ai signé le présent Certificat. A Paris, le 21 Juillet 1773.

Signé, GRANJEAN DE FOUCHY, Secret. perpét. de l'Académie Royale des Sciences.



## TABLE

## DES MATIERES.

PREMIER MÉMOIRE, servant d'introduction; ou L	Differtation
sur le fer & l'acier,	page I
SECOND MÉMOIRE. Description des Mines & forge	s de fer &
d'acier de la Styrie, 1758,	29
TROISIEME MÉMOIRE. Description des Mines & Fa	C
fer & d'acier de la Carinthie, 1758,	53
Notes & Observations extraites d'un Mémoire de M	
genoust & Wendel, sur le travail du fer & de	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
Styrie & cn Carinthie, 1769,	58
QUATRIEME MÉMOIRE sur les Forges de fer &	
Kleinboden au Tyrol, 1759,	64
CINQUIEME MÉMOIRE sur une Mine de fer de la	The state of the s
nommée Hulf Gottes Irgand, 1757,	70
SIXIEME MÉMOIRE sur une Fabrique de fer blanc, éte	ACCUSED TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF THE
Heinrichs grün & Grastitz en Bohême, 1757,	80
SEPTIEME MÉMOIRE. Description des Mines & des	Forges de
fer, du Harız & de celles de Blankenbourg dans	
de Brunswick, année 1766.	NAME OF THE OWNER, OWNE
Forges de fer du Hartz,	87
Forges de fer de Blanckenbourg,	93
HUITIEME MÉMOIRE sur les principales Mines & ,	
fer de la Suede, année 1767,	95
Droit de la Couronne sur les Mines,	101
Mines de fer de la Province de Wermeland,	104
Mines de Nordmarck,	105
Mines de Persberg,	112

## T A B L E

XXX

Fonderies & Forges,	115
Fonte des Minérais,	116
Mines de Dannemora,	1 20
Fonderies & Forges de Soderfors en Roslagie,	1 26
Affinage de la Gueuse,	131
Fabrique des Ancres,	134
Forges de Forsmarck,	138
Fabrique d'acier par la fonte;	141
Fabrique de cloux & de fer blanc,	143
Forges de Losstad & Akerby,	146
Forges d'Osterby,	149
Conversion du fer en acier,	151
Fonderies des Canons de fer,	154
Idée générale du produit de la Suede en fer & en acier,	156
NEUVIEME MÉMOIRE sur les principales Forges de ser	
Norvege, année 1767.	
Forges de Laurwig,	160
Forges de Moss,	169
Acier par cémentation à Kongsberg,	174
DIXIEME MÉMOIRE sur les Mines de Charbon de Ne	· - ·
en Angleterre, année 1765,	177
Onzieme Mémoire sur divers établissements du Duc	
Neucastle, année 1765.	
Fonte du fer en gueuse,	213
Machine à forer & polir l'intérieur des tuyaux ou cor	-
pompes,	217
Manufacture en fer & en acier,	218
Conversion du fer en acier par la cémentation,	22 I
Manufacture de Limes,	228
Fabrique de Scies,	231
Autres Manufactures,	232
DOUZIEME MÉMOIRE sur diverses mines de charbon, qu	
forges de fer & autres établissements utiles d'Angle	
1763.	•

minéral, autrement appellé Houille, pour le substituer au

## xxxij TABLE DES MATIERES.

charbon de bois dans les travaux métallurgiques,	325
SEIZIEME MÉMOIRE, contenant des observations sur la	
tion de l'air dans les mines, & les moyens qu'il faut e	
pour l'y maintenir,	339
Explication des Figures,	353
NOTICE de la Jurisprudence du pays de Liege, concer	nant les
mines de charbon ou houilles,	
RÉGLEMENT général en matiere de Houillerie, donné e par Charles, Roi de Castille, pour la Province de Lin	nbourg,
	382
RENOUVELLEMENT des Chartes, franchises & privile Férons du pays & Comté de Namur, Points & Statu	_
cernant la conduite & réglement de leur style pour le	s mines
& forges de fer, donné en 1735 par Philippe, Roi de	
	391
ORDONNANCES rendues en Suede sur la Police des mine	

Fin de la Table.



### PREMIER MÉMOIRE.



# DISSERTATION

SUR LE FER ET L'ACIER.

En l'année 2 76 9.

E tous les métaux il n'en est aucun dont l'utilité, j'ose dire la nécessité, soit aussi généralement reconnue que celle du ser ; il n'est aussi aucun métal qui soit répandu si abondamment dans l'intérieur & sur la surface de notre globe : cependant c'est peut-être un de ceux dont on a le moins cherché approsondir la nature. L'ouvrage du célebre M. de Réaumur, connu du Public depuis bien des années, n'auroit-il pas dû en-

courager à aller plus avant? Ce qu'il a fait étoit certainement beaucoup; on n'avoit qu'à suivre ses traces, relever quelques méprises, qui se glissent inévitablement lorsqu'on travaille sur une matiere, pour ainsi dire, nouvelle. Mais je ne connois aucun Auteur qui ait déterminé quel étoit l'état le plus pur du ser. Je ne prétends pas résoudre la question; je croirai avoir rempli en grande partie mon objet, si mes idées sont agréées du Public, surtout si elles peuvent donner lieu à des expériences & à des découvertes utiles en ce genre. J'ai la plus grande confiance que les Maîtres de Forges, qui voudront y faire attention, de même qu'aux observations que je rapporterai ici & dans l'ouvrage, auquel ce Mémoire servira d'introduction, pourront beaucoup persectionner leurs procédés, & obtenir du fer plus parfait que celui qu'ils ont retiré jusqu'à présent de leurs minérais.

Les variétés que nous reconnoissons dans les minérais de fer, par les déscriptions de différens Auteurs, n'auroient-elles pas dù engager à chercher, par des expériences, une méthode de procéder, analogue à chaque qualité? On dit en général, ce minérai produit du fer doux, de bonne qualité, celui-ci du fer aigre & cassant'à chaud ou à froid &c.; on devroit dire . ce minérai, par tel procédé, produit du fer aigre & caffant; car il est naturel de penser, & je crois que tous les Chymistes seront de mon avis, qu'il en est des métaux imparfaits, comme de ceux que nous nommons parfaits; mais la facilité qu'ont ces premiers à être calcinés ou vitrifiés par le feu, a rendu les expériences trop nombreuses & le point difficile à déterminer. Je ne doute pas néanmoins que quelques Chymistes ou Métallurgistes, zélés pour le bien public & pour le progrès des sciences, ne parviennent à nous donner les caracteres distincts que doivent avoir le fer, le cuivre & autres métaux imparfaits, dans leur plus haut degré de pureté & de perfection. Nous disons, voilà de l'or à 24 karats, de l'argent à 12 deniers : quel avantage ne retirerions-nous pas pour les Arts & pour le Commerce, si nous pouvions dire, voilà du fer, du cuivre &c. aussi purs que l'or l'est à 24 karats!

Plufieurs Auteurs nous ont donné différentes préparations du fer pour l'usage de la Médecine. Comment pouvons-nous compter sur ces préparations & leurs effets, si nous ne connoissons pas le degré de pureté du fer ou de l'acier qu'ils ont em- la Médecine. ployé! Quelle suite d'erreurs innocentes pour les Médecins & les Apoticaires, entre les mains desquels est souvent notre vie! Quelles variétés ne doit-il pas y avoir dans les effets du même remede, préparé avec tel ou tel fer! Autant la différence du fer de telle ou telle forge est grande, autant doit être celle du remede qui en a été préparé. Si nous connoissions une fois le fer dans toute sa pureté, nous pourrions marcher bien plus fürement pour l'obtenir de son minérai, avec addition, ou sans addition, & l'employer avec le plus grand avantage dans les Arts & dans le Commerce. Je suis fort tenté de croire qu'il en est du fer comme de l'or, que plus il est pur, plus il est doux & malléable; mais il est alors trop tendre, & par conséquent moins propre à être employé généralement dans tous les Arts. Il en est où du fer mol comme du plomb seroit préséré; mais il en est d'autres qui exigent beaucoup de dureté. En général, un fer qui, avec beaucoup de ductilité & de malléabilité, est fort dur, & qui n'est cassant, ni à froid ni à chaud, n'est vrai- meilleur fer. semblablement pas le fer le plus pur, mais il est sans contredit le meilleur que nous puissions désirer : tel est celui de la province de Roslagie en Suede, le seul connu jusqu'à présent en Europe, qui réunisse toutes ces qualités. La nature a fourni à cette Nation un minérai fort riche, & qui, fans exiger un procédé différent que celui qui est en usage en France, produit un fer tel que je l'ai décrit ci-dessus. Si nous ne sommes pas favorisés en France d'un pareil minérai, pourquoi n'y suppléerions-nous pas par l'art? M. de Buffon n'a-t-il pas prouvé que le minérai,

Inconvéniens dans la préparation du fer pour

Quel est le

reconnu pour donner le plus mauvais fer, lui en a produit un; par une seule fonte, très-doux & très-malléable? Combien de lumieres n'avons-nous pas à espérer des expériences en grand, auxquelles est occupé ce favant Académicien!

Le cuivre allié à l'or & à l'argent augmente leur dureté, fans nuire beaucoup à leur malléabilité. Peut-être que l'addition d'un métal quelconque produiroit le même effet sur le fer, dont le minérai n'auroit pas été pourvu naturellement des ma-

tieres propres à le rendre tel que nous le fouhaitons.

De tous les metaux, je ne vois que le cuivre sur lequel nous puissions jetter les yeux. Qu'on n'aille pas se récrier d'abord contre cette idée. Je fais qu'il est généralement reçu que le cuivre est comme une peste pour le fer, empêchant qu'il ne petite quantité puisse se souder. Cela est vrai, s'il y en a trop; mais il en faut une bien petite quantité : l'expérience doit la déterminer. Je me rappellerai toujours ce que m'a dit l'illustre Cramer, qui a été autant à portée que qui ce soit de connoître l'art des forges, celles du duché de Brunswick ayant été pendant un grand nombre d'années fous sa direction. Son sentiment est qu'un peu de cuivre uni au fer augmente sa qualité & le rend meilleur : il m'a dit qu'on peut en ajouter depuis une jusqu'à deux livres par quintal, sans que cela nuise à la propriété qu'a le fer de se fouder.

Le cuivre nous offre un exemple à peu près semblable, & que l'expérience nous certifie tous les jours.

Tous ceux qui font employés dans les martinets à cuivre . où l'on fond de la rosette de toute espece pour la forger en planches, plaques, chaudrons &c., favent que certaines rofettes. quoique d'un cuivre très-pur, ne peuvent être employées feules , pour les amener à ce que l'on nomme le point du Martinet , ( c'est le degré de malléabilité que doit avoir le cuivre pour être porté fous le marteau, ) fans y ajouter une once ou deux de plomb par quintal. Ils favent encore que si on en ajoute

Le cuivre en n'ôte point au fer la mallé bi-

On ajoute du plomb au cuivre, trop, il sera moins malléable qu'auparavant, à moins qu'on ne le laisse au seu assez de temps pour vitrisser le surplus du plomb.

Examinons, dès l'origine, plus scrupuleusement le métal que j'ai en vue, & nous verrons que bien des choses concourent à nuire à la pureté & à la ductilité du fer.

De tous les minérais connus, que l'on a jugé mériter les frais de fonte, il n'en est aucun qui contienne moins de parties volatiles, comme soufre, arsenic, & autres intermedes qui servent à unir les métaux avec des substances terreuses, que celui de fer. Cependant il n'est point de métal d'où ces substances terreuses soient plus difficiles à séparer. C'est néanmoins le but où doivent tendre tous les travaux, pour obtenir le meilleur ser & le plus pur.

M. Cramer dit, dans le second tome de sa traduction, page 133, en parlant des mines de ser, » L'acide sulphureux y est » en petite quantité, ce que l'on sait par son odeur qui ne many que pas de frapper l'odorat pendant le grillage. L'examen le 
plus exact n'y découvre point de soufre commun; & supposé 
y qu'il s'en-éleve quelques vapeurs sulphureuses, on doit les attribuer plutôt à quelques petites molécules pyriteuses, dont 
l'union est intime, qu'à la nature de ces sortes de mines. S'il 
arrivoit cependant que des morceaux bien choisis donnassent 
de vrai soufre, il ne saudroit pas croire pour cela qu'il eût

» existé tout fait , mais qu'il s'est formé par l'union du phlo-» gistique & de l'acide vitriolique. «

Tout minérai quelconque, surtout celui de cuivre, produit, avant que de donner son métal, une masse réguline que l'on nomme Matte: c'est un mêlange d'un ou de plusieurs métaux & de parties terreuses, le tout uni ensemble par le soufre ou l'arc'est. senic. Dans la sonte des mines de ser, le ser crud, ou le ser de gueuse, représente la masse réguline, nommée Matte, quoiqu'elle en differe pourtant beaucoup par sa dureté & sa ténacité; car je ne connois aucune matte qui ne puisse être totale-

Matte; ce que

ment pulvérisée. Il n'en est pas de même du ser crud, puisqu'il en est qui commence à avoir un peu de dustilité. Nous avons cependant des mattes de cuivre, de plomb, autant & même plus riches en métal pur, que le ser crud l'est en ser forgé. Dans les unes, les parties sulphureuses & arsénicales se manisestent jusqu'à la derniere opération; mais dans le ser crud, rien ne nous indique leur existence. Nous pouvons donc hardiment conclure qu'il y a une intimité réelle, entre les parties métaliques du ser, & les parties terreuses qui constituoient ensemble le minérai. La grande division des unes & des autres nuit au contact des molécules qui ont plus d'analogie entr'elles, & peut être une des principales causes de cette union; la figure des parties intégrantes peut aussi y entrer pour quelque chose: au moins paroît-il certain par plusieurs expériences, que delà dépend la dustilité du ser.

D'où dépend la ductilité dufer.

Les excellentes observations qu'a faites M. de Réaumur, dans son art d'adoucir le ser sondu, pages 498, 499 & 500, prouvent le changement gradué dans la tissure du ser sondu, par la seule cémentation, & qu'elle se rapproche de celle du ser

forgé à mesure qu'il acquiert de la ductilité.

Tous ceux qui ont fait de l'acier par la cémentation, auront observé comme moi, qu'un ser ductile, à chaud & à froid, rempli de ners dans sa cassure, perd toutes ses sibres dans la cémentation, & prend de grandes facettes ou lames comme celles d'un mauvais ser cassant à froid. Ensin, quoiqu'on le laisse refroidir dans la caisse ou creuset où il a été cémenté, si on en prend une barre, & qu'on la frappe sur une enclume, il casse en un ou plusieurs morceaux, comme le feroit le meilleur acier le mieux trempé.

Ce fer, devenu acier, reprend sa ductilité en le chauffant & en le forgeant : ces deux opérations changent de nouveau totalement sa tissure.

J'aurai encore occasion de parler de ce changement dans la suite.

Le fer perd fes fibres dans la cémentation. Suivons M. Cramer dans l'examen des minérais de fer fans nous arrêter à ce qu'il dit, page 145, tome 2, qu'il y a très-peu de mines de fer attirables par l'aimant. Il ne connoif- attirables foit sans doute pas alors celles de la Norvége & de la Suede, qui, si on en excepte les mines fluviatiles & d'alluvion, sont presque toutes attirables par l'aimant, sans avoir été rôties ou grillées.

Les mines qui sont naturellement attirables par l'aimant, paroissent contenir des molécules de fer, à qui il ne manque pour être nommées fer natif, que d'être dégagées des parties terreuses qui les divisent & qui empêchent leur réunion. La différence qu'il y a entre ce minérai & celui qui n'est attirable par l'aimant qu'après avoir été rôti, vient peut-être de ce que dans le premier, les molécules de fer enveloppent celles qui font terreuses, & dans le second, ce sont les dernieres qui recouvrent les premieres. Dans l'un & l'autre cas, ces minérais sont pourvus de phlogistique. Il n'en est pas de même de ceux qui ont besoin du contact des charbons, pour être attirés par l'aimant. Ceci paroît d'autant plus vraisemblable, que, suivant M. Cramer, il est de ces minérais qui, par la calcination, ne souffrent que très-peu ou point de déchet.

Il n'en est donc pas pour ces minérais comme pour ceux des autres métaux. Par la volatilifation du foufre & de l'arsenic, on défunit les parties métalliques d'avec les terrestres; la réduction & la fonte achevent de les féparer; mais ce n'est que par un feu bien ménagé & gradué, que l'on peut parvenir au même but avec les minérais de fer. Il n'est pas aisé de séparer ce que la nature a uni si intimement : le feu sans doute, aidé par le principe inflammable, que nous ne connoissons que par ses effets, est un agent bien puissant, qui pénetre dans les pores les plus petits des corps qu'on lui présente, & y opére des changements qui nous paroiffent inconcevables. Ceux qu'observe M. de Réaumur, & qui sont confirmés chaque jour par tous ceux qui cémentent de l'acier, nous annoncent affez ce que cet élément peut faire fur les minérais. C'est en examinant la façon dont il agit, que nous apprendrons à traiter les minérais de ser, pour en obtenir le meilleur ser de sonte, suivant les usages auxquels nous le destinons, soit dans le commerce & les arts, soit pour en fabriquer le ser forgé & l'acier le plus parsait.

Nécessiré de rôtif les minérais de fer.

Effets du rôtissage. L'usage de rôtir ou griller les minérais de ser, n'est pas aussi général qu'il devroit l'être, surtout en France. Le but de ce rôtissage est moins ici de dissiper les parties volatiles, quoi qu'il remplisse cet objet lorsque le minérai en contient, que de rompre le gluten, & de désunir les parties terreuses d'avec les métalliques. Nous en avons une preuve, puisqu'après le rôtissage, de dur & compact qu'il étoit, il devient tendre & friable, & s'il n'étoit pas attirable par l'aimant, il acquiert par-là cette propriété attractive. L'air fait aussi à peu près le même esset sur certains minérais; mais il lui faut plusieurs années pour cela. J'en citerai un exemple, en traitant des mines de Styrie; avec la dissérence pourtant qu'il n'y devient que tendre & friable, & non attirable par l'aimant.

Danger de faire trop rôtir les minérais de fer. On ne donne communément qu'un seul seu de rôtissage à ce minérais: il en est où il ne seroit peut-être pas mal d'en donner un second; mais il seroit toujours dangereux de donner l'un ou l'autre trop fort. L'expérience démontre journellement, que lorsqu'un minérai de ser a trop été attaqué par le seu dans le rôtissage, il produit moins de métal. Le seu, loin d'avoir désuni les parties terreuses d'avec les métalliques, a rendu l'union encore plus intime par un commencement de vitrissication d'autant plus à craindre, que dans ces sortes de sourneaux le contact du phlogistique n'a lieu pour la réduction que sur un petit nombre de morceaux. Ce qui doit nous servir aussi à prouver tout le danger qu'il y aurott à trop rôtir un minérai de ser, quoiqu'à un seu fort doux, puisque les molécules de ser, après avoir été désunies,

défunies, perdroient peu à peu leur principe inflammable, & fe calcineroient de façon à devenir en grande partie irréductibles & très-réfractaires.

Les hauts fourneaux, dont on fait usage assez généralement pour la fonte des mines de fer, paroissent suppléer, par la hauteur qu'on leur donne, au rôtiffage; mais c'est plutôt une préparation à la fonte & une réduction des parties métalliques qui n'ont pas affez de phlogistique, qu'un rôtissage. En Norvege & en Suede, où les minérais sont attirables par l'aimant, & par conféquent plus métallifés naturellement que ceux que nous avons en France, on les rotit toujours préalablement à la fonte qui se fait pourtant dans de hauts fourneaux.

C'est par les résultats seuls de la sonte que nous allons démontrer l'union intime des parties ferrugineuses avec les terreuses, les moyens qu'il faut employer pour les désunir, & les principes qui doivent guider cette opération. Je suis très-assuré que lorsqu'on m'aura entendu, on sera du même avis que moi, puisque je fonde mon opinion non-seulement sur des observations faites par moi-même, mais encore sur des faits cités par des Auteurs très-célebres. Ce que je vais rapporter est de la derniere importance, & mérite la plus grande attention.

Dans une seule & premiere sonte & avec le même minérai, on peut obtenir du fer crud ou fer de gueuse, plus ou moins du feu dans la pur, ou bien de l'acier, avec du fer doux & malléable; tout tielle pour obtedépend de la conduite du feu, pour avoir l'une ou l'autre de ces nir un bon fer.

premieres matieres, ou les deux dernieres ensemble.

Il y a bien des minérais que l'on est dans l'usage de fondre feuls & par eux-mêmes, je veux dire fans autre addition que celle de plusieurs especes des mêmes minérais ensemble; mais il est encore plus général de leur ajouter de la pierre à chaux, que l'on nomme Castine : dans d'autres endroits, on se sert d'une terre argilleuse. Quoique plusieurs Auteurs aient regardés l'ad- l'on ajoute dans dition de la pierre à chaux comme un absorbant des soufres

La conduite fonte est essen-

Castine; que Ses effets.

contenus dans le minérai, on peut voir, par ce que dit M. Cramer (page 133) que j'ai déjà cité, que c'est moins là son esset, que celui d'un slux ou sondant. Je renvoie à M. Pott & à plusieurs autres Chymistes, sur les essets & le degré de fluidité qu'acquerent dissérentes pierres & terres sondues ensemble. Le but de ces additions est de rendre le total assez fluide, pour que le laitier laisse précipiter toutes les matieres métalliques, & que la séparation s'en fasse beaucoup mieux.

Je suis parfaitement d'accord avec les Auteurs de la troisieme section de l'art des forges, publié par l'Académie des Sciences, (pages 75, 76 & 77.) Ce qu'ils rapportent est fondé sur des faits observés par tous ceux qui ont un peu fréquentés les forges. Voici de quelle saçon ils s'expriment, en traitant de la

fonte des minérais de fer.

Fonte des minérais de fer. " Qu'il y ait trop de mine, eu égard à la quantité de charbon, la fonte qui en provient, étant chargée de matieres " étrangeres qui n'ont pu s'en féparer, coule difficilement, pese " moins relativement à son volume, que les especes dont nous " allons parler. Sa surface est élevée, convexe, inégale, cas-" sée; elle est blanche, sans apparence de lames ou grains; " elle est très-fragile, très-dure, & essuiera un grand déchet " si on la convertit en fer.

» Qu'il y ait la quantité convenable de mine & de charbon
» la fonte coule aifément, pese davantage; sa surface est unie,
» quelquesois un peu concave, cassée; on y voit des grains
» blancs, avec quelques parties qui noirciront d'autant, qu'il y
» aura plus de charbon relativement à la mine; elle est tenace,
» plus pesante que la premiere, & essuyera moins de déchet,

» pour être convertie en fer.

» Qu'il y ait peu de mine, relativement au charbon & au tra-» vail, la fonte est très-grise, coule assez dissicilement, est » lourde, tenace, approche de la ductilité, & souffrira encore » moins de déchet, pour être convertie en ser. » Ces degrés font remplis d'une multitude infinie de nuances, » dont le dernier approche le plus de l'état du fer, & le pre-» mier en est le plus éloigné; mais ce que nous devons remar-» quer, c'est que dans les fontes, les mots de dur & de cassant » ne sont ici que ce qu'ils sont en tous genres, des expressions » relatives.

" Quant à la couleur, on peut remarquer que la dureté & la " fragilité augmentent à proportion que les fontes approchent " plus du blanc, comme la ténacité s'accroît à mesure que " leur couleur approche du brun; de façon qu'on peut prendre " très-blanc pour très-dur & fragile, très-gris pour très-tenace & " moins dur.

" A l'occasion de la couleur blanche, nous devons faire obser-" ver que si elle est naturelle à la fonte, dans le cas dont nous " venons de parler, elle peut être accidentelle à toutes les es-" peces de fonte, & à proportion de la promptitude & du de-" gré de refroidissement qu'elle aura essuyé.

" La fonte de la qualité moyenne en petit volume, refroidie

" promptement, blanchit; elle doit donc, suivant ce que

" que nous avons dit, devenir plus dure, plus cassante, & aug
" menter de volume, & c'est ce qui arrive essectivement. Si la

" masse est épaisse, & que le prompt restoidissement ne puisse

" pas pénétrer jusqu'au milieu, les contours auront acquis les

" qualités que nous disons de blancheur & de dureté, & le mi
" lieu aura conservé sa couleur, sans que sa dureté soit aug
" mentée. Ce qui nous montre que si nous avions besoin que le

" milieu d'une piece sut très-dur, il faudroit qu'il y eut dans ce

" milieu une ouverture, pour y porter le réstoidissement par

" préférence au reste de la piece.

" Ce qu'il nous convient actuellement de savoir, est que la " fonte grise peut, par l'espece de resroidissement, devenir " dure, blanche & cassante, & que réduite en ser, elle " en donnera la même quantité que si elle sut restée grise. D'où " l'on voit qu'on ne doit pas la confondre avec les fontes na-

» turellement blanches, dont nous avons parlé. «

Dans ce que je viens de rapporter, on indique bien une partie de ce qui se passe, & les changemens de la fonte qui est le produit des minérais de fer. On ajoute que la fonte blanche est moins pure en général que la fonte grife; que sa couleur blanche, fa dureté & fa fragilité sont dues à un degré plus ou moins prompt de refroidissement; mais c'est encore beaucoup laisserà désirer: car comment le froid agit-il? D'où vient un effet aussi marqué? &c. C'est ce que je vais tâcher d'éclaireir.

en fasse rôtir la moitié, & qu'on les fonde séparément, en ajou-

tant dans l'une & l'autre fonte trop de mine, eu égard aux Fontes blan- charbons, on obtiendra des fontes blanches; mais avec la disférence que celle qui proviendra du minérai rôti, fera plus

Si l'on prend les mêmes especes de minérais de fer, que l'on

pure que l'autre, le feu du grillage ayant commencé à défunir les parties terreuses d'avec les métalliques, & à dissiper l'acide fulphureux, s'il y en avoit, ainsi que les autres parties volatiles.

La même chose a lieu dans la fonte; car lorsqu'on ajoute trop de minérai à la fois, il arrive qu'il descend plus promptement devant la tuyere, où le vent des foufflets fait l'effet d'un cha-

lumeau au travers des charbons, & concentre toute la chaleus.

Tout Métallurgiste sait que c'est devant la tuyere où se fait la La fusion se fusion : alors le minérai est faisi en même tems dans toutes les parties qui le composent par un feu violent, les molécules de

fer restent divisées entr'elles, & il n'y a que les parties terreu-

fes les plus groffières qui s'en féparent.

Si au contraire on ajoute moins de mine & plus de charbons, le minérai descend plus lentement, le feu désunit peu à peu chaque partie qui compose le minérai ; celles qui manquent de phlogistique, en reçoivent par le contact des charbons, se rapprochent les unes des autres par leur analogie naturelle, comme étant des corps plus homogènes; & lorique le total est

thes.

fait devant la tuyere.

mis en parfaite fusion devant la tuyere, la séparation est déjà faite: c'est alors qu'on obtient une sonte grise plus parfaite que la premiere. La position de la tuyere, qui est le secret des sonderies pour toutes les opérations métallurgiques, & dont tous les maîtres ouvriers sont mystere, même à ceux avec qui ils travaillent tous les jours; cette position, dis-je, fait aussi beaucoup, car si sa direction remonte un peu dans l'intérieur du sourneau, la sonte sera accélérée: elle sera retardée au contraire, si elle a un peu d'inclinaison; la raison en est que, dans le premier cas, le vent étant dirigé vers le haut, y est porté avec beaucoup plus de sorce, y met les Parties ignées beaucoup plus en mouvement, & détermine la susion plus promptement que lorsque le vent est dirigé vers le bas, car alors il ne remonte que par réslexion, & aussi dilaté dans tout l'intérieur du sourneau qu'il peut l'être.

Je dois observer que l'on doit prendre garde à ne pas chercher à obtenir un fer crud trop pur, parce qu'alors il perd sa fluidité; on courroit rifque de ne pouvoir le faire couler, & d'être obligé de le retirer en masse, comme il se pratique dans le comté de Foix & en Styrie, où l'on fait, par la premiere fonte, du fer aussi pur que celui qui a passé à l'assinerie; on le forge en barres tout de suite. M. de Buffon a aussi obtenu un fer malléable dès la premiere fonte, dans fon ingénieuse & utile expérience de fondre les minérais de fer par un ventilateur naturel. Il arrive même, comme on peut le voir dans Swedenborg, & comme je le ferai remarquer dans la description que je donne. rai des opérations de la Styrie, que cette masse de fer contient dans son intérieur de l'acier aussi bon qu'on puisse le désirer. M. de Réaumur en fait aussi mention pages 4 & 5 de son premier Mémoire; mais il dit, en parlant du Roussillon & du comté de Foix, que l'acier se trouve aux bords ou près des bords du Masset. Comme je n'ai point été dans ces pays, je ne contesterai point le fait ; il peut y avoir des circonstances dans l'opération

Fontes grifes.

L'acier se que je ne connois point ; mais j'ai vu en Styrie que l'acier se trouve toujours trouvoit toujours dans l'intérieur, & formoit le noyau ( fi j'ofe dans l'intérieur de la masse de m'exprimer ainsi ) des masses que l'onretire figées du fourneau, & que les bords étoient toujours du fer qui augmentoit en dureté, & présentoit un acier de plus en plus parfait, à mesure qu'on fe rapprochoit du centre : cela fera expliqué très au long dans le procédé.

On ne peut pas dire que ce produit en fer ductile & en acier d'une premiere fonte soit dû à la qualité du minérai, puisqu'on en fond aussi du même dans un fourneau peu dissérent, & qui produit un fer crud, ou fonte très-blanche, très-dure, trèsfragile & très-fluide. Dans ce dernier cas, la fonte va trèsvite, avec un feu violent, & on ne laisse presque pas séjourner la matiere dans le fourneau; au lieu que dans le premier cas on fond plus lentement, les foufflets font foibles & ne vont pas vite, & l'on charge moins de minérai à proportion du charbon; ce qui fait que les parties terreuses ont beaucoup plus le tems de se séparer. Elles fondent à un degré de chaleur moindre que celui qui est nécessaire pour mettre le fer en fusion bien liquide; celui-ci tombe gouttes à gouttes sur la masse qui se forme par fon analogie, avec une matiere qui est la même, & se sépare ainsi des scories ou du laitier, qui plus fluide, s'écoule tout autour de la masse. Suivant toute apparence, le fer ainsi réduit est acier, & peut-être même plus qu'acier, par son abondance de phlogistique; mais étant continuellement pénétré de la plus grande chaleur & dans un état d'ignition, cette masse reçoit, d'un côté du phlogistique par le contact des charbons qui l'entourent, & celui du poussier sur lequel elle se forme & repose, tandis qu'elle en perd de l'autre par le courant d'air établi dans le fourneau par le vent des foufflets qui frappe sur sa partie supérieure. Il arrive donc que le principe inflammable est continuellement en action, & passe au travers de cette masse, dans laquelle il en reste d'autant plus, qu'il trouve plus d'obstacle à mefure qu'elle groffit & augmente fon volume : la partie fupérieure, au contraire, & tous les bords de cette masse étant plus exposés au courant d'air, que l'intérieur, perdent plus de phlogistique dans le même tems qu'ils n'en reçoivent. Dans les commencemens que se forme cette masse, elle est recouverte de laitier ou scories, jusqu'à ce qu'elle ait acquis un certain volume, car on ne fait écouler le laitier hors du fourneau, que lorsqu'il y en a une quantité de rassemblée, & la percée se fait toujours à une certaine hauteur; ainsi le phlogistique y est retenu par le laitier qui l'environne, & une partie du fer qui a resté crud, & qui reste fusible par-dessus & autour, jusqu'à ce qu'on retire la masse figée : il coule alors avec les scories.

La différence de la fonte blanche, de la grise, de la noire, demande une grande explication, parce qu'elles font dues à plufieurs circonstances. Une des principales a été expliquée ci-

deffus, voyons les autres.

La couleur & l'organisation intérieure du fer crud ne décide pas toujours de son degré de pureté; car, quoiqu'en général la fonte blanche puisse être considérée comme la moins pure blanches , les de toutes, on peut en avoir qui ne contienne pas plus de par- grifes & les ties terreuses, que de la fonte grise; l'expérience même le prouve. Les Auteurs de l'art des forges en ont cité des exemples, & rapportent un fait certain, que j'ai observé aussi plufieurs fois, c'est qu'une fonte grise sera d'autant plus blanche, qu'elle aura été coulée plus mince, & par conséquent refroidie plus promptement. M. de Réaumur dit, page 401 de son premier Mémoire sur l'art d'adoucir le fer fondu, » la fonte blan-» che & la fonte grise se trouvent pourtant mêlées quelquesois » avec irrégularité dans la même piece, & cela arrivera fur-» tout, lorsque toute la matiere n'aura pas été mise en fusion » bien également & bien parfaitement; ce qui a été fondu à » un certain point sera blanc , pendant que le reste sera de-» meuré gris. La fonte encore grise peut être mêlée groffiére-

Différence entre les fontes » ment avec la blanche, par l'agitation qu'on donne au creu-» fet, par les bouillonnemens de la matiere mieux fondue, &

» par diverses autres causes pareilles. «

J'ai observé dans les forges de Suede, que les sontes grises, & même des noires, dont j'ai rapporté des échantillons, étoient souvent mêlées, dans différens endroits de leur cassure, avec de la sonte blanche; ce qui se rapporte aux observations de M. de Réaumur.

La couleur de la fonte dépend du degré de fufion. Il résulte donc de ce qui vient d'être dit, que la couleur de la sonte, sa dureté & sa fragilité, ne dépendent que du degré de susion qu'elle a éprouvée, & de son resroidissement plus ou

moins prompt.

Nous favons que, plus le fer approche du degré de pureté, plus il est difficile à fondre. La fusibilité du fer crud est donc due proprement aux parties terreuses & hétérogenes qu'elle contient. Si, en fondant dans un creuset du fer crud, on ne lui donne que la chaleur suffisante pour rendre la matiere liquide, il arrivera que les parties terreuses seules se fondront, & les molécules de fer y resteront divisées & suspendues. Si dans cet état on laisse figer la matiere, la fonte sera grise, ou peut-être noire, suivant le degré de pureté de la fonte qu'on aura employé; car les parties terreuses, en se figeant, diminuent de volume, ce qui n'arrive point dans la même proportion, à celles de fer qui n'ont point été fluides; d'où provient la porofité que l'on remarque dans les fontes grifes & les noires, & à laquelle est due leur couleur. M. de Réaumur dit. page 503, " Nous avons rapporté en passant, comme une » fingularité, que le fer fondu paroît parsemé en certains » endroits de grains très-noirs, ces grains noirs peuvent eux-» mêmes nous faire voir d'où vient la couleur brune du reste. " Je les ai observé au microscope, & alors je n'ai plus trouvé " de grains dans ces endroits; mais j'ai vu que ce que je prenois » pour des grains noirs étoient des cavités beaucoup plus con-» fidérables

» fidérables que celles qui sont ailleurs. Des cavités plus petites

\* & pofées plus proches les unes des autres, ne donneront

» donc qu'une couleur brune ou terne à notre fer fondu. »

Mais, si l'on donne au fer crud un degré de chaleur non-seulement capable de fondre les parties terreuses, mais encore les métalliques, alors la matiere est très-liquide, le tout ne fait qu'un corps & reste intimément uni. C'est dans ce cas-ci où le degré de refroidissement peut faire varier la couleur de la fonte; car, si on en coule une partie mince & qu'elle soit frappée par un air froid, il est certain que l'union restera aussi intime qu'elle l'étoit lorsque la matiere étoit en parfaite fusion; on obtiendra alors de la fonte blanche, dure & caffante; mais si on la laisse refroidir lentement, il arrivera que les parties métalliques se obtient la fonte refroidiront les premieres, qu'elles prendront l'organifation propre au fer, qu'elles resteront dans cet état répandues dans les matieres terreuses vitrifiées, lesquelles, en se refroidissant, le concentreront & laisseront des pores auxquels est due la couleur grise ou noire, comme on l'a dit. Ainsi, l'on ne doit

Pour reconnoître si mon opinion étoit fondée, j'ai fait l'expérience suivante. J'ai pris du fer fondu d'une vieille marmite, dur & cassant, qui tenoit le milieu entre la fonte grise & la blanche; je l'ai cassé en petits morceaux & en ai rempli également deux petits creusets de hesse, de même grandeur; je leur ai mis à chacun un couvercle, & les ai placé devant un soufflet que j'ai fait agir pendant une forte heure & demie, mon intention ayant été de réduire le tout en fonte blanche; au bout de ce temps j'arrêtai le foufflet; je retirai un de mes creusets, & versai son contenu dans un moule en terre sur une surface unie: la fonte avoit environ deux lignes d'épaisseur; toute la

minces en présentent une qui est blanche, ces premieres étant

beaucoup plus de temps à se figer que les dernieres.

Comment on

D'où provient point être surpris, qu'en coulant des pieces de fonte, on trouve la couleur grise ou noire de la que les parties épaisses offrent une fonte grise, tandis que les fonte.

furface fut figée en moins d'une minute, & à mesure que la matiere se refroidissoit, il s'y forma une écaille, comme celle que donne le fer forgé lorsqu'on l'a fait rougir, & pas la moindre apparence de laitier ou scories. Cette fonte refroidie, l'écaille formée s'en détacha fort aifément, & ne laissa par dessous qu'une surface très-unie; cette fonte étoit devenue très-blanche, ce que je reconnus dans sa cassure. Quant à l'autre creuset, qui avoit éprouvé une chaleur aussi forte que le premier, je le laissai dans le foyer, entouré & recouvert de charbons ardents, j'en ajoutai même de nouveaux, mon intention étant qu'il restât encore quelque temps en fusion & qu'il se figeat très-lentement. Je laissai consumer le charbon de lui-même, & ce ne sut que huit heures après qu'il fut affez froid pour pouvoir le retirer; j'examinai par comparaison le culot que je trouvai dans mon creuset, & j'obtins, ainsi que je m'y étois attendu, une fonte plutôt noire que grise, si tenace que je ne pus parvenir à la casser; elle avoit un commencement de ductilité; enfin je confirmai par là le sentiment que j'ai avancé ci-dessus.

Ce qui a induit naturellement M. de Réaumur en erreur, c'est qu'il a trouvé que tout ser sondu pouvoit devenir sonte blanche; &, comme il étoit dans des principes qui ne sont que trop généralement reçus, que plus on fait éprouver un grand degré de chaleur à un métal, plus on le raffine; il a cru que la sonte blanche étoit le ser le plus pur. Cette erreur étoit bien pardonnable: elle ne diminuera point la réputation d'un si grand homme; je me sais même gloire d'avoir puisé beaucoup de connoissances dans ses ouvrages, & les expériences qu'il cite, m'ont été d'une grande ressource. M. de Réaumur a dit, ainsi que moi, qu'il y a des sontes grises, mêlées intérieurement avec des sontes blanches. J'ai remarqué sur-tout que les extrêmités des gueuses étoient assez communément de sonte blanche, tandis que tout le reste de la masse étoit en sonte grise. Une partie est due vraisemblablement au parsait ressoidissement qu'éprou-

vent les extrêmités, comme étant plus minces; mais il est à présumer que la plus grande quantité, sur-tout celle qui se trouve dans l'intérieur de la fonte grise, provient de l'inégalité de chaleur qui est répandue dans l'intérieur d'un fourneau de fonte. Je pense donc que la fonte blanche est due à des morceaux de minérais, d'abord mal grillés, qui font tombés tout à coup à travers les charbons, jusques devant la tuyere (ainfi que cela arrive dans toutes les fontes); qu'ils y ont éprouvé tout à coup un degré violent de fusion, sans avoir été préalablement pénétrés par la matiere du feu; le fer crud, dans cet état, est absolument comme une matiere toute différente; les parties métalliques font tellement engagées & liées avec les terreuses, que cette sonte ne se mêle point avec la grise; & comme elle est beaucoup plus fluide que cette derniere, il arrive que lorsqu'on coule une gueuse, la plus grande partie de la blanche se répand dans toutes les extrêmités, & l'autre se trouvant engagée dans l'intérieur de la grife, y reste parsemée ça & là.

Nous avons déterminé d'où provenoit la couleur & la pureté du fer fondu; il nous reste à examiner d'où dépend sa dureté,

sa fragilité ou sa ductilité.

Tous les métaux, de même que tous les autres corps dans la nature, lorsqu'ils sont purs & homogenes, affectent chacun la ductilité du une forme réguliere lorsqu'on les a fondus & qu'on les a fait fer fondu. refroidir avec lenteur. M. Macquer & M. Baumé ont fait enfemble cette observation sur l'argent. Ce dernier a observé la même chofe fur tous les autres métaux & demi-métaux : on ne fauroit trop engager ce laborieux & favant Chymiste à continuer des expériences aussi utiles qu'intéressantes.

Pour peu qu'on réfléchisse sur tout ce qui a été dit précédemment, & sur les observations de M. Macquer & de M. Baumé, on ne sera point surpris que la fonte blanche, quoique quelquefois plus pure que certaines fontes grifes, ne

foit pourtant plus dure & plus cassante.

D'où dépend

fonte pour en obtenir de l'acier.

pour les laisser échapper; d'ailleurs elles fondent moins facilement, relativement au métal auquel elles font unies, que Affinage de la le plomb, relativement au cuivre. Mais lorsqu'on veut obtenir de l'acier, on met dans le fond du foyer beaucoup de petits charbons & du poussier que l'on humecte, afin qu'il soit plus adhérant 1 & des scories très-légeres & fluides; la tuyere est plus inclinée; on presse davantage la fusion; à mesure que la fonte dégoutte dans le foyer, elle est tenue en fusion, moins pâteuse que dans la précédente opération, par le vent des foufflets qui frappent dessus vivement à travers les charbons, & font chalumeau; le bain est toujours couvert de scories; on ne les fait point écouler. De cette façon on voit que l'on cherche à maintenir le phlogistique & empêcher qu'il ne se disfipe; la matiere du fer repofant sur du charbon, en a le contact immédiat par dessous; il passe au travers la masse, & v est retenu par les scories sluides qui la couvrent. On acheve ici de séparer, par la force du feu, les parties terreuses d'avec les métalliques, car la matiere étant continuellement agitée par le vent des foufflets, les molécules terreuses rencontrent les scories, avec lesquelles elles ont plus d'analogie, s'y accrochent & font corps avec elles; mais il est immanguable qu'il n'y air des particules de fer qui se scorifient, aussi a-t-on un déchet plus grand, que lorsque l'on fait du fer; dans ce cas-ci, on ne retire guere que la moitié en acier, tandis que dans le premier, on obtient communément les deux tiers en fer.

> A mesure que l'acier est purgé de ses parties terreuses, il résiste davantage au seu & se durcit; lorsqu'il a acquis une consistance suffisante à pouvoir être coupé & à supporter les coups

de marteau, l'opération est finie; on le retire.

Le fer & l'acier, que l'on obtient ainsi de ces deux opérations, font rarement purs & affez bons pour tous les usages du commerce. Nous dirons d'abord de quelle façon on s'y prend pour avoir un meilleur fer, & ce qui devroit être plus en

ulage,

ulage, sur-tout en France, où, en général, nos minérais ne

font pas d'aussi bonne qualité qu'en Suede & ailleurs.

On conçoit combien il est difficile de bien diriger l'opération mentionnée ci-dessus, pour que la séparation des parties la sonte est imterreuses soit exacte; cela est même impossible, s'il y en a portante abondamment dans le fer crud; la moindre négligence d'un égalen bonté, ouvrier, peut faire détacher des morceaux de fer de gueufe, ils tombent dans le foyer fans avoir acquis le degré de fusibilité nécessaire, delà la masse de fer se trouve très inégale en bonté, & du même lopin (comme cela arrive affez fouvent) on obtient des barres de fer de différentes qualités. On remédie à cela en faisant figer entiérement la masse dans le foyer, en la retournant & la plaçant fur du charbon, comme on avoit fait du fer crud, & en la faisant fondre une seconde fois : on peut répéter ce procédé une troisieme & quatrieme fois, pour avoir un fer graduellement plus pur. Si cela étoit observé, certainement on ne diroit pas, ce minérai produit un fer de mauvaife qualité; mais on pourroit dire, il est plus difficile & plus coûteux à traiter que tel ou tel autre.

L'expérience prouve chaque jour ce que j'avance. Je ne faurois trop recommander aux Maîtres de forges d'y avoir la plus grande attention. Swedenborg donne des détails de ces différentes opérations, qu'il nomme Cuison. J'en donnerai aussi des exemples dans cet ouvrage; mais ce qui le prouve encore,

c'est ce qui se passe tous les jours sous nos yeux.

A-t-on un fer aigre & cassant? on dit, il n'y a qu'à le bien forger & le corroyer : effectivement ses lames se détruisent, & il prend des fibres & du nerf; mais je craindrois fort qu'un tel fer ne devint fort pailleux, car voici ce qui arrive.

Corroyer du fer, c'est lui donner une chaude suante, le forger, le replier sur lui-même & le souder à plusieurs reprises. La que corroyer du chaude fuante fuffit pour mettre toutes les parties terreuses dans fer,

un état de fluidité; elles se rapprochent les unes & les autres,

Ce que c'est

à mesure que les coups redoublés du marteau les chassent d'entre les molécules métalliques, qui devenant plus continues & plus liées, forment une masse pleine de sibres & de ners: mais comme ces parties terreuses restent en grande partie dans l'intérieur des barres, il peut arriver qu'elles empêchent dans certains endroits la réunion des molécules de ser, & qu'elles rendent par-là le ser pailleux. D'un autre côté, si l'on chausse trop, ou qu'on lui donne des chaudes suantes trop réitérées, on calcine le ser, c'est-à-dire, qu'il perd peu à peu son phlogistique jusques dans l'intérieur, par conséquent son état métallique, & n'a plus de corps ni consistance: c'est ce que l'on nomme communément brûler le fer.

On ne court aucun de ces risques, si l'on procede tout de suite à l'affinerie pour avoir du ser de la meilleure qualité; je veux dire que dans ce soyer on lui donne une chaleur assez sorte, pour que les parties terreuses y soient parfaitement fluides, & puissent mieux se réunir entr'elles. On ne risque pas d'y brûler le ser, puisque l'ouvrier peut toujours le tenir dans un bain de scories qui enveloppent toutes ses parties, & empê-

chent la diffipation du phlogistique.

Au furplus, on doit se régler pour les qualités de ser que l'on veut avoir sur l'emploi qu'on en veut faire. Il en est de même de l'acier; mais je ne sache pas qu'on se soit avisé encore, dans tous les atteliers où l'on fait de l'acier avec du ser crud, de résoudre deux ou trois sois, & même plus, s'il le falloit, la masse d'acier qui s'est formée dans le soyer. Je pense qu'après ces opérations, l'acier qu'on en obtiendroit seroit plus pur, que si on se contente de le corroyer à plusieurs sois, comme il est d'usage, pour avoir un acier plus parfait, & cela par les mêmes raisons qui ont été rapportées pour le fer. Je ne prétends pas dire que le ser & l'acier n'acquierent de la qualité en les cortoyant; je crois même que cela est nécessaire pour resserrer les moiécules, & rétablir la figure des parties intégrantes, qui

font propres à la ductilité & à la malléabilité du fer & de l'acier , laquelle est toujours dérangée par un trop grand degré de feu, surtout pour l'acier, dont la surabondance de phlogistique nuit toujours à sa ductilité.

Quelque bon que soit l'acier que l'on retire du fer de fonte, je ne puis m'empêcher de croire qu'il ne soit svjet à être uni à . Par la sonte est quelques portions de fer qui le rende inégal, de forte qu'il n'aura pas la même dureté dans toutes ses parties; inconvénient très-grand en général, furtout pour certains ouvrages. Par exemple, quel défaut n'est-ce pas pour une lime, si elle n'a pas la même dureté sur toute sa surface, & de même dans d'autres circonstances?

Il n'en est pas ainsi de l'acier cémenté; car si la cémentation est bien faite, le fer doit être converti également dans toutes ses parties. Aussi nous voyons que l'on préfere les limes d'Angleterre à celles d'Allemagne; ces premieres sont toutes fabriquées avec de l'acier cémenté, & ces dernieres avec de l'acier de fonte, on n'en fait pas d'autre en Allemagne; mais comme l'un & l'autre acier sont d'un très-grand usage, je ne saurois trop engager ceux qui ont des forges, à s'attacher à fabriquer celui qui leur fera le plus avantageux, calcul fait des frais & de la dépenfe.

M. de Réaumur a au moins autant travaillé sur l'acier cémenté, qu'il l'a fait sur le fer fondu. Cet illustre Académicien nous a fait part d'un très-grand nombre d'expériences, qui ont apporté un grand jour dans cette matiere. Il a reconnu, de même que moi & tous ceux qui ont entrepris de faire de l'acier par la cémentation, que l'acier que l'on obtient par ce procédé, participe toujours du fer que l'on a employé; & cela doit être, puisqu'il n'est point question ici de fonte ni de purification. J'observerai encore que les moindres défauts reconnus au fer, deviennent très-sensibles, lorsqu'il est converti en acier : par exemple, un fer qui sera difficile à souder, qui se gersera, ou sera pailleux, mais qu'on pourra pourtant em-

L'acier produit toujours inégal. ployer à différens usages, fera un acier dont il ne sera pas possible de faire la moindre chose, on ne pourra pas même le forger. Ensin, toute personne qui voudra entreprendre une fabrique d'acier cémenté, ne doit compter y réussir, qu'autant qu'elle emploiera le ser reconnu le meilleur pour les usages du commerce: elle ne doit pas espérer pouvoir, par des procédés particuliers, redonner au ser qu'elle veut convertir la qualité qui lui manque. Si on a lu avec attention tout ce qui précede, on sera convaincu que ce n'est que par la sonte que l'on peut priver un métal quelconque des parties hétérogenes qui nuisent à sa pureté: je dis pureté, parce que c'est sans contredit delà que dépendent les désauts & la mauvaise qualité du ser & de l'acier.

Le fer que l'on fabrique dans la province de Roslagie en Suede, & qui est produit du minérai des fameuses mines de Dannemora, a été reconnu jusqu'à présent pour le meilleur fer qui puisse être employé pour tous les usages du commerce. Il se forge & se soude très-bien, n'est cassant ni à chaud ni à froid; avec toute la ductilité du fer le plus doux, il a presque autant de dureté que le fer cassant, que l'on nomme dans les Pays-Bas fer tendre : cette derniere qualité ne nous annonce pas le fer le plus pur, mais il est le plus utile. Il seroit donc essentiel de donner à tous nos fers les caracteres de celui de Roslagie. Il faudroit à cet effet connoître l'alliage que l'on pourroit foupçonner qu'il a naturellement; c'est peut-être aussi à une surabondance de phlogistique qu'est due sa dureté, ce qui est très-possible, puisque son minérai est très-attirable par l'aimant. Quoi qu'il en soit, ce fer a été reconnu avoir des qualités si supérieures à tous les autres, pour être converti en acier, que les Anglois le payent quinze pour cent plus cher que tous les autres fers de la Suede; & comme on n'a fait jusqu'à présent en grand volume de l'acier cémenté qu'en Angleterre & en Suede, il refulte que tout celui que nous connoissons & que nous employons facilement & utilement, est produit du fer de Roslagie.



#### SECOND MEMOIRE.



# DESCRIPTION DES MINES ET DES FORGES

DE FER ET D'ACIER, DE LA STYRIE.

Année 2758.

A province de Styrie est en très-grande réputation depuis un tems immémorial pour le ser & surtout pour l'acier, qu'elle fournit à une partie de l'Europe. On peut juger de l'ancienneté de l'exploitation de ses mines, par l'étendue de la ville à laquelle elles ont donné leur nom; on nomme cette ville Eisen-Artz ou Eisen-Ertz, qui veut dire, minérai de ser; elle est très-peuplée, située au pied de la montagne dont il va être question, & remplie d'habitants qui ont été ou sont encore occupés, ou intéressés aux mines & sorges.

La montagne où se tire le minérai de ser, se nomme Ariz-Berg, qui signisse montagne de minérai, elle a environ 480 toises de hauteur perpendiculaire; la partie supérieure appar-

tient à quatorze Compagnies, qui sont dans un district d'un côté de la montagne, dans l'endroit nommé Wordernberg, ot elles ont leurs forges & usines; depuis très-longtems le terrein, que doit exploiter chacune de ces compagnies, est marque, & 'arrangement qui a été pris est fort ancien du côté de Eisen-Artz; il n'y a qu'une seule compagnie qui exploite toute la partie inférieure de la montagne, laquelle confifte principalement en minérai de fer. (1) Il y a cependant des endroits plus riches les uns que les autres : on les nomme roignons, & ce font ceux qu'on exploite. On en trouve indifféremment de tous les côtés de la montagne, excepté dans la partie qui est exposée entre le Sud & l'Est: on ne travaille pas près du ruisseau, parce qu'on croit qu'elle ne produiroit pas si bas; la montagne est couverte de fapin, ainsi les vapeurs minérales n'y nuisent pas à la végétation; elle renferme plusieurs especes de minérai. Suivant la distinction qu'en font les mineurs, le plus abondant se nomme Phlintz, il y en a de blanc & de rouge. Le premier est le meil. leur ; lorsqu'il est blanc & à petits grains , on le nomme Sein-Phlint; ce phlintz; avec des facettes il prend le nom de Spiegel-Phlintz. qui veut dire Phlintz à miroir. Le Phlintz est proprement un minérai d'acier très-riche, je dis d'acier, parce qu'on peut en obtenir une plus grande quantité que des autres minérais de fer en général. Il y a de plus une mine noire fouvent mêlée avec le premier, on la nomme Sein-eriz, mine fine, elle est beaucoup plus fusible que la premiere, & donne plus de fer que d'acier-Si on examine bien ces especes de minérais, il paroît que le phlintz & la mine fine sont une même espece; mais que ce dernier a perdu, foit par efflorescence ou autrement, des matie-

que c'est.

<sup>(1)</sup> Le minérai est répandu également dans presque toute l'étendue de la montagne, cependant quelquefois intercepté par différentes especes de pierres quartzeuses a calcaires; desorte que le filon peut être considéré comme une masse minérale dont la direction est très-irréguliere. Il forme des couches à peu près horizontales; on compte dans cette montagne plus de deux cent ouvertures, puits ou galeries.

res propres à faire l'acier; ou, si l'on veut se servir du langage des mineurs, la mine sine est mûre & le phlintz ne l'est pas.

Il est bon d'observer ici que les Entrepreneurs voudroient avoir à Eisen-Arız du minérai moins riche en acier, parce que celui-ci leur occasionne un travail trop considérable pour en avoir du ser, comme on le verra par le procédé, & s'ils fai-soient une plus grande quantité d'acier & moins de ser, ils n'en

auroient pas la confommation.

Ce qui peut prouver que la mine fine n'est autre chose que du phlintz, c'est que le phlintz le plus dur & par conséquent le moins mur, selon les ouvriers, est séparé de celui qu'on destine pour la fonte, & rangé en tas devant les dissérentes ouvertures qui sont dans la montagne; on l'y laisse ainsi exposé à l'air un grand nombre d'années, ce qu'on appelle le laisser mûrir; avec le tems il devient noir & friable, & ressemble beaucoup à la mine fine dont on a parlé: comme l'on n'a pas affez du phlintz mûr & de la mine fine, on mêle avec cette derniere du phlintz, tel qu'il sort de la mine, sans observer aucune proportion dans le mêlange, & on le fond comme on le dira plus bas. Le phlintz est plus dur à sondre que la mine fine; il consomme par cette raison plus de charbon; il en consomme aussi davantage pour faire du fer.

Il y a encore un autre minérai noir comme la mine fine, mais plus tendre, & enveloppé d'une ocre jaune; les mineurs disent qu'il est trop mûr, & qu'ils sont arrivés trop tard pour le tirer de terre. Ce minérai est pauvre; on le mêle cependant dans les sontes, parce qu'il est plus susible que les autres.

On trouve beaucoup de stalactites dans ces mines, c'est un dépôt très-blanc qui paroît avoir rempli des cavités qui se trouvoient dans le minérai & dans le rocher; il y en a d'autres que l'eau dépose le long des parois des galleries, & qui sorme avec le temps des croutes sort épaisses. Dans d'autres endroits cela sorme comme des végétations & ramisications, il y en a sur-

tout dans deux anciens ouvrages qui ont des configurations très-belles; leur grande blancheur en re nd le coup-d'œil très. agréable; on a mis des portes à ces deux endroits, que l'on nomme Chambre du Trésor, c'est le Directeur-Général des mines de la Styrie pour l'Impératrice qui en a les clefs; on conferve ce trésor naturel avec soin pour satisfaire la curiosité des Etrangers, on nomme cès especes de végétations blanches, fleurs de fer, flos ferri, c'est sans doute la mine de fer blanche ramifiée dont Wallerius parle, ( page 461 de sa minéralogie,) on reconnoît par les acides qu'elle est fort calcaire. cette stalactite paroît due à la pierre à chaux, dont sont compofés tous les rochers des montagnes des environs.

On tire le minérai avec les outils ordinaires de mineurs . & par la poudre, mais on n'y travaille pas avec autant de foin qu'ailleurs ; l'abondance du minérai fait qu'on ne le ménage pas, & qu'on l'arrache sans regle; ce qui rend plusieurs endroits dangereux; la charpente est peu de chose, les galeries que l'on boife font folides. L'Impératrice a cependant des Officiers pour conduire l'exploitation, mais il en coûteroit trop pour la bien

diriger.

Il y a deux cent trente mineurs & autres ouvriers occupés à cette montagne pour la compagnie d'Eisen-Artz, & trois cent par celle de Wordernberg. Ces mineurs entrent à l'ouvrage à lept heures du matin, en fortent à onze heures pour se reposer une heure; ils retournent à midi, & y restent jusqu'à quatre heures après midi. Ils ont pour cette schicht ou journée sept kreutzers & demi, ou fix fols trois deniers argent de France. Ils ont cinq jours de travail par semaine, lorsqu'il n'y a point de fêtes; on leur donne de plus trois sols neuf deniers par chaque traineau de minérai qu'ils amenent au pied de la montagne après leur journée, & qu'ils reportent vuides le lendemain lorsqu'ils retournent à l'ouvrage. Ainsi ces mineurs ne gagnent que 60 kreutzers ou 50 fols par semaine.

Flos ferri.

Les chariots ou traineaux servant à transporter le minérai, ont deux petites roues pardevant de quinze pouces de diametre; il y a deux bâtons fixés aux extrémités de l'effieu de ces petites roues, le reste traîne sur le pavé. On met sur ces bâtons un sac de grosse toile, dans lequel il entre environ trois quintaux de minérai. Les ouvriers le traînent le long de la montagne, en tirant ce chariot par un timon qui est devant. Lorsqu'ils ont vuidé le fac, ils le chargent fur leurs épaules, ainsi que le traineau ou chariot, & le reportent au haut de la montagne.

On rôtit tout le minérai de fer avant que de le fondre. (2) Pour cela dans chaque fonderie il y a deux fourneaux de gril- minérai. lage, l'un à côté de l'autre sous le même toît; en bas est une porte par laquelle on attire le minérai, quand il est grillé, de

la même maniere qu'on retire la chaux du four.

Ces fourneaux ne font pas exactement de la même grandeur; ils ont dix à douze pieds de haut, environ sept pieds de large che premiere. & quinze de long. Pour y rôtir le minérai, on commence par fig. 1. (3) mettre une couche de charbon d'environ un pied, & par-deffus une épaisseur de deux pieds de minérai, tel qu'il vient de la mentagne, mais cassé en morceau gros comme des noix, & même plus gros. On met une autre couche de charbon, du minérai par-dessus, & ainsi stratum super stratum, jusqu'à ce que le fourneau soit plein. On n'attend pas même qu'il le soit pour y mettre le feu; ce qui se fait par la porte d'en-bas, laquelle se bouche avec des pierres qu'on y arrange, laissant seu-Lement une petite ouverture pour introduire le feu. On ne donme que ce seul rôtissage au minérai. Lorsqu'il est froid, on ôte

Rotiffage du

Voyez plan-

<sup>(2)</sup> Le rôtissage n'a lieu que pour les minérais de Wordenberg. On ne rôtit point du tout ceux d'Eisenartz.

<sup>(3)</sup> Quoique ce fourneau foit gravé dans les cahiers de l'Académie à la troisieme Section de l'art. des Forges, nous avons cru en devoir donner ici le dessein pour l'incelligence du Mémoire. Voyez l'explication. E

ce qui veut dire floss dur, parce qu'il y en a un autre qu'on nomme tendre, & qui ne peut pas se faire au commencement de la semaine; le fourneau n'étant pas assez chaud, ce n'est donc que le mardi vers midi qu'on commence à travailler pour les tendres, alors on fait une autre tuyere d'argile; la premiere a été brûlée & fondue, de maniere qu'il reste au plus un demi pied d'épaisseur au mur de cet endroit. Pour faire cette tuyere, le fondeur détourne les foufflets, & détruit la vieille en ôtant tout ce qui est à demi & entiérement vitrifié. Pendant ce temps-là on charge le fourneau; mais en observant de mettre plus de charbon qu'à l'ordinaire, & moins de minérai, afin d'échauffer le fourneau qui a été refroidi par la nouvelle argile. Ayant fait une plus grande ouverture à la place de la tuyere, le fondeur a des boules d'argile qu'il enfonce par ce trou, dans le fourneau, jusques contre le charbon, il en ajoute successivement & toujours en pouffant; lorsqu'il ne peut plus y en faire entrer, il perce avec un bâton fait exprès, un trou dans cette argile d'environ deux pouces de diametre, & lui donne un tant foit peu de pente en dedans du fourneau, en forte que la direction du vent, qui auparavant étoit un peu élevée, baisse; pour lors, on replace les foufflets, & on les fait agir de nouveau. Lorsqu'on recharge le fourneau, on augmente la quantité du minérai, & l'on diminue celle du charbon; mais cependant dans une moindre proportion qu'auparavant; on laisse aussi cette matiere plus long-temps dans le fourneau avant que de percer. Celle qu'on obtient est moins compacte & plus poreuse; par cette raison plus propre à faire du fer que la premiere dont on fait l'acier; elle exige un rôtissage moins considérable, on desireroit pouvoir faire davantage des floss tendres, pour avoir plus de fer à moins de frais, parce qu'on en a plus de débit que de l'acier, mais cela est fort difficile, quand on a travaillé quelques temps sur le tendre, le fer s'attache au fond du fourneau & ne coule pas bien, pour lors il

faut procurer plus de chaleur. On y parvient en faifant aller les foufflets plus vîte, même en changeant la tuyere, pour travailler sur le dur. On ne fond communément sur le tendre, que le mardi après midi, le mercredi & le jeudi, car dès le vendredi après midi il faut retravailler sur le dur, jusqu'au famedi matin qu'on arrête le fourneau, afin qu'il n'y reste rien d'attaché, il est fort rare qu'on puisse travailler aussi long-temps fur le tendre qu'on vient de le dire ; cela dépend de la qualité du minerai & des ouvriers; il faut de l'habitude pour ce travail; il faut aussi que le minérai soit plus riche en ser qu'en acier. Il y a cependant des ouvriers qui en font toujours plus les uns que les autres, mais ils n'en favent pas la raison.

On fond environ quatre cents quintaux de minérai, dans ce fourneau par semaine, c'est-à-dire, depuis le lundi matin jusqu'au famedi à midi, & l'on consomme pour cela jusqu'à six cents mesures de charbon; chaque mesure est de huit pieds & demi, cubes, ce qui paroît beaucoup; mais il est vrai qu'on n'en tient pas un compte fort exact, & que les ouvriers prennent du charbon autant qu'ils veulent. Peut-être, si l'on ajoutoit de la pierre à chaux, ou quelqu'autre fondant au minérai, la fonte

en iroit mieux, & il en coûteroit moins de charbon.

(a) L'autre méthode de fondre, qui est très-ancienne, se fait dans les stück offen ou fourneaux pour les masses, ils sont faits à stuck, ou masses. peu près comme les fourneaux pour les floss, dont on a parlé ci-dessus. Voici seulement en quoi ils different : il n'y a point d'ouverture dans le bas du fourneau, parce qu'on n'y fait jamais de percée; on dira dans la fuite par où fortent les scories & les stuck ou masses de fer & acier; ce fourneau est beaucoup plus grand, intérieurement dans le bas, que celui des floss; il a quatre pieds de large & seulement deux pieds & demi de profondeur, vis-à-vis la tuyere; la hauteur est la même

Fonte

Nota. Ce renvoi & ceux qui suivent indiqués par des lettres se rapportent aux Notes qui fuivent le Mémoire fur la Carinthie. Voyez la Préface.

que celle du fourneau des floss. Il y a une ouverture derriere; c'est-à-dire du côté où se placent les soufslets, de quatre pieds de large, sur environ deux pieds & demi de haut; c'est par-là qu'on entre dans ce fourneau pour le réparer, & battre la brafque dans le fond; on la bouche avec de grandes briques d'argile, dans lesquelles on forme aussi la tuyere, comme on le dira plus bas; le fourneau étant bien fermé, on le remplit entiérement de charbon, & l'on commence la fonte le lundi matin, comme celle des floss; au bout de quelques heures, quand l'ouvrier présume qu'il y a déjà beaucoup de matiere dans le fond de fon fourneau, il fait un trou avec une baguette de fer, dans les briques qui ferment la grande ouverture derriere le fourneau, & cela à un pied & demi de distance de la tuyere, pour faire couler les scories; lorsqu'il n'en vient presque plus, on rebouche; on ouvre de nouveau quelques heures après. On continue ainsi cette fonte jusqu'à ce qu'on ait passé treize sceaux contenant chacun trois pieds cubes de minérai, ou le poids de trois quintaux & demi environ; c'est la quantité de minérai fixée pour faire un stück ou masse de fer & d'acier. Lors donc que le treizieme sceau a été chargé & du charbon par dessus, on laisse brûler presque tout le charbon qui est dans le fourneau. fans rien ajouter, & on recule les foufflets qui sont mobiles. afin d'avoir de l'espace; on met devant une grande plaque de fer qu'on arrose presque continuellement, on defait les briques, & l'on ouvre l'ouverture dont on a parlé ci-dessus, mais feulement dans le haut; d'abord deux hommes attirent avec de grands ringards de fer, le charbon qui est dans le fourneau. tandis que deux autres jettent de l'eau dessus il coule en même temps des scories & un peu de fer; on les retire lorsqu'on a jetté de l'eau dessus, & on les met à côté. On obtient ainsi fix à sept quintaux de fer, bon à porter aux affineries. On continue d'ôter tout le charbon; on en découvre la masse ou flück de fer, à l'exception seulement du milieu où l'on en laisse

pour les raifons qu'on dira ci-après; on emporte dans un pannier tous les charbons qui ont été éteints avec de l'eau, & on les met hors de la fonderie; on s'en fert ensuite pour les grillages. Quand toute la masse de fer & d'acier, qui est figée dans le fond du fourneau, a été dégagée tout autour des scories & du charbon, avec un gros levier de fer, on fouleve cette masse pour pouvoir y passer une grosse tenaille à crampon, aux branches de laquelle on attace une chaîne qui, passant à l'autre extrêmité de la fonderie, sur un cilindre vertical mobile, vient répondre à l'arbre de la roue qui fait mouvoir les foufflets; on l'y attache & l'on met de l'eau fur la roue, qui, faifant mouvoir l'arbre, enveloppe la chaîne, tire la masse hors du fourneau & la conduit au milieu de la fonderie; les ouvriers la dirigent avec des leviers de fer; on prend ensuite du poufsier de charbon, on le met tout au tour de la piece & sur les bords, & par dessus du menu poussier mouillé, pour empêcher que la chaleur n'incommode les ouvriers qui partagent cette piece comme il suit. On a dit qu'on laisse du charbon sur le milieu de cette masse, c'est pour la tenir chaude & qu'elle foit plus facile à couper; on ôte ces charbons, & deux hommes, avant chacun une hache, frappent dans le milieu de cette masse, & la coupent jusqu'au milieu de son épaisseur, ils y mettent ensuite des coins & frappant avec de gros marteaux, ils parviennent à la partager en deux pieces; il faut plus d'une heure pour ce travail. On coupe ainsi cette masse asin que les ouvriers des martinets & affineries aient moins d'embarras & de travail; cette masse, qu'on nomme stick, pese treize à quatorze quintaux, & les morceaux détachés qui coulent hors du fourneau, en pesent six à sept, de sorte qu'il y a presque tou. jours vingt quintaux, tant fer qu'acier, dans une fonte. Pendant que deux ouvriers coupent la masse, trois autres sont ocrupés à réparer le fourneau, ils jettent du poussier de charon dans le fond, & ensuite ils font tomber de la poussière de

charbon qui s'éleve pendant la fonte, & qui se rassemble dans la cheminée ou plutôt dans un grand espace qui est à l'embouchure du fourneau; ils jettent de l'eau par dessus pour la rendre plus compacte & la battent un peu avec la furface platte d'une pelle, cherchant plutôt par-là à la rendre bien unie; ensuite ils prennent des morceaux d'argile pétrie, ils en plaçent d'abord un dans le milieu de cette ouverture, & cela de champ; il entre environ de dix pouces dans le fourneau, c'est dans ce morceau d'argile, qui a environ quatre pouces d'épaisseur, qu'on forme la tuyere, on met d'autres morceaux de terre pétrie à côté de celle du milieu, mais ceux-ci n'ont qu'environ deux pouces d'épaisseur, & huit ou dix pouces de large; on les place aussi de champ, cependant de façon que les grandes faces soient en dedans & en dehors du fourneau; on bouche les jointures de ces especes de briques avec de la même argile, mais bien détrempée; ensuite on enfonce un bâton pointu dans la piece du milieu, à environ douze pouces d'élévation du fol du fourneau. On fait ce trou en le relevant un peu du côté de l'intérieur du fourneau, c'est-à-dire d'environ trois pouces de diametre, sur le derriere, & d'un pouce & demi en dedans; c'est ce qui forme la tuyere; on n'en trouve pas d'autre dans tous les fourneaux de fonte de Eisen-Artz; après quoi on replace les foufflets qu'on avoit dérangés pour fortir la masse; on met dix-huit panniers de charbon pour remplir le fourneau; & par desfus, une tonne de minérai qu'on recouvre avec du charbon; alors on fait agir les foufflets.

On emploie dix-huit heures pour fondre les treize tonnes dont nous avons parlé; pour retirer la masse, & remettre le fourneau en état; c'est environ quinze heures pour la sonte, & trois heures pour sortir la masse, la couper & réparer le sourneau; il saut quelquesois un peu plus ou un peu moins de temps, mais les ouvriers sont obligés de faire sept de ces masses ou stick pendant la semaine, ce qui par conséquent est

se produit de quatre-vingt-onze tonnes de minérai; la conommation du charbon est ici plus considérable, à proportion, que pour la fonte des floss. On voit combien cette façon de travailler est plus pénible & plus coûteuse que la précédente, puisqu'on y consomme bien plus de charbon. Cette méthode est très-ancienne; celle des floss l'est beaucoup moins, & ce n'a pas été sans peine qu'on l'a établie; car la plupart des ouvriers préferent de travailler laux fourneaux des masses à ceux des stoss.

Il n'y a qu'une seule affinerie à Eisen-Artz, où on ne fait qu'une partie des opérations, de forte que nous avons été obligés de nous rendre à Saint-Gallen, qui en est à huit lieues, où est la plus grande partie des affineries & martinets, & où nous

avons vu toutes les opérations qu'on va détailler.

Le fourneau sur lequel on chausse les stick ou masses est une aire comme une forge, à environ un pied d'élévation du fol de chauffe les stuck la fonderie; le bassin du foyer est formé avec des pieces de fer tout autour; d'un côté est une ouverture plus basse même que le sol de la fonderie; la piece de fer placée à cette ouverture & qui fait partie du bassin, est percée à dissérentes hauteurs de petits trous, d'environ un demi-pouce de diametre. (\*) Ils fervent à faire couler les scories dans le creux ci-dessus; le bassin a deux pieds de profondeur; on y met dans le fond de la pouffiere de charbon qu'on humecte beaucoup, & l'on répand par dessus un peu de scories d'un précédent travail, qui ont été éteintes dans l'eau, il y a devant ce foyer une tuyere, dans laquelle répondent deux foufflets de bois simples. On remplit entiérement le foyer de charbon, & l'on met par dessus la moitié d'une masse, de celles qui viennent d'Eisen-Artz; elle peut pefer depuis fept jusqu'à huit quintaux & plus; on la recouvre bien de charbon; on fait agir les foufflets. On ajoute du charbon lorsqu'il en est besoin, en continuant de soussler jusqu'a ce que la masse devienne d'un rouge blanc, & s'amollisse;

pendant ce temps, il y a du fer qui se détache, ainsi que les crasses, & qui tombe dans le sond du bassin. Quand il y en a une certaine quantité, on débouche, avec une verge de ser, un des petits trous de la plaque de ser dont on a parlé, & les scories coulent dans le creux dans lequel on a mis de l'eau auparavant. On ne laisse pas tout écouler, parce que ces scories entretiennent de la chaleur dans le fourneau. Quant au ser, il se rassemble en masse dans le fond; on en fait usage ensuite.

Lors donc qu'on voit que la masse est affez pénétrée de feu ou assez molle, ce que l'on reconnoît avec une baguette de fer qu'on pique dedans, à travers des charbons, cela arrive ordinairement au bout de cinq ou six heures de seu, suivant la groffeur de la masse; on la retire alors par le moyen d'une groffe tenaille suspendue au bout d'un levier qui est fixé à une potence mobile; un homme, baiffant l'extrêmité du grand levier, leve la piece; on fait tourner la potence, & l'homme qui dirige le levier, conduit la piece fur l'enclume. On fait agir le marteau & on lui laisse frapper plusieurs coups dans le milieu, pour l'applatir un peu. On place ensuite un fer coupant fur la piece, & le marteau frappant dessus, la divise après plufieurs coups, en deux parties. Une partie du fer qui est autour. & qui est plus tendre que l'acier qui occupe le milieu, s'en détache. Pendant que l'on coupe & qu'on frappe, on porte une de ces deux moitiés sur le même foyer, non-seulement pour qu'elle se maintienne chaude, mais pour qu'elle acquierre encote de la chaleur pendant que l'on coupe l'autre moitié en deux. On met une de ces deux pieces sur un autre foyer; l'autre est coupée encore. Enfin le tout se coupe ainsi, de moitié en moitié, en morceaux de vingt-cinq, trente, jusqu'à quarante livres; chaque fois on voit le fer qui s'en détache & qui tombe; on le ramasse pour le rassiner à l'ordinaire, quand on en a une certaine quantité, c'est-à-dire assez pour le fondre en une seule loupe, sur un fover d'affinerie.

Ainsi, tous les morceaux qui ont été coupés, sont presque tout acier; on les met au feu pour les chauffer & les forger en morceaux quarrés, de deux doigts d'épaisseur, & de deux ou trois pieds de longueur. Quand ils sont forgés de cette façon, on les jette, fortant de dessous le marteau, dans une eau de riviere courante; on casse toutes ces barres en les frappant sur un enclume, il y en a de plusieurs sortes. les unes sont encore mêlées avec du fer, les autres sont de l'acier plus ou moins bon, mais on trie le tout dans les martinets; les meilleurs morceaux dont on fait le bon acier, cafsent comme du verre; après cette trempe ils ont le grain fin, fans aucune tache ni fente, cependant l'acier n'a encore aucune perfection, ce qui le fait nommer rauch sthal, c'est-à-dire acier brut; on trouve dans ces morceaux du fer qu'on nomme dur. parce qu'il l'est en effet, & fort cassant. Il est comme une espece d'acier quand on l'a forgé plufieurs fois; on l'emploie à faire des lames des faux & différents outils.

Quand on chauffe les morceaux pour les forger, on jette de temps en temps des scories pardessus, qui ont été éteintes dans l'eau, encore fluides; elles se fondent en passant au-travers des charbons, tombent ensuite sur le morceau de fer ou d'acier, l'échaussent & le préservent d'être calciné à la surface, par la grande chaleur & le vent des soufflets; on n'en ajoute point lorsqu'on chauste le stück ou masse, parce qu'il est trop impur par lui-même, & qu'il en fournit affez pour le garantir de la calcination. Au reste, on se sert toujours de ces scories dans tout ce que l'on chauffe & forge; lorsqu'il y en a trop dans le foyer, on les fait couler en bas dans l'eau, pour s'en servir une autre fois.

Le marteau avec lequel on forge les masses, a deux pieds Martinets. dix pouces & demi de haut, deux pieds à fa panne, sur deux pouces feulement; fa tête est d'un pied six pouces, son manche d'un pied trois pouces de diametre; il pese neuf quintaux. C'est

une petite roue, fixée à un arbre de deux pieds & demi de diametre qui le fait mouvoir; cette roue n'en a que huit de diametre; elle est à ailes sur lesquelles il tombe une quantité consi-

dérable d'eau qui la fait tourner.

Tout le fer qui est tombé du stück, lorsqu'on a divisé les masses & qui a été mis à part, est affiné à l'ordinaire & de la même maniere qu'on affine les floss, comme on le dira plus bas; mais avec la différence qu'il reste moins de temps au feu. Au fortir du foyer, on porte la piece de fer fous le marteau pour la battre tout autour; on la coupe dans tous les sens en différents morceaux, les ouvriers connoissent à la dureté sous le marteau, les morceaux qui sont tendres & qui doivent donner un bon fer, d'avec ceux qui font durs & par conséquent mêlés avec de l'acier. Ils travaillent ce dernier en morceaux d'environ un pouce & demi en quarré, puis ils le trempent dans l'eau, en sortant de dessous le marteau, comme si c'étoit de l'acier. C'est aussi de ce même ser dont on sépare quelque peu d'acier dont on a parlé ci-dessus. Ce fer se vend très-bien, on l'emploie à différents ouvrages, comme on l'a dit; le tranchant des outils, seulement, se fait avec le bon acier.

La même Compagnie des mines a plusieurs Fabriques près de Steyr, où elle emploie elle-même beaucoup de ser & d'acier. Quant au bon ser, il est des plus doux & des plus liants lorsqu'il a été sorgé. On en prépare beaucoup dans les martinets, pour les canons de sussils qui se sont aussi à Steyr, ainsi que pour une Fabrique de ser-blanc, située sur le chemin de Saint-Gallen à Steyr. Tout le ser qu'on tire d'Eisen-Artz seroit acier, si on ne le réduisoit dans l'état de ser par différents

procédés, comme on le verra.

Tout l'acier qui a été forgé des stick ou masses, est livré aux martinets. Les ouvriers le choisissent & séparent les deux especes différentes, qu'on distingue en acier dur, & en acier tendre; par habitude ils connoissent à l'inspection de la cassure, dans quel

rang doit être placé tel ou tel acier; ils forgent ensuite les gros & les petits morceaux d'acier, en pieces d'environ un pouce & demi, jusqu'à deux pouces de large, sur un quart de pouce d'épaiffeur; la plus grande longueur est d'environ un pied; une grande quantité de petits morceaux n'a que quelques pouces. En faisant ce travail, les ouvriers choisissent encore (ce qu'ils connoiffent en forgeant) ce qu'ils n'ont pas bien affortis d'abord, furtout ce qui doit être mis dans le rang de dur & de tendre. On prend ensuite cet acier pour en former des trousses, qu'on compose de deux grands morceaux de celui qui est dans le rang du tendre, & l'on met dans le milieu de petits & de grands morceaux de celui qu'on nomme dur; on pince cette trousse par une extrêmité, avec une tenaille faite exprès; pour bien contenir toutes les parties qui la composent, on serre fortement, & on la met sur le foyer qui est semblable à celui où l'on chausse le stuck, mais plus petit; on fait agir les soufflets, & lorsqu'elle est bien rouge, on jette pardessus un peu de scories de ce même travail, lesquelles ont été éteintes dans l'eau; en fondant, elles tombent sur la trousse, lui communiquent de la chaleur, & fur-tout garantissent la surface de la grande ardeur du feu qui calcineroit une partie de cet acier, & augmenteroit le déchet; quand la trousse a une chaleur suffisante pour la souder, on la porte fous le marteau; mais comme elle feroit trop pefante & trop difficile à manier, il y a, à côté de la forge, une chaîne suspendue, à l'extrêmité de laquelle est un crochet fur lequel on appuie les bras de la tenaille; par ce moyen on porte aisément la trousse sur l'enclume. On fait agir le marteau qui pese quatre cents livres, & l'on soude tous ces petits morceaux qui composent la trousse, pour en former des verges ou baguettes d'environ demi pouce en quarré, & de plusieurs pieds de long; il faut pour cela mettre la trousse cinq ou six fois au feu. On ne trempe point cet acier, on le vend en cet état. C'est le meilleur qu'on fasse communément; on le nomme scharre

stahl. Quand on en commande du meilleur, que l'on nomme mintz stahl, on le fait avec l'acier ci-dessus, qu'on coupe en petits morceaux, & qu'on applatit, comme l'on a fait le premier. On en forme aussi des trousses qu'on soude de nouveau; ce qu'on répete plusieurs sois, selon la finesse dont on veut l'avoir. On fait aussi un acier moindre que celui qu'on nomme scharre stahl, en mettant davantage du tendre; on le nomme kern stahl; & encore un autre de moindre qualité, en formant des trousses seulement avec du tendre; on le nomme frimen stahl; & ensin du commun, avec l'acier qui se trouve mêlé au fer, ou du moins qui est encore plus tendre que celui dont on fait le frimen. Le forgeron de chaque martinet est obligé de mettre sa marque sur chaque piece ou baguette d'acier, lorsqu'il l'a perfectionnée, asin qu'on puisse le punir, au cas quil y ait des plaintes sur les désauts qu'il a occasionné en le forgeant.

Si l'on vouloit, on ne retireroit que de l'acier des mines de Eisen-Artz, en ne sfaisant que des floss dur; cela se pourroit aussi avec les tendres. On n'en feroit également que du fer, si on le desiroit; mais on a besoin de l'un & de l'autre. Le premier est le plus précieux, & cependant le plus aisé à faire, & le

moins dispendieux.

On choisit toutes les floss tendres, dont on a parlé en traitant de la fonte, & comme elles donneroient encore de l'acier, on est obligé avant que de les affiner, de les passer préalablement par une opération, que l'on nomme en Allemand bratten ou rôtir; si on n'a pas assez de floss tendres, on en prend aussi des durs. Le fourneau pour cette opération, que l'on nomme braten ofsen, fourneau à rôtir, a huit pieds de long, sur quatre pieds de large: il est ouvert de chaque côté sur la longueur; il y a un mur à chaque extrêmiré, sur lesquels prend la cheminée; derriere un de ces murs sont placés deux sousselets de bois, dont les tuyaux donnent dans une tuyere qui répond en dedans du sourneau, dans un canal qui passe sur toute la

longueur jusqu'à l'autre mur; le fourneau forme lui-même deux plans inclinés, arrondis, qui répondent à ce canal; il a beau-

coup de ressemblance avec un fourneau de liquation.

Pour rôtir les floss fur ce fourneau, on remplit de charbon le canal, mais seulement du côté des soufflets. On couvre tout ce canal avec des morceaux de floss qu'on y arrange à plat. On met ensuite quelques pouces de charbon par-dessus, sur lequel on arrange quarante quintaux de floss qu'on a cassés de différentes grandeurs, foit en les charriant, ou les portant d'un endroit à l'autre; on les y place de champ & se touchant les uns les autres sur toute la longueur du fourneau; on recouvre le tout avec du charbon; on met par-dessus du poussier fin, pour que la chaleur soit mieux concentrée. On y met le feu, & l'on fait agir les foufflets, mais fort lentement, afin que la chaleur ne soit pas trop forte, & que les floss ne fondent pas; car on ne veut que faire un rôtiffage qui dure quatorze à quinze heures; on ajoute pendant ce temps-là du charbon lorsqu'il en est besoin. Il y a souvent de petits morceaux de ces floss qui coulent. La plupart se tiennent ensemble lorsqu'on les retire du fourneau; ce fer qui auparavant étoit fragile comme du verre, & se cassoit en le laissant tomber, a déjà acquis un peu de malléabilité après ce rôtissage; car il ne se casse qu'avec beaucoup de peine, & si on y parvient, il y a des parties à la furface qui se plient & se replient comme du plomb. On ne veut pas convenir qu'il y ait du déchet pendant cette opération, il est vrai qu'on n'y apperçoit ni fumée ni odeur. (b)

Le fer nommé floss est en état d'être affiné en sortant de ce rôtissage. Pour cela, on prépare un foyer garni de plaques de fer dans le fond, & d'une autre où il y a des trous du côté ouvert où est le creux; enfin semblable à celui dont nous avons parlé, où l'on chausse les stuck ou masses. On met sur les plaques de fer dans le fond du foyer du gros poussier de charbon, sur lequel on jette beaucoup d'eau. On met par-des-

fus un peu de scories d'une précédente opération, ou de ce qui a été nétoyé du fourneau, & du charbon par-dessus; on en met aussi qui est allumé, & l'on fait agir les sousslets; on y sorge au commencement le fer de la derniere piece de la veille; ce qui dure environ une bonne heure. Pendant ce temps-là, le fourneau s'échauffe, & les scories qu'on a mises au fond se fondent. On se regle sur la capacité du foyer pour la quantité de floss qu'on peut y affiner. Si on peut y en passer par exemple deux quintaux, on en prend d'abord un quintal, qu'on arrange en deux trousses, prises chacune avec une tenaille, & on les met dans le charbon allumé, mais un peu éloignées des foufflets, afin qu'elles fondent lentement; on jette par-dessus des scories, qui se trouvent autour de l'enclume, ou de celles qui proviennent d'une fonte précédente, ainsi que de celles qu'on a retirées du fourneau en le nettoyant; on ajoute de temps en temps de ces scories lorsqu'on met du charbon, pour les raisons qu'on en a dites ci-dessus; on perce lorsqu'il y en a trop dans le bassin, ce qui arrive presque tous les quarts-d'heure, & cela pendant toute l'opération. Environ au bout d'une heure & demie après, on ajoute l'autre quintal de floss de la même maniere que la premiere fois, & l'on continue à jetter des scories. A mesure que le fer de floss se fond, on avance peu à peu les tenailles, mais fort doucement, parce que s'il fondoit trop vîte, on retireroit encore beaucoup d'acier, & que d'un autre côté les floss étant en fusion dans le bassin, pénétreroient à travers des plaques de fer, & passeroient en-dessous, comme cela est arrivé, lorsque les ouvriers ont précipité la fonte, car les floss en fusion sont fluides comme de l'eau. Le fer pourroit aussi trop se rapprocher de la qualité de l'acier. On arrose fort souvent les charbons avec de l'eau dans laquelle on a délayé de l'argile, cela concentre beaucoup mieux le feu. Quoique l'argile donne des scories, il n'importe, parce qu'elles se mêlent avec les autres. C'est donc environ trois heures qu'exigent deux quintaux

de fer pour être assinés sur un tel foyer. Après ce temps, c'està-dire lorsque tout est bien fondu & pris ensemble, on sonde si la matiere est bien pâteuse. Quand elle l'est, au point qu'on le désire, on la retire en une seule masse, & on la traîne au milieu de la fonderie, où un homme, avec une masse de bois, frappe tout autour pour en rapprocher un peu les bords, & y fouder les morceaux qui n'y tiennent pas fortement; on éleve ensuite cette masse sur une enclume, & on fait agir le marteau qui pese neuf quintaux; on la forge tout autour ce qui fait sortir les scories, & soude ensemble tout ce qui est fer; on coupe ensuite cette piece en plusieurs morceaux, lorsque les deux ou trois forges, qui font fous le même toît, ont fini également leur affinage, car tous les ouvriers travaillent de moitié & s'aident dans ces opérations, ils forgent tous ces morceaux de fer, & & séparent également le dur d'avec le tendre, parce qu'ils ont toujours un peu du premier. Ils forment ensuite de l'un & de l'autre des barres de fer d'un pouce à un pouce & demi en quarré; ils jettent dans l'eau le fer dur pour le tremper, comme on l'a dit ailleurs. Quant au tendre, ils le laissent refroidir, & le livrent ainfi au magafin. (c)

Pour faire de l'acier avec les floss, on prend tous les dur dont on a parlé à la fonte, & l'on ne les rotit pas; on prépare un foyer pareil à celui dont on se sert pour le ser, en observant essentiellement de donner plus d'inclinaison à la tuyere, d'y mettre beaucoup moins d'eau, & très-peu de scories. On sorge d'abord les morceaux d'acier d'une précédente opération, pour donner le temps au sourneau de s'échausser. Ensuite ayant mis beaucoup de charbon sur le soyer, on y porte d'abord, dans deux tenailles, la moitié des sloss que l'on a à affiner; & au bout d'une heure & demie, on ajoute le reste. L'opération dure aussi le même temps que pour affiner le ser, mais on n'y ajoute que très-peu de scories; car on ne perce point du tout pour les saire couler hors du soyer pendant tout le temps de l'opéra-

tion. Les floss en fournissent assez d'elles-mêmes; on perce seulement lorsqu'on a retiré l'acier en une seule masse, comme on l'a dit du fer. Quand on le retire du seu, on ne le frappe point tout autour avec une masse de bois; on ne le forge point non plus autour, mais on le coupe aussi-tôt en dissérents morceaux; on connoit d'abord par sa dureté, sous le marteau, que ce n'est

pas du fer.

Quand toutes les forges ont sini leur assinage, les ouvriers qui forgent cet acier, séparent un peu de ser dur qui s'y trouvent & livrent les barres sorgées au magasin, d'où on les distribue dans les martinets pour les applatir, en faire des trousses, & ensin les forger en baguettes de dissérentes qualités, comme on le pratique sur l'acier, provenant des Stuck; plus il est travaillé, meilleur il devient, & plus il acquiert de qualité; au lieu que celui qui vient des stoss perd de sa qualité lorsqu'on le sorge trop souvent: l'un & l'autre peut être réduit tout en ser, en le sondant plusieurs sois, ou en le tenant trop longtemps en su-sion. (d)

Produit & frais.

On fait environ cent mille quintaux de fer de Stuck ou de floss tous les ans à Eisen-Ariz, & environ cent trente mille quintaux à Wordernberg, qui est situé de l'autre côté de la montagne. Le droit de l'Impératrice est de 33 sols 4 den. par quin-

tal de fer, ce qui lui tient lieu du dixieme.

On compte dans le district de S. Gallen huit marteaux qui travaillent continuellement des Stuck ou masses pour les purifier. Il y a quatre personnes dans chacun, savoir un maître, qui a pour les Stuck 2 sols 1 denier; un aide, qui a 2 sols 3 den. & demi, sur quoi il faut qu'il paie un manœuvre pour lui aider, un autre manœuvre à 1 sol 3 den. pour mettre & détourner l'eau de dessus la roue: le tout sait 5 sols 7 den. & demi par chaque quintal de Stuck qu'on assine. De plus, il y a quatremarteaux pour travailler les sloss; les ouvriers ont en tout 10 spar chaque quintal de sloss; les ouvriers ont en tout 10 spar chaque quintal de sloss; les ouvriers ont en tout 10 spar chaque quintal de sloss; on leur donne plus qu'aux précé-

dents, parce qu'en effet il faut plus de temps & plus d'affiduité auprès du fourneau, pour faire la même quantité de fer & d'acier.

Outre cela, il y a douze martinets pour forger l'acier, lorfqu'on l'apporte des affineries. Chaque martinet occupe aussi quatre ouvriers. Il y a cinq martinets où l'on forge des seuilles de ser noir pour saire le ser blanc. Dans les uns il y a quatre ouvriers, dans d'autres seulement trois, ensin quatre martinets pour sorger le ser en barres & en verges : ceux-ci n'occupent que deux ouvriers.

On passe aux forgerons qui travaillent les sloss 12 liv. de déchet par quintal, & à ceux qui travaillent les sluck seulement 7 liv. & demi. Ce déchet sur les sloss a de quoi surprendre, j'ai d'autant plus de peine à le croire, qu'on m'a ajouté que les assineurs avoient du ser & de l'acier en bénésice à la sin de l'année, & le revendoient à la Compagnie. Cela est moins surprenant pour les sluck qui sont déjà du ser pur, & qu'on pourroit employer à divers ouvrages sans l'assiner.

Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'il y a en tout trentetrois martinets au district de S. Gallen: on y fait par année, soit enacier, ser en barres, toles & seuilles cinquante-un mille quatre cent quintaux, pour lesquels on brûle & consomme deux cent trente-neuf mille cinq cent soixante mesures de charbon, chacune de huit pieds & demi cubes. Cette consommation est bien sorte. Le bois nécessaire pour les usines se slotte; on a fait pour cela deux écluses très-considérables, on cuit le charbon sur le port, à l'endroit où le bois arrive.

Les ouvriers des mines, des fonderies, forges & martinets n'ont pas la liberté d'acheter le bled où ils veulent; on leur en donne à chacun une certaine quantité en paiement; c'est-àdire celle dont ils peuvent avoir besoin pour eux, leurs semmes & leurs enfants. Il est vrai que s'il survient une cherté, ces ouvriers ne la supportent pas, mais le prix que la compagnie a mis au bled ne change jamais, qu'il foit à bon marché ou non, s'il est à bon marché, elle en profite; il y a des années où elle gagne beaucoup. Elle fait de grandes provisions à la fois, les ouvriers en général s'en trouvent mieux.

rents aciers.

Prix des diffé- Le raucher-sthal, ou acier brut, est le premier qui sort des martinets, & dont on fait les aciers qui suivent, savoir :

> Le muntz-sthal se vend 11 à 12 florins le quintal, ou 27 liv. 10 f. à 30 liv.

Le scharre-sthat qui se vend huit florins, 26 kreutzer, deux pfennings, ou 21 liv. 2 f. 1 den.

Le kern-sthal, sept florins, trente-quatre kreutzer, ou 18 L 18 f. 4 den.

Le frimen-sthal, ou moyen, fix florins trente-quatre kreutzer, ou 16 liv. 8 fols 4 den.

Enfin le commun fix florins dix-neuf kreutzer, ou 15 liv. 15 fols 10 den.

Le fer cassant se vend cinq storins, vingt-six kreutzer, deux pfenning, ou 13 liv, 12 f. 1 den.

Le fer doux qui est le meilleur, cinq storins, quarante-un kreutzer, deux pfenning, ou 14 liv. 4 f. 7 den.


Le tout, le quintal poids de Vienne.

Le prix du fer ci-dessus est celui du fer, tel qu'il sort de la premiere forge ou martinet. Il change suivant la grosseur dont on demande le fer, ce qui dépend du nombre de fois qu'il a été forgé.





### TROISIEME MEMOIRE.

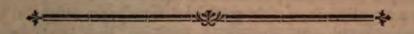

# SUR LES MINES ET FABRIQUES DE FER ET D'ACIER DE LA CARINTHIE.

Année z 7 3 8.

Epuis environ douze cent ans, on exploite dans deux hautes montagnes de la Carinthie, dans le lieu nommé Huttenberg, à deux lieues de Frisach, soixante mines de ser, appartenant à dissérentes Compagnies & à quelques Seigneurs qui en ont le privilege. Il y a sourneaux & martinets pour le ser sur les lieux, mais la plus grande partie est dispersée à plusieurs lieues aux environs. Treybach est un des endroits les plus considérables, on y traite les minérais dans deux especes de sourneaux de susion, dont on parlera; mais on n'y a construit que des martinets pour le ser, on en compte plusieurs pour l'accier aux environs de la ville de S. Veit, ils appartiennent à des particuliers & Bourgeois de la ville; les minérais varient em

qualité, & sont un peu dissérents de ceux de Eisenartz, en ce qu'ils tirent plus sur le brun & le rouge, on en remarque qui

font à petites facettes, mais très-peu luisantes.

Il y a du minérai plus fluide l'un que l'autre, c'est pourquoi on a attention de ne rôtir que les mêmes especes ensemble. On fait ensuite les mêlanges après le rôtissage, mais on n'a aucune proportion décidée pour cela, on se régle sur le plus ou le moins de fluidité du minérai. D'ailleurs on paroît négliger toute exactitude; les sondeurs ont leur routine qui leur sert de guide, on ne donne au minérai qu'un seul rôtissage comme à Vordernberg.

Les fourneaux pour la fonte sont tous de hauts sourneaux, les uns un peu plus hauts, les autres un peu plus bas, par exemple de dix-huit à vingt pieds. On a de ces hauts sourneaux pour y sondre des stuck, & d'autres pour faire des stoss. L'opération pour les stuck est la même qu'à Eisenartz, mais on les y fait moins pesants, on se régle suivant la grandeur du sourneau; les stuck se retirent toutes les douze heures au lieu de dix-huit, on ne fait point du tout d'acier des stuck, depuis qu'on a éta-

bli le travail des floss.

Fonte des floss en Carinthie.

Les floss offen, ou les fourneaux pour les floss sont différents de ceux d'Eisenartz. (J'ai représenté à la planche 11 leur plan & leur coupe, voyez aussi l'explication des figures.) Ces fourneaux sont plus hauts & bâtis avec une espece de granite qui résiste très longtemps au seu, au lieu que ceux d'Eisenartz sont saits avec de l'argile, n'y ayant pas de carrière dans les environs; les montagnes y sont toutes composées de pierre à chaux.

On ne coule point en Carinthie comme on le fait en Styrie, mais en saumons ou gueuses de quatre pieds de longueur, un pied de large, & quatre pouces d'épaisseur. On fait un lit de sable, dans lequel on creuse un bassin de la forme ci-dessus. La gueuse qu'on en retire pese environ cinq à six quintaux, elle

est plus facile à transporter, & ne se casse pas comme lorsque les floss sont trop minces. Il est vrai aussi que cela exige plus de travail aux affineries, lorsqu'on veut en faire du fer, comme on le verra par le détail suivant. (e)

On a un foyer devant deux foufflets de bois, semblables à ceux de S. Gallen. Le fond du foyer est une piece propre à ré- fait l'acier des fister au feu. Il est entouré de plaques d'acier battu; il y en a aussi une avec des trous pour faire couler les scories du côté du creux. On met dans le fond du foyer de la pouffiere de charbon fortement battue, après l'avoir humectée, mais un peu en rond tout autour, de façon qu'il ne puisse pas passer de matiere entr'elle & les plaques d'acier, car cette matiere pénetre

fort aisément lorsque la gueuse est en fusion.

On fait fondre une floss ou gueuse sur un de ces foyers, en trois heures de temps; on la laisse se purifier pendant un quartd'heure, puis on perce dans le trou d'enhaut pour faire couler les scories qui sont à la surface ; on retire ensuite les charbons, & le fer paroît comme figé à sa surface. On jette de l'eau pardeflus, ensuite on l'enleve par plaques, comme on fait au cuivre rosette. Mais il reste dans le fond du foyer une masse plus ou moins groffe que l'on nomme fer, parce qu'elle n'est pas à beaucoup près si cassante que les plaques qu'on a levées pardessus, lesquelles en tombant se cassent en plusieurs morceaux. Veut-on faire de l'acier? On a un foyer moins grand que le précédent, on le prépare dans le fond de la même maniere; on incline un peu plus la tuyere; on met le charbon par-deffus, & lorsqu'il a été échauffé en y chauffant des morceaux d'acier que l'on forge, on y approche une de ces masses qui a resté dans le fond du bassin de la précédente opération, & qu'on nomme fer. Elle fond peu à peu, on y jette de temps en temps des morceaux de celui qui a été levé en rosette : il faux de l'un & de l'autre pour faire de l'acier, car l'un seroit trop tendre seul, l'autre s'éclate & ne peut supporter le marteaus

Comment on

Pour faciliter la fonte, & afin qu'il se brûle moins de matiere, on jette de temps en temps des scories qu'on fait couler de même. Quand on voit qu'elles sont trop épaisses, & qu'elles ne peuvent passer, on ajoute quelques petits morceaux d'un quartz blanc, comme celui qu'on emploie dans les fabriques d'azur pour fondre avec le cobolt; les scories en deviennent

plus fluides.

Lorsqu'on voit qu'il y a environ une vingtaine de livres, plus ou moins dans le fond du bassin, & qu'il est au point qu'on desire, on retire le lopin pour le porter sous le marteau. On approche de nouveau cette masse qu'on nomme fer, afin qu'il en fonde pour une seconde piece, & on continue à y jetter des morceaux de rosettes, des scories, &c. On bat la piece d'acier tout autour, & ensuite on la partage; on met chauffer les morceaux au même foyer, pour les diviser & forger en pieces de quatre ou cinq livres, de huit à neuf pouces de long sur un pouce en quarré, mais seulement d'environ deux lignes à une extrêmité pour les prendre avec la tenaille, les forger à un autre feu, & en former des petites tringles ou haguettes quarrées, qu'on met toutes rouges dans un courant d'eau pour les tremper. On les polit ensuite, ou plutôt on les blanchit un peu à la surface, en les frottant fortement sur de la ballilure d'acier & de la pouffiere de charbon mouillée, mêlés ensemble; on les range ensuite dans des caisses longues pour les transporter dans différents pays. Ces baguettes ont la même forme que celles qu'on emploie en France sous le nom d'acier d'Allemagne. On en fait aussi de différentes grosseurs, selon qu'on les commande. Il en est de même qu'en Styrie, lorsqu'on veut avoir de l'acier plus fin, on y procede en sondant & forgeant l'efpece dont nous venons de parler, on choisit pour cela l'aciem qui a le plus beau grain. (f)

Deux efpeces rinthie.

On ne fait communément que deux especes d'acier en Ca rinthie; la premiere dont on vient de parler, qui se vend sep-

flori

florins & demi le quintal, poids de Vienne, ou 18 liv. 15 s.; & le plus sin qui se vend onze florins ou 27 liv. 10 s. L'acier de la Carinthie passe généralement pour être meilleur que celui de la Styrie. Ce qui provient peut-être de la qualité du minérai, peut-être aussi des deux sontes qu'on lui fait subir.

Il y a d'anciennes Ordonnances de la Cour de Vienne, qui défendent aux Compagnies de la Styrie de vendre leur acier ailleurs que dans l'Empire & le Tirol, du moins ne peut-il passer que dans ces pays-là, sans quoi il seroit arrêté & conssequé. Celui de la Carinthie au contraire doit aller en Italie; on prétend que les Turcs en sont la plus grande consommation.

On fait dans la Carinthie & la Carniole beaucoup plus de fer & d'acier qu'en Styrie; on assure que c'est un objet de sept

cent mille quintaux par an.

Le droit de l'Impératrice sur ces mines & usines est de 15 s. Droit du Soupar quintal, sans les autres droits qui se payent en sortant du verain.

Il y a dans la Carinthie & la Carniole environ six mille personnes occupées au fer & à l'acier, y compris les mines, fonde-

ries, martinets & fabriques d'armes.

Lorsqu'on réduit la gueuse ou fonte en acier, on consomme Réduire les pour dix quintaux d'acier soixante panniers de charbon, le floss enfer, pannier est de treize pieds cubes, & coûte 17 s. 6 den.

Quand on veut faire du fer avec les floss, on les rôtit, & on opere comme à S. Gallen, où cette méthode a été apportée

de la Carinthie. (g)

Quoique toutes ces mines & usines appartiennent à des Compagnies, il y a pourtant en Carinthie, ainsi qu'en Styrie, des Officiers de mines payés par l'Impératrice pour veiller à la bonne exploitation, à la perfection des travaux, & pour en rendre compte à la Chambre ou College des mines établi à Vienne.



#### NOTES ET OBSERVATIONS,

Extraites d'un Mémoire de MM. Dangenoux & Wendel sur le travail du Fer & de l'Acier en Styrie & Carinthie.

Fonte de la mine crue à Eisenartz. (a) L A mesure de charbon dont on se sert à Eisenartz pour sondre les minérais de ser, a dans le haut trois pieds de diametre, un pied & demi dans le fond, & deux pieds de prosondeur.

La mesure de mine a vingt-six pouces de hauteur, un pied de diametre dans le fond, & vingt-un pouces dans le haut.

La charge est de deux mesures de charbon, & une mesure de mine crue que l'on augmente ou diminue suivant l'état du fourneau.

On charge par E, (voyez la planche premiere, fig. 3, ) on régale le charbon fur ce large orifice, & le minérai est distribué également par-dessus le charbon, de maniere qu'avant de descendre par le col étroit D, il a subi une espece de grillage.

Comme l'on cherche toujours à avoir une fonte blanche que l'on estime bien meilleure que la grise, on augmente le minérai, ou l'on diminue le charbon, lorsqu'on s'apperçoit que la fonte tend au gris, qu'on regarde comme le produit d'une mauvaile liquésaction; le sondeur juge de la qualité de sa sonte par le seu du sourneau, & même si, après avoir coulé, il ne sent point encore dans l'ouvrage de la sonte coagulée, il juge infailliblement que la sonte suivante sera grise & intraitable, s'il ne diminue pas la charge de charbon qui en altére la bonté.

On ne travaille point la fonte dans le fourneau, mais lorsqu'on coule, tout le laitier sort avec elle, & prend le dessus. On obtient toutes les six heures une piece du poids de six à sept quintaux de la forme d'une raquette; on y jette beaucoup d'eau pendant le coulage même, après lequel on retire avec un crochet le laitier qui est resté à l'entrée du bouchage, que l'on referme avec de l'argile. Lorsque la piece est froide, on la casse en morceaux, pour être transportée plus aisément dans les sorges qui sont éloignées.

On fait avec les fontes d'Eisenartz du fer ou de l'acier, mais on les estime plus propres pour ce dernier.

A Vordernberg on charge les fourneaux tous les trois quarts-d'heure. La charge confiste en trois paniers de charbon, chacun de deux pieds six pouces de diametre dans le haut, dix-huit pouces dans le bas, & trente pouces de profondeur.

Et une mesure de mine de dix-huit pouces en quarré sur dix-sept pouces de hauteur.

On n'ajoute point de castine dans la fonte ; on coule toutes les quatre heures una

Fonte de la mine grillée à Vordernberg piece de gueufe d'environ cinq cent livres, de la même forme que celles d'Eisenartz. Le reste du procédé est le même.

(b) On grille la fonte en morceaux de trois pouces d'épaisseur.

(c) Le creuset ou aire de la forge a, de la tuyere au contrevent, vingt-six pouces, & vingt-huit dans le sens opposé. Sa profondeur est de dix-sept pouces, & sa largeur dans le sond est de vingt-quatre pouces. La tuyere entre de cinq pouces creus dans le creuset, & est moins inclinée que lorsqu'on fait de l'acier.

Les pieces de gueuse sont entretenues rouges sur un petit seu de charbon allumé dans un coin de la forge; on commence par forger toutes ces pieces, avant que de mettre la fonte dans le creuset; ce travail dure une heure & demie.

Les massaux essuyent les chaudes les plus fortes, & se broieroient sous le marteau, si l'ouvrier ne les plongeoit pas dans l'eau pour en affermir les surfaces. Quelquesois aussi il ralentit la marche du marteau; avec les précautions, les barres s'étirent bien & sans crevasses.

Quand tous les massaux sont forgés, on fait deux trousses de trois morceaux de sloss; chaque trousse est contenue par une tenaille, & posée, l'une au contrevent vis-à-vis la tuyere, & l'autre un peu plus vers le centre du creuset. Cette derniere est fondue au bout d'une heure & demie, il faut presque deux heures pour mettre l'autre en fusion. On fait autour du creuset un parement de frasil, ou poussier de charbon mouillé; on tire souvent le laitier sluide par le trou de tympe, & on arrose le creuset de laitier broyé qui, se liquésiant, remplace celui que l'on a fait écouler.

Après deux heures que l'on a mis la floss au seu, on découvre le creuset, & sans arrêter les soufflets, on en retire une loupe du poids de cent cinquante livres que l'on porte sous le marteau; on l'applatit, & ensuite on la partage en plusieurs morceaux qui sont chaussés & forgés en barres.

(d) Le creuset a vingt-quatre pouces en quarré dans le haut, vingt-un pouces fians le fond, & seize pouces de profondeur.

La tuyere entre de cinq pouces dans le creuset.

A côté du creuset on a un feu de charbon sur lequel on fait rougir les morceaux de sonte.

On remplit le creuset de poussier de charbon sans le battre, dans lequel on forme une cavité de six pouces que l'on garnit de charbon; on allume & on donne le vent; on met par-dessius des pieces de fonte du dernier travail pour les chausser & les forger; on jette du laitier riche sur le contrevent; on environne le seu de poussier de charbon mouillé; on coule le laitier, & l'on forge.

On appelle laitier riche celui qui tombe de la loupe lorsqu'on la cingle, il contient encore de l'acier.

Le laitier pauvre est celui que l'on fait couler par le trou de tympe pendant l'affi-

Au bout de la premiere heure on commence à forger les maffaux, que l'on ne porte au marteau qu'après en avoir refroidi la furface, en les plongeant dans l'eau Fonte de

Cinglage.

Fabrication l'acier à S. Gall

Disposition

Laitier riche

Laitier pauv

G 2

60

Fonte de la floss.

pour les empêcher d'éclater. Alors on en fait une trousse de trois ou quatre morceaux que l'on place le long du contrevent vis-à-vis la tuyere, à l'aide d'une tenaille chargée d'un contrepoids à l'extrémité de ses branches, pour l'empêcher de plonger dans le creuset, & lui conserver une position horizontale.

On refait autour du creuset un parement de poussier de charbon mouitlé, & l'on recouvre le tout de charbon & de laitier riche, après en avoir fait écouler par le trou de tympe.

On continue de forger les massaux. L'ouvrier passe une petite broche de fer par la tuyere, pour en écarter tout ce qui pourroit en intercepter le vent, & de quart-d'heure en quart-d'heure on débouche le trou de tympe pour faire écouler le lairier fluide, tandis que l'on remet du laitier riche sur les charbons. Cette opération se répéte ainsi jusqu'à la fin de l'assinage. A la seconde heure tous les massaux sont forgés; on met une autre trousse de floss que l'on approche davantage du centre du creu-fet; on refait un parement de poussier de charbon mouillé, & on laisse fondre la sloss.

Au bout de trois heures & demi les trousses sont fondues, & l'on retire les tenailles. Un quart-d'heure après on cesse le vent pour laisser signer la matiere; on défait le parement de frasil, & on retire le charbon, de maniere qu'il n'en reste que pour couvrir la surface du creuset. Ensin, après quatre heures & demi de travail, on retire une loupe du poids de cent cinquante livres environ, elle est le produit des floss, & de l'acier contenu dans le laîtier riche.

Cinglage.

On porte cette loupe sous le marteau, où elle est divisée en quatre parties que l'on remet au creuset. Pendant le cinglage, on refait le creuset, & l'on recommence un second travail semblable à celui qui vient d'être décrit.

Déchet.

Deux cent livres de fonte rendent cent quatre-vingt livres d'acier. On estime que le l'aitier riche en a produit un cinquieme ; d'où l'on peut évaluer à peu près le déchet de la fonte à un quart.

Deux fortes d'a-

Pendant le cinglage l'ouvrier distingue deux sortes d'acier, par la maniere dont la loupe se laisse pétrir. L'acier tendre est plus mol, & se forge plus facilement que l'àcier dur; celui-ci est le meilleur. Lorsqu'on divise la loupe sous le marteau, on fait en même-temps le triage de ces deux sortes d'acier.

Raffinage de l'a-

Les barres d'acier étirées & forgées sont portées à une platinerie. On les casse en morceaux d'un pied de longueur, & on en forme des trousses composées de sept à huit morceaux.

On donne à ces trousses la chaude suante, en les arrosant souvent d'une eau teinte d'argile, d'où elles sont portées au martinet, où on les soude & on les étire en barres de différentes dimensions sans les tremper.

L'acier tendre est platiné en feston, & l'acier dur est forgé uni en barres, de six lignes en quarré sur dix pieds de longueur.

Fonte de la mine grillée en Carinthie, (e) Lorsque les fourneaux sont en bon train, on les charge toutes les heures. Ce qui compose la charge est une mesure de charbon de trois pieds de largeur suite trois pieds & demi de longueur, & deux pieds & demi de prosondeur. Et une mesure de mine de dix-huit pouces en quarré sur douze pouces de hauteur. On n'ajoute jamais de castine dans la fonte des minérais.

Le fondeur ne travaille point du tout sa matiere dans l'ouvrage, & n'en retire jamais le laitier qu'après la coulée, à moins qu'il ne soit au niveau de la tuyere.

On coule de quatre en quatre heures. Pour cela on dispose devant le bouchage inférieur du fourneau une cavité ou espece de bassin qui puisse contenir cinq à six quintaux de fonte de forme ronde & platte; on perce avec précaution le bouchage, de maniere que la fonte ne coule qu'à petit filet; on aggrandit ce trou à mesure qu'elle sort; ensin on débouche tout-à-fait, & le laitier coule sur la fonte dans le même bassin; le plus épais s'enleve avec un crochet. On rebouche alors l'ouvrage, & l'on rend le vent au sourneau dans lequel l'œuvre de susion continue de se faire. On jette de l'eau sur le laitier qui recouvre la sonte, & on le retire, elle reste à découvert; on jette encore de l'eau sur la surface qu'elle présente; elle se sige, & avec des ringards on enleve une seuille ou gâteau rond que l'on porte hors de l'attelier. On verse de nouveau de l'eau sur la nouvelle surface qui se sige de même, & sournit une seconde seuille que l'on retire, & ainsi de suite. Plus les seuilles sont minces, mieux on estime la sonte. Leur totalité pése cinq à six quintaux, poids de Vienne; de maniere qu'un sourneau rend toutes les vingt-quatre heures trente à trente-six quintaux de sonte, & cela pendant neuf mois qu'il reste en seu.

On travaille de même dans toute la Province, & l'on ne coule en gueuses ou lingots, que pour envoyer dans les forges éloignées ou dans les fabriques d'acier qui emploient avec un succès égal à la sonte en gueuses ou en seuilles, avec cette différence que cette gueuse est sondue & coulée en gâteaux avant d'être assinée & d'être sorpée.

Toutes les fontes de Carinthie font blanches, comme en Styrie, & estimées dans le pays meilleures que les grises, soit pour le fer soit pour l'acier.

(f) L'acier se fabrique en Carinthie avec la fonte ou gueuse dont il a été parlé ci-devant, mais sans avoir été grillée.

Le creuset ou foyer a vingt-six pouces de large du côté de la tuyere, vingt-neuf du côté du contrevent, & vingt-un pouces de distance de l'un à l'autre. Sa prosondeur est de dix-huit pouces; la tuyere entre de quatre pouces & demi dans le creuset.

On met dans le foyer environ neuf pouces de pouisier de charbon bien battu, & on remplit le reste de gros charbon.

Sur le prolongement de la tuyere on place une gueuse ou floss d'environ fix pieds de long, un pied de large & quatre pouces d'épaisseur, de maniere qu'une de ses extrémités appuie, pour ainsi dire, sur la tuyere, l'autre dépasse de beaucoup le contrevent, & est chargée d'une grosse loupe prête à être étirée, qui fait contrepoids, & s'empêche de s'incliner trop sur la tuyere. On donne le vent, on découvre le creuset, & on jette de l'eau sur la superficie de la matiere qui est dans un état sluide. Le laitier qui la recouvre se significant du fer.

Le forgeron, ensuite armé d'une longue perche de bois, agite la fonte pendant

Fabrication de

Dimension du

Disposition du

qu'un autre ouvrier y jette du laitier riche, qu'il mêle ensemble bien exactement.

Provision de fonte.

Cette matiere est rétirée du creuset; on remet la flos comme ci-dessus, & au bout d'une heure on recommence la même opération, qui se répéte jusqu'à ce que l'on ait une quantité suffisante de fonte.

Il y a une autre maniere de fondre les floss. Lorsque l'on a découvert le creuset, & que l'on a enlevé en feuillets le laitier qui surnage, on continue de jetter de l'eau fur la surface du bain, pour faire siger la fonte que l'on leve successivement, comme le laitier en feuillets d'environ deux lignes d'épaisseur.

Ayant affez de matiere de cette fonte, on ravance la floss dans la position décrite ci-dessus, & pendant qu'elle fond, on porte au-dessus du vent la loupe qui servoit de contrepoids à cette floss que l'on remplace par une autre. La premiere étant assez chaude pour être forgée & étirée, on en fait de même de la seconde.

Affinage de la floss.

Les deux loupes étant étirées, l'on découvre le creuset, on leve en feuilles le laitier qui surnage, on agite avec une perche de bois la matiere liquide, à laquelle on mêle du laitier riche.

Lorsque tout le mêlange est figé, on recouvre le creuset de charbon, & l'on chausse les massaux pour les étirer en barres.

Pendant qu'on les forge, on jette dans le creuset une quantité de ferrailles, & de petits barreaux d'acier provenants du travail précédent, que l'on n'a pas jugé assez affiné. On y met aussi du laitier riche pulvérisé, & quelquesois on y mêle du quartz, sur-tout quand on s'apperçoit que le laitier n'est pas sluide, qu'il est rouge & pâteux.

Lorsque toute la matiere est remise en fusion, on découvre encore le creuset, & J'on répete l'opération que l'on a déjà décrit deux fois; on recouvre le creuset de charbon; & pendant que l'on continue de forger, on avance au contrevent un morceau de floss de celles dont on faisoit provision avant de commencer le travail; il fond, & va se mêler avec la matiere qui est dans le creuset.

On y fait aussi fondre deux ou trois morceaux de ces sloss en feuillets, on y jette du laitier broyé & du quartz; on fait couler le laitier qui est de trop; enfin lorsqu'on juge que la matiere est assez affinée, on découvre le creuset, on enleve le laitier par feuillet, & on laisse figer & refroidir la loupe qui pose cent quarante à cent soixante livres.

Cinglage de l

Au bout d'un quart-d'heure on la tire du creuset, & on la porte sous le marteau pour la diviser en deux ou trois parties qui sont chaussées & étirées en maquettes & en harres.

On nétoie le creuset en rassemblant au milieu les parties d'acier qui se sont attachées aux angles, & on le recouvre de charbon; on rend le vent, & l'on met au seu les deux morceaux provenants de la loupe qui vient d'être cinglée. Quand ils sont prêts d'être forgés, on ravance la sloss, & on continue le travail comme cidessus.

La premiere loupe ne s'obtient qu'au bout de fix heures, & seulement quatre heures pour les autres, le creuset étant plus chaud. Dix-huit heures de travail par jour rendent par chaque feu quatre cent livres d'acier.

On confomme, pour faire un millier d'acier, quatre-vingt mesures de charbon, (la mesure de deux pieds huit pouces de diametre sur trente pouces de prosondeur.) On paie à l'ouvrier cinq florins pour la façon d'un millier.

Dix quintaux de floss rendent un peu plus de sept quintaux d'acier.

Les morceaux d'acier forgés & divifés en barreaux bruts & irréguliers, font enfuite portés à une platinerie, où il y a un martinet; on leur donne des chaudes fuccessives pour les étirer dans les dimensions que l'on demande, on les trempe, & on les livre ensuite à un ouvrier qui les frotte de poussier de charbon; ce qui leur donne une espece de poli. Il ne reste plus qu'à les encaisser; presque tout l'acier de Carinthie se débite en Italie.

(g) Le creuset a vingt-six pouces de large en quarré & autant en profondeur. La tuyere entre obliquement de dix pouces dans le creuset.

On y met une épaisseur de quinze pouces de poussier de charbon bien battu, & on acheve de le remplir avec du charbon. On place au contrevent environ cent livres de fonte grillée, & l'on porte au-dessus de la tuyere les massaux provenants de la fonte pour les chausser & les étirer en barres. On environne le feu d'un parement de poussier de charbon mouillé; pendant ce temps, les morceaux de sloss s'échaussent on les approche davantage du vent, & à mesure qu'ils fondent, on les remplace par d'autres. On fait souvent sortir le laitier par le trou de tympe. Ensin toute la matiere se rassemble au sond en une seule masse qui se fige, & se prend d'elle-même sans le secours des ringards, & sans aucun travail de la part de l'assineur.

Cette masse est portée sous un gros marteau, ou on la divise en deux massaux qui sont ensuite reportés au creuset, & pendant qu'on les chausse pour les étirer, on resond de nouveaux morceaux pour former une autre loupe qui se fabrique, comme il vient d'être dit.

Ce travail dure ordinairement quatre heures.

On estime que treize cent livres de fonte rendent mille livres de fer. L'ouvrier est payé à raison de trois florins par millier.

On fait à volonté du fer dur & du fer tendre. Le fer dur montre dans sa cassure un grain petit & brillant; en le trempant, il acquiert une dureté assez approchante de celle de l'acier.

Le fer tendre est très-nerveux, on ne peut gueres en voir de plus duclile.

C'est en procurant une plus grande chaleur au creuset par l'inclinaison de la tuyere, que l'on fait le ser dur; une chaleur plus modérée & une marche moins rapide aux soussets, procurent le ser nerveux.

Derniere préparation de l'acrer.

Forges à fer.


Disposition du

Cinglage,

Déchet de la



## OUATRIEME MEMOIRE.

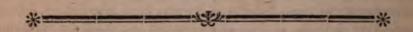

# SUR LES FORGES

## POUR LE FER ET L'ACIER

DE KLEINBODEN EN TIROL.

En l'années 1759.

Es minérais de fer qu'on fond à Kleinboden dans le Tirol à quatre lieues de Schwatz font de plusieurs sortes ; la Compagnie fait exploiter différentes mines. La plus grande Minérais de partie du minérai est à petites facettes, & ressemble à celui d'Eisenartz, que l'on nomme Phlintz en Styrie. On en a une autre espece également à petites facettes, mais très-blanc, une autre à grandes facettes, qui est la vraie mine de fer spathique. Nous avons vu du pareil minérai dans le Voigtland, il y en a aussi en France, principalement dans le Dauphiné; il est trèsriche. Un autre minérai nommé Braunertz ou mine brune se trouve à Kleinboden; il est très-facile à fondre, on le connoît dans plusieurs pays; il donne de très-bon fer.

Tous

Tous ces minérais se mêlent ensemble sans proportion déterminée; on ignore même ici quelles font les especes qui produifent le plus d'acier, mais il y a apparence que c'est celui qui ressemble au phlintz d'Eisenariz. On sépare le spath qui a beaucoup de ressemblance avec la mine spathi forme, il ne contient point de métal.

Pour le reconnoître on fait rougir au feu un de ces morceaux, après quoi on le pulvérise. Si la pierre d'aimant en enleve beaucoup, c'est une preuve que ce sont des minérais qui méritent la fonte. Nous avons reconnu par cette épreuve, que mine de fer. le minérai à grandes facettes, & qui ressemble au spath, étant grillé & pulvérifé, est presque tout enlevé par la pierre d'aimant.

On ne rôtit point ces minérais avant que de les fondre, mais on les pulvérise groffiérement sous des pilons, de façon que les plus gros morceaux font réduits à la groffeur d'une noisette.

Le fourneau où l'on fond les minérais est fort haut, comme ceux de Bohême, mais quarré. Il va plusieurs mois de l'année fans discontinuer, le sol est de pierre seulement, il est entiérement bouché dans le bas, & les scories ne sortent qu'avec le fer, comme on le dira. On ajoute de la pierre à chaux dans cette fonte, on la pile auparavant comme le minérai. Mais on ne les mêle point : lorsque l'on a chargé un bacquet de minérai, on charge environ le tiers de son poids de pierre à chaux par-dessus. On perce toutes les trois heures, pour faire couler une gueuse qu'on nomme floss, dans un moule formé avec du sable. Le fer ayant coulé, les scories viennent aussi-tôt, on les fait passer à côté dans une place pour en former de grandes briques d'environ deux pieds en quarré, elles se fabriquent au profit des fondeurs, qui les vendent pour paver l'intérieur & l'extérieur des maisons ; la Suede n'est pas le seul pays où l'on fasse usage du laitier des forges. (\*)

(\*) Voyez ci-après dans le huitiéme Mémoire le détail de cette fabrication, & Temploi que l'on en fait.

Epreuve de la

Fournes

& apporte la loupe d'acier d'un précédent affinage pour la chausser & la forger, asin de profiter du seu, & de donner le temps aux crasses de se fondre. Lorsqu'elles sont fondues, il approche les gâteaux ou rosettes pour les faire sondre peu à peu, de sorte que la matiere tombant gouttes à gouttes, se trouve recouverte aussi-tôt par les scories.

C'est alors que l'assineur commence à travailler sa matiere avec un ringard. Si elle reste fluide, il y ajoute peu à peu de la vieille serraille, sans laquelle, m'a-t-il dit, il ne pourroit pas saire prendre consistance à son acier; que d'ailleurs il seroit trop sec, ne pourroit être forgé, & sauteroit en morceaux sous le marteau; qu'ensin le fer lui donne du corps. Il y a apparence que cette sonte a une surabondance de phlogistique, & qu'à mesure qu'elle se purisie, elle communique au ser ce qu'elle a de trop, pour faire ensemble un corps d'acier. On emploie plus ou moins de cette serraille, suivant la qualité de la sonte. L'ouvrier m'a dit que communément on en ajoute quarante livres à soixante livres de sonte, & qu'il en obtient soixante-quinze livres d'acier brut : cette derniere opération dure trois heures.

Pour réduire en fer les floss ou gueuses, on prend les grosses rosettes provenant des gueuses destinées à faire du ser, on les met sur le soyer préparé pour ce travail, & on procede comme à S. Gallen pour les floss rôties. Il n'est pas nécessaire de les rôtir ici; ce qui provient sans doute du mêlange des minérais. D'ailleurs les ouvriers connoissent aux rosettes celui, qui demande plus ou moins de seu pour en faire du ser: l'habitude fait la science de ces ouvriers.

La corde de bois qu'on fait flotter jusques sur les lieux, & qui contient deux cent vingt pieds cubes, revient à deux florins ou 5 liv. Le charbon se fait au bord de la riviere, on forme communément les charbonnieres de soixante cordes de bois, dont on retire cinquante-huit à soixante soudres de char-

bon. La foudre contient cent dix-neuf pieds deux pouces cubes. On dépense plus de cent de ces foudres par semaine, tant au haut fourneau dont on a parlé, qu'aux forges & martinets qui en dépendent. L'acier se vend sur les lieux vingt-un florins, quarante-cinq kreutzers ou 53 liv. 17 s. 6 den. le sam qui pese deux quintaux & demi; & le fer, seize florins ou 40 liv. le sam: on en fait pour soixante-dix mille florins ou 175000 l. par an, y compris celui de deux autres usines qui sont aux environs. Il y a quatre cent ouvriers occupés à ces forges.

L'Impératrice retire un droit de ces forges, fixé à cent sam ou deux cent cinquante quintaux de fer par an qu'on livre aux mines de Schwatz. La Compagnie est obligée de donner cette quantité chaque année, soit qu'elle en fasse beaucoup, soit

qu'elle en fasse peu.



to the strain of the state of t

- we will take the state of the same of the same of



## CINQUIEME MEMOIRE.



# SUR UNE MINE DE FER

#### DE LA BOHEME.

50 and reliab symmetry the 02

Année 2757.

A Saxe & la Bohême renferment plusieurs mines de fer que l'on exploite avec avantage. Je me contenterai de décrire une des principales, qui est située près des limites de l'un & l'autre pays; elle fournit du minérai à plusieurs forges.

Cette mine se nomme Hulfgottes-Irgand, elle est à trois-

quarts de lieue de Platten en Bohême.

On y exploite deux filons perpendiculaires, ayant leur direction à peu près du Nord au Midi; on les considére en général comme paralleles pour la direction principale seulement, car ils sont quelquesois dérangés dans leur cours en se joignant ensemble.

Le plus fort du travail de cette mine est sur une longueur de soixante-douze toises, que les deux filons parcourent enfemble, & où ils produisent beaucoup de minérai. Après ces soixante-douze toises, les filons se séparent de nouveau, & en donnent chacun séparément les mêmes especes. Ces filons ont

une largeur de deux jusqu'à trois toises, dans laquelle se trouve un pied d'épaisseur en minérai tout pur, de l'espece que l'on nomme hémalite ou tête vitrée. De chaque côté est un ocre d'un brun rougeâtre rempli de tête vitrée, formant dissérentes parties de sphere plus ou moins grosses. Ce minérai est connu de tous les Naturalistes; on sait qu'il représente une infinité de rayons qui tendent tous au même centre. Il se trouve encore, à côté de l'ocre, un minérai d'une couleur brune, pauvre en fer, que les Allemands désignent par ces mots: pierre brune de ser.

Les filons sont rensermés dans un grès, ou plutôt, pour me servir de l'expression des mineurs, ils ont pour tott & pour mur une pierre de grès à gros grain, dont toute la partie de la montagne est composée du côté de l'Est. On travaille une mine d'étain à deux portées de fusil de la mine de fer. Le filon d'étain est aussi dans du grès, & à la même direction que le filon de mine de fer. Du côté de l'Occident la montagne est composée d'un rocher de la nature de l'ardoise, on y trouve d'anciens décombres, qui annoncent qu'on y a travaillé aussi des mines d'étain.

La mine de fer avoit en 1757 cinquante-neuf toises de profondeur perpendiculaire; à mesure que l'on a approfondi, le
filon est devenu meilleur, on a pratiqué une galerie d'écoulement ou canal souterrain de quinze cent toises de longueur,
pour en sortir les eaux; il a communiqué dans la mine à trente-quatre toises de prosondeur depuis la surface de la terre.
Mais comme il restoit encore vingt - cinq toises pour élever
les éaux de la prosondeur totale jusqu'au niveau de la galerie,
on y a construir une machine hydraulique, consistant en une
roue de vingt-deux pieds de diamettre, ayant une manivelle
des tirants & varlets, pour faire mouvoir des répétitions de
pompes aspirantes.

Le rocher, & fur-tout le filon font extrêmement tendres;

il faut une quantité de bois prodigieuse pour étançonner cette

mine, des pieces longues & d'une force proportionnée, à cause de la grande largeur du filon; on y emploie communément trois mille six cent pieces de bois d'étançonnage par an. La maniere de placer ces pieces n'a rien de particulier, on peut dire qu'il y en a un amas prodigieux les unes fur les autres, foutenues dans les galeries par quatre pieces droites, Curelage des c'est-à-dire deux contre le rocher & deux dans le milieu. A l'égard des puits, des cadres, ayant la forme du puit, sont placés absolument les uns sur les autres, sans qu'il y ait le moindre intervalle. Malgré cela, lorsque je visitai cette mine, il n'y avoit que six mois qu'un puit étoit entiérement éboulé, & la communication de l'air étoit tellement interceptée par-là, qu'il n'étoit presque pas possible de travailler dans le plus profond. Nous eûmes toutes les peines du monde à y reconnoître

puits.

le filon; nos lampes s'éteignoient à chaque instant. Les échelles sont très-mal disposées dans les puits ; elles sont plutôt renversées que perpendiculaires, ce qui en rend la vifite très-pénible.

Trois manœuvres tirent soixante-quinze sceaux de minéral du fond de la mine, pendant huit heures confécutives qu'ils restent à l'ouvrage; ils se relevent tour à tour. Il y en a seulement deux au treuil, l'autre charrie le minérai sur un tas ou monceau à quelque distance du puit.

Abondance de ette mine defer,

La mine fournit beaucoup de minérai, elle en livre à treize forges différentes tant en Saxe qu'en Bohême, La qualité du minérai est très-bonne. Ceux qui en veulent, le viennent chercher fur les lieux; on leur vend la mesure ou foudre, qui tient treize pieds cubes, 7 liv. 10 f. Le maître de la forge de Johan Georgenstadt est intéressé dans cette mine, c'est lui qui fait la plus grande confommation; son usine est située à une lieue & demie delà. Il paie en hyver 25 f. pour le charroi de la mesure ci-dessus, & en été 31 s. 3 den. Il en coûte moins en hyver,

à cause de la commodité de la neige & des traîneaux, qui vont beaucoup plus vîte que des charettes, dans des chemins montagneux & pierreux, tels qu'ils font tous dans le pays.

La mine peut livrer depuis deux cent jusqu'à fix cent mefures de minérai par quartier, aux treize forges qui, indépendamment de ce minérai, en ont auffi d'une autre espece qu'ils mêlent ensemble, on n'en livroit pas autant lorsque nous étions fur les lieux, attendu le manque de circulation d'air dont j'ai parlé.

Cette mine occupoit cinquante-trois ouvriers ; les ouvriers

fe servent de lampe avec du suif.

Johan Georgen Stadt est une ville des hautes montagnes de la Saxe où il y a une Jurisdiction ou Maîtrise de mine, elle est en Saxe. fituée aux frontieres de la Bohême, fur le penchant d'une montagne; on a établi une forge dans le bas du vallon, dont le fourneau a vingt-un à vingt-deux pieds de haut, \* le sol audessus des soupiraux est fait avec une grande pierre de grès, & les côtés dans le fond également avec de groffes pierres de la même sorte sur toute la longueur du fourneau. Ces pierres l'explication. se tirent près de la ville de Zwickau en Saxe : du côté où l'on place les soufflets, on met de champ une de ces pierres, & fur celle-ci une autre qui est creusée ou percée pour la place de la tuyere qui est de cuivre : on la fait relever un peu intérieurement tantôt plus, tantôt moins, suivant la qualité du minérai que l'on a à fondre. Cette tuyere est à quinze ou seize pouces au-dessus de la pierre du sol, & de quatre pouces plus haut que le dessus du bassin de l'avant foyer, qui a par conséquent un pied de profondeur, & ressort de neuf à dix pouces seulement, au-dehors de la pierre de l'æil.

Le fourneau n'a que quinze à seize pouces de largeur vis-àvis la tuyere sur trois pieds de longueur. Il conserve cette dimension depuis le sol jusqu'à trois pieds six pouces de haut. ensuite il s'élargit de tout côté pendant trois pieds de haut, Forge de fer

Fourneau . voyez planche

Fig. 1. & 2. &

de forte qu'à cet endroit il y a cinq pieds deux pouces de large ou de diametre, puisqu'il est pour-lors rond ou circulaire. Delà il va en diminuant, & conserve la même figure circulaire jusqu'en haut, où il n'a plus que vingt-sept pouces de diametre.

Fonte & fondants de la mine. Les fondants dont on se sert pour sondre, avec les minérais de ser qui consistent en grande partie en pierre hémalite ou tête vitrée, sont la pierre à chaux, & une pierre compacte d'un brun noirâtre, décrite dans la continuation de la lithogeognosie de M. Pott page 163, à laquelle il donne le nom de Waacken. On réduit les minérais de ser, ainsi que les pierres en petits morceaux, sous un marteau qui agit à l'aide d'un arbre & d'une roue. Sur quarante mesures de minérais on met sept mesures de fondant dont moitié est pierre à chaux, & l'autre moitié de la pierre dont j'ai parlé.

On mêle le tout ensemble, & on en fait une couche sur un plancher, d'où on est à portée de charger le sourneau, lorsqu'une charge précédente a baissé de quatre pieds depuis l'embouchure du haut du sourneau. On charge six panniers de charbon ordinaire l'un après l'autre; sur ces six panniers on porte tout à la sois sept bacquets du mêlange; chaque bacquet peut peser environ cinquante livres. On charge seize à dix-sept sois en vingt-quatre heures, les journées sont de douze heures; on

perce deux fois en vingt-quatre heures.

Quand on veut percer, on fait une couche de fable un peu humecté, sur le sol de la sonderie, à côté du bassin de l'avantfoyer, on le bat avec des pistons, & on y creuse une ouverture d'environ dix pouces de prosondeur & de huit à neuf pieds
de longueur, de saçon que la gueuse qu'on en retire a la sigure
d'un prisme triangulaire dont les côtés sont égaux. Dès que
tout est prêt, on enleve les scories de l'avant soyer, & avec
une barre de ser applatie à son extrémité, on fait l'ouverture;
lorsque le ser commence à couler, le sondeur a une barre de
fer, enduite auparavant de scories coulantes, il la présente à

Guenfe.

l'ouverture pour empêcher que le fer ne sorte trop précipitamment; à mesure qu'il coule dans le moule, on jette de la poussiere de charbon par-dessus, asin de lui donner du phlogistique, sans quoi il se formeroit des écailles à la surface, qui ne sont autre chose que du ser calciné; esset qui est dû au contact de l'air. Lorsque tout est coulé, & qu'il ne reste plus rien dans le sourneau, on nettoie bien l'endroit par où le ser a passé, & on le rebouche avec un mêlange d'argile & de sable dont on fait un mortier, & qu'on applique tout à la sois, asin que cela fasse une masse assez solide pour pouvoir résister pendant les douze heures qu'on est sans percer, chaque gueuse pese ordinairement neus cent à neus cent cinquante livres.

Poids des gueufes.

Comme il est rare que les scories ou le laitier provenant de cette sonte ne participent du ser, on les pile toutes sous un bocard à trois pilons, ensuite on les lave dans une petite caisse où l'on fait passer un courant d'eau; les grenailles de ser qu'on en obtient sont sondues avec le minérai dans le haut sourneau.

On passe ensuite à la réduction du fer forgé, en feuilles propres à être étamées pour en faire du fer blanc à Johann Georgen Stadt.

Pour cela le fer au fortir de l'affinerie est battu en forme quarrée, d'environ deux pouces, porté au martinet & coupé en morceaux, dont chacun doit fournir deux seuilles de fer. Les morceaux sont chaussés à une sorge où il y a deux soufssets de bois simples, agissant par une roue, & où on se sert de charbon de bois. Lorsque les morceaux ont le degré de chaleur convenable, on les applatit sous un marteau pesant deux quintaux. Ensuite on les plie, de saçon que chacun se trouve former deux pieces l'une sur l'autre d'environ neus pouces de longueur sur cinq pouces de large. Quand on en a une provision, on les trempe dans une eau où l'on a délayé un peu d'ar-

gile avec de la poussière de charbon, afin que les plaques ne se soudent pas ensemble lorsqu'on les bat. Quand elles sont ainsi enduites, on met trois barres de fer sur l'aire de la forge. favoir une de travers devant la tuyere, & deux autres paral-Ieles, qui portent par un bout sur la premiere, & qui vont un peu en inclinant du côté opposé à la tuyere; en un mot arrangées de façon qu'elles forment une espece de grille, mais placée au-dessus de la tuyere; car le vent doit passer en-desfous. On arrange fur ces barres de fer deux cent des plaques ci-dessus, qui en font quatre cent, puisque chacune est double. On a soin de les placer de champ, afin qu'elles reçoivent mieux la chaleur. On les presse bien ensemble, & l'on met du charbon par-deffus. Le vent venant par-deffous, sans attaquer directement les plaques de fer, leur communique une chaleur qui les rougit toutes également en une demi-heure ou trois quarts-d'heure au plus.

Comment on bat la trousse de fer noir.

Quand on voit qu'elles ont la chaleur nécessaire, on en prend le quart avec des tenailles, ce qui fait cent plaques fimples, on porte cette trousse qui a environ huit pouces d'épaisseur, sous un marteau qui pese cinq cent livres lorsqu'il est neuf. Cette trousse s'élargit & se réduit, après cette premiere fois, à quatre pouces d'épaisseur. On forge ainst les quatre trousses l'une après l'autre, & on les remet à mesure à la forge, mais fans les barres de fer qui leur fervoient en premier lieu de foutien. La seconde fois que l'on forge les trousses. elles n'ont plus que trois pouces d'épaisseur; c'est alors qu'on retire les feuilles de dessus & de dessous, qui font ordinairement plus étroites, pour les divifer entre les autres avec celles d'une précédente fois. On fait chauffer, & l'on rebat pour la troisieme fois; on met encore des seuilles étroites entre deux; on chauffe de nouveau, & l'on forge encore chaque trousse pour la quatrieme fois, enfuite on met entre les feuilles celles qui ont été coupées avec les cifailles pour les mettre à la mefure demandée. On ne les chauffe plus, on les porte en cet état fous le marteau, qu'on fait agir doucement, de façon qu'il ne frappe pas même contre le ressort. Les plaques ne sont ainsi battues cette dernière fois, que pour qu'elles se dégagent de la pouffiere qui se trouve encore entre deux; & on v ajoute les autres, afin qu'elles puissent s'applanir & perdre les mauvais plis que leur font prendre les cifailles en coupant les bords.

Cela fait, chaque piece est coupée de la grandeur demandée, par les mêmes ouvriers qui ont fait la précédente opération. Ils mettent ordinairement d'autres plaques de fer qu'ils rangent fur les barres de fer, comme on l'a dit plus haut, afin qu'elles puissent se chauffer, pendant qu'ils coupent & égalisent les côtés des feuilles qu'ils viennent de battre.

Le marteau frappe soixante-seize coups par minute, ainsi la roue fait pendant ce temps-là dix-neuf tours, puisqu'il n'y a que quatre fabots, mentonnets ou levées à l'arbre. Ces fabots avec le rayon de l'arbre font un levier de deux pieds cinq pouces & demi, puisque l'arbre a deux pieds onze pouces de diametre, & que le fabot a un pied de faillie. Le manche du marteau a quatre pieds de longueur; c'est dans son milieu que

prend le fabot lorsqu'il fait agir le marteau.

Dans les forges de fer de Heinrichssgrun en Boheme, le haut fourneau est pareil à celui de Johann Georgen Stadt; on y fond richssgrun différentes qualités de minérais de fer, mais furtout de celui du filon d'Irgand près Platten, que j'ai dit fournir abondamment du minérai de fer nommé pierre hématite ou tête vitrée, & de la pierre brune : ce dernier donne du fer très-doux & tête vittée. d'une fusion très facile. A deux foudres ou mesures de ce minérai, on en ajoute huit d'une mine jaune de fer, qui consiste en grande partie en une ocre très-argilleuse, & qu'on trouve presque à la surface de la terre, dans une argile; on joint à

Forge d'Hein-Bohême.

Hématite, ou

ce mêlange demi foudre d'une pierre qu'on peut mettre au rang des Waacken de M. Pott; elle est dure, compacte, d'un gris de ser, & faisant seu seulement en quelques endroits, lorsqu'on la bat fortement contre l'acier; on n'ajoute rien autre chose au mêlange, pas même de la pierre à chaux, & la sonte va trèsbien; sans doute que cette pierre, s'unissant avec l'argile qui est abondante dans ces mines de ser, devient un sondant sussissant , ce qui se rapporteroit aux expériences de M. Pott.

Le foudre contient treize pieds cubes, on en fond quarante à quarante-cinq par semaine, qui produisent cent vingt-cinq à cent trente quintaux de gueuse; ce qui n'est pas beaucoup;

Mine de ser mais la mine de ser argilleuse est très-pauvre.

Mine de fer argilleusepauvre.

Le long du ruisseau où est situé la fonderie, à la distance d'une lieue, on trouve cinq autres usines; savoir trois affineries où l'on forge en même temps du fer en barres, & deux martinets à battre des plaques pour faire du fer blanc. C'est la même eau qui fait aller ces usines; on a été obligé de les éloigner, afin de gagner de la chute.

Quand on affine la gueuse, on la laisse environ deux heures au seu pour qu'elle puisse se purisier. Les ouvriers connoissent en trempant leur outil dans le ser sondu, & aux étincelles qu'il donne, s'il est assez affiné. La quantité & la qualité des scories qu'ils sont écouler en perçant les reglent aussi. Ils ne sont point en état de donner des raisons satisfaisantes, par lesquelles on puisse juger du point où le ser est assez affiné, sans que l'on courre les risques d'en brûler. Ils pretendent que, lorsque le ser n'est pas de lui même de bonne qualité, il ne peut le devenir à l'assinage, il saut que la gueuse ait un petit grain noir, pour que le ser en soit doux & malléable. Si le grain est blanc, ils ne peuvent en faire du ser doux. Le ser sorgé en barres a cependant un gros grain, & est cassant à froid, sans doute qu'il

est fort doux, étant chaud, puisque les seuilles qu'on en bat sont assez minces pour en faire du ser blanc.

On ne parle point ici de la maniere dont on les bat, c'est la même qu'à Johann Georgen Stadt.

Il paroît que la pierre hématite & la pierre brune du filon d'Irgand près Platten, produisent un fer très-doux, puisque cette mine en fournit à grand nombre de forges, comme on l'a dit, & que dans la plupart on en fait du fer blanc.





# SIXIEME MEMOIRE.



# SUR UNE FABRIQUE DE FER BLANC,

Établie entre HEINRICSSGRUN & GRASLITZ en Bohême.

En l'années 2757.

Décapage.

Eau féure.

Pour décaper les feuilles de fer battu, ou fer noir, & les préparer à recevoir l'étaim, on a une étuve voutée, au milieu de laquelle on entretient continuellement un feu de charbon. Tout autour font des barriques pleines d'une eau aigrie, au moyen de la farine de feigle que l'on y mêle. Cette farine est telle qu'elle fort du moulin, sans avoir été ni blutée, ni tamisée. On en met onze cent cinquante-quatre pouces cube dans chaque barrique; l'eau ne tarde pas à aigri par l'esset de la fermentation qu'occasionne la chaleur qui est si forte, que, lorsque l'on ouvre la porte de l'étuve, on ne croit pas qu'il seroit possible d'y entrer & de la supporter.

Pour décaper les feuilles du fer battu, on les met en fortant de la forge dans une des barriques de l'étuve, dont l'eau féure est ancienne, & plus forte que la nouvelle; on la fortifie de temps en temps, en y ajoutant un peu de la même farine; chaque lessive sert huit jours en fort, & huit jours en foible, après quoi on la jette.

On met trois cents feuilles à la fois dans chaque barrique. on les y place verticalement ou de champ; elles y restent vingtquatre heures; au bout de ce temps, on les plonge dans une eau féure nouvelle, c'est-à-dire où l'on vient de mettre de la farine. Elles y restent vingt-quatre heures; on les retire ensuite pour les mettre dans une très-ancienne lessive, dans laquelle on jette tous les quinze jours environ un plein chapeau de farine. Les feuilles restent ainsi trois sois vingt-quatre heures dans l'étuve. Au fortir de là, elles font miles dans des barriques pleines d'eau pure, où elles restent jusqu'à ce qu'on veuille les nettoyer, ce qui se fait avec du sable & de l'eau en les frottant, jusqu'à ce qu'il n'y ait point de taches noires. Elles se nettoyent très-aisément, car ce travail va très-vite. On les remet ensuite dans de l'eau où elles doivent rester, de crainte de la rouille, jufqu'à ce qu'on veuille les étamer.

La Chaudiere où l'on met l'étain pour étamer les feuilles de fer, est de fer coulé: elle a dix-huit pouces de profon- fer décapé. deur, & pese huit quintaux, de cent quarante livres de Prague; il y entre onze quintaux d'étain, de cent quarante livres chacun; on ne la laisse jamais vuide, car quand on finit d'étamer, on y ajoute du nouvel étain pour la remplir. On met ensuite de l'eau & du suif par dessus, & on laisse le tout refroidir jusqu'au jour où l'on veut recommencer à étamer; pour lors, feize à dix-fept heures auparavant, on fait du feu fous la chaudiere pour que l'étain devienne clair. Quand il est bien fluide, on prend de l'étain avec une cuillere, & on le verse de fort haut dans le bain, & à plu-

Etamage du

Purifier le bain d'étain.

fieurs reprises; on écume ensuite, & on continue la même manœuvre jufqu'à ce qu'il foit fort clair & bien net. Pour lors on éprouve les degrès de chaleur, en trempant dedans une feuille de fer décapé. Si, en prenant l'étamure, elle devient jaune, l'étain est trop chaud, si au contraire elle est Cuivre ajonté, d'un beau blanc, l'étain a fon vrai point de chaleur. (a) Quant au cuivre qu'on ajoute, on ne peut en déterminer la quantité précise; cela dépend de la qualité de l'étain dont on se fert, ainsi que de la qualité du fer qu'on a à étamer. Si l'on met trop de cuivre, les feuilles n'ont pas un bel éclat, & font noirâtres. Si au contraire il n'y en a pas affez, l'étain s'attache trop épais aux feuilles. On met ordinairement deux livres de cuivre sur un quintal de cent quarante livres d'étain.

> Quand l'étain est au point de chaleur nécessaire, on y met une plaque de fer un peu épaisse, de la largeur de la chaudiere, & ausii longue qu'elle est profonde. Cette plaque se place verticalement, & sert seulement de séparation entre le grand bain où l'on met les feuilles, & un petit espace, d'un pouce & demi de large, où on les trempe également.

Lorsque l'étain est en fusion bien claire, on met un peu de suif par dessus; il est tout aussi-tôt fondu; on y verse de l'eau pure qui y occasionne un boursoussiement, & le fait écumer; on apporte alors cent feuilles de fer, toutes mouil-

Suif ajouté.

(a) Il est peu de feuilles de fer blanc qui ne soient sujettes à avoir des taches jaunes ; ce qui provient d'une trop forte chaleur que l'on a donné à l'étain , & ne fauroit Péviter, sans courir risque de l'aisser trop de ce métal sur le ser blanc.

D'après les expériences que j'ai faites à la fabrique de Sauvage dans le Nivernois en Pannée 1768, on évitera de tomber dans ce cas-là. Je confeillai d'étames très - chaud pour rendre l'étamage plus uni , & pour épargner l'étain ; & pour ôter aux feuilles de fer blanc les taches jaunes qui en résultent nécessairement, je fis choisir dans le magafin celles qui étoient le plus tachées . & les fit bouillir deux ou trois minutes feulement avec de la lie de vin dans un chaudron. Cela réuffit à merveille , elles en fortirent d'un beau blanc d'argent , & fans la moindre tache.

lées, telles qu'elles fortent de l'eau ; on les met par dessus l'écume, & on les fait entrer peu à peu au fond de l'étain avec une tenaille, de façon qu'elles y foient à plat. On apporte cent autres feuilles, qu'on fait entrer de la même maniere; on les y laisse environ un quart-d'heure. On remue bien avec un bâton; on ôte avec une espece de cuillere le suif & l'eau qui sont sur le bain, & on les met dans une terrine qui est à côté. Un homme trempe ensuite une petite tenaille dans le bain, & en retire les feuillles les unes après les autres. Il les place de champ fur deux barres de fer, dont s'élevent deux rangs de pointes, qui fervent à foutenir ces feuilles. Il y a des féparations pour y en mettre plusieurs. Un autre ouvrier, aussi avec une petite tenaille, prend ces mêmes feuilles, une à une, & les trempe dans le petit espace, cideffus, d'un pouce & demi, séparé du grand bain, il retire aussi-tôt la feuille qu'il tient, & la met de champ sur une grille de fer à pointes, pareille à la précédente, mais plus grande; il peut y entrer quatorze feuilles fans se toucher, & séparées par les pointes. C'est sur cette grille que les feuilles s'égouttent. Quand il y en a quatorze, un petit garçon prend la premiere qui y a été mise, & les autres de suite. Pendant ce temps-la, un autre en met de nouvelles fur la grille, à mesure qu'il les tempe & les sort de la chaudiere. Le petit garçon donne ces feuilles à une femme, qui les nettoye, pour en ôter une partie de la graisse, avec un morceau d'étoffe qu'elle tient à chaque main, les frottant avec de la sciure de bois. Tout ce travail va fort vîte, on s'en convaincra aisément par la quantité qui s'en étame, comme on le dira plus bas.

Quand on a retiré cent feuilles de la chaudiere, on y met l'étain qui a dégoutté des feuilles qu'on a forties; ensuite du suif par dessus, & de celui qui a servi à la précédente opération. On jette de l'eau fraiche sur le tout, il se fait

un nouveau boursoufflement considérable; on remue avec un bâton, & on apporte cent nouvelles feuilles mouillées; on les met par dessus, en les prenant avec une grosse tenaille, toutes ensemble; on les fait entrer dans le bain, mais de telle forte qu'on les fait passer dans le fond de la chaudiere. au-dessous des cent feuilles qui y ont resté de la précédente mise. On remue avec un bâton, on leve encore le suif avec l'eau, & on les verse dans la terrine qui est à côté; on a foin cependant d'y laisser un peu de suif pour que la surface du bain en soit couverte, & on retire les feuilles, les unes après les autres, en continuant la même manœuvre que ci-deffus.

Comment on les du fer blanc.

Lorsque les feuilles de fer-blanc ont été nettoyées à côté nettoie les feuil- de la chaudiere, avec de la sciure de bois, on les porte dans une chambre près d'un fourneau ou poële, où elles fe tiennent chaudes, ensuite une femme les nettoie dans une caiffe avec du fon d'avoine; une autre femme les reprend. & fait la même manœuvre. Ces femmes ont un vieux morceau d'étosse ou de linge à chaque main. Les feuilles passent ensuite à une troisieme semme qui, avec un linge, acheve de les nettoyer.

d'étain du bas des. feuilles.

Oter le trop Comme ces feuilles ont le côté par où elles ont égoutté plus épais que partout ailleurs, & rempli de gouttes, (\*) on a une petite chaudiere de fer, de forme prismatique, formant deux plans fort inclinés, d'environ trois ou quatre pouces de profondeur, & autant de large dans le haur, mais beaucoup moins dans le fond, cependant affez longue pour que les feuilles puissent y entrer; il y a dans cette petite chaudiere, du même étain dont on se sert pour étamer, d'environ un pouce de hauteur ou profondeur; mais on

<sup>(\*)</sup> Avant la derniere opération, lorsqu'en sortant du bain d'étain les feuilles de fer blanc font mifes sur la grille pour être égoutées, on préviendra l'épaisseur ou lisiere en mettant sous cette grille un feu de charbon allumé.

n'y met point du tout de fuif. On fait fous cette chaudiere un feu de charbon pour maintenir l'étain chaud; on trempe dans cet étain les feuilles de fer-blanc, seulement par le bout où elles ont dégoutté, afin de fondre l'étain qui y est de trop, & qui les rend plus épaisses de ce côté que de l'autre. Un petit garçon les met les unes après les autres dans cette chaudiere, un homme les prend à mesure & frotte le côté qui vient d'être trempé, avec de la mousse. C'est la derniere préparation qu'on donne au fer-blanc.

On met ensuite trente ou quarante de ces feuilles ensemble, & on les bat dessus & dessous, avec un marteau, sur une groffe piece de bois, afin de les mieux joindre ensemble; on les plie ensuite un peu dans le milieu, afin qu'elles puisfent mieux entrer dans les barrils; les feuilles qui ont des inégalités, font mises de côté pour être vendues à un plus

bas prix que les autres.

On fait des feuilles de fer-blanc de deux fortes de grandeur. Les unes ont onze pouces deux lignes de long, fur huit des feuilles des pouces & demi de large; les autres ont un pied deux pouces fix lignes de long, fur dix pouces dix lignes de large. On consume une livre de suif pour trois cents feuilles, & quatorze livres d'étain, lorsque ce sont des petites; le double pour les grandes.

Le travail qui vient d'être décrit, se fait deux fois la semaine, le jeudi & le famedi; on étame dix-huit cents feuilles en cinq heures; on les frotte & nettoie entiérement dans le même temps. Quand elles font entiérement fines, on les met dans de petits barils; il en entre dans chacun trois cents, bre des feuilles qui pesent le quintal ci-dessus, ou cent quarante livres. Il se vend soixante liv. sur les lieux. On fait environ six à huit cents barils par an, on les transporte dans différents pays. Le baril contenant les grandes feuilles se vendent le double, c'est-àdire cent vingt liv. Le maître qui conduit le travail, a vingt-

Grandeurs

Poids & nom-

sept sols six den. de la saçon de trois cents seuilles petites, sur quoi il paie tous les ouvriers; mais on lui sournit tout ce qui est nécessaire à l'opération.

Fabrique de fer blanc de Johann Georgen-Stadt. Toute la différence qu'il y a de cette fabrique de ferblanc, avec celle de Johann Georgen-Stade, c'est qu'ici l'on met en premier lieu les seuilles dans l'étain en bain pendant quelques minutes, & on les retire toutes à la sois; on les y remet de même, lorsqu'elles sont resroidies. Le reste du procédé est le même; mais on emploie un peu plus d'étain qu'en Bohême, il va à dix-neuf livres & demi pour trois cents seuilles, cela vient de ce que les seuilles sont plus grandes, & qu'on les passe deux sois. Elles ont un pied de long, sur neuf pouces de large.





# SEPTIEME MEMOIRE.



# DESCRIPTION

# DES MINES ET FORGES DE FER

# DU HARTZ.

Et de celles de Blanckenbourg dans le Duché de Brunsvick. Année 1766.

### FORGES DE FER DU HARTZ.

PRÈS de Lauterberg est la forge la plus considérable du Pays d'Hanovre, nommé Kônigs-Hûtte, dans laquelle on travaille aux frais & au profit du Roi d'Angleterre.

Tous les minérais de fer que l'on fond dans ces forges, viennent de différentes mines des environs, d'une, deux, trois, quatre, jusqu'à huit lieues d'éloignement, mais la plus grande partie des minérais qui donnent le meilleur fer, vient des mines que l'on exploite derrière la montagne d'Andéafberg.

Il est permis à tout Mineur d'entreprendre une mine out filon de fer dans le Hartz. Les officiers du Roi, c'est-à-dire le conseil des mines leur en donne le fief ou la concession, mais sous des conditions relatives à l'abondance du minérai; à cet effet, on leur fixe une somme quelconque pour chaque foudre de minérai, (un foudre de minérai contient quarante-huit quintaux) de façon qu'ils puissent gagner leur vie honnêtement, en bien travaillant; on diminue ou l'on augmente cette somme suivant la quantité qu'ils peuvent livrer.

On reçoit dans la forge huit especes de minérais qui different tous par leur produit, il en est qui tiennent jusqu'à soixante & quatre-vingt livres en fer par quintal, & d'autres

feulement quinze ou vingt livres.

Le mêlange de ces différentes especes devient ici un objet essentiel, & force pour ainsi dire de s'occuper à composer une bonne gueuse; la proportion des uns & des autres dans le mêlange fait qu'ils rendent en commun trente à quarante pour cent; dans leur nombre il en est quelques-uns qui sont très-pauvres, mais dont l'on fait un bon usage, en les sondant avec les autres, par la raison que, étant mêlés de spath, ils leur servent de sondants, & tiennent lieu de pierre à chaux que l'on ajoute ordinairement dans les sontes, & qu'on nomme la cassime. Lorsqu'on ne mêle point de cette derniere qualité de minerai, on est obligé d'employer de la pierre à chaux.

D'autres minérais sont plus refractaires les uns que les autres; il est nécessaire de donner à celui-ci un seu de rôtissage, pour pouvoir les rendre propres-à entrer dans les mêlanges que nous avons dit que l'on faisoit pour obtenir de la bonne

gueufe.

Ce rôtissage se fait à l'air libre, & de la manière sui-

Rotiffage des . Après avoir préparé un lit de mauvais charbon, brisé ou minérais. mouillé, & à son défaut, du bois, on y arrange par dessus

le minérai tel qu'il vient des mines, en gros & en petits morceaux. On fait un nouveau lit de charbon que l'on recouvre encore de minérai, & ainsi de suite jusqu'à la hauteur de quatre à cinq pieds, & on y met le feu. C'est le seul rotissage que l'on lui donne. On en grille de cette façon une grande quantité à la fois.

On est en usage de faire deux sortes de gueuses, ce qui dépend de la qualité & du mêlange des minérais. Nous par-

lerons d'abord de la premiere.

L'on a deux hauts fourneaux, à peu près semblables à ceux que nous avons en France; leur forme intérieure, de même que l'ouverture par laquelle on les charge, est ronde comme à ceux de Johann-Georgen-Stadt, en Saxe; leur hauteur est de vingt - quatre pieds du Hartz, ou vingt - un pieds fix pouces de roi ; l'ouverture supérieure peut avoir trois pieds de diametre, l'intérieur est construit avec une pierre d'un grès blanc, qui résiste très-bien au seu.

Avant que de fondre les minérais de fer grillés ou cruds, on prend la précaution de les réduire en petits morceaux, fous un marteau destiné à cet usage; ils sont ensuite élevés, à l'aide d'un treiiil dans l'attelier, à portée de la partie supérieure des fourneaux, où l'on a foin de ranger chaque qualité, lit par lit & de même épaisseur. De cette façon le mêlange est toujours parfaitement exact pour chaque charge. On en fondoit cinq especes lorsque j'étois sur les lieux.

Lorsqu'on veut commencer la fonte, on chauffe les four- Fonte des mineaux pendant vingt-quatre heures, en observant de les tenir nérais. presque toujours pleins de charbon, soutenus dans l'ouvrage par des barres de fer croifées qui forment une grille, de façon qu'ils soient très-rouges, mais sans faire mouvoir les soufflets. Au bout de ce temps, on retire les barres de fer, on fait agir Jes soufflets, & l'on met peu à peu du mêlange, tant qu'on

juge que le fourneau peut supporter la charge ordinaire. On continue la fonte pendant neuf à dix mois sans interruption. Cette fonte est arrangée ou conduite de maniere qu'il se fait trois percées par chaque vingt-quatre heures, & que chacune d'elles produit environ un millier de fer ou gueuse. On charge à peu près toutes les heures.

De ces percées on coule différents ouvrages en fer, comme corps de pompe pour les mines, qui en consomment beaucoup; des pots en fer, & sur-tout des fourneaux pour les appartements, ou poëles; nous avons vu couler de ces derniers. Le surplus des percées est destiné pour du fer forgé.

On ne coule point dans le fable, comme dans plusieurs autres forges; on se sert d'argile préparée avec du poussier de charbon dans une certaine proportion. Les moules sont tous en terre.

La gueuse, qui provient de la fonte décrite ci-dessus, est assinée à l'ordinaire dans trois forges en renardiere, qui forment trois atteliers ayant chacun leur marteau; ces marteaux sont du poids de cinq à six quintaux, & ont leur levée par devant, qui est très-forte. Tout ce travail se fait à sort fait, c'est-à-dire tant par quintal. On a sixé en même temps aux ouvriers la quantité de ser forgé qu'ils doivent rendre d'un quintal de gueuse; par exemple, l'usage est que sur trois quintaux, ils doivent livrer depuis deux cents six jusqu'à deux cents dix livres de ser en barres plus ou moins grosses, ou toles, sans être tenu à aucun autre déchet.

Des expériences répétées ont donné cette proportion pour en obtenir une bonne qualité de fer ; car, si le produit en étoit plus fort , on prétend que le fer seroit d'une moindre qualité.

Mais pour en avoir un plus doux, on fait un choix particulier des minérais que l'en veut fondre, en supprimans tous ceux qui pourroient contribuer à le rendre aigre & cassant. On n'ajoute point non plus, dans cette fonte, de la pierre à chaux, parce qu'on la foupçonne un peu cuivreuse, ce qui nuiroit à la qualité; mais l'on se sert de l'espece de minérai dont nous avons parlé, & qui contient beaucoup de spath, ce qui produit le même effet.

La gueuse qui provient de la fonte, est travaillée dans une affinerie particuliere dont le foyer est plus petit; on use même de plus de précautions, ou pour mieux dire, on y

emploie une autre méthode.

A mesure que le fer fond, & qu'il se forme en loupes ou Affient la gue loupins dans le fond du foyer, l'ouvrier le retire, & lorsqu'il a ramassé une certaine quantité de ces loupes du premier affinage, il les refond toutes ensemble pour n'en former qu'une seule; c'est ce que l'on nomme fer deux fois affiné. Cette opération est ordinairement de quatre heures. Ce fer ayant été forgé en gros carreaux, est porté dans un martinet, monté à deux petits marteaux à queue, à peu près femblables à ceux dont on se sert pour le cuivre; ils ont environ quatre à cinq pouces de levée. On y forge de nouveau le fer, en toutes les formes, largeurs & longueurs que l'on desire, soit pour faire des cloux, & des chaînes pour les mines, foit pour canons de fusil & fils de fer.

On a pour ce dernier objet, une tire-filiere, où l'on forme des fils de toutes groffeurs. Nous ne parlerons point du détail de ce travail; il est assez connu, & il n'a rien ici de particulier. Le fer est alors doux comme du plomb, & d'une

excellente qualité.

Le Directeur de la forge, homme très-intelligent & trèsentendu, nous a assuré que par la méthode d'affiner deux fois le fer, on en obtenoit toujours d'excellent; à la vérité, avec un déchet bien plus considérable, puisque de trois quin-

taux, on en retire à peine cent soixante-quinze livres; que cependant par le procédé ordinaire, on avoit quelquesois réussi à faire d'aussi bon ser; mais que d'autres sois, il n'en avoit pas été de même, sans qu'on ait pu savoir d'où cela provenoit, ce qui faisoit préférer la méthode particuliere, qui est sûre; & l'intention d'ailleurs du Souverain étant que l'on ne se relâche point sur la bonté, ni sur la qualité du fer.

Les scories provenantes du haut sourneau, sont pilées dans un bocard à trois pilons; elles produisent jusqu'à trente quintaux de grenaille de ser par semaine. Il s'assine avec la gueuse ordinaire.

Conformation charbon. On consomme dans la forge environ neuf mille voitures de charbon de bois de sapin; chacune de ces voitures contient dix mesures du pays, & peut peser huit quintaux. Elle occupe cinquante-quatre ouvriers, tous à prix fait, à l'exception de ceux qui travaillent aux hauts sourneaux.

Produit:

Le produit annuel, année commune, en fer coulé ou de gueuse, est de seize à dix-huit mille quintaux.

En fer forgé, dont il y en a de sept sortes, onze à douze

mille quintaux.

Prix des fers.

Le prix du premier est de dix, douze, jusqu'à seize livle quintal, poids de cent dix livres de Cologne; & celui du second, depuis seize à dix-huit liv. le quintal, même poids.

Tous les travaux sont conduits par un Directeur qui a le titre d'Inspecteur; il a sous lui un écrivain & un facteur. Cet établissement en général, est très-bien monté, & bien entendu.

# MINES ET FORGES DE FER

### DE BLANCKENBOURG.

IL y a aux environs de cette ville, plusieurs fonderies & forges de fer que le Prince fait travailler à ses frais, il fait aussi exploiter les mines les plus importantes du pays. Elles produisent des minérais de fer en roche, & disposés par couches.

Il y a d'autres mines travaillées par des paysans, qui sont obligés de livrer leurs minérais aux forges du Prince, à un prix qu'on leur fixe, de maniere qu'ils puissent en retirer à peu près les gages des mineurs ordinaires. Ces dernieres mines sont très-mal exploitées, parce qu'on laisse travailler les paysans à leur fantaisse. On en a reconnu l'abus, & l'on est sur le point d'y remédier.

Le minérai de fer qu'ils exploitent est aussi disposé en couehes; après l'avoir traversé à douze ou quinze toises de prosondeur, on rencontre un rocher d'un très-beau marbre, sur lequell on a formé de belles carrières, à peu de distance des mines.

Les travaux qu'on fait pour exploiter le minérai de fer, comprennent une quantité confidérable de petits puits pratiqués au jour, à peu de distance les uns des autres. Les paysans les abandonent, après en avoir extrait la plus grande partie du minérai.

La fonderie ou forge que nous avons visitée est à deux lieues de Blanckenbourg, à l'endroit nommé Rubelande; elle renferme un haut fourneau, qui travaille ordinairement neuf mois de l'année sans interruption; sa hauteur est de vingt-huir pieds, les especes de minérais que l'on y fond, sont au nombre de huit, ils tiennent depuis cinquante jusqu'à soixante & dix pour cent.

On est en usage de piler grossiérement le minérai avant de le fondre; mais comme il est d'une nature très-dure, il est nécessaire de lui donner un seu de rôtissage. Cela se fait à seu ouvert ou en plein air, avec du charbon de bois, stratum super stratum. L'addition qu'on fait au minérai, pour la fonte, est pour l'ordinaire de la pierre à chaux, mais que l'on calcine auparavant, de la même maniere que l'on rôtit le minérai.

Produit an-

La quantité de fer que l'on fabrique chaque année, est un objet de six à huit mille quintaux, pour lesquels on conforme quinze cents soudres de charbons.


On a reconnu que la gueuse provenante de la fonte du minérai, réduite en ser forgé, faisoit un tiers de déchet à l'affinerie.

Au reste, il n'y a rien de particulier dans cette forge, les opérations y sont à peu près les mêmes que celles qu'on vient de décrire.





# HUITIEME MEMOIRE.

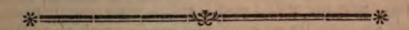

# SUR LES PRINCIPALES

# MINES ET FORGES DE FER DE LA SUEDE.

# En l'année 1767.

L'Exploitation des mines est la branche de commerce la plus importante de la Suede. Par elle on trouve un emploi des forêts immenses qui couvrent la surface de ce grand état, & les métaux qui en sont le produit sont donnés en échange aux autres nations, pour procurer à ce Royaume le surplus des denrées & marchandises dont ses peuples ont besoin pour leur subsistance.

Le gouvernement non seulement persuadé de l'utilité qu'il y a à trouver des ressources dans le produit de son propre pays, mais même entraîné par la nécessité de faire valoir les mines pour le bien de l'Etat & des sujets qui le composent, a pris depuis longtemps des mesures, & en prend encore chaque jour pour rendre ce genre d'exploitation le plus slorissant qu'il est possible Une idée générale des arrangements successifs qui ont été pris pour y parvenir depuis l'origine de ces mines; ce qui est pratiqué à cet égard; la situation de différentes veines minérales; les observations que mon frere & moi y avons faites (\*), le détail de la façon dont on les exploite, & dont on en tire parti par la sonte, seront l'objet de cette description.

Origine des

Les Auteurs Suédois s'accordent à dire qu'ils n'ont rien de certain sur le commencement du travail de leurs mines, mais qu'il est croyable que leurs ancêtres les ont découvert par quelque hazard; qu'ils ont d'abord rencontré des filons, comme il s'en trouve encore aujourd'hui, dont les apparences sont

extérieures sur la superficie des montagnes.

Chacun étoit maître alors de ce qu'il découvroit, & travailloit comme celui qui l'est de la terre qu'il laboure sans aucune redevance; mais en 1282 toutes les mines surent affectées à la Couronne pour leurs dépenses & celles du Royaume; elles étoient sous l'inspection d'Officiers de mines qui y entendoient peu. L'expérience mit des gens plus au sait, quoiqu'on n'ait pas eu trop de connoissance des mines jusqu'aux Rois de la famille de Gustave: lorsqu'ils monterent sur le trône, ils firent venir des Etrangers, & surtout des Allemands, sous le nom de Directeurs & Maîtres des mines; ce qui arriva principalement sous le regne de Charles IX. Delà vient sans doute que les termes techniques des mines paroissent en grande partie tirer leur étimologie de ceux des Allemands.

Avant ce temps là, tout s'y faisoit à force de bras, on y employoit des criminels condamnés aux mines, & des ennemis faits prisonniers de guerre.

On ne connoissoit point les machines dont on se sert aujourd'hui; mais on suivoit, disent les mêmes Auteurs, le minérai jusqu'où il finissoit, moyennant quoi, les mines étoient sujettes

<sup>(\*)</sup> Voyez ce qui est dit dans la Priface & dans l'éloge historique de feu M. Jars, au sujet du voyage qu'il sit dans le Nord avec son frere, éditeur de cet ouvrige.

à tomber : c'est pour cela que les anciennes rendoient si peu, sans parler aussi de tous les empêchements que les guerres tant civiles qu'étrangeres ont causé.

Les mines & ce qui leur appartient étoient à la disposition de la Chambre des Finances jusqu'en 1631, qu'on établit un Conseil séparé nommé Bergs-Amt, Office des mines. Son instruction nommée général bergs privilegia est datée du mois de novembre 1637.

En 1649, on publia onze Ordonnances qui furent nommées Bergs-ordningar, lesquelles sont, comme les Loix, séparées des mines, quoique sujettes aux autres Loix du Royaume.

En 1651, le Conseil des mines retomba sous la Direction de la Chambre des Finances, selon la confirmation des Etats en date du 15 Décembre de ladite année, lui donnant une nouvelle instruction & patente. On ne fait pourtant pas combien il resta dans cet état. Le Conseil des mines n'étoit alors composé que de très-peu de personnes, & n'avoit pas droit de juger; il ne l'eut qu'en 1713 : c'est depuis 1723 que ce Confeil a été établi à peu près dans la même forme où il est aujourd'hui; il se tient dans l'Hôtel des Monnoies de Stockolm; il est composé d'un Président & de dix Conseillers des mines, mines d'un Secretaire, d'un Avocat-Général, d'un Greffier, de deux Notaires, d'un Caissier, de son Commis & d'un Copiste. L'Ingénieur des mines qui réfide à Fahlun est du même Confeil; il est obligé de se rendre sur toutes les mines où le Confeil l'envoie; il a des éleves & des aides pour l'affifter dans ses opérations.

Ce Conseil a encore pour membre un essayeur qui l'est aussi des Monnoies. Son occupation est d'examiner les métaux pour qu'ils soient travaillés à leur juste titre; les éleves des mines s'instruisent sous lui pour la Chymie.

Tous les Maitres des mines, de même que tous ceux qui en dépendent, sont du département de ce Conseil.

College des

Alet see

espece qu'elles soient, ont en Suede, en vertu de ce qu'elles paient à la Couronne, d'avoir des bois affectés pour leur exploitation, & à un prix modique; elles peuvent même en prendre pour rien, s'il se trouve dans les environs des bois de la Couronne, qui ne soient pas déjà affectés à d'autres mines, à moins que ce ne soit de ceux qui sont réputés PARC DU ROI. Dans ce cas, les entrepreneurs sont obligés de payer quelque chose, & à défaut, les paysans sont sorcés de leur en vendre, suivant une taxe, comme il vient d'être dit; les Seigneurs seuls sont exempts de cette contrainte.

Il est défendu à qui que ce soit de vendre du charbon au préjudice des mines & sonderies, sous peine de confiscation.

Le Maître des mines ne peut refuser la permission d'exploiter une mine dans un terrein qui n'est pas déjà concédé, à celui qui se présente, comme cela est spécifié dans les Ordonnances générales des mines; mais ni lui, ni le Conseil ou College ne peuvent permettre l'établissement d'une sonderie pour le ser ou autres métaux, que l'entrepreneur ne prouve qu'il a contracté avec des particuliers pour des bois qui n'étoient point engagés à d'autres exploitations, ou qu'il ne se trouve dans le canton de ceux qui ne sont pas déjà affectés aux mines: c'est alors qu'il prend des arrangements pour le faire, & à un prix modique.

Loix concernant les métaux nobles. Il est une loi en Suede qui donne la présèrence pour l'exploitation aux métaux les plus nobles; desorte que les mines de ser doivent céder à l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, l'étain &c., c'est-à-dire que si dans un district où il y a des sourneaux & sorges de ser, on vient à découvrir une mine de métaux plus nobles, & qu'il n'y ait pas d'autres sorêts que celles qui sont affectées pour les mines de ser, ces premiers on la présérence de l'exploitation au préjudice de ces dernières Cependant il faudroit être bien certain de la valeur des unes avant que d'abandonner les autres.

# DROIT DE LA COURONNE

## SUR LES MINES.

Outes les mines en général, de quelque nature qu'elles foient, appartiennent à la Couronne sans aucune distinction; mais il est permis à toute personne de les exploiter, pourvu qu'elle observe les formalités, & se conforme aux Réglements qui ont été donnés à cet égard. On a vu précédemment les arrangements faits par le Souverain, les dépenses qui y sont attachées, pour encourager l'exploitation des mines, les bois qu'elle fournit de ses propres forêts gratis, ou à un prix trèsmodique, & l'obligation dans laquelle font les habitants des environs d'en délivrer, fuivant une taxe &c.; enfin le maintien de la police & l'exécution des Loix qui intéressent essentiellement chaque Entrepreneur. C'est en conséquence de tous ces avantages que le Souverain en retire un droit que l'on nomme dixieme, mais qui varie beaucoup suivant les exploitations, comme on le verra par la fuite.

Toute nouvelle exploitation de mine est exempte pendant un certain nombre d'années du droit de la Couronne; celles de fer, par exemple, le sont pendant les six premieres, le College des mines est le maître de prolonger cette exemption de trois en trois ans , jusqu'à ce que la mine soit bien en valeur, & donne du bénéfice aux intéressés. Quant aux mines d'autres métaux, les Entrepreneurs font dans le cas d'obtenir des exemptions ou des diminutions de droit, suivant les circonstances.

Le droit de la Couronne sur le fer se prend en fonte ou fer de gueuse en nature, desorte que ce sont les propriétaires des prend en nature. fonderies qui le paient, ils vendent & achetent leurs matieres

Le droit se

en conséquence; mais comme ce droit deviendroit difficile à percevoir, s'il falloit avoir des gens continuellement fur les lieux préposés pour cela, on fixe ce que chaque sourneau doit donner par vingt-quatre heures; & losqu'une fonderie a été décidée devoir payer ce droit, le Maître des mines s'y transporte avec des gens pour l'assister ; il y reste au moins vingtquatre heures pour en connoître le produit. Tous les fourneaux étant semblables, & la qualité du minérai à peu près la même dans chaque district, cela varie peu. En général le droit est de dix-sept à dix-huit lispund par vingt-quatre heures; & comme l'on retire de chaque fourneau dans le même-temps dix-sept à vingt schipfund de fer coulé, & que ce schipfund est composé de vingt-six lispund (\*) il résulte que ce n'est environ qu'un vingt-sixieme de droit au lieu d'un dixieme : mais afin qu'il n'y ait aucune fraude de la part des propriétaires des fonderies, ils font obligés chaque année de donner une déclaration au Maître des mines, par laquelle il est fait mention du jour & de l'heure à laquelle on veut commencer la fonte. Le tout est enregistré : ils en font de même lorsqu'ils arrêtent leurs fourneaux; de cette maniere il est aisé de calculer la quantité de fer dont chaque fonderie est redevable à la Couronne.

Le Gouverneur de la province est ensuite chargé chaque année de procéder à la vente des sers de la Couronne, produits de son Gouvernement, laquelle se fait publiquement & au

plus offrant.

Le grand nombre de propriétaires de forges en a souvent obligé plusieurs, par le besoin d'argent, à vendre à l'Etranger

<sup>(\*)</sup> Le lispund pese toujours vingt livres Suédoises; la livre Suédoise équivaut à un marc cinq onces sept gros huit grains de France; par conséquent le lispund est de dix-sept livres cinq onces six gros seize grains. Le schipfund au contraire varie : celui avec lequel on pese le minérai & le fer en gueuse, est de vingt-six lispund; celui dont on se sert pour peser le fer forgé, est seulement de vingt lispund. Il en est d'autres qui ne pesent que seize & dix-huit lispund.

leurs fers forgés à un prix inférieur au prix courant de l'année; d'où il réfultoit un mal non-seulement pour les forges, mais encore pour l'Etat.

Pour remédier à un pareil inconvénient, on a établi à Stockolm une caisse que l'on nomme le comptoir des sers, à laquelle chaque Patron ou propriétaire de forges paie un thaler de cuivre (\*) par chaque schipfund; ce qui revient environ à la valeur du centieme du produit des forges. Au moyen de cette caisse, lors du temps de la vente des sers, les Administrateurs du comptoir sixent les prix auxquels ils doivent être vendus au marché. Si des propriétaires ne peuvent vendre ceux qu'ils ont, & qu'ils ne puissent attendre, par le besoin d'argent, le comptoir fait des avances, ou prend les sers pour son compte. Ce comptoir peut être aussi considéré comme faisant une concurrence vis-à-vis des acheteurs, empêche les monopoles, & maintient ainsi le prix de la marchandise.

Cette caisse ne peut devenir que très-riche avec le temps, & acquérir des fonds considérables, On nous a affuré que l'objet de l'établissement étoit de faire servir aussi ces sonds à des entreprises utiles aux mines, trop dispendieuses pour les particuliers, comme galeries d'écoulement, machines pour l'épuisement des grandes mines, &c.

<sup>(\*)</sup> Le thaler ou écu de cuivre est une Monnoie du pays qui vaut \$ à 10 sols de France.



Comptoir des fers; ce que c'est.

# MINES DE FER

# DE LA PROVINCE DE WERMELAND.

L A Suede fournit abondamment des mines de fer de toute espece, mais principalement de celles que l'on nomme en roche & à filons. Swedemborg a décrit les mines de marais & les fluviatiles: c'est pourquoi je ne m'arrêterai qu'aux premieres. Les principales de celles que j'ai visitées sont d'autant plus intéressantes à décrire, que je n'en ai vu ni n'en connois de semblables par aucune description.

Le Wermeland est une province de la Suede très-étendue, l'une des plus riches & des plus abondantes en mines de fer. La nature, en la favorisant d'une si grande quantité de minérais, lui a fourni les bois nécessaires pour les travailler; car presque toute sa surface est couverte de forêts de sapin, pin & bois de bouleau : aussi y cultive-t-on très peu de grains, & l'on est obligé d'avoir recours aux provinces méridionales, pour avoir celui qui est nécessaire à la subsistance des habitants; on sait même que la Suede en tire beaucoup de l'Etranger.

Cette province a encore un avantage pour ses mines, c'est sa situation près du grand lac Wener, & le voisinage de plusieurs lacs moins considérables qui rendent les transports des matieres sort commodes & très-peu coûteux.

Comme c'est dans les environs de la ville de Philipstadt, résidence du Maître des mines, où sont les mines de ser les plus considérables, ce sont celles que nous avons visitées avec le plus de soin, & dont nous allons rendre compte.



#### MINES DE FE

### DE NORDMARCK.

Nviron à trois lieues au nord de la ville de Philipstadt, dans l'endroit nommé Nordmarck, on exploite depuis l'année 1650 plusieurs filons de minérai de fer. Ils se trouvent dans une montagne très-peu élevée, située dans un vallon d'une trèsgrande largeur, qui a à peu près sa direction du Nord au Midi, comme les filons, de forte qu'ils font presque tous paralleles. Nous disons paralleles quoi qu'il y en ait qui se croifent, parce qu'ils le font par des angles fort aigus.

Ces filons font perpendiculaires, ayant dans certains endroits sept à huit toises de largeur, mais aussi quelquefois moins, furtout lorsqu'ils sont coupés par des parties de rocher. ou détournés dans leur direction, comme nous l'avons observé plufieurs fois, ils ont cela de commun avec tous les filons en

général.

Toutes les montagnes de ce district, & même en grande chers & des filons. partie celles de la province, font compofées d'un granit à grains plus ou moins gros & serrés, mais qui dans plusieurs endroits renferme des rochers d'une autre espece. En effet, les filons se trouvent dans une roche bleuâtre & brune qui paroît pouvoir être mise au rang des ardoises, elle est fort dure, & contient souvent elle-même des minérais de fer, c'est-à-dire qu'elle leur est unie comme le spath & le quartz, le sont à ceux de plomb, de cuivre, &c.

Lorsque le granit se rapproche du filon, pour nous servir de L'expression des mineurs, il le dérange ordinairement, & emporte le minérai, c'est-à-dire que le filon est beaucoup plus

Direction des

Nature des ro-

étroit dans ces endroits-là, & souvent même entiérement coupé.

Bon indice.

Le meilleur indice dans un filon est le mica blanc & noir à grandes facettes ou seuillets. Lorsqu'on en rencontre, on est toujours presque sûr d'avoir au-dessous du minérai de ser riche. L'expérience a démontré dans ce district que c'est ordinairement à quinze toises de prosondeur ou environ que se trouve le mica dans les filons de ser, qui alors deviennent plus riches & plus abondants.

Le granit de ces cantons renferme d'assez grandes parties d'une pierre à chaux blanche & à facettes dans sa cassure. (Cette même pierre à chaux ou de la semblable sert de cassine ou de sondant pour la sonte du minérai.) Lorsqu'elle rencontre le filon, elle est d'un mauvais indice, car elle le coupe ordinairement. Cependant il arrive quelquesois que le minérai est contenu dans cette pierre à chaux : alors il est par roignons; on le trouve par intervalle, sans suite, & à très-peu de distance des autres filons.

Du côté du Nord, & particuliérement dans une mine, ces filons renferment une très-grande quantité d'asbeste de dissétente consistence & couleur, du blanc & surtout du verd.

Dans une mine nommée Braufors du côté du Midi, toujours fur les mêmes filons, on découvrit en 1726 une veine d'une argille verdâtre fabloneuse, qui, à dix toises environ de la surface de la terre, contenoit de l'argent natif. On la suivit dans d'autres endroits plus profonds, mais sans y trouver un atome de ce métal, cette argille est aussi unie à des cristallisations de spath calcaire.

Si l'on veut en favoir davantage sur cette argille, & l'argent natif qu'elle contenoit, on peut lire ce qu'en a dit Swedenborg, on le trouvera dans l'Art des forges, section quatrieme, page 41.

Les minérais du produit de ces mines sont tous en général

attirables par l'aimant, ils font très-durs, compacts & fort pefants; ils ont communément un grain très fin, de la couleur du fer déjà travaillé. Il en est aussi qui sont à facettes plus ou moins larges : ces minérais étant purs & dégagés de rocher, donnent les uns dans les autres environ cinquante pour cent au moins en fer de gueuse.

La propriété qu'ont en général les minérais de fer de la Suede, d'être très-attirables par l'aimant, est un des grands avan- boussole. tages pour faire la découverte des nouveaux filons, dont les mineurs favent profiter, ils fe servent à cet effet de la bouffole, à quoi ils font tellement accoutumés qu'ils ne se trompent jamais, quoique le minérai ne se manifeste communément qu'à plufieurs pieds, & même plufieurs toifes de profondeur. Enfin le Maître des Mines de ce district nous a affuré que les ouvriers ont découvert de cette maniere des filons qui étoient recouverts d'une épaisseur de trois à quatre toises de terre franche.

Lorfque les mineurs veulent faire des recherches dans un endroit, ils connoissent ou cherchent d'abord à connoître la méridienne du lieu où ils font, & dès qu'ils voient, en se promenant, que l'aiguille de la bouffole qu'ils tiennent à la main a une direction différente que celle qu'elle devroit avoir , ils fuivent; & aussi longtemps qu'elle varie, ils sont sûrs qu'il y a du minérai. C'est ainsi qu'ils déterminent la direction, ils cherchent ensuire en marchant à angle droit sur cette direction . quelle est à peu près la largeur. Ils choisissent ordinairement l'endroit le plus large que la bouffole leur a indiqué pour atraquer le filon & commencer leur exploitation. L'habitude leur a enseigné à rencontrer assez juste; nous avons vu commencer l'exploitation d'une mine dont la découverte avoit été faite, comme nous venons de le dire; le même Mineur nous a fair voir avec notre propre bouffole les variétés fingulieres

Les minérais font attirables par l'aimant.

La découverte s'en fait avec la de l'aiguille, en nous promenant tant sur la direction que sur la largeur du filon.

Exploitation.

La méthode d'exploiter est toute dissérente de ce qui est en ufage en Allemagne & en France; elle n'est même praticable que pour des filons de la nature de ceux de Suede qui ont de la largeur & de la folidité. On les travaille en général, comme on creuse une carriere, c'est-à-dire en faisant une ouverture aussi grande que la largeur & solidité du filon peuvent le permettre; de façon que tous les ouvrages sont à jour depuis la surface de la terre jusqu'au plus profond, & qu'il y a très. peu d'endroits où l'on soit dans le cas d'avoir de la lumiere quoiqu'il y ait des mines de plus de foixante toifes de profondeur.

Glace qui séjourne dans les mines.

C'est sans doute à ces grandes ouvertures qu'est due la glace que l'on trouve jusqu'au plus profond de ces mines. Tous les parois de l'excavation du côté où coule l'eau en font couverts & d'une grande épaisseur. On nous a dit qu'elle commençoit à s'y former à la fin de l'hiver, & qu'il y en avoit jusques dans le courant du mois de Septembre. Ces mines seroient sans doute une glaciere perpétuelle sans la respiration des ouvriers qui y travaillent, sans la chaleur que donne la poudre en faisant jouer les coups de mine, & fans le feu que l'on fait dans les endroits où se charge le minérai , pour réchausser les ouvriers qui auroient toutes les peines du monde à y réfister fans cela. Nous avons éprouvé nous-mêmes combien le froid s'y fait sentir; c'étoit à la fin du mois de Juin 1767 que nous fimes la visite de ces mines. Depuis la fin d'Avril la surface de la terre n'étoit plus couverte ni de glaces, ni de neige, & il y en avoit encore beaucoup dans l'intérieur.

Il paroît, au premier aspect, difficile à expliquer, pourquoi la glace ne commence pas à se former dans l'intérieur de la mine, en même temps qu'à la furface de la terre, & pour-

quoi elle y féjourne ensuite plus longtemps.

Suivant toute apparence, le degré de température ordinaire qui regne dans les mines, ainsi que je l'ai vérifié par plusieurs observations dont j'ai fait part à l'Académie des Sciences, empêche, dans les commencements de l'hiver; la glace de s'y rassembler, la neige y fond à mesure qu'elle y tombe; & ce n'est que par la continuité du froid, & lorsque les parois intérieurs de la mine, (je veux dire ceux qui font le plus exposés à l'air extérieur, à la neige, & aux eaux qui filtrent hors du rocher près de la surface de la terre; ) ce n'est, dis-je, que lorsque ses parois sont eux mêmes parvenus au degré de la congélation, que la glace commence à s'y former. Je suis très persuadé que si le froid extérieur n'étoit pas à un degré bien au-dessous de zéro da thermometre de M. de Réaumur, on n'en verroit jamais dans ces mines.

On concevra aifément pourquoi la glace une fois formée & ammoncelée sur certains parois des mines s'y conserve beaucoup plus longtemps qu'à la furface de la terre, puisque la mine devient alors une glaciere dont les eaux intérieures. de même que celles qui découlent de la glace à mesure qu'elle fond, se ramassent dans un puisard, d'où elles sont élevées au jour à l'aide des machines pour l'épuisement, & ne peuvent par conséquent en accélérer la fonte. Tout le monde connoît la construction de nos glacieres, & la raison physique qui fait qu'on y conserve de la glace, sans avoir besoin d'en dire davantage.

Pour soutenir ces mines, on emploie quelques étançonnages, mais une bien moindre quantité que d'autres, attendu foutient les mique dans les endroits les moins riches, on laisse des piliers de minerai pour servir de soutien dans les côtés où l'on soupçonne que le rocher qui le renferme & qui sert de toit ou de mur, n'est pas solide. On y laisse du minérai tel qu'il soit, comme faisant un corps compact & dur qui n'est point sujet à se dé-

Comment on

tacher; les limites que l'on laisse d'une mine à l'autre pour fixer les concessions servent aussi de soutien.

Pour élever au jour l'eau & les matieres extraites, on conftruit dans les endroits les plus commodes de ces ouvertures, des échaffauds qui prennent un peu en avant dans la mine, afin que les feaux puissent descendre & remonter le plus perpendiculairement qu'il est possible. Ces échaffauts sont ordinairement faits avec de longues pieces de bois rangées les unes sur les autres, & formant un quarré. On construit tout auprès sur le terrein de petites machines sort legeres, qui agissent au moyen d'un seul cheval dans un manége.

On emploie à ces machines trois especes de cordes, celles de chanvre, de cuir & des chaînes de fer. On préfere ces dernieres aux autres, dans les endroits où il y a des frottements, & où elles sont dirigées sur des rouleaux, pour servir de ren-

voi lorsqu'il y a des ouvrages inclinés.

Les premieres seroient trop sujettes à s'user. On présere celles de cuir pour les endroits secs; elles durent dix ans à ce qu'on assure. On est dédommagé par leur longue durée de ce qu'elles coûtent de plus. Une de ces cordes ayant trente toises de longueur, revient à 1000 ou 1200 liv.; mais personne ne nous a pu dire quelles étoient celles qui procuroient le plus d'économie. On en voit des unes & des autres dans presque toutes les mines.

Plusieurs des ouvriers mineurs sont propriétaires des mines; en travaillant eux-mêmes, ils peuvent veiller à ce que les autres remplissent bien leur devoir; ils gagnent communément chacun la valeur de 200 liv. de gage par année. Il est aussi un grand nombre de semmes qui travaillent au-dehors & audedans des mines, mais en général avec un moindre salaire.

On ne travaille point la nuit, on a fixé un feul poste par vingt-quatre heures, qui commence à huit heures du matin & finit environ à quatre heures du foir, pendant lequel temps ils font obligés de percer entre trois, foixante pouces en un ou plusieurs trous, d'en faire partir la mine, d'élever à la surface de la terre le minerai qu'ils ont extraits, & de le trier. L'usage est de travailler trois ensemble; l'un tourne le sleuret, & les deux autres frappent dessus. Il y a des semmes qui sont ce travail aussi bien que des hommes; les sleurets peuvent avoir environ un pouce de diamettre, & sont tous à biseau.

On faisoit autresois du seu dans cette mine pour détacher le minérai, comme cela est encore d'usage dans presque toutes les autres mines de la Suede; mais depuis que plusieurs ouvriers ont été sufsoqués dans celle-ci par la sumée & les vapeurs, on ne fait usage que de la poudre sournie par la Compagnie des Propriétaires, qui la paient au Roi 12 sols la livre.

La situation de ces mines ayant permis de construire une machine hydraulique, on a placé au bas du vallon une feule roue qui, par le moyen de trois rangs de tirants de bois, fait mouvoir des pompes aspirantes dans trois mines différentes, & en élevent ainfi les eaux. Mais les propriétaires, qui sont la plupart des paysans & ouvriers, n'étant point en état de faire pareilles constructions, on a obligé ceux des fonderies à y contribuer, dans la proportion des minérais qu'ils tirent de leurs mines, & au jugement du maître des mines; pour rendre la balance égale vis-à-vis les propriétaires des fonderies, on a fait une taxe des minérais, qui est renouvellée chaque année par le Bergmeister, & à laquelle les propriétaires des mines doivent se conformer; le prix est inférieur à celui que se vendent les minérais des autres mines; par exemple, le Schipfund est fixé à dix thalers de cuivre, tandis que ailleurs, on le paye douze à treize thalers.

Ces mines se nomment mines enrôlées, pour les distinguer des autres dont les propriétaires ont la liberté de vendre leurs minérais autant qu'ils veulent; mais dans les unes & les

Machine hydraulique. autres qui sont, comme nous l'avons dit, exploitées par des compagnies de mineurs, la répartition se fait en minérai en nature. Au sortir de la mine & après avoir été trié, il est divisé & réparti en autant de parts qu'il y a d'intéressés. Chacun a son tas; on a une balance sur chaque mine, & chaque part est de deux Schipfund ou cinquante-deux Lispund.

## MINESDEFER

#### DE PERSBERG.

On affure que l'on a commencé à travailler les mines de Persberg, dans l'année 1650, comme les précédentes; elles sont situées à deux lieues & demie à l'Est de la ville de Philipstad.

On exploite dans ce district une très-grande quantité de filons de mines de fer; le minérai est rensermé dans des rochers à peu près semblables à ceux de Nordmarck. Il est aussi luimême à peu près de la même nature; il varie seulement par quelques matieres dissérentes qui l'accompagnent, comme grenats, schirl, jaune & noir, & une pierre savoneuse, ressemblant à la craie de Briançon.

Situation & direction des filons.

Les filons sont situés dans une presqu'isse, entourée d'un très-grand lac; ils sont en général paralleles, & ont leur direction du Nord au midi, qui est à peu près celle de la presqu'isse; il n'y a qu'un seul silon à l'Ouest qui se dirige du Nord-Est au Sud-Est, mais du côté de l'Est; il est entièrement coupé par un rocher de pierre à chaux, dirigé du Nord au Sud, & dont tous les autres filons suivent la direction. Ce rocher a environ quatre-vingt jusqu'à cent toises d'épaisseur; après quoi commencent tous les filons paralleles, qui se succedent les uns aux autres à l'infini, mais ils ne sont pas tous exploités

exploités; car le minérai de fer est si abondant & si riche, que l'on ne regarde pas, comme méritant l'exploitation, un filon qui n'a pas au moins une toise d'épaisseur en minerai pur, rendant dans le travail en grand cinquante pour cent, en fer de gueuse; aussi trouve-t-on les déblais remplis d'une très-grande quantité de minérai. Pour peu qu'il soit uni à de la roche, on le rébute. Il est vrai que dans les temps où les filons sont moins riches, on le recherche dans les déblais.

Les filons sont presque tous perpendiculaires, quelques-uns ont seulement une inclinaison à l'Est, qui paroit être de soixante-dix à quatre-vingt degrés. Ces différentes mines ont

depuis douze jusqu'à quarante toises de prosondeur.

La proximité du lac, & le peu d'élévation de la montagne, font que du côté de l'Ouest de la presqu'isle, les filons ont beaucoup d'eau, sans espérance de pouvoir l'écouler; l'eau qu'on a à l'extérieur, est employée à faire mouvoir des machines hydrauliques, qui élevent celles des ouvrages faits sur le filon ci-dessus, dirigé Nord-Est, Sud-Ouest.

Pour suppléer donc à ce qui manque d'eau extérieure pour bâtir suffisamment de machines hydrauliques, & dans l'espérance de relever un grand nombre de mines riches & abondantes, que l'on sait être noyées d'eau, on s'est déter-

miné à faire construire une machine à feu.

A cet effet, on en a fait venir une d'Angleterre, avec des ouvriers pour l'exécuter. Le cylindre a dix pieds de hauteur, fur quarante-cinq pouces de diametre; mais les constructeurs trop peu au fait de l'exécution d'une pareille machine, l'ont bâtie de façon qu'elle n'avoit, lorsque nous l'avons vue, qu'une bien petite partie de son effet. Le tout en général est mal affemblé, & sans précision. Les ingénieux & savants Suédois du College des mines n'auront pas manqué de l'étu-

Machine à feu.

# FONTE DES MINÉRAIS DE FER.

Les fourneaux dont on fait usage en Suede, pour sondre les minérais de ser, sont en général tous construits à peu près de la même manière; Swedemborg en a donné le dessein & l'explication; on les trouvera dans la IVe. section de l'Art des Forges, publié par l'Académie des Sciences; cependant, comme il n'y a point d'échelle, j'ai représenté sur la Planche III, Figure IIIe, la coupe de ce sourneau qui en donne la sorme; & j'en vais donner les proportions intérieures, telles que je les ai mesurées; je renvoie pour la construction du corps de maçonnerie à celui de Norwege, Planche IV. Voyez l'Expliplication.

Ces fourneaux ont intérieurement au niveau de la pierre de fol, ou autrement le fond de l'ouvrage, trente-trois pouces de longueur, fur feize pouces & demi de largeur; la tuyere est placée à quinze pouces au-dessus du sol. Depuis le fond de l'ouvrage jusqu'à la hauteur d'environ cinq pieds, le fourneau va toujours en s'élargissant, & prend la forme d'un entonnoir, de sorte qu'à cet endroit il a plus de cinq pieds de diametre. Cette partie est principalement construite en bonnes pierres de grés qui résistent au seu, parce que c'est la & aux environs de la tuyere qu'est la plus grande chaleur.

On continue la maçonnerie encore six pieds de hauteur, aussi en s'élargissant, mais de façon que le fourneau doit avoir six, jusqu'à sept pieds de diametre, qui est sa plus grande largeur; d'où on acheve de l'élever d'environ quatorze pieds, qui terminent sa hauteur totale, en diminuant insensiblement son diametre; de maniere qu'à son embouchure par laquelle on le charge, il n'est plus que de cinq pieds & quelques pouces;

Planche 3

ce qui est pourtant plus qu'ailleurs, à le prendre en général. Les Suédois préferent de donner à l'ouverture supérieure plus de largeur, qu'on n'a coutume de le faire dans d'autres forges; ils ne nous en ont donné aucune raison physique, mais je crois qu'il est plus dangereux de la pratiquer trop petite, comme il est d'usage dans nos fourneaux de France, que trop grande; car plus l'on diminue le passage pour la fortie d'un air extrêmement dilaté, plus on augmente sa vîtesse, & par conféquent la chaleur dans cette partie du fourneau, d'où je craindrois que le minérai ne fut faifi trop vivement par le feu avant d'avoir pu se préparer à la fusion, qu'il ne se calcinât, & qu'enfin il n'arrivât le même inconvénient qu'à celui qui, ayant été également faisi par le feu au rôtisfage, produit alors moins de métal, parce qu'il se trouve sans doute calciné au point quil devient irréductible. Il ne faut pas croire que, quoique le minérai foit enveloppé de charbons dans cette partie supérieure du fourneau, il ne puisse être calciné, car on peut calciner un minerai & un métal au milieu même des charbons, s'il y a un violent courant d'air au travers de ces charbons, il entraîne alors plus de phlogistique que ceux-ci ne peuvent lui en redonner.

La partie supérieure du fourneau, au-dessus des pierres de grés, se bâtit communément en briques, soit en briques d'argille, soit en briques de scories, comme nous le dirons ci-après.

Chaque fourneau a deux foufflets de bois, simples à l'ordi-

naire, mus par une roue à eau.

Les minérais de fer, avant que d'être fondus, sont rôtis en très-grande quantité à la fois, en les mettant dans un emplacement destiné à cette opération, sur un lit de bois, mais pourtant en moindre volume que dans d'autres forges de la Suede, au sujet desquelles nous entrerons dans un plus grand détail sur ce point.

Après les avoir rôtis une fois, on mêle les différentes qua-

Rôtissage des minérais de fermérais.

lités dans les proportions que l'expérience a démontré les Fonte des mi- meilleures pour la fonte; on y ajoute de l'espece de pierre à chaux blanche dont il a été fait mention, en traitant des mines.

> On perce toutes les neuf heures environ, pour faire couler la matiere raffemblée dans le fourneau. On obtient alors plufieurs gueuses. On les coule plus petites qu'en France, pour le travail à l'Allemande, dont nous parlerons.

> C'est sur ce ser coulé que se paie le droit à la Couronne, que l'on nomme dixieme, qui a été expliqué précédemment.

Combien de temps vont ces fourneaux.

Ces fourneaux vont sans interruption, vingt à vingt-cinq semaines, chaque année; c'est l'usage dans ces provinces, & dans presque toute la Suede. On les met en seu ordinairement au commencement de l'année, & ils cessent de travailler à la fin du mois de mai, ou dans le courant du mois de Juin suivant. Au furplus, cela dépend de la quantité des matieres, & des approvisionnements en bois & en charbons, qui se font pendant le reste de l'été, sur-tout pendant l'hiver.

Produit.

Les quarante-huit fourneaux font chaque année, depuis foixante jusqu'à soixante-treize mille schipfund de fer coulé; dans l'année 1758, il s'en est fait soixante-quinze mille six cents onze. Ce schipfund est, comme il a été dit, composé de vingt-fix lispund.

Les propriétaires des fontes n'ayant point eux-mêmes de forges, ou cela n'étant pas commun dans cette province. vendent leur fer de gueuse aux patrons des forges, suivant le prix qui leur est le plus convenable; ils ne pourroient pas l'affiner, ou plutôt obtenir la permission de faire une affinerie, puisque on ne l'accorde aujourd'hui qu'autant que l'on peut prouver avoir des bois suffisamment pour alimenter une pareille entreprise, sans faire tort à d'autres établissements de ce genre.

En outre, pour la conservation des bois & le maintien du

prix des fers, on a fixé à chaque forge, la quantité de fer forgé qu'elle peut faire par année, sous peine d'une amende quantité de fer de la valeur d'environ quinze cents liv. à celui qui passeroit briqué, le poids auquel ils ont été affujettis par le privilege d'établiffement; cependant, les forges fituées fur des terres nobles, peuvent forger quinze schipfund par cent au-dessus de ce qui leur a été fixé par la couronne, fans payer aucun droit pour cet excédent.

Fixation de la

On fuit dans toutes les forges de cette province la méthode Allemande pour affiner le fer; je donnerai la description de ce procédé.

Voyez le huitieme Mémoire aux forges de

On compte cent cinq forges dans la jurisdiction de Wer- Forsmarck. meland & du pays de Dahl, elles ont ensemble cent quatrevingt-feize feux.

Toutes prifes ensemble, ont la liberté & le privilege de forger chaque année soixante-seize mille cinq cents cinquante-un schipfund de fer.

Ce schipfund est seulement de vingt lispund.

On a établi une caisse particuliere pour les ouvriers forgerons qui sont malades & infirmes; chaque patron de forges ges pour les oupaie annuellement à cette caisse, par chaque feu, la valeur de vingt-cinq fols; le maître forgeur en paie autant, & tous les autres ouvriers, chacun la moitié.

Caiffe des for-

Comme il est inévitable que tant d'établissements ne soient fujets à des difficultés entr'eux, des divisions, des contraventions & autres cas semblables; il se tient chaque année cinq Conseils, que l'on nomme Bergamt ou Bergsting; le maître des mines en est le président, & juge tous les différents qui ont rapport aux mines, fonderies & forges, à leurs loix & leur économie.

Confeils des

Deux de ces Conseils se tiennent à Philipstad; on y traite tout ce qui peut concerner les mines & les fonderies; ils sont composés du maître des mines, & de cinq propriétaires des fonderies & des mines, lesquels ont prêté serment; les trois autres se tiennent dans divers endroits qui sont à portée des forges & sonderies, ils sont composés du même maître des mines, de deux maîtres forgeurs, deux propriétaires des sontes & de deux autres personnes, au choix de ce premier. Ils sont également obligés de prêter serment.

# \* MINESDEFER

## DE DANNEMORA.

N Ous allons passer à la description des mines qui peuvent être mises dans le premier rang, des plus riches, des plus re-

nommées & des plus abondantes de l'Europe.

Dans la partie de la province d'Upland, nommée Roslagie, sont situées les mines de Dannemora, à onze lieues environ de la ville d'Upsal. Ces mines passent pour les plus considérables de toute la Suede; mais elles sont sans contredit celles qui fournissent le meilleur ser; les minérais qui en proviennent ont encore un avantage, c'est qu'ils sont unis assez communément avec une matiere calcaire, de sorte qu'il est fort rare que l'on soit obligé d'ajouter de la pierre à chaux dans la fonte.

Situation des

Dannemora est situé dans un très-grand vallon, qui forme presque une plaine, les mines sont au bord d'un lac d'une très-grande étendue; les filons paroissent lui être à peu près paralleles; leur direction est du Nord-Est au Sud-Ouest. On peut les regarder comme perpendiculaires, quoiqu'ils aient un peu d'inclinaison au Nord-Ouest.

Tous les rochers des environs de Dannemora sont d'un granit rougeâtre, dans lequel on trouve proche des mines, une espece de Petro Silex, veiné de différentes couleurs; cependant le minérai

de fer ne touche point au granit, mais il est renfermé dans un rocher bleuâtre, comme la plupart des autres minérais de la Suede.

Sur une étendue d'environ sept cents toises de longueur, & cent de largeur, on exploite trois filons paralleles, très- profondeur des distincts. On y compte actuellement dix mines en exploitation, dont huit font confidérables; la plus profonde a environ quatre-vingt toifes, mais les eaux font un grand obstacle à

leur approfondissement.

Ces mines font exploitées comme toutes celles dont nous avons parlé précedemment, c'est-à-dire à tranchée ouverte, comme une carriere depuis la furface de la terre jusqu'au plus profond; mais une des ouvertures de celle-ci, si l'on en excepte les mines de Fahlun, est la plus grande que nous ayons encore vu. Il n'est personne qui ne sente un frémissement, en s'approchant pour regarder ce qui se passe dans le fond, il subsiste & augmente même aussi long-temps que l'on est au bord du précipice.

Cette ouverture nous a paru avoir trente toises de largeur, fur une longueur bien plus confidérable. La folidité du rocher & le minérai même qu'on voit en quantité fur tous les parois, font qu'elle se soutient d'elle-même sans aucun étançonnage.

On a placé tout autour de son embouchure, principalement du côté le plus bas, (le terrein faifant une élévation dans cet chevaux. endroit-là) un grand nombre de machines à manège, que des chevaux font mouvoir; on a été obligé de construire pour chacune un échaffaudage qui avance affez dans l'ouverture, pour que la corde & le seau puissent descendre perpendiculairement, & ne toucher que très-raremenent les parois du rocher.

On y fait usage des cordes de cuir & de chanvre, comme dans les mines de la province de Wermeland. Ces machines font destinées non-seulement à élever toutes les matieres hors des mines, mais encore à y entrer & en fortir tous les ou-

Exploitation.

Machines &

vriers & autres personnes nécessaires à l'exploitation, ou celles qui y sont attirées par la curiosité. Ensin il n'y a aucune échelle; cependant on assure qu'il n'y arrive point d'accident. Cette assurance fait que s'on y voit descendre les hommes, semmes, silles & garçons avec toute la hardiesse imaginable, ils y entrent & sortent sur la tonne ou seau, & s'y mettent trois, quatre, jusqu'à cinq personnes à la fois.

La plus grande mine que l'on nomme Stora Grufvan, occupe douze machines, ayant quatre chevaux chacune. Sur les autres mines il y en a sept semblables, & deux à trois chevaux

feulement.

Qualité des minérais, Le minérai provenant de ces mines, a beaucoup de ressemblance à celui de la province de Wermeland; il est également attirable par l'aimant, mais il a des qualités particulieres qui le rendent plus susible, & sur-tout propre à produire un ser qui a la présérence sur tous les autres sers connus, pour être converti en acier. (\*) Ce minérai a en général un grain sin, mais le coup d'œil moins noir que celui de Wermeland; on y trouve assez communément des morceaux qui ont une surface plus unie, que si elle avoit été polie par l'art; ce qui leur fait donner le nom Allemand de spiegel ertz, minérai à miroir.

On y trouve aussi quelquesois de l'asbest, même du cuir de montagne, mais ce dernier est très-rare; nous n'en avons vu que dans des cabinets, qui sut du produit de ces mines.

Les eaux y sont d'autant plus abondantes qu'elles sont situées près d'un lac; on en a bien entrepris, depuis plusieurs années, l'épuisement, mais c'est une dépense sont coûteuse; elle se fait aux frais de la couronne. Lorsque nous étions sur les lieux, le canal étoit presque achevé sur une longueur de deux lieues

<sup>(\*)</sup> Voyez ce qui a été dit sur les fers de Roslagie, dans la differtation qui est au commencement de cet ouvrage, pages 3 & 28.

& demie; il en restoit encore autant à faire, & le travail étoit fuspendu.

Les eaux extérieures, nécessaires pour faire mouvoir des machines hydrauliques font fort éloignées, puisque la roue de celle qui est construite, est à plus de huit cents cinquante toises de distance de la mine; les tirants qui viennent faire jouer les trains des pompes, ont par conféquent cette longueur. On se persuade aisément combien une telle machine est dispendieuse, & sur-tout la grande perte que l'on fait de la force, par des frottements austi multipliés. Ce sut ce qui détermina, il y a déjà plusieurs années, à y établir une machine ou pompe à feu, mais l'on prétend qu'elle fut si mal exécutée. que l'on fut obligé par la fuite de la détruire. On étoit néanmoins dans l'intention d'en conftruire une de nouveau, mais l'on ne s'y déterminera que lorsque l'on sera assuré de la réusfite de celle de Persberg, dont nous avons parlé, ainsi que de sa dépense en bois de corde, afin qu'elle puisse servir de modele.

On a aussi construit sur ces mines, un moulin à vent, à la Hollandoife, pour élever les eaux lorsqu'on a le vent nécesfaire. Nous l'avons vu en mouvement; l'arbre vertical repose fur une manivelle double qui répond à des tirants & balanciers, comme en ont les machines hydrauliques ordinaires.

La façon d'extraire le minérai, ne différe de celle de Wermeland qu'en ce que, indépendamment des coups de mine du feu dans ces que l'on y fait jouer avec la poudre, on y emploie auffi le feu, comme il étoit d'usage dans presque toutes les mines, avant l'invention, & l'application de la poudre aux mines; à cet effet on range du bois devant l'endroit que l'on veut abattre, & l'on y met le feu pour attendrir le minérai, de forte qu'il fe détache enfuite très-facilement; l'ouverture est affez grande pour ne pas craindre que les ouvriers y foient suffoqués par les

Machine à éle ver les eaux.

On fait ulage

vapeurs; d'ailleurs on ne travaille point pendant la nuit, &

l'on profite de ce temps-là pour allumer le bucher.

Les ouvriers entrent dans la mine à six heures du matin, & ont sini leur journée à quatre heures après midi, c'est alors que l'on fait partir tous les coups de mine, & les ouvriers retirés, il ne reste que ceux qui doivent arranger les buchers, & y mettre le seu. On jette dans la grande ouverture le nombre de cordes de bois nécessaires pour cet usage.

On se représente aisément tout le bruit que quelques centaines de buches de bois, jettées les unes après les autres & successivement, doivent faire en frappant dans leur chûte contre les différents rochers qu'elles rencontrent, & combien ce bruit est augmenté par les échos du gouffre qui le répetent.

Ces mines occupent depuis deux cents soixante-dix jusqu'à deux cents quatre-vingt ouvriers, tant hommes que semmes ou filles; de ces dernieres, il peut y en avoir la cinquieme ou sixieme partie. Les hommes & semmes sont payés à raison de la valeur de douze sols de France, pour travailler depuis six heures du matin jusqu'à quatre heures après midi; ils en ont seulement la moitié pour la demi-journée, mais un grand nombre est à prix sait; on leur donne dix, onze, jusqu'à douze ôre ou liards pour percer un trou de mine, de six pouces de prosondeur, & ainsi en proportion; cela se partage entre les trois ouvriers qui y travaillent, car il est également d'usage à Dannemora, que l'un dirige le sleuret, & les deux autres frappent dessus. On compte que ceux-ci, en bien travaillant, peuvent gagner dans la journée, la valeur de vingt-cinq sols, argent de France.

Les mines de fer de Dannemora sont si abondantes en minérais, qu'elles sournissent depuis très - long-temps à quinze hauts sourneaux dans la partie d'Upland nommée Roslagie, à cinq, sept, jusqu'à dix lieues aux environs; mais nous dirons ici qu'il n'en est pas de cette province comme des précédentes, puisque les Entrepreneurs sont des gens riches, & ont cux-mêmes les forges & les sourneaux, ainsi que nous en serons mention.

Ces mines fournissent du minérai à un grand nombre de fonderies, par conséquent à plusieurs Compagnies: cependant il ne se vend point comme à Philipstadt, puisqu'elles sont exploitées par ces mêmes Compagnies. Suivant un ancien arrangement, chaque Compagnie ou particulier qui a ses propres fonderies, a droit à telle ou telle mine: c'est pourquoi on est convenu, & cela est observé, que les uns & les autres auront annuellement un certain nombre de semaines pour l'exploiter, & y faire extraire du minérai pour leur propre compte; conséquemment chaque Compagnie ou propriétaire des sonderies & sorges tient à Dannemora un Commis qui veille à ses intérêts, & conduit l'exploitation dans le lieu de la mine où il a droit, avec le nombre d'ouvriers & pendant le temps convenu.

Il y a en outre un Officier des mines pour le Roi qui est sous les ordres du College & du Maître des mines de la province; on le nomme Crone-Vogt, il veille à ce que tout soit en regle, nommément les ouvrages des mines, & principalement à ce que les conventions faites entre les Entrepreneurs soient exécutées avec exactitude. S'il arrive quelques difficultés particulieres, il ne peut les juger, mais il les renvoie au Maître des mines qui réside à Stockolm.

Chaque possesseur ou Compagnie sournit séparément son bois, ses outils, sa poudre, & sait généralement toutes les dépenses quelconques, lors de son exploitation. De pareils arrangements seroient sujets ailleurs à beaucoup d'embarras, l'ancien usage les rend praticables, d'ailleurs ces mines sont très-abondantes, & il ne peut avoir des difficultés sur la quantité de minérai que l'on extrait, puisqu'on a fixé à chaque

Compagnie ou Propriétaire celle de fer qu'il peut fabriquer

chaque année.

Pour subvenir aux dépenses journalieres qui doivent être saites aux frais communs des Entrepreneurs, on a établi une caisse générale, à laquelle chaque Compagnie paie par semaine, pendant qu'elle fait exploiter, par exemple la valeur de 5 liv. pour les grandes mines, un peu moins pour les petites; indépendamment de cela, on fait ses sonds à proportion, pour les dépenses considérables de machines & autres ouvrages.

Passons au détail des fonderies & forges de fer de cette province, où les dissérentes méthodes de procéder sont en usage.

# \*----

### FONDERIE ET FORGES DE FER

### DE SODERFORS EN ROSLAGIE.

L A famille de feu M. Grill, qui étoit l'un des Directeurs de la Compagnie des Indes, possede dans l'endroit nommé Soderfors une des plus belles forges, & la fabrique d'ancres la plus considérable qu'il y ait dans toute la Suede; elle est située, on ne peut pas plus avantageusement, sur une petite isle, dans le milieu d'une forêt & au bord d'un bras de la riviere de la Dalécarlie; elle jouit de toutes les eaux qui sont de la plus grande abondance. Ce bras de riviere est navigable immédiatement au dessus de la prise d'eau; de sorte que les charbons sont amenés en grande partie par bateaux.

Le propriétaire des forges l'est aussi d'une grande quantité de bois, dont le charbon ne lui revient pas cher par la situation & la commodité du transport. Ces forges en prennent aussi dans un arrondissement des forêts de la Couronne qui y

a été affecté, & pour lequel il n'est dû qu'une très-petite somme. Le surplus est sourni par les paysans de plusieurs villages des environs qui ne peuvent vendre du bois & du charbon qu'au resus de la famille Grill. C'est un arrangement sait dans plusieurs provinces de la Suede, que les paysans paient partie de leurs impositions en bois ou charbon à telle sorge ou mine, suivant un prix sixé; & c'est relativement à cela qu'on perçoit le droit de dixieme. Le charbon des paysans est le plus cher; il revient rendu sur les lieux à 4 à 5 liv. le stig. (\*)

Ces forges comprennent une grande étendue de bâtiments tous construits par les propriétaires predécesseurs, ou par seu M. Grill, soit pour les ouvrages, soit pour le logement du proprietaire qui est très-vaste, de même que celui des Ossiciers & les maisons des ouvriers; on prendroit le total pour un grand & très-joli village. Ensin on y compte, tant en hommes que semmes & ensants, cinq à six cents ames; il n'y a pourtant que soixante à soixante-dix ouvriers qui soient continuellement employés, & une quarantaine d'autres pour le besoin.

L'usage en Suede dans presque toutes les sorges un peu considérables, surtout celles de cette province, est de loger chaque ouvrier, & de leur céder une étendue de terrein suffisante pour y nourrir une, deux, & même trois vaches; mais on sait que le terrein n'y est pas précieux, & que de petites maisons de bois ne sont pas coûteuses au milieu des forêts.

Cet établissement est composé d'un haut sourneau qui va sans interruption vingt-quatre à vingt-cinq semaines chaque année, & de cinq marteaux qui ont chacun deux soyers, dont deux sont destinés uniquement à la fabrication des ancres.

Le minérai que l'on y traite provient des mines de Dannemora ; on le rôtit une feule fois dans un fourneau formant un

Fourneau de rótiffage.

<sup>(\*)</sup> Le stig est une mesure qui contient douze tonnes, ou quarante-huit pieds tubes de rei.

quarré de seize à dix-huit pieds de longueur sur quatorze à quinze de largeur, & ayant environ six pieds de prosondeur. Les murs sont construits avec de grandes briques de scories dont nous parlerons, & recouverts tout autour avec des plaques de fer coulé. On remplit tout le vuide rensermé entre les quatre murs, avec du bois de sapin, (le seul qu'on ait abondamment dans la Suede.) On en met de toute grosseur & longueur, & par-dessus, c'est-à-dire hors des murs, cinq, six, sept pieds d'épaisseur de minérai en gros morceaux, tel qu'il vient des mines. Il y entre de douze à quinze cent schipfund de ving-six lispund.

On recouvre le tout d'un pied & demi jusqu'à deux pieds d'épaisseur, avec du poussier de charbon. On met le seu au bois, il communique bientôt au minérai qui est sans doute très-peu sulphureux, puisqu'au bout de cinq sois vingt-quatre

heures le rôtiffage est fini.

D'après ce qui vient d'être dit, on juge que la confommation en bois est prodigieuse. Nous pensons qu'elle pourroit être moindre, si les murs du fourneau étoient plus élevés pour concentrer davantage la chaleur. Dans ce cas, il faudroit avoir soin de mettre du poussier de charbon entre les murs & le minérai, afin que celui-ci eût, le plus qu'il est possible, le contact du phlogistique.

Fourneau de fonte.

Le haut fourneau pour la fonte du minérai nous a paru dans les mêmes proportions que ceux de la province de Werme-land, que nous avons décrit, mais avec la différence que ce-lui-ci est bâti en briques de scories ou de laitier, dans la partie supérieure & intérieure du fourneau, c'est-à-dire qu'on emploie les briques au lieu de celle d'argille; on prétend qu'il n'y a rien de meilleur pour la durée. C'est un grand avantage puisqu'on fait usage d'une matiere qui ne coûte rien, que l'or a sur les lieux, & qui seroit de toute inutilité.

Quant à la partie inférieure, c'est-à-dire l'ouvrage au-dessus

& au-dessous de la tuyere, elle est construite avec l'espece de pierre de grès qui résiste au seu.

Le minérai de Dannemora, dont on a quatre ou cinq efpeces, quoique peu différentes, s'étant beaucoup attendri par le rôtissage, est pilé sous un marteau agissant par l'eau, comme dans presque toutes les sorges, & jetté ensuite contre une claie de sil de ser, placée de saçon que les morceaux qui n'ont pu passer à travers, retombent sous le marteau. Le minérai ainsi concassé est élevé à la hauteur du sourneau, à l'aide de la machine suivante.

C'est un petit arbre ou treuil placé sur la même ligne que celui qui fait mouvoir le marteau à piler, il est mobile; de forte qu'à l'aide d'un levier on le pousse de côté, & on le fait prendre dans une partie faillante du tourillon de l'arbre du marteau. Ce treuil a une chaîne qui répond en haut à une poulie où la même chaîne est continuée jusqu'en bas pour élever un sceau plein de minérai, lequel est dirigé entre deux pieces de bois un peu inclinées. Aussi-tôt que le sceau est élevé à fa hauteur, l'ouvrier pileur pouffe le levier dans un fens contraire, & éloigne ainsi le treuil du tourillon de l'arbre. lequel n'engrainant plus, s'arrête. Alors l'aide fondeur qui est en haut, après avoir vuidé le sceau, le fait redescendre par fon propre poids, dévuide la chaîne de dessus le treiil qui est forcé de tourner dans l'autre sens. Le pileur remplit le sceau de nouveau, fixe, à l'aide de son levier le treiiil au tourillon de l'arbre, & ainsi de suite, à mesure qu'il y a du minérai pilé.

Le minérai de Dannemora, comme nous l'avons dit, a befoin rarement qu'on y ajoute de la pierre à chaux pour accélérer sa sussion ; on ne le fait que lorsqu'on voit que la fonte demande cette addition.

Le fourneau se charge à l'ordinaire en minérai & charbon, suivant la proportion que le fondeur trouve la meilleure. C'est

Comment on éleve le minérai.

Charger le

par la tuyere du fourneau qu'il en juge comme dans toute autre fonte, ainsi que par la qualité de la gueuse qu'il en obtient; car si la proportion de minérai est trop forte, eu égard aux charbons, quoique la fonte aille bien, il obtient un ser coulé, ou plutôt une sonte blanche très-cassante, qui fait plus de déchet à l'affinerie, & donne plus difficilement du bon fer. Le contraire arrive si l'on en met moins & plus de charbons, sans doute que par-là la gueuse séjournant plus longtemps dans l'intérieur du fourneau, & y parvenant en moindre quantité à la sois, a plus le temps de se séparer des parties terreuses & étrangeres qui y sont liées, peut-être par la privation du soussire qui en est chassé par le vent des soussilets ou quelqu'autre cause. On peut voir nos observations à ce sujet dans la dissertation placée au commencement de cet ouvrage.

C'est avec les scories ou le laitier qui proviennent de cette fonte, qu'on fait les briques dont nous avons parlé précédemment. Voici la maniere dont on s'y prend pour y parvenir.

On fait couler les scories au sortir du sourneau dans un moule composé d'une plaque de ser coulé, de la grandeur que l'on veut donner aux briques, & de deux pieces de ser sormant chacune un triangle rectangle; de sorte que réunies elles composent le moule. Il est placé sur du sable bien horizontalement devant l'ouverture du sourneau; on y met d'abord les débris des scories qui sont çà & là, & celles qui ont débordé une précédente brique, on débouche le sourneau, & l'on sait couler par-dessus, le laitier très sluide; le moule plein, on bouche l'ouverture, on applique aussi-tôt sur le moule une plaque de fer qui rend la surface de la brique unie, & empêche qu'elle ne déborde.

Dès que tout est figé, on ôte la plaque supérieure, après avoir jetté un peu d'eau tout autour, on sépare un côté du moule, c'est-à-dire un des triangles rectangles, & on retire la brique. On continue ainsi, toujours de la même maniere

Briques de

pour convertir en briques, toutes les scories provenant de la fonte; on place & on empile ces briques les unes sur les autres à côté de la dame du fourneau, dans un endroit qui est naturellement chaud, & où elles se refroidissent très-lentement; elles se briseroient si on les transportoit tout de suite dans un air froid. Les briques étant faites d'une matiere vitri-fiée, exigent, ainsi que le verre, une espece de recuit pour prendre une certaine consistance; la qualité des scories peut aussi y contribuer.

Ces briques servent non-seulement à construire les sourneaux, mais encore un grand nombre de murs; elles sont, il est vrai, un peu pesantes, mais elles ont une excellente assise, & sont des murs très-solides.

On fait couler à peu près toutes les neuf heures, le fer de gueuse, hors du fourneau & à chaque sois on sorme dans le sable dix à douze petites gueuses pesant chacune quatorze à quinze lispund. On obtient ainsi par semaine cent seize à cent vingt schipfund de ser coulé, pour lesquels on consomme environ cent stig de charbons; la gueuse paroît être en grande partie de la sonte blanche & de la grise.

# the state of the s

# AFFINAGE DE LA GUEUSE pour en obtenir le fer forgé.

ON a en général deux méthodes en Suéde pour affiner le fer de gueuse & le réduire en ser forgé, la Valonne ou Française, & l'Allemande. Cette derniere a plusieurs des variétés qui se trouveront détaillées à leur place. Je traiterai d'abord de ce qui se pratique à Sôderfors, dont le procédé est regardé comme le meilleur pour obtenir le ser le plus propre pour la fabrication des ancres.

Les foyers sont construits à l'ordinaire, mais l'essentiel est de bien placer la tuyere; on la fait déborder plus ou moins, le mur de trois à quatre pouces, & on lui donne plus ou moins d'inclinaison : tout dépend de la qualité de la gueuse. Outre cela, si le charbon est sec, elle doit être moins inclinée, que s'il est humide ; la profondeur du bassin depuis la tuyere est de dix à douze pouces ; le fond & le tour du foyer sont en plaques de fer coulé; on garnit tout le fond de charbonnailles & de scories, ensuite du charbon sur lequel on place du côté opposé de la tuyere la gueuse qui, comme nous l'avons dit. pese quatorze à quinze lispund, on recouvre bien avec du charbon; on fait agir les foufflets. Il faut à peu près une heure de temps pour que la gueuse soit fondue. Lorsqu'elle se trouve figée en une seule masse, ce qui est une preuve que la tuvere est bien placée, on la releve avec des ringards pour faire pasfer du charbon par-dessous, & on la fait fondre de nouveau: on répete la même chose une troisieme fois, en observant à l'ordinaire de faire écouler le laitier, lorsqu'il y en a trop de rassemblé dans le foyer; il faut trois à quatre heures de temps pour les trois opérations; lorsque, pour la derniere fois, on a formé une grosse loupe, on la retire pour la mettre en bas du fover; on frappe tout autour, & on la laisse un peu refroidir avant que de la porter sous le marteau que l'on fait agir, dès qu'elle est sur l'enclume. Alors les scories en découlent, & on la coupe en plusieurs morceaux pour en forger des barres : mais si c'est pour fabriquer des ancres, la loupe se coupe seulement en trois parties, comme on le verra bientôt.

On compte en général que deux foyers femblables, qui fervent un feul marteau, & où l'on procéde de la même maniere, peuvent fabriquer vingt-huit à trente schipfund par semaine, faisant depuis treize jusqu'à quinze schipfund par seu ou

foyer.

La confommation du charbon pour ce travail, & le déchet

en fer, font sixés par les Loix, comme il sera expliqué, en décrivant les forges suivantes.

On prétend que par ce procédé il arrive assez souvent que le milieu des loupes contient de l'acier, & qu'il s'en précipite même quelquesois pendant l'opération, au sond du soyer; mais on ne l'en sépare que lorsqu'on en a besoin pour la fabrique; car si on le faisoit ordinairement, cela nuiroit, dit-on, à la qualité du ser. Cela peut être vrai pour les deux premieres sontes, mais je pense que s'il en restoit à la troisieme, ce qui n'est gueres à présumer, il ne pourroit y avoir aucun inconvénient à le séparer du ser.

Les marteaux, dont on fait usage en général dans les forges de Suéde, pesent depuis deux schipfund jusqu'à deux & un quart; ils sont tous de fer forgé, mais ayant à leur extrémité ou panne de l'acier qu'on y a soudé. Les manches qu'on emploie dans le Nord pour ces sortes de marteaux, sont de bois de bouleau, de celui dont l'ecorce est sort épaisse & inégale; c'est le feul qu'on ait dans ce pays-là propre à cet usage.

Sur ce que Swedemborg rapporte dans son ouvrage du ser, que l'on soude de l'acier sur des enclumes de ser coulé, j'ai pris toutes les informations imaginables dans les sorges pour en connoître la possibilité & le procédé, mais non-seulement je n'ai rencontré personne qui ait pu m'en instruire, mais encore qui que ce soit, qui sut que cela eût été tenté avec succès.

Je vais rapporter de quelle façon on s'y prend pour durcir, autant qu'il est possible, la partie supérieure des enclumes; elles sont toutes de ser coulé. C'est par une espece de trempe que l'on donne à la partie sur laquelle frappe le marteau, que l'on parvient à la rendre dans cet endroit plus dure qu'ailleurs. En faisant le moule en sable, on observe de sormer le côté où doit se mouler la partie supérieure de l'enclume, avec une piece de fer coulé sort unie, ayant en creux la sorme qu'elle doit avoir; d'autres emploient des bandes de ser sorgé. Il arrive

qu'en coulant dans ce moule, le côté qui est en ser étant plus mince, se refroidit bien plus promptement que le sable, &

prend ainsi une espece de trempe.

Quoique la partie supérieure de l'enclume moulée, comme il vient d'être dit, soit plus unie que le reste, elle ne l'est pas encore assez. Lors donc qu'on veut s'en servir, on la polit sur une meule agissant par l'eau. On en fait de même lorsque les enclumes sont un peu usées ou endommagées par le travail. L'enclume, le marteau & toute la machine qui est semblable à toutes celles que nous avons en France, paroissent être placés & construits très solidement.

Quoiqu'on ait fixé à l'Entrepreneur la quantité de fer forgé qu'il peut fabriquer chaque année, pour l'encourager de même que les autres fabriques en ouvrages en fer, on lui a laissé la liberté de faire des ancres en aussi grande quantité qu'il voudroit. Son fer forgé a été fixé à seize cent schipfund, mais il n'en forge que sept ou huit cent annuellement; il présere d'en fabriquer mille à douze cent schipfund tant en ancres qu'en marteaux & enclumes de Maréchaux.

# \*---\*

# FABRIQUE DES ANCRES.

L A fabrique des ancres de Sôderfors est une des plus importantes de l'Europe, c'est la seule qu'il y ait en Suéde; elle fournit non-seulement toutes les ancres nécessaires à la marine Suédoise, mais encore pour l'exportation; elles passent pour être de la meilleure qualité & des mieux fabriquées. Nous allons rapporter à quoi nous croyons devoir attribuer ces deux avantages.

M. Duhamel a publié dans les arts de l'Académie des Sciences, celui de fabriquer les ancres avec les plus grands détails, & les planches qui y font relatives. Ses propres obfervations font jointes à celles de feu M. de Réaumur, je ne faurois mieux faire que d'y renvoyer, en faisant seulement observer les points principaux qui en différent ici.

Nous avons dit précédemment, en traitant de l'affinerie, que lorsqu'on destinoit le ser assiné à fabriquer des ancres, on se contentoit de couper la loupe en trois morceaux, quelquefois on le fait en deux seulement; tout dépend de la grosseur de celle que l'on veut fabriquer; chacun de ces morceaux pése communément cinq lispund.

Lors donc qu'on veut fabriquer une ancre avec ce fer de

loupe, on s'y prend comme il fuit.

On a une forte piece de fer semblable à un manche de tariere qui sert à tenir & diriger l'ancre à mesure qu'on la forme.
On commence par souder, à son extrêmité, une des pieces de
fer de loupe dont nous avons parlé, & par-dessus ou plutôt à
côté, une autre semblable pour donner la grosseur que doit
avoir l'ancre; mais ces pieces s'appliquent de façon que l'une
déborde l'autre de près de la moitié de sa longueur. On soude
ensuite un pareil morceau de l'autre côté, & toujours en continuant alternativement, mais de la même maniere, jusqu'à ce
que l'on soit parvenu à la longueur que doit avoir la verge de
l'ancre à laquelle on travaille.

Lorsqu'on veut souder deux morceaux en angle droit pour former, par exemple, les bras, on ne peut le faire sous le marteau ordinaire, de même que pour redresser l'ancre & la finir.

On a à cet effet une autre grosse enclume entre les deux forges avec des potences mobiles pour y porter les pieces que l'on veut, & pour les y soutenir. Cette enclume est placée sous une grosse poutre au-dessus de laquelle on a fixé une pou-lie, & au-dessous un rouleau avec une corde qui tient un crochet. Son usage est de suspendre une masse de fer forgé d'en-

viron cent cinquante livres poids de marc. On la nomme Hercule, sans doute à cause de sa forme; on s'en sert de pareilles en France, elle a un lien de ser dans son milieu avec un anneau, dans lequel passe le crochet qui pend à la corde. Le forgeur la tient par son petit bout, tandis que trois ouvriers tirent la corde avec sorce, comme on fait la machine à sonnettes, & la laissent tomber précipitamment par son propre poids. Alors le maître sorgeur la tenant toujours par son extrêmité, la dirige pour saire tomber le gros bout dans l'endroit où il veut. Il saut certainement de l'habitude & de l'adresse pour diriger une telle massue; mais cela paroît très-utile pour l'aisance du travail.

On n'emploie dans ces forges que du charbon de bois de fapin & de bouleau.

Suivant les expériences que rapportent MM. de Réaumur & Duhamel, on fabriquoit autrefois en France des ancres avec des loupes, ensuite avec des mises, & finalement on est revenu aux barres forgées, comme ayant reconnu que c'étoit la méthode la plus avantageuse pour faire de bons ouvrages. Les Suédois au contraire préferent à tous égards le procédé que je viens de décrire. Si nous examinons les unes & les autres comparativement, nous verrons que chacun de son côté est fondé dans son opinion.

Lorsqu'on fabriquoit en France des loupes, on employoit le fer de loupe tel qu'il sort du soyer, après avoir subi une seule sonte ou affinage; il ne pourroit être alors que sort impur, & contenir encore beaucoup de parties terreuses que nous nom-

mons laitier, lorsqu'elles sont séparées du fer.

Les mises dont on se servit ensuite offroient un ser qui n'étoit gueres plus pur, mais qui à force de le forger & de le corroyer, avoit acquis plus de nerf; d'où il résulta qu'on le trouva meilleur. Les barres qui subifsent plus d'opérations de seu, & surtout le corroyage, doivent être encore plus nerveuses & un peu plus pures ; d'où l'on préfere leur usage à celui des autres. En effer, cela est bien constaté & consirmé par l'expérience.

Mais si on se sût conduit en France comme on le fait en Suéde, je veux dire qu'on eût cherché à affiner davantage la loupe, & à la priver d'une plus grande quantité de parties terreuses, je suis persuadé qu'on seroit revenu à la méthode des Suédois, qui tient le milieu entre celle des loupes & celle des mises. En estet, il est constant que le fer ne se purisse bien que par des sontes lentes & réitérées. En Suéde on en fait subir trois, comme je l'ai rapporté, & cela à un ser de sonte, provenant d'un minérai reconnu pour le meilleur que nous ayons en Europe. Les minérais que nous avons en France n'étant pas d'aussi bonnes qualités, il seroit peut-être nécessaire de donner un affinage, & même deux de plus qu'on ne le fait en Suéde pour arriver aux mêmes sins, car mon sentiment sera toujours qu'il n'y a qu'un seul ser dans la nature, & que tout consiste dans le procédé de la purisication.


La méthode Suédoise nous présente deux avantages trèsessentiels, celui d'accélérer l'ouvrage & de diminuer la main d'œuvre, car les resontes du ser de loupe dont je parle n'augmentent ni le temps de l'opération, ni le déchet; le ser se purisse mieux dans une resonte qui dure une heure, & se brule moins, que lorsqu'on le tient pendant trois heures en sussion dans le soyer; il se calcine aussi beaucoup de ser lorsqu'on le réduit en barres.

Une autre considération qui n'est pas de moindre conséquence, c'est que de quelque façon qu'on s'y prenne, on ne parviendra jamais à souder parfaitement jusqu'au centre du paquet, toutes les barres qui le composent, que ce ne soit aux dépens de celles de la surface; car le fer ne se soude qu'en éprouvant une chaude suante. Or, il est impossible de la donner à l'intérieur du paquet, sans sondre ou calciner les barres

de la surface; & si l'on y parvient, cela ne peut être que dans certains endroits, la foudure fera toujours inégale; d'ailleurs on fait qu'un fer surchauffé perd ses nerfs. C'est ce qui doit arriver immanquablement lorfqu'on veut donner la chaude fuante à l'intérieur du paquet.

Les ancres fabriquées à Sôderfors sont voiturées sept à huit lieues par terre, avant de pouvoir être embarquées; on choifit ordinairement le temps où il y a de la neige, afin que le trans-

port se fasse sur des traineaux à moindres frais.

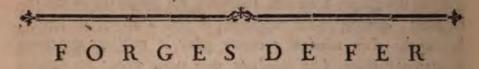

### DE FORSMARCK.

Es forges de fer sont situées dans la même province que les précédentes, quoiqu'à un éloignement d'une douzaine de lieues; le propriétaire tire les fers de fonte ou les gueuses. des fonderies qu'il a dans les environs, & où il n'emploie d'au-

tres minérais que ceux des mines de Dannemora.

Deux forges, à chacune desquelles sont deux foyers & un marteau, forment une partie de l'établissement de Forsmarck; on suivoit anciennement, & même jusqu'en 1766, la méthode Valonne pour affiner la gueuse; on la conserve encore dans une des deux forges, mais le propriétaire actuel voulant se fatisfaire, & connoître quel est le meilleur procédé, (sur quoi personne n'est encore d'accord) a monté une de ses forges fuivant la méthode Allemande. Comme elle differe de celle de Sôderfors, je vais la décrire.

J'observerai d'abord que, pour la méthode Allemande, on a foin de tenir l'ouverture de la tuyere moins grande que lorfqu'on travaille à la Valonne; les gueuses, pour cette opération, font encore plus petites que dans la forge précédente,

car elles ne pesent chacune que sept à huit lispund; mais on y supplée, puisqu'on en prend deux à chaque sois.

La piece de fer coulé pour le sol du foyer a à peu près deux pieds en quarré; trois autres pieces de même matiere forment ensemble le bassin, ainsi qu'il est d'usage, en observant que celle qui est opposée à la tuyere soit un peu inclinée. Lorsqu'on a mis du charbon dans le foyer, on arrange pardessus, deux gueuses, en croix, en les plaçant vis-à-vis la tuyere, & les recouvrant de charbon; peu à peu le fer coule, & se rend au fond du bassin; lorsqu'elles sont totalement fondues & qu'il s'est formé une masse ou loupe, les ouvriers arrêtent le vent des soufflets, retirent les charbons & découvrent la loupe; ils la laissent en cet état refroidir pendant une demi-heure, dans cet intervalle, on la retourne entiérement & l'on met du charbon tout autour; dès que l'ouvrier juge qu'elle est assez refroidie, il fait agir de nouveau les foufflets, & fait refondre cette masse une seconde sois. Cette opération exige trois heures de travail.

La loupe étant formée, & portée à l'ordinaire fous le marteau, on la forge, la coupe & la divise en plusieurs morceaux qui sont forgés en barres de différentes proportions, suivant leur poids. On profite du même seu, puisque cela se fait pendant que la gueuse s'affine; c'est un avantage qu'a la méthode Allemande, joint à ce que, s'il découle du ser, il tombe dans le bassin, & s'unit avec la loupe. Ce procédé est à peu près semblable à celui que suivent les Norvégiens, comme on le verra dans la suite.

C'est ici le lieu de dire que les Loix ont fixé pour toute la Suéde le déchet que doit faire le fer de gueuse, par la méthode Allemande, de même que la consommation du charbon, du moins de celui que les Entrepreneurs doivent accorder à leurs maîtres forgeurs.

Il a été dit précédemment qu'un schipfund de fer coulé ou

Déchet du fer à l'affinerie. de gueuse pesoit vingt-six lispund, celui de ser sorgé en pese seulement vingt. C'est la dissérence de ces poids qui sorme le déchet qui a été sixé; ainsi un maître sorgeur (\*) qui reçoit de son maître dix schipfund de ser coulé, doit lui en rendre autant en ser sorgé; ce qui évite bien des calculs.

Conformation du charbon.

On a fixé également la quantité de charbon que le maître forgeur doit confommer par chaque fchipfund, elle est de deux stigar, de bons charbons, ou vingt quatre tonnes, faisant quatre-vingt-seize pieds cubes; s'il peut économiser, tant en ser qu'en charbons, comme cela arrive presque toujours, ce qu'il y a de reste lui appartient; mais il lui est désendu de le vendre à d'autres qu'à son maître, & à un prix convenu pour l'une & pour l'autre matiere.

Il y a ordinairement six ouvriers d'employés pour un seul marteau, trois à chaque sorge; ils peuvent ensemble affiner

& forger trente schipfund par semaine.

Ces ouvriers sont aussi à prix fait, & on leur paie la façon en raison du prix du ser; par exemple, si le schipfund de ser forgé se vend 33 liv. & quelques sols, on leur en paie 4 liv. de façon, & ainsi à proportion, quand il hausse ou baisse de valeur. La Suéde y est plus sujette qu'un autre pays, par la variété de ses changes.

Le procédé, que l'on nomme à la Valonne, est le même qui est en usage en France, & dans le pays de Liege, d'où il a été apporté. Chaque gueuse pese six à sept schipfund; on en met une sur le soyer, on l'avance à mesure qu'elle se sond & qu'elle forme une loupe; lorsqu'il y en a une assez forte dans le bassin, on la retire pour la forger sous le marteau, & la couper en morceaux, lesquels sont ensuite portés sur une sorge qu'on nomme la chausserie, & qui est destinée uniquement à cet usage, pour fabriquer des barres.

<sup>(\*)</sup> C'est le maître ouvrier qu'on nomme en France le Marteleur,

On prétend que par ce procédé, on scorifie beaucoup plus de fer, l'ouverture de la tuyere étant plus large que par la méthode Allemande, & le foyer conservant plus de chaleur par une fonte continuelle; mais d'un autre côté elle avance davantage le travail, puisqu'avec un même marteau, on fait par femaine jusqu'à quarante schipfund de fer forgé, au lieu qu'on n'en fabrique que trente par la méthode Allemande.

L'Inspecteur de ces forges assure que, de dix-huit schipfund de fer coulé, de vingt-fix lispund chacun, on peut en rendre, par la méthode Allemande, dix-neuf en fer forgé, de vingt lispund; tandis que par le procédé Valon, les dix-huit schipfund n'en produisent que dix-sept. Par l'une & l'autre méthode, ces deux marteaux forgent annuellement, sans être toujours en activité, deux mille huit cents schipfund.



# FABRIQUE D'ACIER

### PAR LA FONTE.

Ans le même lieu de Forsmarck, il y a un autre établisfement qui appartient au même propriétaire, mais où l'on ne

fabrique de l'acier que de la maniere suivante.

La fonte nécessaire à cette opération n'est pas la même que celle dont on fait le fer dans les forges, c'est proprement une fonte noire; pour l'obtenir, on observe, quoiqu'avec le même mêlange de minérai, d'en charger le fourneau d'une moindre quantité, fans pourtant changer celle de charbon, & le laiffant aller toujours également. On a par ce moyen, sans contredit, moins de gueuse, puisque le fourneau produit environ quarante schipfund de moins par semaine; mais cette perte n'est qu'apparente, puisque la fonte en est plus pure, & qu'elle se retrouve fur le prix de l'acier.

La gueuse destinée à cette opération, est formée en petits morceaux irréguliers, de cinq à fix pouces de largeur, plus ou moins; dans cet état, (ce que nous n'avons vu nulle part) on les met sur un foyer de forge jusqu'à les faire rougir, & on les porte fous un gros marteau pour les applatir un peu & en resserrer les pores. On dit cette opération nécessaire, & qu'elle doit précéder la suivante ; mais comme tout fer de gueuse est cassant, on juge bien qu'il éclate sous le marteau dans plusieurs endroits, quoiqu'il y ait un commencement de malléabilité que n'a point la gueuse ordinaire. On procéde enfuite à la fonte pour en faire de l'acier; le foyer à cet usage est un peu différent de ceux des forges des affineries; il est plus long, moins large, & la tuyere placée plus bas; la plaque de fer sur la largeur opposée à la tuyere, n'est point inclinée, mais perpendiculaire; la tuyere est platte & presque horizontale au fond du bassin, quoique le vent doive être dans une direction plus oblique que pour le fer. On a rempli cet objet par l'extrêmité ou bec de la tuyere, qui a feul l'inclinaison.

On fond, sur ce foyer, autant de morceaux de gueuse qu'il en faut pour former une loupe de cinq à six lispund. C'est une opération de trois ou quatre heures. On ajoute de temps en temps dans cette sonte, des scories du même travail.

Cette loupe est aussi-tôt battue sous le marteau, de la même maniere que le ser ordinaire, coupée & divisée en plusieurs morceaux pour en forger des barres. On prétend que la gueuse se réduit à deux tiers de moins de son poids, c'est-à-dire que par ce procédé, il y a deux tiers de déchet.

Les morceaux qui composent la loupe, sont chauffés sur un autre soyer, avec un seu de charbon de terre (\*), & forgés sous un petit marteau; mais il est à remarquer qu'on ne sorge point aussi chaud ces morceaux d'acier que ceux de

<sup>(\*)</sup> Ce charbon se tire d'Angleterre.

fer, & que chaque fois qu'on en retire un du feu, avant de le battre, on le passe sur de l'argille pulvérisée, pour l'en revêtir.

Les longues barres qui ont été étirées, sont cassées chacune en quinze morceaux, dont on fait une trousse ou paquet, que l'on chausse suffisamment pour les souder, & de ce total tirer, sous le marteau, une nouvelle barre, qui est l'acier marchand, tel qu'il se vend dans le commerce.

On estime que chaque quintal d'acier, de cent trente-deux livres de Suéde, consomme deux stig & demi, charbon de bois de sapin, & le huitieme d'une tonne de charbon de terre.

# FABRIQUE DE CLOUX

### ET DE FER BLANC.

E Nviron à une lieue & demie de Forsmarck, dans le lieu nommé Joahnesfors, le même propriétaire de forges a établi plusieurs fabriques.

La refenderie & le martinet nécessaire pour fabriquer les cloux, ne disserent en rien de ceux qui sont connus; c'est la même construction. Il y a deux marteaux dans ce martinet, chacun occupe trois ouvriers, qui peuvent fabriquer dans un jour, jusqu'à douze cents cloux, de trois à cinq pouces de longueur.

On leur donne un prix fait, par chaque millier, en leur en fixant le déchet; par exemple, on leur accorde quatre lifpund sur un schipfund de ser resendu, pour des cloux de trois à quatre pouces de longueur; trois lispund, pour ceux ce cinq à six pouces; & seulement un lispund & demi, pour ceux de sept à huit pouces; si l'on en fait d'une plus grande longueur.

(ce qui est rare) on n'accorde qu'un demi-lispund.

On ne se sert point ici des laminoirs, pour former les planches ou feuilles propres à être étamées, & à fabriquer du ferblanc. On dit en avoir fait l'essai, ayant substitué des laminoirs à la refenderie. Soit que ce foit préjugés ou autres raisons, on regarde la méthode de les forger sous le marteau,

comme la plus avantageuse.

Fabrique fer blanc.

Cette fabrique n'est établie que depuis dix-huit années environ, que l'on fit venir de la Saxe & de la Bohême, des ouvriers instruits de cette manipulation. Il y en avoit encore fept, en l'année 1767, qui conduisoient tout le travail.

Réduire le fer en feuilles.

Le fer destiné à cette fabrication, vient des forges de Forsmarc, en longues barres quarrées; l'ouvrier les givise en autant de parties qu'il veut avoir pour former des feuilles de telle ou telle grandeur, & ce en marquant chaque division avec de la craie blanche. Ces barres sont mises ensuite dans un fourneau de reverbere, qui est continuellement en feu, pour les y faire rougir; on les retire alors pour les présenter à une cisaille agissant par l'eau, & les couper à chacune des divisions.

On a un gros marteau ordinaire, comme celui de toutes les forges de Suéde, sous lequel on bat tous ces morceaux, un à un, après avoir été chauffés dans le même fourneau de reverbere; on les étend de façon à pouvoir en tirer deux feuilles; pour cela on les plie l'un fur l'autre. A mefure qu'on les forge pour les étendre au point que l'on desire, on en augmente le nombre à chaque chaude, de forte qu'ayant commencé par Combien on un, on finit par quatre-vingt-seize, que l'on bat à la fois, en observant toujours que les feuilles ne soient pas trop chauffées; car elles courroient risque de se souder ensemble.

bat de feuilles à la fois.

Pour éviter cet inconvénient, on a soin en retirant la trousse

du fourneau, & avant de la porter sous le marteau, de la mettre par terre; celui qui la tient avec la tenaille l'y pose de champ; alors on jette un peu d'eau sur chaque extrêmité, & du poussier de charbon pardessus; il s'introduit entre les feuilles; c'est un obstacle à la soudure. On a soin de changer de dessus & de dessous, celles qui s'étendent le moins, en les plaçant entre les autres; on en agit de même pour celles qui font trop petites, après avoir été rognées.

On fait qu'à chaque chaude, on est obligé d'en rogner beaucoup à leur extrêmité. On fabrique des feuilles de plufieurs dimensions; elles passent huit sois au feu, & par consé-

quent autant sous le marteau avant que d'être finies.

On peut dans une semaine forger, avec un seul marteau, douze schipfund & demi de fer, & de cette quantité battre quatre mille trois cents vingt planches, qui ne pefent plus alors, ensemble, que huit schipfund. On retire des rognures qui en réfultent, environ trois schipfund; de sorte qu'il se trouveroit un schipfund & demi de déchet sur cette quantité.

En l'année 1766, il ne s'est fabriqué à Joahnesfors, que cent quatre-vingt-dix schipfund, quoique le propriétaire ait la

liberté d'en faire jusqu'à trois cents.

Lorsque les feuilles ont reçu la dernière main d'œuvre sous le marteau, & qu'elles ont été rognées avec des cifailles à la main, on les porte dans l'étuve pour les y décaper.

Comme cette opération est la même qu'en Bohême, je ne pourrois que répéter ce qui a été dit: on peut le consulter.

La chaudiere destinée à fondre l'étain pour l'étamage est de fer coulé, son ouverture, qui est égale en haut & dans le feuilles. fonds, est un quarré long de dix-sept pouces, sur quinze de largeur, & quinze pouces de profondeur; elle est placée sur un fourneau dont la maçonnerie forme tout au tour quatre plans inclinés, un fur chaque côté; ils font recouverts chacun d'une plaque de fer coulé, qui est jointe exactement à la

Comment on décape les feuil-

Etamer les

chaudiere, afin que ce qui pourroit couler sur lesdits plans

inclinés, puisse retomber dedans.

Cette chaudiere est ordinairement en partie pleine d'eau, car lorsqu'on a fini un étamage, on ajoute de nouvel étain, du suif, & de l'eau pardessus, & on laisse refroidir jusqu'au jour où l'on doit faire la même opération.

Lors donc qu'on veut recommencer, quinze ou feize heures auparavant on fait du feu fous la chaudiere, &c. (Voyez

ci-dessus la description de la fabrique de Bohême.')

J'ajouterai seulement, qu'on emploie à Joahnessors de l'étain d'Angleterre, auquel on mêle environ deux livres de cuivre sur dix-sept à dix-huit lispund dudit étain.



# FORGES DE FER

### DE LOFSTAD ET AKERBY.

CEs forges sont les plus importantes de toute la Suéde, & sont situées également dans la Roslagie; elles ont appartenu autresois à la couronne, mais elles étoient alors en fort mauvais état, de même que plusieurs autres établissements de ce genre, dont les Etats sirent don, en 1643, à M. Louis de Géer, Gentilhomme Hollandois, pour le rembourser des sommes considérables qu'il avoit prêtées dans la guerre contre les Allemands & les Danois. Il augmenta de beaucoup les sonderies & les forges dans la province, & en perfectionna les opérations. Il sit venir à cette sin d'habiles ouvriers des Pays-Bas; de là vient l'origine des familles Valonnes en Suéde, & de la façon Valonne d'y procéder. Il en reste encore plusieurs dans la province de Roslagie, & sur-tout à Lôsstad, qui ont même conservé entr'elles, leur langage Vallon.

Ces forges ont resté depuis lors dans la même famille, & appartiennent encore à M. de Géer qui en est le seul propriétaire & seigneur. Il possede en outre dans les environs, plusieurs autres sorges & sourneaux où l'on sond la gueuse nécessaire pour alimenter toutes ses usines.

Il n'y a actuellement qu'un fourneau de fonte à Lôsslad, dont on ne faisoit plus d'usage depuis quelque temps, ayant mieux aimé transporter les sonderies ailleurs, & plus à la por-

tée des bois; on préfere de voiturer la gueuse.

Les minérais qu'on emploie dans ces fonderies, & dont on retire la gueuse, pour fabriquér les fers forgés, sont tous des mines de Dannemora; M. de Gèer en est le plus fort propriétaire; on en jugera par la quantité de fer qu'il en retire.

L'établissement de Lôsslad consiste en quatre sorges, ayant chacune un marteau, & des bâtiments immenses pour le logement des officiers & des ouvriers, ensin il sorme un village des plus agréables par sa situation, & l'alignement des maisons & des rues, qui sont autant d'avenues plantées d'arbres.

Il est séparé du château par un très-beau & vaste canal; ce château où M. de Géer fait son séjour, dans la belle saison; est situé très-avantageusement sur une hauteur; tout y annonce qu'on a dépensé des sommes bien considérables pour embellir ces lieux.

Les quatre marteaux qui ont chacun une affinerie & une chaufferie, vont sans interruption, ils travaillent tous à la Valonne ou Françoise, procédé dont on a fait mention.

On affine & l'on forge, communément par semaine, dans chaque forge, quarante schipfund de ser, ce qui fait un objet annuel d'environ deux mille schipfund, par chaque marteau, & pour les quatre, sept à huit mille.

On ne fixe point aux ouvriers le charbon par la façon Valonne, on leur en donne autant qu'ils en ont besoin; c'est un

T 2

objet de quinze mille stig par année, dont le propriétaire tire une grande partie de ses forêts.

Forges d'A-

Environ à deux lieues de Lôsstad, on trouve les sorges d'Akerby qui appartiennent aussi à M. de Géer, & qui sont très-renommées par le ser marqué p, les Anglois en sont le plus grand cas pour le convertir en acier. Il provient également des minérais de Dannemora, affiné à la Valonne; & paroît à peu près égal à tout celui qu'on sabrique dans la Roslagie avec les minérais des mêmes mines.

On avoit établi à Akerby un fourneau pour convertir ce fer en acier, sur la réputation qu'il avoit acquise en Angleterre, mais il n'a pas bien réussi; l'opération étoit trop dispendieuse; on le chaussoit au charbon. Sans doute que ce sourneau étoit construit comme celui de Kongsberg en Norwege, que nous décrirons ci-après.

M. de Géer nous a dit qu'il alloit en faire construire un que l'on chausseroit avec du bois de corde. Il se promettoit beaucoup de cet établissement.

En rapportant les observations que nous avons faites dans la forge suivante, j'aurai occasion de parler de cette conversion en acier, des fers que les Anglois préserent pour cet usage, & des traités qu'ils ont passé en conséquence avec les Suédois.



# A MANUAL PROPERTY OF THE PROPE

### FORGES DEFER

### DE OSTERBY.

Les forges d'Osterby sont très-importantes, & ont d'autant plus d'avantage sur les autres, qu'elles ne sont situées qu'à trois-quarts de lieue, tout au plus, des mines de Dannemora; elles ont appartenu à M. de Géer, qui les vendit, il y a une douzaine d'années, à MM. Grill, freres, l'une des premieres maisons de Négociants de toute la Suéde.

Ces forges forment un établissement considérable qui paroît bien monté; les maisons, bâtiments, rues & avenues imitent beaucoup Lôsstad; ensin, tout y annonce l'opulence; ce lieu

a été rendu des plus agréables.

L'établissement comprend deux hauts sourneaux, trois marteaux, trois assineries & trois chausseries; on y procéde entiérement à la Valonne, & on y regarde cette méthode comme la meilleure.

Je rapporterai ici une observation que nous avons faite dans toutes les forges que nous avons visitées. C'est que les ouvriers forgeurs ont les plus grandes attentions pour rendre les barres de fer très-égales, de même épaisseur & fort unies; s'il s'éleve sur une barre ou bande de fer la moindre paille, pendant qu'ils sont occupés à la forger, un d'eux prend une mauvaise hache, qui reste toujours pour cet usage à côté de l'enclume, il en-leve la paille, & la sépare, en frappant entre la barre & elle; cela est bientôt fait, la barre étant encore rouge. On fait ensuite frapper le marteau sur l'endroit où étoit la paille, ce qui en ôte totalement l'impression; mais pour rendre les barres bien unies, ce qu'on nomme les réparer, on fait encore agir

le marteau sur toutes leurs surfaces, lorsqu'elles sont refroidies, ou plutôt lorsqu'elles ne sont plus rouges.

Cette méthode est bien aussi en usage dans la plupart de nos forges de France, mais avec beaucoup moins de soin & d'attention.

On compte que chaque marteau, année commune, forge douze à treize cents schipfund de ser; il en battroit davantage, si ce n'étoit le manque d'eau & de charbon.

Le fer forgé du produit de ces forges, est encore de l'espece dont les Anglois sont le plus grand cas; il est marqué OO; ils le nomment aux deux boulets.

En général tous les fers des forges dont nous venons de parler, & de plusieurs autres dont nous n'avons pas sait mention, qui ne travaillent que des minérais de Dannemora, sont ceux que les Anglois préserent pour être convertis en acier, & qu'ils paient quinze pour cent plus cher que l'autre, mais sous les conditions de la part de la Compagnie Angloise, qu'il n'en sera pas vendu à d'autres qu'à elle en Angleterre. Ces sers se nomment en général sers d'Oregrand, parce qu'Oregrand elle Port de mer le plus à portée de toutes ces sorges, & où ils sont transportés.



## CONVERSION DU FER EN ACIER.

CE fer marqué OO, si estimé par les Anglois, par sa qualité supérieure pour être converti en acier, a sans doute donné lieu, il y a quelques années, d'établir une fabrique de ce genre,

dans le même emplacement des forges d'Ofterby.

Le fourneau a dans sa construction beaucoup de ressemblance à celui dont les Anglois font usage pour la même opération, mais il n'est pas à beaucoup près aussi avantageux; il renferme trois caisses d'environ six pieds de longueur chacune, qui contiennent ensemble trente schipfund de fer; il y a quatre grilles, chaufferies, ou fourneaux à vent, mais ces quatre ne font l'effet que de deux, si on les compare au fourneau Anglois, puisqu'ici la grille ne le traverse pas, & qu'il y a une séparation dans le milieu. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que l'on a cru que l'opération ne pouvoit se faire, si le fourneau n'étoit chauffé au charbon de terre, comme le font les Anglois, sans considérer que toute matiere combustible qui donne beaucoup de flamme, peut y être appliquée utilement. Enfin, dans un pays où le bois est en grande abondance, on s'est servi jusqu'à présent du charbon de terre, que l'on tire d'Angleterre, ce qui revenoit trop cher & a rendu l'entreprise douteuse jusqu'à ce jour.

Ofterby n'est pas le seul endroit où l'on se servoit du charbon de terre, mais une personne ayant proposé de construire des sourneaux qui seroient chaussés uniquement avec du bois de corde, la plupart des Entrepreneurs ont pris la résolution de suivre cette méthode, qui sera certainement la plus avanta-

geuse, si le fourneau est bien construit.

On avoit fait une faute essentielle dans la construction de celui que nous avons vu; les caisses qui renserment le ser, étoient maçonnées avec de mauvaises briques; mais dans un semblable fourneau qu'on a bâti à côté du premier, elles étoient faites avec des briques composées de sable & d'une terre argilleuse qu'on avoit fait venir de la Normandie; on

étoit sur le point d'y faire une épreuve.

Le fer se met dans ces caisses stratum super stratum, à l'ordinaire avec du pouffier de charbon de bois de bouleau, & non d'autres, celui-ci ayant été reconnu le meilleur; on y ajoute austi quelquefois de la fuie; j'observerai à cette occasion que les différents Entrepreneurs ont des additions qui ne font point égales, à en juger par les conversations que nous avons eu avec plufieurs perfonnes; ils ont fuivi en partie l'ouvrage de M. de Réaumur, qui leur a été de la plus grande uilité. Ils en conviennent, mais les uns ont augmenté les additions, les autres les ont changées. Ils auroient mieux fait, & l'expérience le prouve, de suivre à cet égard uniquement ce que font les Anglois, c'est-à-dire de n'ajouter que du pouffier de charbon du bois qui donne le phlogistique le plus fixe. Enfin, quoique depuis long-temps on fasse de l'acier par la cémentation dans plusieurs endroits de la Suéde, on n'étoit encore qu'aux expériences, & les Entrepreneurs avouerent qu'ils n'étoient pas bien fûrs de leur procédé.

L'opération dans le fourneau ci-dessus, dure six à sept sois vingt-quatre heures, & consomme environ cent tonnes de charbon de terre, pour convertir trente schipfund de ser en acier; on a ménagé à chaque caisse un trou pour sortir une barre de ser, & un correspondant dans le mur; la barre destinée à servir d'épreuve a une ouverture à son extrêmité, asin qu'à l'aide d'un crochet, on puisse la retirer, lorsqu'on juge que le ser est assez cémenté, & voir s'il l'est en esset, en cassant la barre, & même

en la forgeant pour en connoître le grain.

L'acier boursoufflé qu'on en obtient, ressemble assez à celui d'Angleterre; on a un martinet pour le forger, car on n'en vend qu'après

qu'après qu'il a été étiré. Le marteau servant à cet usage pese treize lispund, son arbre a douze mantonnets; il n'a pas autant de tranchant, c'est-à-dire qu'il est plus large à sa panne que ceux des Anglois, il ne va pas non plus ausli vîte; l'acier n'est chauffé dans ce martinet qu'au charbon de terre; on prétend qu'il perd de sa qualité, si on se sert de charbon de bois.

On donne un degré de chaleur plus fort à cet acier, qu'on ne le fait en Angleterre, il ne se gerse pourtant pas sous le marteau, preuve de la bonne qualité du fer qu'on y emploie; on n'en fabrique qu'une espece que l'on dit n'être pas bonne pour faire des ressorts, comme l'acier qu'on obtient par la fonte. On voit bien qu'on n'a pas été aussi loin en Suéde, à cet

egard, qu'en Angleterre.

Il se forge en petites baguettes, semblables à celles de Carinthie, provenant de l'acier obtenu par la fonte; c'est pour en imiter la qualité, & le vendre en concurrence; aussi le nomme-t-on acier de Venise; on ne le vend qu'après l'avoir Acier de Venise; trempé, ce qui le rend très-cassant; à cet esset on a construit un petit fourneau à côté de la forge; c'est une grille en fer coulé, un peu plus longue que ne doivent être les baguettes d'acier que l'on demande dans le commerce, d'environ trois pieds de longueur; on les chauffe sur du charbon de bois, & on les trempe toutes rouges dans l'eau.

Dans le même mariinet & au même arbre il y a un marteau pour les cloux; il ne pese que trois lispund, & a quatorze man-

tonnets pour le faire mouvoir.

Il y a en Suéde plufieurs fonderies de fer, affez confidérables, où l'on coule des canons; mais comme on y procéde à peu près de même que dans celles de Moss en Norvége, dont nous parlerons plus bas; foit pour la fonte, foit pour le forage, nous ne ferons qu'une petite description de l'une de celles que mous avons visitées.

# FONDERIE DE CANONS DE FER.

Entre la ville de Nykioping & celle de Norkioping, dans la province de Sudermanie, est une sonderie de canons de ser coulé, appartenante à M. le Baron de Stakelberg, & dirigée par un Inspecteur, où il se fabrique environ dix-huit cents à deux mille schipfund, soit en canons de vingt-quatre & de douze livres de balles, soit aussi à faire des bombes & boulets qui s'exportent en grande partie.

Cette fonderie renferme deux hauts fourneaux, semblables à tous les autres dont on fait usage en Suéde, & qui ont été décrits précédemment; ils sont placés l'un à côté de l'autre, dans un même corps de maçonnerie, & vont pendant sept

mois de l'année fans interruption.

Les minérais que l'on y traite ont beaucoup de ressemblance à tous ceux que nous avons cités jusqu'à présent, de Wermeland & de Dannemora; il en est pourtant une espece beaucoup plus noire, entremêlée de quartz, & ayant des facettes assez larges; une partie de ces minérais vient d'une mine en Roslagie, les autres d'une mine située à deux lieues & demie de Nykioping. Ils dissérent un peu en produit; mais, les uns dans les autres, ils rendent dans la fonte quaranteneus à cinquante pour cent. Avant que de sondre le minérai, on le rôtit une sois, en quantité de deux cents schipfund, environ par chaque grillage.

Machine à caffer le Minérai. Il est ensuite réduit en petit morceaux, à l'aide d'une machine qu'un cheval fait agir; le manege est sur un plancher, au-dessous duquel est un rouet sixé à l'arbre vertical, lequel engraine dans une lanterne qui fait tourner un autre arbre armé de mantonnets, pour faire agir quatre marteaux qui pilent le minérai. On en fait un mêlange avec de la pierre à chaux blanche que l'on tire des environs.

Afin d'avoir affez de matiere fondue dans les deux fourneaux pour couler un canon de vingt-quatre livres de bale, on l'y laisse se rassembler pendant deux jours & demi, sans faire aucune percée, & à proportion pour des pieces plus petites, car on en coule de tout calibre.

Un canon de vingt-quatre livres de bale pese vingt schipfund, ce qui fait environ soixante quintaux, poids de marc.

La maniere de les couler, & de faire les moules n'a rien de particulier; on y met un noyau, comme à Moss, & ils y sont aussi forés verticalement avec une machine agissant par l'eau; comme il n'y a point de forges dans cette fonderse, on ramasse les déchets ou bavures des canons & autres ouvrages, pour les envoyer à deux lieues & demie d'éloignement, dans une forge qui appartient au même propriétaire, où on les réduit en fer forgé.



## IDÉE GÉNÉRALE DU PRODUIT DE LA SUEDE.

#### EN FER ET EN ACIER.

DE tous les genres de fabrications, en usage dans ce Royaume, celle des fers est sans contredit la plus considérable, & celle qui lui rapporte le plus, par l'exportation qui s'en fait dans l'étranger. La nation en retireroit un double avantage, si, au lieu d'en vendre une bonne partie aux Anglois, qui ne l'emploient pour la plupart qu'à faire de l'acier par le cémentation, elle gagnoit elle-même cette main-d'œuvre qui tourneroit à son profit. Tout le monde sera étonné de voir qu'ayant la matiere premiere, dont la qualité est reconnue, elle ne songe pas à monter un plus grand nombre de fabriques en ce genre.

Les Suédois font de l'acier, comme on l'a vu précédemment; mais l'objet en est de peu de conséquence, en comparaison de la quantité de ser qu'ils vendent uniquement pour

cette fabrication.

Je puis avancer, d'après les meilleurs Négociants de Stockolm qui font le commerce des fers, & qui font eux-mêmes intéresses & propriétaires des forges, que la fabrication de cet article est un objet annuel dans le Royaume, soit dans la province de Wermeland, soit dans celle de Roslagie & autres d'environ de quatre cent mille schipfund (\*) fer en barres. Sur cette quantité, il s'en exporte trois cent à trois cent vingt mille; la Hollande & sur-tout l'Angleterre en tirent les deux tiers; le surplus passe en France & en Espagne.

<sup>(\*)</sup> Chaque schipfund faisant à peu près trois quintaux, poids de marc-

Les deux ports de mer les plus considérables de la Suede font ceux de Stockolm & de la ville de Gothembourg, où est transportée la majeure partie des marchandises de son produit qui en sont le plus à portée. Du premier il sort chaque année deux cent mille schipfund de fer en barres, & de celui de Gothembourg environ soixante à soixante-dix mille. Le surplus de ce qui s'exporte s'embarque dans les autres ports de la Suéde.

Le magafin des fers à Stockolm est un objet de curiosité très-intéressant, soit par sa vaste étendue, soit par la quantité des matieres qui entrent & qui sortent, mais bien plus encore par sa situation qui est aussi avantageuse qu'on puisse le défirer, pour le déchargement des navires qui apportent les fers de différentes provinces, & le chargement de ceux

qui servent à l'exportation.

Dans cet endroit le lac Méler & la mer ne sont séparés l'un de l'autre que par l'emplacement de ce magasin. La profondeur des eaux qui l'environnent est telle que les navires peuvent y aborder facilement; on décharge d'un côté pendant qu'on charge de l'autre ; c'est un mouvement continuel , sur-tout pendant l'été. Ce magasin est général pour les autres marchandises en métaux, comme cuivre rosette ou fabriqué, fils de laiton, de fer, & différentes especes d'acier.

Les fers les plus estimés sont ceux qu'on nomme fers d'Oregrund; ils sont tous exportés pour l'Angleterre. Il en a été fait leur qualité. mention précédemment, ils proviennent des forges de la Roflagie, & sont embarqués au port d'Oregrund dont ils prennent le nom. Cette qualité, au mois d'août de l'année 1767, revenoit, rendu à bord de navire, franc de tous frais, à neuf rixdalers, argent courant d'Hollande le schipfund, le rixdaler sur le pied de 5 liv. argent de France.

On distingue encore ceux qu'on nomme extra sorte, parmi lesquels il y a celui qui s'exporte pour la côte de Guinée, ils

Prix des Fers.

sont de la même longueur & épaisseur, & ne disserent que dans

leur largeur : leur prix étoit de huit rixdalers.

Il en est encore plusieurs autres qui forment la majeure partie, & qui sont de différentes épaisseurs, longueurs & largeurs: le schipfund de ceux-ci valoit sept rixdalers.

Le fer carillon en bottes d'environ dix-fept à dix-huit pieds de long, de demi pouce & cinq huitieme en quarré, revenoit

à bord de navire à neuf rixdalers.

Les cercles de fer de toute qualité en fer forgé coûtent neuf rixdalers, & lorsqu'ils sont laminés ou passés à l'espatard, huit rixdalers & demi.

La fabrication des cloux, des ancres, des canons de fer & des toles ou platines pour couvrir les toîts, forme un objet de commerce affez confidérale pour la Suéde.

De ces premiers il se fabrique quinze à vingt mille schipfund année commune, dont il s'en exporte environ dix mille.

Les prix varient suivant la qualité des cloux.

La fabrication des ancres de fer forgé est un objet de mille schipfund annuellement, il s'en exporte environ cinq à six cent; elles se vendent à raison de quinze rixdalers le schipfund.

Celle des canons de fer coulé est encore assez importante, puisque, sans y comprendre la quantité nécessaire pour l'artillerie & la marine du Royaume, l'exportation monte encore à dix mille schipfund; ils reviennent à bord à sept rixdalers & demi.

La plus grande partie des toles de fer, pour couvrir les maifons, se consomme dans le pays, & le peu qui en sort coûte franc, à bord de navire, quinze rixdalers le schipfund plus ou moins : ce prix varie suivant les longueurs & épaisseurs.

La France tire beaucoup de feuilles de fer en noir, non étamées. On les vend à raison de vingt rixdalers le baril, qui contient quatre cent cinquante feuilles; elles pesent ensemble un schipfund & un quart.

La plus grande quantité d'acier qui se fabrique en Suéde? est l'acier par la sonte. Quant à celui sait par la cémentation, il est encore de moindre conséquence. On distingue plusieurs especes de ce premier, mais principalement celui qu'on nomme acier de Steyr-Marck ou de Styrie, marqué de seuilles de chêne. Le meilleur est celui qui se fabrique dans les sorges de Forsmarck; il s'en exporte chaque année pour Rouen sept cent bottes du poids de cent soixante-neus livres de Suede, il revient à bord depuis neus jusqu'à neus rixdalers & demi la botte.

Il se fait aussi de l'acier cémenté de plusieurs especes. Celui qu'on fabrique à Osterby se nomme Acier de Venise; il se conforme en Espagne, on le vend chaque quintal ou cent cinquante livres de Suéde, quatre & demi jusqu'à cinq rixdalers.


Quant aux autres especes d'acier cémenté qui se consomment en Portugal & à Livourne, il ne coûte que quatre à quatre & demi rixdalers les cent cinquante livres de ces dissérentes sortes. On compte qu'il s'en fabrique annuellement trente mille quintaux environ, dont la Russie en tire trois mille. On prétend que l'Espagne seule consomme une quantité prodigieuse de celui que l'on nomme de Venise, L'acier y auroit un très-grand débouché, si on pouvoit l'y établir à un bas prix, à cause de la concurrence, sans doute avec la Carinthie & le Tyrol, l'acier dont nous parlons paroissant être sabriqué dans l'intention d'imiter ces dernieres especes.



Country of Pays exceletale; male a point



#### NEUVIEME MEMOIRE.

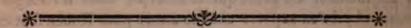

#### SUR LES PRINCIPALES

## FORGES DEFER

DE LA NORVEGE. Année 1767.

FORGES DE FER DU COMTÉ DE LAURWIG.

ES forges de fer les plus considérables de toute la Norvege sont celles de ce Comté; elles appartiennent au Seigneur qui en porte le nom, il en a monté l'établissement à son plus haut degré de persection, & n'a rien épargné pour y parvenir. Il en doit le plus grand succès à un homme aussi intelligent que savant dans cet art, à qui il a consié la direction de ses forges.

Le Comte de Laurwig est encore propriétaire d'un grand nombre de moulins à scies, qui lui rapportent, ainsi que les forges, de très-grands bénésices. Que l'on considere un moment toutes les prérogatives qu'il possede ? Seigneur d'un étendue de pays très-sertile; maître pour ainsi dire de se emphytéotes emphytéotes dont il dispose à volonté pour ses besoins ; possesseur d'immenses forêts; privilégié dans un très-grand arrondissement qu'on lui a affecté, avec défense aux paysans de vendre à d'autres qu'à lui les bois & charbons pour les forges; jouissant enfin, avec tous ces avantages, du droit Régalien, & ne payant aucune rétribution à la Couronne, ne font-ce pas là des secours suffisants pour faire fructifier une entreprise de cette nature?

Les forges & les scies dont il s'agit sont placées à une des extrêmités de la ville de Laurwig; située au bord de la mer dans la position la plus avantageuse; elles sont à environ trois cent toises d'un très-grand lac nommé faris, qui réunit sur une étendue de cinq lieues les eaux d'un grand nombre de petites rivieres & ruiffeaux. Dans l'intention d'en élever les eaux de quelques pieds, & pour servir en même-temps de réservoir, d'une digue. on a achevé en l'année 1767 la construction d'une très-belle digue toute différente, & sur d'autres principes que celles que l'on connoît ailleurs, elle coûte au Comte huit mille rixdalers. (\*)

Dans cette construction on a moins cherché à conserver les eaux qui font toujours plus que suffisantes, qu'à leur opposer une réfistance, afin d'être maître de leur fortie & de leur élévation.

Après avoir creusé environ une douzaine de pieds au-dessous du fond du lac, c'est-à-dire jusqu'au ferme, on y a bâti un très-grand grillage en bon bois de chêne qui prend toute la longueur qu'on a voulu donner à la digue; on a chaffé entre deux des planches, & garni tous les vuides avec de la bonne argile; par-dessus ce grillage on a construit un mur sur le devant en bonnes & groffes pierres de taille avec un petit talus fur la longueur de ce mur & dans le bas; on y a ménagé

Construction

quatre grandes vannes sur une même ligne qui s'ouvrent & ferment à volonté, & au-dessus cinq autres vannes dans la même charpente qui sont toujours ouvertes. Les premieres ne servent que dans une disette d'eau, ou lorsqu'il y en a trop. La prosondeur de l'eau sur le devant de la digue n'a pas plus de six pieds; on lui a donné intérieurement une sigure parabolique, pour faire plus de résistance; cette méthode nous paroît très-bonne, c'est la première digue que nous ayons vu de cette sorme. Le Directeur qui l'a fait construire nous a dit que la courbe étoit celle d'une corde lorsqu'elle est tendue: cela s'entend sans doute d'une corde de moyenne grosseur ou cordeau; car la courbe d'une corde doit varier suivant sa grosseur & sa largeur.

Hauts fourneaux, leurs confiructions. Les forges occupent trois hauts fourneaux & onze foyers, foit pour affiner le fer, foit aussi pour la fabrication des cloux pour la marine. Deux de ces fourneaux sont à Laurwig, & le troisieme à trois lieues delà, au bord de la mer, dans une position aussi avantageuse. La construction des uns & des autres est absolument semblable, ils ne different entr'eux que dans les proportions. Le dernier est un peu plus grand, il est de soixante-dix pouces plus haut. Ce sourneau bâti nouvellement est construit avec une solidité sans égale; (\*) la position des lieux a permis qu'en taillant un roc de seld spath gris, très vis & très-dur (\*\*), on y formât une place pour l'y rensermer, ce qui tient lieu de murs extérieurs, & certainement le met bien plus à l'abri des efforts du feu.

Lorsqu'on veut construire un pareil fourneau à l'ordinaire (†), on fait une fondation en mâçonnerie d'environ vingt-neuf pieds en quarré, sur laquelle on forme un canal pour servir de soupirail que l'on recouvre avec une grande pierre, & par

<sup>(\*)</sup> Voyet h Planche III, fig. 4, & PExplication.

<sup>(&</sup>quot;) Spatum scintillans, dont parle Vallerius, Tom. I, peg. 125-

<sup>(</sup>t) Vayez la Planche IV , fig. 1, 2, 3, 4, & l'Explication.

dessus un pied environ d'epaisseut en sable, pour y reposer celle qui est destinée à former le sol du fond du fourneau. Cette pierre est d'un grès qui résiste au seu, ainsi que la partie intérieure dont nous parlerons, qui sert comme de chemise, & que l'on peut réparer sans toucher aux murs extérieurs. Tout autour de cette pierre de sol, on construit une mâçonnerie circulaire, dont les murs ont environ deux pieds d'épaisseur; elle est faite avec une pierre d'un mica noir, résistant au feu, Dimensions. & que l'on lie avec un mortier d'argile. Dans le bas on lui donne quatre pieds de diametre, & on la monte en l'élargissant jusqu'à douze pieds & demi de hauteur, ou bien on la prolonge encore de feize & demi, mais en diminuant peu à peu; de façon que l'ouverture supérieure n'ait au plus que quatre pieds de diametre.

Derriere elle on laisse un pied d'intervalle, pour le remplie de sable jusqu'au sommet du fourneau, qui est garanti extérieurement par un autre maçonnerie ordinaire; mais d'une telle épaisseur, que le corps total a vingt-deux à ving-quatre pieds en quarré dans la partie supérieure : elle fait ici l'effet du rocher, dans lequel on a renfermé le nouveau fourneau.

La chemise, ou autrement dit l'ouvrage, se monte intérieurement avec des pierres de grès, reconnues pour résister à la plus grande chaleur (on les tire d'Angleterre). Elles forment un entonnoir ou cône renversé, qui n'a dans le bas que vingttrois pouces & un quart de large vis-à-vis la tuyere; elle va en s'élargissant jusqu'à six pieds de hauteur, d'où elle se perd dans la maçonnerie à environ deux pieds plus haut dans la largeur du fourneau.

On ménage, en construisant cette chemise, les ouvertures pour la fortie du fer & des scories, ainsi que celle pour la tuyere, qui se place inclinée à quinze pouces au-dessus de la pierre du fol; on y adapte deux foufflets de bois à l'ordinaire, mus par une roue à eau. La méthode adoptée X 2

avec raison de mettre un épaisseur de sable derrière la chemise, est très bonne; les murs souffrent beaucoup moins, la chaleur est mieux conservée, & l'humidité passant au travers, ne peut saire effort sur la maçonnerie extérieure. Les trois sourneaux de Laurwig travaillent sans interruption, pendant douze ou dix-huir mois; & jusqu'à deux années de suite, nous en avons vu un qui étoit en seu depuis deux ans.

Pour monter la maçonnerie des fourneaux, dont nous venons de donner les proportions intérieures, & comme cela fe pratique en Suéde, on a imaginé un moyen sûr pour que les ouvriers ne se trompent pas dans la construction, c'est une piece de bois verticale, placée perpendiculairement au centre du fourneau & posée sûr un pivot, asin qu'elle puisse tourner dans tous les sens. A cette piece de bois est adaptée une espece d'échelle, dont un des côtés décrit une courbe, qui donne précisément les dimensions que doit avoir le fourneau; de sorte que toutes les lignes tirées de l'arbre vertical contre le mur, forment autant de rayons qui sixent le diametre, suivant les différentes hauteurs. (La figure cinquieme planche quatrieme représente le prosil de cette machine.) Voyez l'explication.

Qualité des minérais de fer. Tous les minérais de fer que l'on fond dans ces forges, proviennent des différentes mines que le Comte de Laurwig fait exploiter à Arendal & ses environs, à une trentaine de lieues de ses forges. Ils sont varies dans leur espece, & sont la plupart attirables par l'aimant : il en est qui en contiennent. Ils ont un grain presque noir, d'autres gris plus ou moins sins. On en trouve un particulier, composé d'une infinité de petits grenats réunis ensemble. Il est vrai qu'on apperçoit entr'eux de petits grains de minerai de ser. On trouve de ces minerais unis à du spath calcaire, assez souvent du mica, quelquesois du quartz. Nous en avons vu avec du

feld spath, & d'autres avec du schorl ou roche de corne cristallisée, dont parle Vallerius, page 261, minéral.

Malgré l'éloignement des mines, les minérais ne coûtent pas beaucoup pour le charroi, parce qu'ils sont transportés par mer, ainsi qu'une partie des charbons qui sont nécessaires; & pour le surplus des bois que le Comte tire de dix & vingt lieues au loin, des hautes montagnes, & dont il fait faire lui-même du charbon près de ses forges: il a la facilité de le faire flotter sur une riviere.

Tous les minérais ne sont point égaux en qualité; il y en a de plusieurs sortes, qui varient aussi dans leur teneur; mais en général, ils rendent de quarante à cinquante pour cent. Ou neles traite pas indifféremment, & l'on a attention de mêlez telle ou telle espece reconnue pour faire un bon fer.

On n'a besoin de les rôtir qu'une sois pour les préparer à la

Rôtiffage des minérais.

Jusqu'a présent on avoit pratiqué la méthode ancienne, usitée dans bien d'autres sorges, de griller les minérais dans un emplacement quarré, dont on voit encore les vestiges; mais le Directeur a trouvé qu'en changeant de sorme, il y avoit un avantage, que le rôtissage se faisoit plus également, & que le minérai rendoit davantage à la sonte; ce qui dépend principalement du degré de seu qu'il reçoit; car s'il est trop sort, il se sond & se calcine; c'est pourquoi on a grand soin de déterminer la quantité de charbons & de bois, en raison de la qualité du minérai.

On a donc construit à l'air libre, un mur fort épais d'un très-grand diametre, auquel on a laissé une seule ouverture ou porte, pour y introduire les matieres; il a environ six pieds de hauteur. Avant de charger un de ces sourneaux de totissage, l'on fait une espece de second mur à sec, appuyé contre l'autre intérieurement, mais bâti avec les gros morceaux de minérai, qui n'ont pas été bien grillés. On lui donne

l'épaisseur suffisante pour qu'il se soutiennne; on évite par là le dommage que le feu feroit au mur de clôture, après avoir formé un lit de bois & de charbon, on y transporte le minérai, tel qu'il est en gros & petits morceaux, & on l'éleve couches par couches de minérai & de charbon, jusqu'à la hauteur de huit à dix pieds, en laissant dans le milieu un tuyau ou canal formé avec quatre planches, pour servir à introduire le feu. On recouvre le tout avec du même minérai, & par dessus avec une épaisseur de quatre pouces de poussier de charbon; on met le feu par le tuyau, & lorsque le grillage est bien allumé, on le rebouche; il dure depuis quatre jusqu'à huit jours.

Un tel fourneau contient de trois cents à trois cents cinquante tonnes de minérai; cette mesure pese depuis un & demi jusqu'à trois schipfund; elle a sept pieds deux cents soixante-sept pouces cubiques de Roi, & un schipfund est de trois cents-vingt livres, poids de Cologne; c'est un objet de quinze cents à deux mille quintaux plus ou moins par chaque rôtisage; ce qui dépend du poids des minérais, qui varie

beaucoup.

On y confomme cinquante last de charbon, à raison d'un

rixdaler, ou quatre livres dix fols par chaque last (\*).

On pile les mimérais.

On réduit le minérai grillé en petit morceaux pour la fonte; ce qui se fait par le mouvement d'un marteau de fer. C'est ainsi qu'on l'emploie pour charger les fourneaux; on n'y ajoute point de pierre à chaux, parce qu'il contient lui-même son fondant.

Fonte des minérais.

Chaque fois que l'on charge un fourneau, on met communément sur un last de charbon, depuis vingt-un jusqu'à vingtquatre trogs de minérai, & même vingt-fix, quand le charbon

<sup>(\*)</sup> Un last est une mesure qui contient douze tonnes ; chaque tonne est de quatorze pieds cent quatre-vingt-dix-fept pouces cubes.

est de bonne qualité (une trog est la vingt-fixieme partie d'une tonne ); de sorte qu'en trente jours, avec trois cents last de charbon, on peut fondre trois cents tonnes de minérai, lesquels produisent quatre cents schipfund de fer. La percée fe fait deux fois dans les vingt-quatre heures; c'est-à-dire. après cinq charges, qui ont lieu à peu près toutes les deux heures ou deux heures un quart.

Les fondeurs gagnent de fept à huit rixdalers par mois.

Pour remplir le fourneau quand on commence une fonte. & après l'avoir chauffé quinze jours, on emploie seize last de charbon.

Sur environ dix mille schipfund de fer de gueuse que les Produit annuel. fourneaux produisent chaque année, il n'y en a que deux mille que l'on coule pour former des fourneaux ou poeles ou autres ouvrages; le furplus est tout assiné & réduit en ser en barres; ce qui fait un objet de fix à sept mille schipfund, dont la majeure partie est exportée dans les pays étrangers, l'Angleterre &z autres.

La méthode adoptée dans ces forges pour affiner la gueuse, Affinerie de fez. est la même qu'on pratique en Allemagne, mais avec quelque différence. Il y a quelques années que le Comte de Laurwig envoya fon Inspecteur dans le Pays-Bas, à l'effet d'introduire chez lui la façon Valonne. Il ramena des ouvriers, & l'on travailla quelques temps, mais par des expériences répétées de comparaison; l'ancienne prévalut.

L'affinage se fait sur un foyer, dont la tuyere qui est en cuivre déborde le mur de quatre ou cinq pouces ; ce qui dépend de la qualité de la gueuse & de l'inclinaison que l'on lui donne. Débordant de cinq pouces, elle a un demi pouce de pente. Si le charbon est sec, elle doit être moins inclinée que lorfqu'il est humide; de forte que la profondeur du bassin est de dix ou douze pouces, fuivant ce que nous venons de dire,

Le fond & le tour du foyer sont en plaques de ser coulé-

On garnit le sol de charbonnaille & de scories, & sur la plaque inclinée qui est opposée à la tuyere, on arrange tout à la sois la gueuse que l'on veut assiner, c'est-à-dire dix-sept lispund communément; ( un lispund est la vingtieme partie d'un schipfund,) mais de saçon qu'elle se trouve un peu audessus de la direction du vent du sousset.

A mesure que le fer fond, il va se rassembler au-dessous de la tuyere. C'est alors que l'on reconnoît si celle-ci est bien ou mal placée, relativement à la qualité de la gueuse, car si elle est trop inclinée, le fer reste liquide dans le fond du bassin, il conserve sans doute plus de phlogistique, puisqu'il est alors plus acier que fer. Il est donc nécessaire qu'il n'ait pas trop de fluidité & qu'il s'y fige. Dès que l'on apperçoit qu'il gêne la direction du vent, on retire cette petite loupe avec un ringard, on la fort du foyer, & on la met à côté. On continue de la même maniere, jusqu'à ce que tout ait été converti en petites loupes que l'on remet ensemble sur le foyer, pour les réunir & n'en former qu'une seule, qui est ensuite battue & coupée en cinq ou fix pour composer chacune une barre. Il est à observer que, pendant tout ce temps-là, on profite du même feu pour chauffer les gros carreaux qui ont été coupés & commencés à forger d'un précédent affinage. On y gagne doublement, 1°. en ce que le même feu suffit; 2°. lorsqu'en chauffant il s'échappe des goutes qui se détachent, elles se rassemblent dans le bassin avec l'autre ser.

Il arrive quelquesois que l'ouvrier est obligé de percer pour retirer les scories, ce qu'il ne fait que lorsqu'il y a un bouillon-

nement dans le bassin, & cela est rare.

Déchet du fer de gueuse à l'affinerie. Le résultat de cette opération est qu'un schipfund & un quart de gueuse produit en ser battu un schipfund, ce qui sait moins de vingt-cinq pour cent de déchet, au lieu de trente, à la façon Valonne; cependant on le compte communément sur ce pied-là, l'un dans l'autre,

Tous les ouvriers des affineries sont à prix sait, c'est toujours le maître affineur qui en est chargé, & qui paie ses aides. On lui donne pour la façon de chaque schipfund de ser battu qu'il rend, un rixdaler ou environ 4 liv. 10 s. de France, & un last trois quarts ou vingt-une tonnes de charbons de sapin, (on n'en a point d'autres.) Que les ouvriers en consomment plus ou moins, c'est leur affaire.

Chaque forge a deux foyers & un seul marteau, du poids de six à sept quintaux à leur usage. Sept ouvriers y sont employés, savoir un maître, quatre aides ou compagnons, & deux porteurs de charbon. Les compagnons reçoivent du maître environ 40 sols par chaque schipfund, les autres à proportion; ils travaillent seize heures dans les vingt-quatre. On peut assiner dans un mois cent à cent vingt schipfund.

On fabrique aussi des tôles ou plaques de fer qui se vendent dans le commerce.

Le marteau pour les battre pese huit à neuf quintaux. Les roues qui font mouvoir les marteaux ont douze pieds de diametre. A chaque arbre il y a quatre mantonnets. Lorsqu'on donne aux marteaux toute leur vîtesse, ils frappent soixantedix à quatre-vingt coups par minute.

## \*

#### FORGESDEFER

#### DE MOSS.

L A situation de ces sorges n'est pas moins avantageuse que celle du comté de Laurwig; elles sont attenantes à la ville de Moss, au Midi de la ville de Christiania, qui en est éloignée de dix lieues. Elles sont placées au bord d'un port de mer dont elles tirent les plus grands secours, pour le transport des minérais, des hois & des charbons, & à la chûte du courant

d'eau d'une petite riviere, d'autant plus considérable qu'il fait mouvoir non-seulement toutes les machines, mais encore quatorze moulins à scie, dont la plus grande partie appartient

aux Entrepreneurs.

L'époque de cet établissement ne remonte qu'à soixante ou foixante-dix années; MM. Aneker, pere & sils, qui en sont aujourd'hui les propriétaires, l'ont mis sur un bon pied; outre les augmentations qu'ils y ont faites, ils en ont perfectionné aussi les procédés; ils ont avec le Roi de Dannemarck un contrat pour sournir à sa marine, chaque année, c'ent pieces de canon de douze livres de bale, dont la moitié du prix leur est payée d'avance, & le restant lors de la livraison; c'est le principal objet de ces sorges. On y fabrique aussi une grande quantité de fer en barres, de platines de fer ou tôles, & des cloux de toute espece.

Les minérais de fer viennent par mer, des dissérentes mines que les propriétaires sont eux-mêmes exploiter dans divers endroits; il en est qui sont éloignées de dix jusqu'à vingt lieues. A chaque mine ils ont un maître mineur qui devient Entrepreneur lui-même, par l'accord qu'ils ont fait entr'eux, de lui payer un certain prix pour une mesure déterminée de minérai. Ce

prix est proportionné à l'abondance & à la qualité.

Pour le droit de cette exploitation, de même que pour l'établissement de leurs forges, les propriétaires paient annuelle-

ment à la couronne cinq cents rixdalers.

Espece des minérais de fer.

Les minérais sont en général à peu près de la même nature que ceux de Laurwig, on en tire aussi d'Arendal; ils y sont très-variés; on en compte plus de vingt-cinq especes, plus ou moins riches, mais qui, les unes dans les autres, rendent seulement trente à trente-six pour cent en ser.

Choix des minérais, Comme il s'en trouve de plus refractaires les uns que les autres, & d'autres qui produiroient du mauvais fer, il n'est pas indifférent d'en faire un choix, & d'en combiner ensemble

les especes, pour faire un fer de telle ou telle qualité, c'est à quoi l'on est parvenu, après plusieurs expériences répétées & constatées. Par exemple, pour la fonte des canons, on a une espece particuliere, qui, quoique peu riche, produit un excellent fer; ce minérai est de couleur grife, mêlé avec un spath futible, qui tient lieu de pietre à chaux, il en est aussi un autre qui contient du spath calcaire, & qui s'emploie dans tous les mêlanges. Si pour les canons, on se servoit des mêmes minérais qui font la gueufe ordinaire, ils feroient cassants, & éclateroient.

Le nombre de feux de rôtissage qu'on donne à ces minérais, n'est pas égal ; cela se regle suivant leur qualité , il en est minérais, que l'on fait rôtir une, deux & d'autres trois fois, cette opération se fait absolument de même qu'aux forges de Laurvvig, & en même quantité; il n'y a d'autre différence que celle des fourneaux de grillage, qui sont ici un quarré long; on y prend les mêmes précautions, pour que le dégré de feu ne nuise pas au produit; au lieu de bois de corde, on se fert de rebuts ou recoins de planches, provenants des moulins à scies, ils reviennent à meilleur compte, & par cet emploi, procurent plus d'avantage que si on les vendoit.

Avant la fonte du minérai grillé , on le réduit à l'ordinaire, en petits morceaux, en le pilant sous un marteau de

fer plat, qu'une roue à eau fait mouvoir.

On a deux hauts fourneaux à côté l'un de l'autre, dont l'appareil & la conftruction en général sont semblables à ceux de Laurvvig; on tire aussi d'Angleterre, les pierres qui en composent l'intérieur; ils ne vont que 6 à 8 mois de suite; ils pourroient continuer jusqu'à deux années; mais les approvisionnements de charbons que l'on ne peut jamais avoir assez confidérables, ne le permettent pas.

Toutes les deux heures on charge les fourneaux; & les Fonte,

Rôtiffage des

percées se font 4 sois dans les 24 heures. On coule toutes sortes d'ouvrages, comme poëles pour les appartements, marmites & autres, lorsqu'il ne s'agit pas de canons.

On affure dans ces forges, que pour rendre la gueuse plus douce & d'une couleur plus grise, ou plus blanche & plus cassante, comme cela se pratique en France & ailleurs, l'on doit proportionner la quantité de charbon au minérai, par exemple, si on ajoute moins de celui-ci, on obtient un fer de gueuse moins cassant & plus doux, qui, d'ailleurs fait moins de déchet; dans l'autre cas, au contraire, en chargeant le sourneau de minérai, autant qu'il en peut porter, on épargne, il est vrai, du charbon, mais la gueuse conferve encore des parties terreuses & fait beaucoup plus de déchet à l'assinerie; il est toujours de 5 pour cent en sus.

Affinerie.

On affine à Moss suivant la pratique ordinaire d'Allemagne. La méthode dissere de celle de Laurwig en ce que, au lieu de former des petites loupes que l'on réunit ensuite, on n'en forme qu'une seule. On fait fondre peu à peu la gueuse que l'on veut assiner, jusqu'à ce que la loupe soit prise; alors on la releve toute entiere, on remet du charbon dans le soyer, & la loupe par dessus encore rouge, pour la faire resondre à petit seu. On prétend que par ce procédé, le ser devient meilleur & sait moins de déchet. Il se sorme une nouvelle masse ou loupe qui pese environ deux quintaux. On la porte sous le marteau pour la battre, en faire sortir les scories, & la couper en plusieurs morceaux, à l'ordinaire.

Les enclumes sont en ser coulé, très-dur; pour qu'il ait cette qualité, on ne les coule jamais qu'à la fin d'une sonte, & pour lors on charge le sourneau d'autant de minérai qu'il

en peut porter.

Les canons sont coulés dans des moules, où on a laissé un noyau; de façon qu'il ne reste plus que deux ou trois lignes à forer. La machine pour cette opération, est celle qu'on a connu la premiere. Elle agit perpendiculairement, c'est-à-dire nons. qu'au moyen des léviers & des chaînes de fer, qui tiennent le canon dans cette direction, il se fore par son propre poids. en appuyant sur le foret, qui est mis en mouvement par un rouet & une lanterne, lesquels reçoivent le leur d'une grande roue à eau.

Forage des ea-

La difficulté de réduire en morceaux les vieux canons Machine à concrevés, ou qui ont des défauts pour pouvoir les refondre & per les canons de profiter de la 'matiere, a fait imaginer une machine simple. avec laquelle on coupe dans une journée un canon en trois ou quatre pieces, suivant la grosseur de son diametre.

Cette machine consiste en une petite roue dentée, d'un pied de diametre, faite en fer forgé, & dont toutes les dents font d'acier. Elle est fixée fortement à une longue & grosse barre de fer, qui d'un côté est assujettie, & de l'autre emboîtée dans le tourillon d'un arbre de roue; à fon côté opposé & dans la même direction, est une autre machine qui supporte le canon sur la même ligne. Un ouvrier seul conduit le

Ayant appliqué la partie du canon qu'il veut diviser sur la roue dentée, il fait mouvoir la grande roue à eau, & à mesure qu'elle opere, il laisse descendre peu à peu le canon, jusqu'à ce qu'il foit parfaitement coupé, & ainsi de suite, en avançant la piece fur la roue dentée.

On ne fait point ici les platines de fer ou tôles avec le marteau ; on les lamine à l'aide de deux cylindres de fer les tôles. coulé, qui ont deux pieds de longueur sur sept à huit pouces de diametre. Le fourneau qui fert à chauffer les bandes de fer, est un petit reverbere à l'Angloise.

Laminoir pour

Nous ne dirons rien de la fabrication des cloux, elle est affez connue.

Le charbon revient, de même qu'à Laurwig, à un rixdaler

Dans toutes les opérations de cette forge, on occupe environ cent cinquante ouvriers, fans compter à peu près le même nombre qui est employé dans les mines.

## ACIER PAR LA CÉMENTATION;

#### A KONGSBERG EN NORWEGE.

( )N est en usage dans les mines d'argent de Kongsberg, de fabriquer sur les lieux tout l'acier nécessaire à leur exploitation. A cet effet, on ramasse avec le plus grand soin, les déchets & rebuts des fleurets à percer les trous de mine, & ceux qui proviennent en général de tous les outils de fer, qui servent dans les différents travaux. C'est avec ces déchets, après qu'ils ont été affinés & réduits en barres, que l'on fabrique l'acier.

Pour ces deux premieres opérations, on a une forge & un marteau, dont la méchanique n'est pas différente de celle qui est en usage par-tout. On réunit tous ces morceaux de fer en les affinant, & on en forme à l'ordinaire une loupe, que l'on bat sous le gros marteau & qu'on réduit en barres. Ce font ces barres que l'on emploie pour faire l'acier.

Fourneau pour l'acier.

Le fourneau à cet usage a été construit par un principal ouvrier du pays, qui fut envoyé en Suéde pour s'instruire sur ce procédé. En voici à peu près les détails d'après ce qu'il nous a été possible d'observer. On remarquera que le sourneau est construit sur les mêmes principes que ceux d'Angleterre, & que le procédé ne differe que par rapport à la matiere combustible dont on se sert, puisque l'opération se fait ici

avec le seul charbon de bois. La forme du fourneau est un quarré long d'environ douze à treize pieds & six de hauteur ou prosondeur; il n'a point de voûte, il est entierement ouvert dans sa partie supérieure; ses côtés longs décrivent de bas en haut en dedans un commencement d'arc qui finit à son ouverture.

L'intérieur sur la largeur est divisé en trois parties, qui sont trois caisses, de la même maniere que celles des sourneaux anglois, lesquelles ont environ sept pieds de longueur, un & demi de largeur, & trois & demi à quatre de prosondeur. Entre chaque caisse on a ménagé plusieurs soupiraux.

Les deux murs qui servent de côtés longs au fourneau, supportent dans leur partie inférieure le fond ou le sol sur lequel reposent les caisses, à l'aide de larges & épaisses bandes de fer forgé, placées en travers, très-rapprochées, à peu de distance les unes des autres; sur ces bandes de fer on a maçonné des briques à plat. Le tout est arrangé de façon que chacun des soupiraux des caisses est fermé par - dessus avec une brique & de l'argile, que l'on peut ôter & remettre à volonté. Dessous les barres de fer, par conséquent sous le sol du sourneau, on a formé un canal de toute la largeur que laissent les deux murs entre eux. Il fert à donner de l'air, par le moyen d'une porte placée à son extrémité, pour avoir plus ou moins de courant.

Lorsque l'on veut faire une cémentation, l'on fait d'abord dans l'intérieur de chacune des caisses, un lit de poussier de charbon, de trois à quatre pouces d'épaisseur, & pardessus des barres de fer un autre lit de poussier de charbon, un autre de fer, & Procainsi de suite jusqu'à ce qu'elles soient remplies. On prétend l'acier. avoir reconnu que le poussier de charbon, le plus propre à cémenter l'acier, est celui du bois de hêtre; on remplit le fourneau de gros charbons, qui s'introduisent dans les sou-

Procédé pous

piraux tout au tour & par-dessus des caisses, & l'on ne laisse dans le milieu de la partie supérieure qu'une petite ouverture quarrée, pour y entretenir le seu pendant douze à treize jours consécutifs, temps nécessaire à cette opération. La maniere de le régler est en ouvrant par-dessus un ou plusieurs des soupiraux. Cela se fait à l'aide d'un morceau de bois d'un pouce & demi de diamettre, pointu à son extrêmité, avec lequel on fait un trou dans l'argile à côté de la brique. Il faut environtrente last de charbon pour ce procédé.

On doit observer ici que les lits de ser inférieurs, de même que les supérieurs, ne sont jamais totalement bien convertis en bon acier, & seulement la portion qui est entre eux.


Les barres de fer cémentées sont ensuite forgées sous un petit marteau, à l'ordinaire, pour former des carreaux ou petites barres, telles que sont celles qui se vendent dans le commerce. Comme l'on ne vend point de cet acier, & qu'il ne se fabrique uniquement que ce qui est nécessaire à l'exploitation des mines, il ne se fait qu'une ou deux opérations dans une année, quelquesois après deux ans, suivant le besoin.

On peut cémenter chaque fois soixante-dix à soixantedouze schipfund-de trois cents-vingt livres de Cologne chacun, & par conséquent vingt-deux à vingt-trois milliers de ser,





#### DIXIEME MEMOIRE.

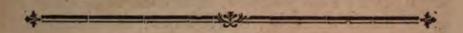

# SUR LES MINES

DE CHARBON

DE NEWCASTLE EN ANGLETERRE.

### En l'année 2763.

E droit d'entamer la surface d'un terrein, qui comprend non-seulement toutes sortes de mines, mais encore les carrières de toute espece, se nomme en Angleterre Royalty, qu'on peut traduire par Droit Régalien. Son nom seul annonce qu'il appartient au Souverain, ainsi qu'il est d'usage dans presque toute l'Europe.

L'époque de la cession qui en a été faite dans la plupart des provinces de l'Angleterre, est, dit-on, de l'année 1066. Lorsque Guillaume le Conquerant se rendit maître du Royaume, il en distribua la plus grande partie à ses officiers, & donna à chacun une certaine étendue de terrein, auquel il joignit le droit régalien, se réservant uniquement, parmi les mines, celles d'or & d'argent, ou qui contiendroient de ces

deux métaux, une quantité qui équivaudroit à la valeur du

métal imparfait.

Ces officiers remirent une grande partie de leurs fonds à différents particuliers, avec un droit de Servis, qui est aussi inégal, qu'il y a des possesseurs de terrains. Ils vendirent aux uns la furface seulement, & à d'autres, non-seulement la furface, mais encore le droit de fouiller les mines, nommé Royalty; de sorte qu'une personne peut faire des souilles, ouvrir & exploiter une mine dans le fond d'un autre sur lequel il a le Royalty, en lui payant la surface du terrein à l'amiable, ou à dire d'experts; mais comme il est survenu quelque difficulté à cet égard, il y a plusieurs actes du Parlement, qui fixent, suivant les Provinces, le prix du dédommagement à payer par chaque arpent de terrein: On le dit fort modique. Il y a quelques terreins pour lesquels celui qui a acquis la surface, s'est réservé qu'on n'y feroit aucune fouille, fans son consentement particulier, quoiqu'il ne puisse lui-même y faire aucune ouverture.

Droit de pratiquer des routes. Le droit de Royalty donne celui de pratiquer un chemin dans toute son étendue, pour charier les matieres de la mine qu'on exploite. Telle étoit la loi avant les nouvelles routes; mais depuis qu'on a introduit l'usage de faire des chemins qui rendent le transport beaucoup plus facile & moins dispendieux qu'auparavant, les Propriétaires des surfaces ont donné des raisons qui ont prévalu.

Vous pouvez, disent-ils à celui qui a le Royalty, ou à ses fermiers, faire autant de chemins que mon fonds peut le permettre, pour charier vos matieres, mais vous ne pouvez placer du bois & bâtir sur ma surface, pour cet objet. C'est le cas des nouvelles routes, comme on le verra par le détail que je ferai de leur construction.

Le grand avantage résultant des nouvelles routes, met

celui qui est en possession du Royalty, ou ses fermiers, dans le cas de composer avec le propriétaire de la surface du terrein, fur lequel il lui convient de faire son chemin; car il n'y a absolument aucune loi pour cela; il dépend totalement de la volonté du possesseur, qui s'en prévaut toujours en exigeant une rente annuelle de vingt, trente, quarante fois la valeur de celle qu'il pourroit retirer en cultivant la partie du fond occupé par le nouveau chemin. Cette espece de mésintelligence & même de jalousie fait que l'on pratique souvent un terrein pour les chemin beaucoup plus long qu'il ne devroit être, pour éviter nouvelles routes. le fond d'un particulier qui veut avoir un dédommagement trop confidérable. Le propriétaire du Royalty met auffi trèsfouvent de la malice dans l'alignement qu'il donne à fon chemin, fur-tout s'il joint un chemin, dont le Royalty appartient à un autre particulier, & qu'il foupçonne du charbon dans fon fond, & une intention d'exploiter. Dans ce cas, il aligne son chemin, de façon que l'autre est obligé de le croifer, s'il veut en pratiquer un pour charier son charbon au bord de la riviere, qui est le but de toutes les routes faites aux environs des mines, pour lors il le fait composer, & se dédommage ainsi, au moins en partie, de ce qu'il paie à un autre particulier pour la surface du terrein.

Avant d'entrer dans le détail de l'exploitation des mines, je donnerai un petit extrait de quelques passages d'un ouvrage intitulé: Deduction of the origin of commerce, par M. Anderson, qui continuera à servir de preuves, que le droit d'exploiter les mines en Angleterre, vient du Souverain uniquement : On m'a dit qu'il possédoit encore ce qu'on appelle le Royalty, dans plusieurs endroits de ses Etats. M. Anderson dit qu'en l'année 1357, le Roi Edouard III. accorda aux bourgeois de Newcastle, en toute propriété, le Castle moor & Castle field, ( c'est une étendue de terrein proche de la Newcastle,

Acquisition du

Cession faite aux Bourgeois de ville, qui a deux milles (\*) de long, sur un mille de large; & qui sert de commune aux habitants pour le pâturage du bétail) il leur donna la permission d'y extraire du charbon de terre, des pierres & de l'ardoise, pour leur propre usage. Le même auteur dit, qu'en l'an 1452, sous Henri VI, il y eut un projet pour laisser travailler des étrangers dans les mines d'Angleterre. Ce Prince accorda, dans la même année, une permission à plusieurs personnes venant de Bohême, de Hongrie, d'Autriche & de Misnie, de travailler dans les mines du Roi, & leur promit sa protection.

Chartre pour les mines royales.

En 1565 la Reine Elisabeth (après avoir représenté qu'on avoit donné autrefois permission à des Alemands de fouiller dans plufieurs Provinces d'Angleterre, des mines d'alun & de couperose, ainsi que celles d'or, d'argent, de cuivre & de mercure ) accorda deux Lettres-Patentes exclusives aux fieurs Humphregs & Shute, qui avoient amené en Angleterre une vingtaine d'étrangers. Par ces Lettres, Elle leur permettoit de fouiller des mines d'alun & de vitriol, ainsi que celles d'étaim & de plomb, & de les rafiner en Angleterre, en Irlande, enfin dans toute l'étendue de sa domination. Ce privilege est connu aujourd'hui sous le nom de Chartre pour les mines royales, accordée en 1568. Cette Reine leur accorda la même année, mais à eux feuls, la permission d'employer la pierre calaminaire, pour la composition d'un métal mixte, appellé laiton, & pour toutes sortes d'ouvrages de métaux, de fonderies & de fil de métal : à cette occasion M. Anderson dit, qu'avant cette concession, tout le fil de fer en Angleterre, se fabriquoit dans la forêt de Dean & ailleurs, par la force seule d'un homme qui le tiroit; & qu'on ne quitta cette méthode, que lorsque les Allemands eurent introduits la maniere de le tirer avec un moulin; auparavant, on ne

Fabrique du fil de fer.

<sup>(\*)</sup> Un mille d'Angleterre fait à peu près une demi-lieue de France.

pouvoit pas en faire beaucoup, ni d'aussi bonne qualité: aussi la plus grande partie du fil de fer, dont on se servoit en Angleterre, ainsi que des peignes pour carder la laine, &c., ont été tirés, jusqu'à ce temps, des pays étrangers.

En 1625 il y eut une proclamation du Roi, pour accorder à plusieurs Seigneurs & autres personnes, une commisfion au sujet de certains Réglements à établir, pour fouiller & exploiter les mines d'or, d'argent & de cuivre, ainsi que celles de plomb & de mercure dans la Province de Cardinganshire. Le Roi accorda nn bail, pour ces mines,

de 31 ans au Chevalier Hugh-Middleton.

On affure que dans un acte du Parlement, concernant les mines, rendu sous le regne d'Elisabeth : il paroît que cette Princesse réclama les droits régaliens, qui avoient été concédés par un de ses Prédécesseurs, prétendant que les mines de métaux lui appartenoient. Le Parlement parut entrer dans ses vues, & cependant la mit dans l'impossibilité de pouvoir les travailler. Il rendit un acte par lequel la Reine & ses Successeurs, seront les maîtres de prendre les minérais au fortir des mines, à raifon d'un tel prix par quintal; mais on dit que le prix fixé par l'acte, est tellement au dessus de la valeur intrinféque de chaque minérai, qu'il n'y a pas d'apparence que jamais aucun Souverain d'Angleterre veuille en acheter.

Le Royalty, ou droit régalien, appartient ordinairement à des gens riches, qui possédent une partie des terreins. Les uns exploitent les mines par eux-mêmes, d'autres afferment les mines & souvent le terrein en même-temps. Les baux qu'on passe à cette occasion, sont ordinairement de 21 ans; temps qui suffit pour dédommager des grandes dépenses qu'on de 21 ans, est obligé de faire pour commencer une telle entreprise. Au furplus, tout dépend des conditions du bail. L'exploitation des mines de charbon est tellement connue, qu'on est pres-

Réglements pour exploiter les mines.

Les baux font

que toujours sûr, lorsqu'on passe un bail, de faire une bonne assaire. On en jugera aisément par les précautions que l'on

prend & qui feront détaillées ci-après.

Précautions que l'on prend pour commencer une exploitation. Lorsqu'une personne soupçonne du charbon dans un de ses fonds, sur lequel elle a en même-temps le Royalty, elle prend les précautions suivantes. Si le terrein dans lequel elle espère qu'il y a du charbon, joint celui d'un particulier qui a aussi le Royalty, & qui, vraisemblablement, doit avoir les mêmes couches de charbon dans son son son , elle lui propose de faire une sonde à fraix communs, entre les deux terreins: ou bien, ils sont ensemble une convention, qu'au cas qu'il y ait du charbon, l'un défrayera l'autre des fraix de la sonde. Quelquesois aussi ils s'engagent de s'associer en cas de réussite; mais s'ils ne s'accordent pas, cela n'empêche pas l'un des deux de suivre son projet. Dans ce cas il éloigne le plus qu'il peut sa tentative du sond de son voisin.

## FORAGE.

IL y a aux environs de Newcastle un maître foreur, sur l'habileté & la probité duquel on peut compter, ce qui est de la plus grande conséquence, comme on le verra par la suite. On s'adresse au maître foreur: il connoît à vingt milles aux environs de Neuwcastle, toutes les couches de rochers qui composent cette partie du globe, jusqu'à 100 toises de prosondeur perpendiculaire. Il entreprend de sonder & de déterminer s'il y a des couches de charbon exploitables, & à quelle prosondeur. Le prix du sorage est fait, il est le même pour tout le monde. On lui paye 5 schelings (\*) par toise, pour les premieres dix toises; 10 schelings pour les cinq

<sup>(\*)</sup> Un scheling égale vingt-trois sols six den, argent de France.

autres toifes; 15 schelings pour les cinq autres, & ainsi toujours en augmentant de cinq schelings pour chaques cinq toises. Mais il faut observer que dans le prix fait, on excepte les rochers d'une dureté extraordinaire, qu'on peut rencontrer, & dont le forage doit-être payé séparément.

Moyennant le prix réglé & convenu, le foreur se charge de tous les fraix de la dépenfe. Comme il a des ouvriers qui ne font que ce métier, & qu'il est muni de très-bons outils, il court moins de rifque qu'un autre, dans un grand forage. On entend par risque, le danger de gâter un trou, lorsqu'il a une certaine profondeur. Un ouvrier, qui n'est pas au fait de ce genre de travail, peut faire perdre dans un jour, tout ce qui a été fait pendant six moix, c'est-àdire, mettre le trou commencé tellement hors d'état d'être continué, qu'on est obligé d'en entreprendre un autre; ce qui arrive communément, fi le trou n'est pas dirigé bien perpendiculairement, bien rond & du même diamêtre. Le meilleur moyen, pour y parvenir, est de ne point forcer l'ouvrage : c'est un travail qui exige de la patience & du temps. Un autre accident, auquel on est exposé fort souvent, est de rompre le foret dans le trou; mais l'adresse & les outils dont ils font usage, leur font surmonter cet accident.

Le foret est de la même construction que ceux dont nous faisons usage en France; chaque branche ou partie, n'a foret, pas plus de trois pieds à trois pieds & demi de longueur, ayant d'un côté une vis, & de l'autre côté une boëte à écrou, à l'aide desquels ces branches ou parties se réunissent pour composer un foret aussi long qu'on le désire; mais asin qu'il conserve une seule ligne droite, chaque branche est numérotée. L'extrêmité du foret a depuis deux pouces & demi, jusqu'à trois pouces de diamêtre. Elle a la forme d'un ciseau, ou plutôt d'une aiguille de mineur, avec laquelle on perce des trous pour faire jouer la mine; mais comme en frap-

Conftruction du foret. pant dans le trou avec le foret, il s'use & diminue de diamêtre. Lorsqu'on l'a retiré & nettoyé le trou, on substitue au foret une tringle de ser, dont l'extrêmité est composée d'un morceau d'acier bien trempé & parfaitement rond, du diametre qui doit être conservé au trou. En frappant, avec cette espece de masse d'acier, dans le fond du trou, on lui redonne le diametre qu'il avoit perdu par l'usure du foret. Il faut avoir grande attention de le faire entrer à chaque sois qu'on a retiré le foret, sans quoi on risqueroit d'engager cette masse d'acier dans le trou, de saçon à ne pouvoir la retirer.

Dépense pour forer cent toises perpendiculaires. Les fraix pour forer cent toises angloises, qui sont la plus grande prosondeur où l'on sonde dans ce pays, sont de 238 livres (\*) sterlings, 15 schelings. Cette dépense n'est encore que le tiers de celle qui est à faire, avant que de commen-

cer l'entreprise, comme on le verra ci-après.

Quand le maître foreur entreprend un ouvrage, il ordonne à ses ouvriers de cesser le travail aussitôt qu'ils rencontrent le charbon. Pour lors il va lui-même diriger le foret, & il a soin de prendre un échantillon, pour ainsi dire, de pouce en pouce, pour faire des expériences au seu & reconnoître la qualité du charbon. En outre, il tient une note exacte des dissérentes épaisseurs des couches qu'il a rencontrées, des prosondeurs, de la quantité ou abondance de l'eau. Car l'expérience lui a appris à en juger, mais il fait le plus grand sécret du tout: il ne le communique absolument qu'à celui qui a fait la dépense du sorage, lequel est quelquesois deux ou trois ans avant que de commencer l'entreprise. C'est asin d'avoir le temps d'acquérir au meilleur marché possible les terreins nécessaires & même le droit de Royalty, s'il en a besoin dans cet endroit-là, soit pour étendre son établissement,

<sup>(\*)</sup> La livre sterling équivaut à 24 liv. argent de Brance.

de façon qu'il puisse retirer les fraix de la premiere entreprise, soit pour pratiquer les chemins pour conduire son charbon au bord de la riviere; soit aussi pour affermer ses mines à une compagnie, qui a déjà des mines en exploitation proche de ses sonds : pour lors il lui communique le résultat du forage.

Il convient très-souvent à une telle compagnie de prendre cette serme, ayant déjà des chemins pratiqués à peu de distance de là. De telles compagnies ont quelquesois les sonds & le Royalty de plusieurs particuliers, dans leur arrondiffement. Il en est qui sont intéressés dans la plûpart des en-

treprises aux environs de Neuwcastle.

Le prix des fermes varie confidérablement : il y en a depuis cent jusqu'à huit cents livres sterlings chaque année. Cela dépend de la fituation & de l'abondance de l'eau, de l'épaisseur des couches, de la difficulté de l'exploitation, &c. Une sonde ne fusfit pas toujours pour décider si le charbon renfermé dans un fonds, est exploitable ou non, parce qu'on peut donner précifément dans un endroit où le mur de la couche fait un ventre, & coupe entiérement le charbon, ce que l'on nomme crain aux mines d'Ingrande; mais le même foreur connoît tellement tous les changements des couches, qu'il ne s'y trompe pas, & s'il veut faire un second trou, il est. pour ainfi dire, sûr de fon fait. Outre ce qu'on vient de dire, il faut ajouter que si le forage a décidé que le charbon étoit exploitable dans tel fonds, avant que le propriétaire de la mine commence une exploitation, après avoir pris toutes les précautions mentionnées ci-dessus, il s'assure de quel côté est l'inclinaison ou la pente des couches : il peut quelquefois les reconnoître, s'il y a près de ses fonds, des mines où l'on travaille les mêmes couches; sans quoi il est obligé de faire deux autres sondes, lesquelles, avec la premiere, doivent former entre elles un grand triangle équilatéral,

c'est-à-dire que les trous doivent être également distants les uns des autres. On voit que par la dissérente prosondeur des trous, il est aisé de juger de quel côté sont inclinées les couches. Cela est de la derniere conséquence, pour déterminer l'endroit où l'on doit approsondir le puits principal sur lequel

doit être placée la machine à feu.

On choisit toujours l'endroit du sonds où la couche est la plus prosonde, & par le moyen duquel on peut attirer toute l'eau de l'étendue du terrein qu'on a à exploiter, ou du moins d'une bonne partie; car tout dépend de l'espace du terrein, sur lequel on a le Royalty. Mais une précaution principale, qu'on prend autant qu'il est possible, c'est de faire le puits dans un endroit où il ne puisse pas attirer les eaux de son voisin, lorsqu'on ne s'est pas arrangé avec lui. Souvent plusieurs compagnies s'accordent entre elles, soit pour faire des chemins, soit pour la construction des machines à seu, lorsqu'elles sont d'un avantage réciproque. Souvent, aussi, on fait tout ce qu'on peut pour se nuire, & l'on prosite de la dépense d'un autre, qui, en épuisant les eaux de sa mine, épuise celle d'une autre exploitation.

Il y a peu d'années qu'il y eut un exemple frappant de mésintelligence, dans pareille circonstance. Un particulier qui avoit une mine très-considérable près de la riviere, & qui avoit été obligé de construire plusieurs machines à seu, pour épuiser non-seulement les eaux de sa mine, mais celles d'une nouvelle mine d'un autre particulier, lesquelles y avoient leur écoulement; ce dernier n'avoit voulu faire aucune espece de convention rélative à un dédommagement; lorsque le premier eût extrait tout le charbon contenu dans le terrein sur lequel il avoit le Royalty, il vendit toutes ses machines pour être transportées ailleurs, & abandonna sa mine. Celle de son voisin sut submergée en très-peu de temps. Il a dépensé des sommes considérables, pour tâcher d'en

épuifer les eaux, mais inutilement, car il a été obligé à la fin , d'abandonner lui-même une très-bonne exploitation , faute de moyen pour épuiser non-seulement, les eaux qui viennent journellement, mais encore celles qui font contenues dans les deux mines.

Ouand on veut commencer une exploitation de mines . après les sondes faites, & qu'on a déterminé l'endroit où d'exploitation. l'on doit faire le puits principal, ainsi qu'on vient de le voir. à mesure qu'on approfondit ce puits, on construit à son embouchure, une machine à feu; car les eaux viennent & abondamment dans le puits, long-temps avant qu'on foit arrivé au charbon, qu'il seroit impossible d'en continuer l'approfondissement, sans le secours des machines à seu. On travaille ensuite à peu de distance de la machine à creuser un fecond puits pour élever les matieres, pour descendre les ouvriers & les outils dans la mine. Sur ce puits on bâtit tout de suite une machine à moulettes, (\*) ainsi, avant que d'avoir découvert les couches, on dépense quatre, cinq, fix & jusqu'à vingt mille livres sterlings. Cette dépense se fait uniquement sur le rapport du maître foreur ; ainsi l'on doit juger par là combien l'on compte sur son habileté & fur sa probité.

Lorsqu'une fois on a reconnu la valeur d'une ou de plufieurs couches de charbon, on n'épargne aucune dépense pour en bien monter l'exploitation. On a appris par l'expérience à en faire si exactement les calculs, qu'on se trompe rarement. Un point bien effentiel, c'est la consommation du charbon, qui est toujours observée par les précautions qu'on prend de pratiquer des routes, qui foient également bonnes

Commencement

<sup>(\*)</sup> On trouve le dessein & l'explication de cette machine dans l'Art des Mines de M. Lehmann, traduit de l'Allemand, Tom. I, pag. 44.

en toutes saisons, & de bâtir des magasins sur les bords de la riviere.

Tous les rochers qui composent le terrein à plus de vingt milles aux environs de Nevveastle, consistent en dissérentes couches, qui approchent beaucoup plus de la ligne horizontale, que de la perpendiculaire : elles varient dans presque tous les endroits où elles ont été reconnues. Il y a des mines où elles n'ont qu'une toise de pente sur vingt; dans d'autres, elles en ont beaucoup plus. Quoiqu'il y ait des variétés sans nombre dans leurs inclinaisons, on peut dire, en général, qu'elles le sont du côté du Sud est. Malgré le nombre infini de couches, qui sont les unes sur les autres, on peut les rapporter à trois ou quatre especes; qui sont répétées plusieurs sois.

La principale & la plus abondante, est une pierre de grain qui varie par la couleur, la dureté & la grosseur du grès. Il s'en trouve une espèce très-propre à faire d'excellentes pierres à aiguiser; aussi y a-t-il un très-grand nombre de carrieres pour cet objet, à deux & trois milles au sud de Newcastle sur la route de Durham. Quoiqu'on employe beaucoup de ces pierres dans le pays, on en exporte une très-grande quantité. On a un grais presque blanc qui se délite par lames assez minces, & qui ressemblent parsaitement à un sable déposé par lit & qui s'est réuni en une consistance de pierre. On trouve quelquesois des impressions de plantes, entre ces dissérents lits, & des couches d'un roc bleuâtre, & d'autres noirâtres, assez dur à travailler, mais qui se décompose à l'air: on les nomme platte & mettle.

On rencontre ordinairement un lit au-dessus & au-dessous de la couche de charbon, de cette espece de roc, mais de celle qui est noire. On peut les mettre au rang des schisses vitrioliques. Ensuite on a différentes hauteurs de couches de charbon, cinq, six, sept, huit, & quelquesois une

Pierres à éguiser.

seule à cent toises, qui est la plus grande profondeur qui ait été exploitée jusqu'à présent dans ce pays. Si on alloit plus bas, vraisemblablement, on en trouveroit d'autres. On trouve aussi, dans plusieurs endroits, des couches de pierre à chaux ; mais il n'y en a qu'à quelques milles de Nevvcastle. L'épaisseur de ces couches varie d'une très-petite distance à l'autre; ainsi on ne peut en déterminer aucune.

On regarde, dans ce pays-ci, comme ne meritant pas l'exploitation, toute couche de charbon dont l'épaisseur est au dessous de deux pieds & demi. Il y en a qui ont quatre, cinq, fix & jufqu'à huit pieds. Quelquefois dans cette épaiffeur de huit pieds, il y a deux ou trois différents lits; c'està-dire, que la couche est divisée par une espece de schiste ou charbon pierreux, qu'à Ingrande on nomme caillete, mais qui n'est jamais que de quelques pouces d'épaisseur.

C'est une erreur de croire que plus le charbon est profond, meilleur il est. La profondeur ordinaire dans ce pays-ci, pour bon charbon. le bon charbon, est de trente à quarante toises. Il y est en qualité préférable à celui qu'on extrait à cent toifes de profondeur. Ils rencontrent & traversent souvent des couches. qui n'ont que douze à dix-huit pouces d'épaisseur, & qui sont par conféquent inexploitables, mais dont la qualité du charbon est souvent bien supérieure à celle des couches inférieures qu'on exploite.

Il n'y a aucun réglement particulier pour l'exploitation des mines, de quelques espéces qu'elles soient, dans le pour l'exploitanord de l'Angleterre. Mais chaque particulier, ou compa- Newcastle. gnie, a une espéce d'inspecteur nommé Steward, qui entend affez la géométrie, pour diriger les ouvrages & ne pas extraire le charbon dans le Royalty d'un autre. Mais si, par hazard, le cas arrive, les compagnies se rendent justice elles-mêmes, en se dédommageant. Si cependant les Stewards des deux exploitations, ne font pas d'accord entr'eux, elles

Profondeur du

Nul réglement tion des mines de nomment un tiers, qui termine la difficulté. Elles en viennent rarement à une procédure, parce qu'elle se poursuit toujours au criminel : l'ignorance ne peut pas servir d'excuse. Le fait est regardé comme un vol manifeste, où il y a félonie.

Quoique les réglements fussent très - nécessaires dans ce pays-là, pour déterminer les dédommagements réciproques pour l'épuisement des eaux & pour pratiquer des chemins, on les croiroit peu utiles actuellement pour le fait de l'exploitation. L'exemple est une des meilleures loix : il y a tant de mines exploitées à la fois, & toutes par des gens riches, que si l'on perfectionne quelque chose dans une, on est sur d'être imité par d'autres.

D'ailleurs on posséde actuellement dans le pays, une personne très-instruite, & dans laquelle on a la plus grande confiance; elle tient lieu d'une espèce d'inspecteur-général. Les plus fortes compagnies lui donnent une fomme fixe chaque année, pour avoir inspection sur leurs travaux. De plus, cet homme est intéressé dans plusieurs exploitations. Indépendamment de cela, on l'appelle de toutes les parties de l'Angleterre & de l'Ecosse, pour prendre ses conseils. Sans sortir des environs de Newcastle, il se fait environ 700 livres sterlings de fixe, non compris ses intérêts dans différentes Toutes les mi- exploitations. Parce qu'on vient de dire, on voit que toutes nes de charbon les mines de charbon doivent être exploitées de la même

la mêmemaniere. maniere.

Il y a dans le pays une loi pour les ouvriers, c'est de les engager tout au moins pour un an ; & ils ne peuvent quitter les travaux, fans le consentement de ceux avec lesquels ils fe font engagés. On voit souvent annoncer dans les papiers publics, que tels ou tels ouvriers manquent dans une telle exploitation, & l'on promet une guinée, pour chaque ouvrier, aux personnes qui enseigneront l'endroit où

ils font : on avertit, en même-temps, ceux qui les occupent, qu'on les poursuivra suivant la rigueur des loix, s'ils ne les

renvoyent pas après l'avertissement.

Toutes les mines, aux environs de Newcastle, sont exploitées à peu près de la même maniere. Les puits, foit pour les machines à feu, foit pour celles à moulettes, font ronds & de dix à douze pieds de diametre. Depuis la surface du terrein, jusqu'au rocher ou plus bas, si le terrein ne peut pas se soutenir de lui-même, ils sont en bois, dont l'assemblage forme un polygone d'une infinité de côtés, mais plus communément ils font compofés de plufieurs morceaux de bois, coupés en portion de cercle. Ainsi le boisage d'un puits confifte en plusieurs cercles placés à deux ou trois pieds de distance les uns au dessus des autres, pour soutenir des plateaux pofés perpendiculairement par derriere, lesquels retiennent la terre ou le rocher. Entre chaque cercle, il y a des pieces de bois droites pour les supporter. On bâtit aussi quelquesois la partie qui n'est pas solide en gazon ou mottes de terres, placées les unes sur les autres, & de temps en temps féparées par un rang de bois affemblés, ou en maçonnerie faite avec des briques ou des pierres. Le reste du puits, ouvert dans le rocher, n'a besoin d'aucun foutien. La partie qui est en bois ou en gazon, est recouverte par des planches clouées tout au tour, afin que le panier, rencontrant les parois du puits, puisse gliffer & n'y soit jamais arrêté. Cette considération a même donné lieu. depuis quelque temps, de creuser les puits de forme ovale. L'aisance pour le passage des seaux, est très-essentielle pour ceux qui entrent & fortent de la mine ; car il n'y a pas d'autre moyen que de s'attacher à la corde. On a la mauvaife habitude de ne pas fe fervir d'échelles pour entrer dans les mines; aussi arrive-t-il souvent des accidents, & l'on confie entiérement sa vie à une corde & à des chevaux.

Confiruction les puits.

Lorsqu'à l'aide des puits, on est arrivé à la veine de charbon qu'on veut exploiter, on entre dans le charbon par un ouvrage horizontal, ou en remontant, afin que les eaux puifsent toujours s'écouler. Cet ouvrage se prend de la hauteur de l'épaisseur de la couche, & d'une largeur proportionnée à la folidité du toit, depuis 5 jusqu'à 15 pieds de large, suivant les lieux. On laisse de très-gros massifs de 40 à 45 pieds en quarré, que l'on n'extrait que lorsque la mine est sur la fin de son exploitation, & que les piliers sont le seul charbon qui reste dans l'arrondissement.

Chevaux defcendus dans la mine.

y descend plusieurs chevaux qui y sont pour le reste de leur vie. On leur choisit les endroits les plus secs pour leur fervir d'écurie. Ces chevaux fervent à conduire le charbon des endroits les plus éloignés, fous les puits des machines à moulettes. On a, à cet effet, des chemins faits avec des bois, comme ceux qu'on pratique sur la surface de la terre, Chariots, où l'on fait rouler des charriots à quatre roues, sur lesquels on met les paniers pleins de charbon, les mêmes qui font

Quand les travaux de la mine sont un peu étendus, on

élévés au jour par les machines à moulettes.

Dans les endroits où il n'y a point encore de routes pratiquées, des jeunes garçons ont des petits traîneaux, fur lesquels ils mettent les paniers & les traînent ainsi sous un

des puits, ou sur la route des chevaux.

Extraction du charbon.

La méthode d'extraire le charbon des couches est de se servir de pics à deux pointes, d'excaver ou de déchausser la veine par le bas & ensuite de placer des coins de fer dans le haut, entre le toit & le charbon, & frappant dessus à coups de masse, on détache le charbon en gros morceaux, qui font toujours les plus estimés. Il n'y a rien de particulier dans ce travail ; c'est à peu près ce qui se pratique partout ailleurs pour les couches horizontales, on n'en connoit pas d'autres dans ce pays.

Les

Les mineurs

Les mineurs sont presque tous à prix fait. Ce prix varie selon l'épaisseur des couches. On prend ici pour exemple sont à prix fait, une nouvelle mine très-confidérable, qui s'exploite à trois milles à l'est de Newcastle, dont le Royalty appartient à la Communauté de la ville de Newcastle, & qui est exploitée par une compagnie; on la nomme mine de Walcker. On y extrait le charbon d'une couche, qui a fix pieds d'épaiffeur de bon charbon, à cent toifes de profondeur perpendiculaire. Contre le mur il y a un charbon de moindre qualité; mais on n'en extrait que pour l'entretien de la machine à feu. Les ouvriers se mettent communément à deux heures du matin à l'ouvrage, accompagnés du maître mineur, qui leur distribue l'ouvrage. Chaque ouvrier travaille seulement six à sept heures dans les vingt-quatre. Pendant ce temps il peut extraire depuis quinze jusqu'à vingt-cinq, & même trente paniers de charbon; le plus communément est depuis vingt jusqu'à vingtcinq. Chaque panier pese environ fix quintaux de cent douze livres chacun; pour chaque panier ils ont cinq farthings, ce qui fait près de deux fols & demi argent de France. Outre les mineurs, il y a une quantité de petits garçons qui restent dans la mine depuis deux heures du matin jusqu'à peu près quatre heures après midi; temps qu'il faut pour remplir les paniers & les conduire ou charier fous les puits à l'aide de vingt chevaux qui sont dans la mine. Ces petits garçons ont quatorze pences, ou vingt-sept à vingt-huit sols de France. Quant à ceux qui sont au jour pour conduire les chevaux de la machine à moulettes, & qui sont occupés le même temps. ils ont douze pences ou un scheling. Cette mine est fort dangereuse pour le mauvais air. On trouvera ci-après un détail de ses effets.

La machine qui sert à élever le charbon, est d'une nouvelle construction & la seule qui soit encore mise en usage aux environs nouvelle consde Newcastle. Elle dissére des autres machines à moulettes, truction.

Machine 1 moulettes, d'une en ce qu'elle est composée d'un très-grand rouet horizontal. qui consiste en différentes portions de cercle, armées de dents, le tout en fer coulé & réunis pour en former un rouet. dont les dents engrainent dans une lanterne : ses fuseaux sont en fer forgé. Cette lanterne n'est autre chose que le tambour de la machine, au bas & autour duquel sont des fufeaux seulement de fix à sept pouces de hauteur. Quoique ce tambour ait un diametre affez grand, il l'est pourtant moins que celui du rouet. Il y a quatre bras de levier au dessous du rouet. à chacun desquels sont attachés deux chevaux. Cette machine a été faite avec beaucoup de foins & de précision : mais, par cette nouvelle conftruction, on a augmenté de beaucoup les frottemens. On a dit que la principale raison étoit de gagner de la vîtesse, & qu'avec cette machine, on éleve en deux minutes un panier de charbon de cent toises de profondeur; mais on doit considérer que le panier ne pese que six quintaux, & qu'il y a toujours huit chevaux pour l'élever, qui vont toujours le grand trot. On a demandé pourquoi ils ne se servoient pas de paniers plus grands, & l'on a répondu qu'il y auroit trop de difficulté à les charier dans la mine, & que cela feroit même impossible; il semble qu'au lieu de remplir les paniers à l'endroit où l'on travaille, il conviendroit beaucoup mieux de les remplir au dessous du puits, quoique cela fit une double manœuvre; on la regagneroit bien par la grandeur des feaux ou paniers, qu'on éleveroit par la machine. Outre cela une machine faite avec un très-grand tambour, tiendroit lieu de celle qui est faite avec rouet & lanterne, & elle auroit moins de frottemens à vaincre.

Quand le panier de charbon est arrivé au haut du puits, un ouvrier le décroche du cable pour le mettre sur un petit traîneau, il accroche aussitôt un autre panier vuide, pour moins perdre de temps. Le panier est traîné par un cheval à une distance seulement de trois à quatre toises du puits où l'ouvrier le verse sur le tas.

La pompe à feu de la mine de Walker, est la plus considérable du nord de l'Angleterre, & peut-être la plus grande qui pompe à feu. ait été faite jusqu'à présent en Europe. Le diametre du cylindre est de soixante-quatorze pouces (\*) ou de six pieds deux pouces anglois, & fa hauteur de dix pieds & demi. On compte qu'il pese plus de treize milliers. Pour fournir la vapeur nécessaire à ce cilindre, il y a quatre chaudieres très-grandes, dont trois sont toujours en seu; une des quatre est de relais, pour y faire les réparations. Toute la partie des chaudieres, qui est exposée au feu, est faite avec du fer battu réduit en toles, qui sont clouées ensemble, de la même maniere que les poëles pour les falines. La partie supérieure qui forme un dôme est faite avec du plomb jetté en tables, à l'exception de celle qui est placée immédiatement au dessous du cilindre, dont toute la calotte, au lieu d'être en plomb, est en cuivre. Mais cet usage de faire des chaudieres de deux matieres différentes. n'a plus lieu actuellement, on les fait totalement de fer.

Le fond des chaudieres n'est point plat; mais formant une espece de voûte très-élevée, ayant la figure d'un cône, afin de présenter plus de surface au feu. Chacune des chaudieres a son fourneau & sa cheminée. Il y a une très-grande grille fous toute la capacité du fond de la chaudiere, sur laquelle on met le charbon, par une porte de fer, pratiquée sur le devant; le fourneau est disposé de façon, que la flamme, avant de parvenir à la cheminée, circule tout au tour de la chaudiere en forme de spirale. On profite ainsi de la chaleur le plus qu'il est possible.

La chaudiere dont le dôme est en cuivre, est placée audessous du cilindre; mais entre deux, il y a un autre petit Machine ou

Les chaudieres font de fer batta.

<sup>(\*)</sup> Ce qui fait soixante-neuf pouces, pied de Roi.

cylindre, seulement de trois pieds de haut, & de trente pouces de diametre, que l'on peut nommer le réceptacle pour la vapeur, parce que c'est-là où se rend la vapeur des trois chaudieres qui sont en feu par des tuyaux de communication. De-là, elle passe dans le grand cilindre, à l'aide du régulateur. Il est d'usage actuellement de placer un tel réceptacle au dessous de chaque cilindre de machine à feu, & même de n'avoir aucune chaudiere au dessous dudit réceptacle. La principale raison est, que l'on fait les cilindres si grands, qu'une seule chaudiere ne suffit pas. En outre, il est essentiel d'en avoir toujours une en réparation, pour ne point arrêter la machine, & mettre les entrepreneurs dans le cas de suspendre l'exploitation des mines, puisque les eaux monteroient en très - peu de temps & noveroient les ouvrages. L'intérieur du cilindre est si vaste, qu'un seul tuyau d'injection pour fournir les eaux froides qui condensent la vapeur. n'auroit pas été suffisant; on en a mis trois également diftans les uns des autres, & qui font un très-bon effet.

Le piston du cilindre est fait d'une seule piece de ser sondu ou coulé, dans lequel il y a cinq trous, celui du milieu sert à fixer la branche qui le soutient, les quatre autres servent pour quatre tiges de ser, qui répondent à la branche principale, à laquelle elles sont soudées. Il y a un rebord tout autour de cette piece de ser, que l'on garnit bien avec des morceaux de vieux cables ou cordages; on met du cuir par dessus, asin que le piston joigne bien au cilindre, empéche l'eau, qui est toujours par dessus, d'y entrer, & que le vuide

s'y fasse beaucoup mieux.

Cette machine sert à élever les eaux d'une mine qui a cent toises de profondeur perpendiculaire; mais elle ne les éleve que de quatre-vingt-neuf toises, attendu qu'à onze toises de profondeur, on a pratiqué une galerie d'écoulement de quatre pieds de hauteur sur deux cent cinquante toises de longueur. Son embouchure est à la riviere. Elle a été prise au niveau de la plus haute marée; ensorte qu'on peut compter, avec sureté, que la couche de charbon dans cette mine est environ à quatre-vingt-huit toises au dessous du niveau de la mer.

Pour élever les eaux de la mine, la machine à feu fait mouvoir trois répétitions; celle qui part du fond de la mine, est composée d'une seule pompe de trente-sept toises de hauteur; le diamette du corps de pompe, où joue le piston, est de dix pouces. La seconde répétition est composée de deux corps de pompes de dix-huit toises de hauteur, dont une a treize pouces de diametre, & l'autre sept pouces seulement. Enfin la troisième répétition, qui a trente-quatre toises de hauteur, est composée également de deux pompes, dont l'une a douze pouces de diametre, & l'autre neuf seulement. Cette augmentation de diametre des pompes en remontant, est en proportion de l'eau qu'on a élevée, puisqu'on en ramasse à différentes hauteurs, afin d'avoir à les élever d'une moindre profondeur. On voit qu'on ne fait usage que de hautes pompes. En général, dans tout le nord & peut-être dans toute l'Angleterre & l'Ecosse, les pompes sont entiérement en fer coulé.

On compte que la machine à feu, telle que l'on vient de la décrire, a une puissance de trente-quatre mille quatre cents seize livres; qu'elle n'a que trente-un mille quatre-vingt-seize d'effort à faire; qu'ainsi on épargne, quant à présent, trois mille trois cents vingt livres, dont on peut la charger en cas de besoin.

On estime la consommation du charbon, par vingt-quatre heures, pour les trois chaudieres, à deux cents bushels ou deux chaldrons & demi de Newcastle. Pompes dans le puits. Dépense de l'entreprife.

La levée du piston de cette machine à feu, & par conséquent des pompes, puisque le balancier a son point d'appui au milieu, est de six pieds; elle donne depuis huit jusqu'à dix coups de piston dans une minute. On fait monter la dépense, qu'a occasionnée cette machine, entre quatre à cinq mille livres sterlings; & la dépense de toute l'entreprise, avant que d'avoir pu retirer du charbon, se monte à plus de

vingt mille livres sterlings.

On vient d'ouvrir une nouvelle mine de charbon, à six milles de Newcastle, & on y a construit une machine à seu, dont le diametre du cylindre est de soixante pouces. On y a mis aussi trois tuyaux d'injection. L'axe du balancier n'est pas fait comme les autres; c'est une piece de ser fondu, d'environ deux pieds en quarré, & de deux pouces d'épaisseur, sous le milieu de laquelle est l'axe en forme de demi-cercle, dont le rayon peut avoir trois pouces; le tout ne fait qu'une seule piece. La partie platte & quarrée a quatre trous à chaque extrêmité de l'axe, pour la fixer au dessous du milieu du balancier, avec des lames de fer, qui l'embrassent entiérement, & qui sont assujetties avec des écrous. Cet axe est placé au milieu, dans une boîte de bronze, qui le renferme dans toute sa longueur, & qui est toujours pleine d'huile, ou de graisse. On préfere cette méthode à celle des tourillons. On la croit aussi meilleure, eu égard au poids prodigieux qui fait effort continuellement fur l'axe.

Cette machine est la premiere à laquelle on ait donné une levée de huit pieds. Elle donne jusqu'à douze coups de piston dans une minute. On n'en a point encore vu qui soit exécutée avec tant de précision, & dont le jeu soit aussi aisé.

Elle a deux chaudieres. Elles sont séparées du cylindre, & communiquent leurs vapeurs par un tuyau, qui répond au réceptacle, ainfi qu'on l'a dit. Outre les deux petits tuyaux, qu'on remarque à toutes les machines à feu, pour régler la

hauteur de l'eau dans la chaudiere, on en a placé un de plomb, fur le milieu de chaque chaudiere, qui a environ deux pouces de diametre, & dont l'extrêmité extérieure est toujours ouverte. L'extrêmité intérieure prend presque sur la calotte, qui fait le fond de la chaudiere dans cet endroit, & par conféquent de beaucoup au dessous de la surface de l'eau bouillante. Mais si un ouvrier est négligent & qu'il s'endorme, lorsque l'eau a baissé jusqu'à l'embouchure du tuyau, la vapeur sort avec beaucoup de violence & de bruit; ce qui avertit l'ouvrier qu'il n'y a pas affez d'eau. On prévient aussi par là l'inconvénient de brûler le fond de la chaudiere.

Les chaudieres sont entiérement en fer forgé, dont les plaques sont clouées ensemble exactement. Pour empêcher qu'elles ne coulent, on enduit chaque jointure d'un vernis un pêche l'eau de peu épais, de la confistance d'un ciment, composé d'huile & de minium. On rend ce vernis beaucoup plus clair & moins épais, pour peindre l'intérieur & l'extérieur de la chaudiere, afin, dit-on, de les conserver & d'empêcher qu'elles ne se rouillent. Cette méthode est affez générale dans le pays. Quelques-uns préferent de mettre entre les jointures des plaques Ciment. de fer, un ciment composé de sang de bœuf & de chaux vive; on y trouve un inconvénient, c'est qu'il devient trop dur, & qu'il ronge le fer. Ce ciment seroit très-bon pour les poëles des falines, où il feroit dangereux d'employer le minium ou la céruse.

Pour charier le charbon dans les magafins qui font aux bords de la mer, tous les entrepreneurs des mines, à l'effet d'avoir un débouché affuré de leur matiere, fur-tout pour le transport par mer, pratiquent un chemin depuis leur mine jusqu'à la riviere, chemin qui ne se fait qu'à très-grands trais. Mais on en est dédommagé, en très-peus de temps, par la facilité avec laquelle on peut charier le charbon en toute faifon.

Vernis qui em-

Nonvelles routes pour charier

A cet effet, on tire un nivellement très-exact, depuis la mine jusqu'à la riviere, & l'on divise la pente, autant qu'il est possible, sur toute la distance. Ces routes doivent toujours avoir une pente depuis la mine jusqu'à la riviere. Elles ne doivent jamais monter, être tout au plus de niveau, pour les raisons qu'on dira. S'il y a de petites hauteurs à traverser.

on les coupe, pour rendre le chemin de niveau.

Lorsqu'on a tracé le chemin de six pieds de large, & qu'on a fixé les pentes, on fait un fossé de la largeur dudit chemin, plus ou moins profond, selon que l'exigent le nivellement & la folidité du terrein. On arrange ensuite, tout le long de ce fossé, des morceaux de bois de chêne, de quatre, cinq, six & huit pouces d'équarissage; on les y place en travers & à la distance de deux à trois pieds les uns des autres (\*). Ces bois n'ont besoin d'être équaris qu'à leurs extrêmités, sur lesquelles & l'Explication. on fixe d'autres bois bien équaris & sciés, d'environ fix à sept pouces de large, sur quatre à cinq d'épaisseur, avec des chevilles de bois. Ces bois se mettent des deux côtés du chemin de toute leur longueur; on les place ordinairement à quatre pieds de distance, ce qui fait la largeur intérieure du chemin.

Planche V, fig. I.

On voit que ces nouvelles routes ne font autre chofe qu'un grillage fait en bois. Tout l'intervalle entre les pieces de bois se garnit avec des pierres, que l'on y gêne le plus qu'il est posfible, pour rendre le chemin folide; le tout se recouvre de sable & de gravier; on en met entre les pieces de bois qui font en long, & seulement jusqu'à environ deux pouces de leur épaisfeur. De cette façon on conserve les pieces qui sont enterrées, & l'on rend la route très-solide. Au surplus, on a soin d'y faire les réparations nécessaires. Quand on a de perits vallons à traverser, ou des ruisseaux, on fait des ponts en bois, observant toujours de mettre les deux pieces de bois de chaque côté du chemin, qui doivent être à quatre pieds de

distance

distance l'une de l'autre, saillantes au dessus de la surface du pont, comme elles le font au desfus de celle des chemins. Toutes les pieces de bois doivent être exactement assemblées à leurs extrêmités, on met quelquefois des bandes de fer, dans cette partie.

Les magafins pour recevoir le charbon, font des bâtiments Magafins pour très-longs, construits aux bords de la riviere, dans un endroit le charbon. où il y a affez d'eau, dans le temps de la haute marée, pour que les bateaux, destinés pour le transport du charbon, puisfent aborder sur toute la longueur des bâtiments. Les magafins sont traversés par une espece de pont, qui n'est autre chose que la continuation des mêmes routes ci-dessus, dont l'entre-deux des quatre pieds s'ouvre en plusieurs endroits, par des coulisses & forme des trapes d'intervale en intervalle. Sous la plûpart de ces trapes, il y a un couloir ou canal dirigé diagonalement, en dehors du bâtiment, dont l'extrêmité va répondre sur la riviere, cinq à six pieds au dessus de la furface des eaux de la haute marée.

Au desfous de ces canaux ou couloirs, on amene les bateaux pour les charger, & c'est au dessous de ce pont qu'est le grand bâtiment pour renfermer le charbon, lorsqu'il n'y a pas de bateaux sur la riviere, pour les recevoir à mesure qu'il est amené par les chariots. Comme ce magasin est toujours élevé au dessus de la surface de l'eau, il y a également des couloirs ou especes de trémies, qui sont dirigés diagonalement sur la riviere, comme les précédentes.

Les charriots dont on se sert pour voiturer le charbon sur les nouvelles routes, sont tous de même construction; mais ils différent presque tous pour les dimensions. Les uns sont beaucoup plus grands que les autres, ce qui est relatif à la distance qu'ils ont à parcourir pour voiturer le charbon. Les autres ont des roues plus ou moins hautes, ce qui dépend

& l'Explication.

(\*) Voyez les fig. 5 & 6 de la même Planche.

(\*) Voyet la du plus ou moins de pente qu'ont les chemins. Ces chariots (\*) quatre roues assez élevées, de la forme d'une trémie, beaucoup plus large & plus longue dans le haut que dans le bas. Le fond, qui comprend la distance entre les deux esfieux, s'ouvre par une charniere. Les roues sont en bois ou en fer coulé, d'une seule piece. Les roues en fer coulé (\*) sont à jour, pour les rendre moins pésantes : elles ont un rebord en dedans d'un pouce ou d'un pouce & demi, il sert à les diriger sur les pieces de bois, & à les empêcher de fortir de la route. Il y a toujours deux roues plus hautes que les deux autres. Cette différence est proportionnée à la pente qu'on a donnée au chemin ; de maniere que la partie supérieure du chariot foit aussi horizontale qu'il est possible, pour ne pas perdre du charbon dans la route : les roues hautes font devant, lorsqu'on charrie le charbon dans les magasins ou dans les bateaux. C'est le contraire lorsque les chariots reviennent à vuide, parce que le cheval s'attele indifféremment des deux côtés, par deux simples crochets de fer & des cordes. On conçoit aisément que la voie de ces chariots est toujours de quatre pieds, puisque les piéces de bois, qui sont le long des routes, forment elles-mêmes la voie. Les effieux de ces chariots font de fer & font fixés très-folidement aux roues, de forte qu'ils tournent avec les roues. Ils font arrêtés seulement par des chevilles de bois, fixées au cadre qui forme le fond de la caisse, de façon que cette caisse peut être enlevée de dessus les quatre roues, lorfqu'on veut la reparer.

> A un des côtés du chariot & à la piece de bois, qui fait partie du cadre du fond de la caisse, on fixe une forte cheville de fer, (\*) qui arrête l'extrêmité d'un bras de levier en hois, affez long pour excéder au moins d'un pied le der-

(\*) Voyez la fig. 4 de la Pl. V.

riere, dans la partie supérieure de la caisse du chariot. Ce bras de lévier est ainsi dirigé obliquement sur une des roues de derriere; mais afin qu'il ne la touche pas, fon autre extrêmité est soutenue par une corde ou crochet de fer. Il y a plusieurs de ces chariots qui ont un de ces bras de lévier de chaque côté, leur extrêmité est réunie par un morceau de bois ou de fer, de façon qu'un seul homme peut les faire

agir tous les deux en même-temps.

On attele un cheval (\*) à chacun de ces chariots : ce cheval suffit à charrier depuis trois jusqu'à cinq milliers Pt. V. f fuivant le chemin & la distance. Lorsque le chemin est presque de niveau, le cheval traîne le chariot; mais on concoit qu'il n'a, pour ainsi dire, que le frottement à vaincre. Quand on arrive dans un endroit où la pente est plus sensible, où le chariot iroit trop vîte, où enfin le cheval devient inutile, le conducteur le dételle & le met par derriere. Il monte, en même-temps, derriere fon chariot, & détachant l'extrêmité du lévier, ou des deux léviers, & le pressant fur une ou sur les deux roues de derriere, il les arrête, ce qu'on peut nommer enrayer; par-là il diminue la vîtesse du chariot. Il regle sa pression sur la pente du chemin & fur la vîtesse qu'il veut lui donner. Il ne faut pas que la pente foit trop forte, car l'homme n'auroit pas affez de force, ou plutôt de pefanteur, pour que la pression qu'il fait sur le bras du lévier, pût arrêter le chariot. D'ailleurs, dans une pente rapide, le chariot pourroit aller fort vîte, quoique les roues de derriere ne tournassent pas. Il arrive quelquefois des accidents, mais qui viennent presque toujours de la négligence des voituriers, des chevaux tués & des chariots entiérement brisés. Il est évident que si un de ces chariots va trop vite, la moindre chose qu'il rencontre peut le faire fortir de la route.

Quand on a passé l'endroit où le chariot va par la seule, Cc 2

(\*) Voyez la pl. V, fig. 1 & 3. pente du chemin, on attelle de nouveau le cheval, & l'on continue de la même maniere, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à l'emplacement auquel on destine le charbon. Comme les chemins sont sujets à faire des détours, & par conséquent à former des angles, le chariot étant composé de quatre roues, ne pourroit suivre les pieces de bois dans les endroits où l'on a été obligé de faire faire un angle au chemin ; alors on construit un plancher rond du diametre de la longueur du chariot, (\*) fur lequel il y a également les deux pieces de bois qu'on peut appeller les deux guides de la route. Ce plancher est fixé par son milieu, à un pivot qui peut tourner en tout sens : le tout est fait très-solidement. Lorsque le chariot est sur le plancher, on détele le cheval : le voiturier tourne facilement le chariot avec le plancher, le met sur la direction de l'autre route & attele de nouveau son cheval ; on évite, autant qu'on peut, ces angles le long des routes. Mais il y en a à presque tous les ponts qui conduisent au magasin. On est obligé, de distance en distance, de faire un second chemin de côté pour éviter la rencontre des chariots qui vont avec ceux qui reviennent. Quelques entrepreneurs ont même pratiqué un double chemin tout le long de la route.

Lorsque les chariots sont arrivés au magasin, on détele le cheval, & le voiturier pousse son chariot jusque sur une des trapes, dont on a parlé plus haut. Il ôte une cheville pour ouvrir la porte du fond; alors le charbon tombe dans la trape & se rend ainsi dans le magasin ou dans un bateau.

Les chevaux qui conduisent les chariots, appartiennent souvent aux voituriers, à qui l'on donne tant par voyage : quelquesois ils appartiennent aux entrepreneurs. Le prix est sixé sur la distance. Il y a des mines très-près de la riviere; il en est d'autres qui en sont à neuf & dix milles, (environ

8 70

trois lieues de France ) & pour lesquels on a pratiqué de pareils chemins, mais elles fervent au transport du charbon de plusieurs mines qui sont sur la route. Le chemin le plus long appartient à une compagnie très-riche, dont Milord Bute, ancien ministre, est un des principaux intéressé. Cette compagnie est non-seulement propriétaire du Royalty de plusieurs mines, mais encore elle en afferme une très-grande quantité sur toute la route. Elle doit extraire immensément de charbon, car le chemin est presque toujours couvert de chariots. Cette compagnie n'est pas dans le cas d'épargner la dépense pour faciliter son exploitation & le débouché des matieres qu'elle en tire.

Quoique la riviere de Tyne, soit assez considérable par la marée qui remonte jusqu'à cinq & fix mille au dessus de Newcastle, il ne peut arriver dans le port de cette ville, que des petits vaisseaux de transport. Le Havre, où se rassemblent tous les vaisseaux pour charger le charbon, est à la ville de Shields, située à sept ou huit milles au dessous de Newcastle, & seulement à un mille de Tynemouth, où

est l'embouchure de la riviere dans la mer.

Une grande quantité de bateaux est destinée à transporter dans les vaisseaux le charbon des différens magasins, qui sont construits en remontant la riviere de Tyne. On nomme ces bateaux keel, & les batteliers keelmen. Ils font chaque jour un voyage : ils descendent avec la marée, & ils attendent son retour pour remonter à vuide. Chaque bateau doit être mesuré tous les ans par des commissaires, & ne doit contenir que huit chaldrons chacun, mesure de Newcastle. Chaldron Chaque chaldron contient deux tonnes & demie; la tonne de fure. charbon pese vingt quintaux de cent douze livres chacun, poids d'Angleterre. Cette mesure ne se prend pas sur la grandeur des bateaux, mais sur la quantité d'eau qu'ils prennent lorsqu'ils sont chargés. Cette précaution sert à prévenir la

fraude des droits, car chaque chaldron, voituré sur la riviere de Newcastle & destiné pour l'Angleterre, paye un scheling au Duc de Richmont; & le charbon des environs de Newcastle, se vend communément, rendu dans les magasins, depuis douze jusqu'à quinze schelings le chaldron, tout dépend de sa qualité.

Prix du charbon de Newcassle.

> Quant au transport dans les keels; jusqu'à bord des vaisfeaux qui sont à Schields; on paye par chaque keel quatorze schelings, quatre pences, si le maître du vaisseau donne de la bierre aux keelmens: mais s'il n'en donne pas, on paye deux pences de plus par chaque chaldron.

> Lorsque le charbon est destiné pour des vaisseaux étrangers, on paye deux schelings par keel, outre la bierre, parce

qu'ils ne font pas commodes à charger.

Droits du Roi fur le charbon.

Les droits du Roi sur le charbon, qui est transporté hors du Royaume sont de dix schelings par chaldron, si le transport s'en sait dans un vaisseau Anglois; s'il se sait dans un vaisseau étranger, il en paye vingt-un. Le charbon destiné pour l'étranger, ne paye point au Duc de Richmont le droit dont on a parlé; mais il paye à la Ville de Newcastle cinq pences par chaldron, si le transport s'en fait dans un vaisseau Anglois, & seize pences si c'est dans un vaisseau étranger, outre les droits du Roi.

Privilege du Freeman.

Quant à l'importation du charbon en Angleterre, si le maître du vaisseau est un freeman, c'est-à-dire s'il a fait sept ans d'apprentissage, il n'a rien à payer à la Ville; mais s'il n'est pas reçu freeman de la Ville de Newcastle, il paye cinq pences par chaldron à ladite Ville.

Il n'y a point de droits du Roi à Newcastle, pour le charbon destiné pour l'Angleterre, parce qu'il est perçu dans les dissérents ports où on le transporte. On prétend qu'il paye à Londres, pour droits du Roi & autres, huit schelings par chaldron,

Droits du Roi.

mesure de Londres. Huit chaldrons de Newcastle sont quinze mesures de Londres.

Quant au charbon qui est consommé dans le pays, il ne paye aucun droit, & se vend à raison de trois pences ou fix fols de France, le quintal de cent douze livres.

Trois pences font fix fols de

On estime à quatre cents le nombre des bateaux, nommés keels, qui transportent le charbon de Newcastle à Schields, & deux mille six cents bateliers, nommés keelmen. Le nombre des voiles ou vaisseaux qui font le commerce du charbon dans la riviere de Tync seulement, est estimé à cinq cents : il varie souvent. Ces navires exportent chaque année trente mille chaldrons, & en importent environ trois cents milles chaldrons, mesure de Newcastle. En outre il y a cent cinquante mille chaldrons d'importés & d'exportés de la riviere de funderland, lesquels sont exempts du droit du Duc de Richmond.

On voit, parce qu'on vient de dire, combien le gouvernement d'Angleterre donne d'encouragements à fa propre marine; aussi ne voit-on presque plus venir des vaisseaux étrangers pour chercher du charbon : on construit sans cesse de nouveaux bâtiments, & les chantiers ne sont jamais vuides.

A environ huit milles Nord-Est de Newcastle, près d'un Mines de charvillage nommé Hartly, un particulier qui a un bien con- Hartly. fidérable, sur lequel il a les droits régaliens, exploite une très-grande quantité de mines de charbon : une de fes machines à feu est très-confidérable; elle a deux grandes chaudieres pour fournir la vapeur à un cilindre de foixante pouces de diametre. Cette machine en fait mouvoir une autre de nouvelle invention, pour élever le charbon des mines. Nous n'en avons pas vu la méchanique, elle étoit dérangée lorfque nous fumes sur les lieux, & l'endroit où sont les rouages étoit fermé; mais on nous a dit qu'elle est extrêmement com-

bon de terre, de

pliquée, composée de fix ou sept rouets ou lanternes, & sujette à casser très-souvent. On ne fait pas cas de son usage. Celui qui en est l'inventeur & le constructeur a obtenu un Privilege de 14 privilege exclusif, ce qu'on nomme Patentes du Roi, pour quatorze ans. Au lieu d'une pareille machine, qui doit employer beaucoup de la force ou plutôt de la puissance de la machine à feu; il seroit mieux d'élever l'eau de la machine à feu au dessus d'une roue, qui feroit mouvoir un treuil pour élever le charbon.

> L'entrepreneur de ces mines n'étant pas d'abord fitué avantageusement pour la confommation de son charbon, quoique peu éloigné des bords de la mer, a fait une dépense confidé. rable pour la fureté des vaisseaux qui transportent son charbon. Il a fait couper un rocher sur plus de cent toises de longueur & quarante pieds de profondeur. Cette coupe forme un espece de canal, par lequel les vaisseaux entrent & fortent d'un bassin où ils viennent charger le charbon. Mais afin que les bâtimens ne soient point agités & brisés dans le bassin, lorsque la marée remonte, on a pratiqué à l'entrée & à la fortie du canal, des coulisses où, à l'aide d'un pied de chevre tournant, des poulies & des cordes, on descend de grosses pieces de bois, qui forment une espece de vanne d'écluse pour briser les vagues. On nomme cet endroit seaton-slaice. On prétend que cette coupe a couté plus de dix mille livres sterlings. De plus on a pratiqué des routes, telles qu'on les a ci-devant décrites, pour voiturer le charbon de chaque mine jusqu'au bassin. Le même particulier a fur les lieux une verrerie très-confidérable.

Qualité du charbon de New-

Le charbon de Newcastle n'est pas également bon dans toutes les mines. Il est plus ou moins bitumineux, sulphureux & pierreux. Cette derniere espece est très-commune, Etdubon char- elle se vend à bas prix & s'employe pour les machines à feu. Mais en général ce qu'on nomme le bon charbon, passe

pour

pour être d'une excellente qualité. Il est extrêmement bitumineux : il se cole très-facilement & forme une voute, ce qui le rend très-propre à forger le fer; mais il saut le remuer très-souvent pour les autres emplois qu'on en fait, sans quoi le bitume le réunit tout ensemble ou en une seule masse, dans laquelle l'air ne peut circuler. La grande abondance de bitume fait qu'il donne beaucoup de sumée, ce qui le rend désagréable dans les appartements. On l'emploie avec avantage dans les verreries qui sont au nombre de quinze ou seize à Newcastle & plusieurs autres à Schields.

Pour le priver de son soufre & le rendre propre à être employé aux usages où la sumée & l'odeur du charbon se-roient nuisibles : voici la maniere dont on le prépare.

Il y a neuf fourneaux à Newcastle sur les bords de la riviere, pour détruire le sousse contenu dans le charbon de terre & le réduire en ce qu'on nomme cinders & coaks; dans d'autres lieux les sourneaux forment trois corps de maçonnerie dissérents. Chaque corps renserme trois sourneaux dans sa construction. Ils ne sont pas tous de la même grandeur; mais ils sont à peu près semblables. Nous avons pris le dessein du plus grand. (\*)

Le menu charbon, ou celui qui est réduit en petits morceaux, est préféré pour cette opération. Il n'en manque pas dans les mines, ce qui fait que quelquesois on le vend à meilleur marché que celui qui est en gros morceaux; mais on a soin d'en séparer les pierres le plus qu'il est possible, car on les distingue sort aisément lorsque le charbon est réduit en cinders, & elles nuiroient à la vente. Les plus grands de ces sourneaux contiennent un chaldron & demi, mesure de Newcastle, & les autres seulement un chaldron; mais on ne les remplit jamais. On en met seulement à la hauteur de la partie supérieure de la porte.

Réduction du charbon de terre en cinders.

(\*) Voye Ia Pl. IX, fig. I, 2, 3, & l'Explication. (\*) Voyez la figure 3.

Quand on a mis la quantité ci-dessus de charbon dans le fourneau, on l'allume avec un peu de bois, ou avec du charbon déjà allumé, que l'on prend dans un des autres fourneaux : mais il arrive très-rarement qu'on soit obligé de l'allumer, parcequ'ordinairement on introduit le charbon lorsque le fourneau est encore chaud & presque rouge; ainsi il s'allume de lui-même. On ferme ensuite la porte (\*), & l'on met de la terre dans les jointures seulement pour boucher les plus grandes ouvertures qui proviennent de la dégradation du fourneau, car il faut toujours laisser un passage à l'air, sans lequel le charbon ne pourroit bruler. L'ouverture qui est en dessus du fourneau, & qu'on peut nommer cheminée, est destinée pour la sortie de la sumée, & par conséquent pour l'évaporation du bitume. L'embouchure de cette cheminée n'est pas toujours également ouverte. Toute la science de l'ouvrier consiste à ménager le courant de la sumée, sans quoi il risqueroit de consumer les cinders à mesure qu'ils se forment. La regle la plus sure qu'ils suivent à cet égard, est de n'ouvrir la cheminée qu'autant qu'il faut, pour que la fumée ne reforte pas par la porte. On a pour cela une grande brique que l'on pousse plus ou moins sur l'ouverture à mesure que l'opération avance, & que par conséquent le volume de la fumée diminue. On bouche à la fin presqu'entiérement l'ouverture de la cheminée. Cette opération dure trente à quarante heures; mais ordinairement on ne retire les cinders qu'au bout de quarante-huit heures. Le charbon, reduit en cinders, forme dans le fourneau une couche d'une feule masse, remplie de fentes & crévasses, lesquelles resfemblent à des rayons perpendiculaires au sol du fourneau, de toute l'épaisseur de la couche. On pourroit aussi les comparer à des briques placées de champ. Quoique le tout tienne ensemble, il est pourtant fort aisé de le diviser pour le retirer du

fourneau : à cet effet , lorsque l'ouvrier a ouvert la porte , il met une barre de fer en travers devant l'ouverture , pour supporter un rable de fer , avec lequel il attire une certaine quantité de cinders hors du fourneau , sur lesquels un autre ouvrier jette un peu d'eau ; ils prennent ensuite chacun une pelle de fer en forme de grille , asin que les cendres & les menus cinders puissent passer au travers : ils éloignent ainsi les cinders de l'embouchure du fourneau , ils achevent de s'éteindre par le contact de l'air seul.

Le fourneau n'est pas plutôt vuide qu'on y met de nouveau charbon nécessaire pour une seconde opération; & comme ce fourneau est encore très-chaud & même rouge; le charbon s'y enslamme aussi-tôt, & le procédé se conduit comme ci-devant.

On estime à un quart le déchet du charbon dans cette opération, c'est-à-dire, le déchet du volume; quant au poids il est bien moindre.

On a deux mesures dissérentes pour le charbon & pour les cinders. Celle pour le charbon est le chaldron de Newcastle, dont on a parlé, & qui contient vingt-quatre barrows ou brouettes. Le chaldron des cinders, n'est que de la moitié du même volume, & contient seulement douze barrows. Vingt-quatre barrows de charbon coutent communement dix à douze schelings, & produisent dix-huit barrows de cinders, dont les douze barrows se vendent neuf à dix schelings. Communement les cinders se vendent dans la Ville de Newcastle un tiers de plus que le charbon, à volume égal.

Les cendres qu'on retire du fourneau de l'opération cidessus, sont passées à travers une claie de ser, pour en séparer les petits morceaux de cinders, lesquels sont vendus seulement trois schelings les douze barrows, pour être mêlés avec le charbon dont on cuit la chaux.

Quant aux cendres, on les vend seulement trois pences, à

matiere, après quoi on la bouche entiérement; à l'extrêmité du fourneau, du côté opposé de la chauffe, c'est-à dire du côté de la cheminée, il y a une ouverture d'un pied en quarré, (elle sert à retirer les crasses dans le fourneau pour la fonte du minérai de plomb.) Cette porte est fermée pendant l'opé-(\*) Voyez la ration avec une brique de la grandeur de l'ouverture. (\*) Au milieu de cette brique, il y a un trou d'environ un pouce & demi de diametre, que l'on bouche avec un petit cylindre de terre, & que l'on ôte chaque fois qu'on veut voir si la matiere est fondue, & quel est son degré de chaleur, ce que l'expérience apprend au fondeur. Au dessous de la porte est pratiqué le trou pour la percée.

Préparation du

figure 6, de la

Planche VI.

Le sol du fourneau se prépare avec du fable de la riviere de Tyne, ou fable de mer, c'est la même chose, puisque la marée monte plusieurs milles au dessus de la ville de Newcastle. On bat ce sable tout uniment dans le fourneau. & l'on ménage une pente affez forte du côté où doit se faire la percée; on y forme même un très-grand bassin. Quand le fourneau est ainsi préparé (ce qui se fait tous les matins de la même maniere) on ferme la grande ouverture, qui est devant le fourneau, avec une porte faite en briques. Les briques font affemblées par un grand lien de fer, qui en fait toute la circonférence. On met du charbon de terre dans la chauffe, par une ouverture qui n'a pas plus de six pouces en quarré, & qui se bouche avec du charbon. Lorsqu'on en a mis suffisamment, on continue de la même maniere, chaque fois qu'on remue le charbon, pour faire tomber les cendres qui sont sur la grille & ajouter de nouveaux charbons. On chauffe ainsi le fourneau pendant trois ou quatre heures, au bout desquelles on ouvre la grande porte de brique, qui est suspendue à une chaîne de fer passée sur une poulie, & l'on met dans le fourneau tout le fer de gueuse qu'on a def

sein de fondre. Il pese communément quarante à quarantecinq quintaux pour chaque sonte. On serme ensuite exactement toutes les ouvertures, & l'on donne un seu violent pendant quatre, cinq & six heures, temps nécessaire pour mettre en susion toute la matiere.

La gueuse de ser que l'on sond ainsi, se tire d'Ecosse & d'Amérique. Elle vient en morceaux de deux à trois quintaux pesant. Mais on sond sur-tout des débris de ser coulé, comme marmites cassées, petits canons de ser, &c.

On estime la consommation du charbon, pour fondre la quantité de matiere ci-dessus, à vingt-deux ou vingt-trois quintaux, & quelquesois plus.

Pendant que l'on chausse le fourneau & qu'on sond la gueuse, on prépare les moules pour tous les ouvrages qu'on veut couler, de la même maniere qui est pratiquée partout ailleurs, & qui est décrite dans plusieurs ouvrages. Il y a une solle très-prosonde à l'extrêmité du sourneau, devant la place où l'on a ménagé la percée, on y range les moules pour les grosses pieces. Nous avons vu couler un tuyau de pompe, de quinze pieds de longueur.

On ne peut pas fondre dans ce fourneau des cilindres qui ayent plus de vingt-deux pouces de diametre, le fourneau n'étant pas affez grand pour contenir la matière d'une plus grande piece. Les moules des groffes se placent dans la fosse verticalement. On bat bien du sable tout au tour, jusqu'à ce que la fosse soit pleine. Ensuite on charge le tout avec des poids de ser, asin que le seu ne fasse faire aucun effort. On forme ensuite un canal qui va répondre au trou de la percée, & on le divise en deux branches proche de la piece. Quand la matière est dans une parsaite susion pour la faire couler, on perce avec une forte baguette de ser, fur laquelle on frappe à coups de masse; la fonte se rend

alors dans les moules. Deux ouvriers, avec des morceaux de bois, arrêtent dans le canal la crasse qui vient avec la matiere, pour l'empêcher d'entrer dans les moules: aussirôt qu'il est plein, ainsi que les canaux, on bouche le trou de la percée avec un gros morceau d'argile mis au bout d'un bâton. On couvre ensuite, avec du petit charbon de bois, le surplus de la matiere qui est dans les canaux, asin qu'elle ne se résroidisse pas trop promptement, & que la piece qui est dans le moule ne coure aucun risque de casser.

On puise la matiere avec des cuilleres. On ouvre ensuite la porte, qui est au dessus de la percée, & avec de grandes cuilleres de ser, qu'on a enduites auparavant d'argile & qu'on a bien chaussées, on puise par l'ouverture la matiere sondue, & l'on va la verser dans dissérent moules préparés à cet esset; ce qui ne sert que pour sormer de petites pieces, comme marmites, pots ou autres, dont les modéles ont été sournis en bois; on les moule dans du sable mis dans des cadres ou chassis de bois, comme sont ordinairement tous les sondeurs.

Comme il arrive presque toujours qu'il reste de la matiere qui n'est pas sondue, dans les extrêmités intérieures du sourneau, & qu'elle en retient d'autres qui est en susion, on a un grand ringard de ser, que l'on passe par la porte, & avec lequel on sorme un lévier asin de détacher du sol les morceaux, & que le ser sondu puisse se rendre dans le bassin. Si l'on voit que ce qui reste ne soit pas bien sondu, ou ne soit plus assez chaud, on referme la porte & l'on donne de nouveau une chaleur violente au sourneau, pour pouvoir jetter en moule ce qui reste de matiere, à l'aide des mêmes cuilleres ou d'autres semblables, préparées & chaussées de la même maniere.

C'est ordinairement le soir qu'on coule la matiere qui a été sondue pendant la journée. On nettoie bien le sourneau pendant qu'il est chaud, & on ouvre toutes les ouvertures,

afin

afin qu'il refroidisse pendant la nuit, & qu'on puisse le lendemain matin y former un nouveau sol pour la sonte du jour. Pendant que l'on prépare & que l'on commence à chausser le sourneau, on ôte de la fosse la piece qui a été soudue la veille, pour y substituer un autre moule pour la sonte suivante. Le ser coulé, provenant de cette sonte, paroît de la meilleure qualité. La lime y sait presque le même effer que sur le ser sorgé.

# MACHINE A FORER

& polir l'intérieur des Tuyaux ou corps de Pompe.

LA machine, dont on fait usage pour forer & polir les cilindres & corps de pompe, qui ont été fondus & moulés comme on l'a dit ci-dessus, consiste en un arbre vertical, d'environ un pied d'équarrissage, auquel on a fixé un rouet de neuf pieds de diametre, dont la surface supérieure est de niveau au terrein. La surface inférieure est armée de dents qui engrainent dans une lanterne d'environ deux pieds de diametre; un des tourillons ou axes se prolonge suffisamment pour servir de foret : il nous parut avoir seize à dix-sept pieds de longueur.

On fixe à l'extrêmité de cet axe une petite roue ou espece de cilindre de fer, proportionné au diametre du tuyau ou cilindre qu'on veut forer. Cette petite roue a plusieurs entailles tout autour, dans lesquelles on met des especes de petits ciseaux d'acier, qu'on y fixe avec des coins de fer. On ôte ces ciseaux quand on veut, pour les aiguiser sur une meule, placée tout auprès. Au dessus du rouet, on a fixé, à l'arbre vertical, un bras de lévier de huit pieds de

Eе

long, auquel on attele un cheval, quand on veut faire mouvoir la machine.

Pour lors on place la piece qu'on veut forer sur un chassis, que l'on peut avancer & reculer à volonté. A cet esset il y a un arbre vertical ou treuil, espece de cabestan dans lequel on passe un lévier. Par le moyen d'une corde sixée au chassis & qui passe sur une poulie placée sous la lanterne, un homme, appliqué au lévier, enveloppe la corde sur le treuil & fait ainsi avancer le chassis avec le corps de pompe, à mesure que le foret fait du progrès dans la piece que l'on fore. Deux hommes sussissent pour cette opération. L'un dirige le foret, & l'autre tourne le bras du lévier. Le même qui dirige a soin de faire avancer ou arrêter le cheval, suivant les circonstances.



## MANUFACTURES EN FER ET ACIER.

A Deux, trois & quatre milles de Newcastle, il y a plusieurs manufactures en ser & en acier, qui sont à peu près semblables pour les ouvrages qu'on y sabrique. Elles dissérent pour quelques opérations particulieres, comme la conversion du ser en acier, & la fabrication des limes, qui ne sont pas autant répétées que les ouvrages en ser.

Le lieu principal où sont ces différentes manufactures, se nomme Svval-vveell. Il est situé à trois milles de Newcastle,

en remontant la riviere de Tyne.

Manufactures en fer. Il y a à Svval-vveell plusieurs sourneaux de reverbere, semblables à ceux qui sont à Newcastle, pour sondre la gueuse de ser & la jetter en moule. L'opération est absolument la même & on y coule les mêmes ouvrages. On y voit une affinerie pour y affiner la gueuse de fer & en faire du fer

forgé.

Cette affinerie, ainsi que l'opération par laquelle on obtient du fer forgé, sont absolument semblables à celles de France & d'Allemagne; on y emploie également le charbon de bois. Le foyer a deux soufflets de cuir simple. Les gueuses qu'on assine se tirent d'Ecosse & d'Amérique, auxquelles on ajoute de vieilles sontes de fer, comme pots, marmites cassées, & les rognures des dissérens ouvrages en ser forgé, qu'on fait sur les lieux. On achete aussi de vieilles ferrailles, pour mettre dans le mêlange.

On obtient de cette façon du fer forgé d'une assez bonne qualité pour dissérens ouvrages, mais qui n'a pourtant rien de comparable à celui de Suéde, dont on fait une grande consommation dans ces dissérentes manufactures.

Près du foyer de l'affinerie, il y a un gros marteau pour forger la gueuse affinée: on dit qu'il pese environ six cents livres. Il est mû par un arbre de quatre pieds de diametre, y compris une doublure de demi pied qui l'entoure. Il n'y a que quatre mentonnets, qui levent le marteau par devant, comme cela est d'usage dans toutes les forges.

On fabrique des ancres à Svval-vveell, de la même façon qu'à Cône, & toutes fortes de gros ouvrages en fer, comme de grosses chaînes pour attacher l'ancre des vaisseaux de guerre. Nous y avons vu des anneaux de trois pieds de diametre dans l'intérieur, & qui pesent jusqu'à deux cents cin-

quante livres chacun.

Il y a une réfenderie pareille à celles qui font à Saint Chaumont dans le Forez; mais le fourneau pour y chauffer le fer, est une espece de reverbere. Il n'y a qu'une seule porte devant ce fourneau, laquelle a paru avoir quinze pouces de hauteur, sur un pied de large. C'est par cette porte qu'on met le charbon & le fer dans le fourneau. Un

Ee 2

peu au dessous du niveau du sol du terrein du sourneau; il y a une grille de ser, au dessous de laquelle est un cendrier, qui communique derriere le sourneau, par où il prend de l'air & par où l'on le nettoye, pour en retirer les cendres. On a construit deux petits murs en briques dans l'intérieur du sourneau, un de chaque côté de la grille, qui peuvent avoir deux pieds & demi de large, & cinq à six pieds de long, qui est la prosondeur du sourneau. Ces murs s'élevent de huit à dix pouces au dessus du sol du sourneau; ils servent à soutenir les bandes de ser qu'on y met en travers pour les chausser seulement à la slamme du charbon, qui se met en dessous sur la grille.


Deux grandes roues, mues par l'eau, font mouvoir la réfendérie. Le fer très-rouge, en fortant du fourneau, passe entre deux cilindres qui applatissent en allongeant la barre de fer, qu'un ouvrier dirige avec une tenaille, pour la faire passer tout de suite entre les deux cilindres coupants, qui les divisent en cinq branches ou tringles.

Lorsqu'on veut faire du fer plat, par exemple de la tôle, on change les deux premiers cilindres, on en met à leur

place de plus gros & de plus longs.

On fabrique encore à Svval-vveell, toutes sortes de petits ouvrages en ser. On y sait beaucoup de poëles pour les cuisines, des outils de toute espece en ser & en acier pour travailler la terre, les pierres & le bois. Pour leur donner une espece de poli, on a une meuliere à peu de distance des manusactures, semblables à toutes celles qui sont aux environs de Saint Etienne en Forez. Elle est composée d'une grande roue, à l'arbre de laquelle on a sixé un grand rouer, dont les dents engrainent dans deux lanternes, une de chaque côté. L'axe de chaque lanterne est sort long, & passe dans le milieu d'un gros tambour de bois, auquel il sert

également d'axe. Ces tambours sont enveloppés d'une grosse courroye, qui répond à trois poulies, dont chacune fait mouvoir une meule. Ainsi chaque meuliere est composée de fix meules, dont la vîtesse est en raison des diametres de la roue, du rouet, des tambours & des poulies.

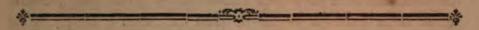

### CONVERSION DU FER EN ACIER.

#### PAR LA CÉMENTATION.

N Ous avons joint à ce Mémoire le dessein du fourneau qui sert à faire cette conversion, mais pris seulement à vue. (\*) Il y a à Newcastle des fourneaux de dissérentes grandeurs, Pl. VII, sig. 1, 2, mais tous à peu près dans les mêmes proportions. Le corps 3,4,5. & l'Exde maconnerie qui compose celui qui sert à la cémentation du fer, nous a paru former un quarré long; il est entiérement traversé par une grille de fer, à peu près placée à la hauteur du niveau du terrein, & de vingt pouces de largeur : le cendrier est au dessous. Environ un pied quatre pouces au dessus de la grille, il y a de chaque côté une place pour construire des caisses dans lesquelles on met le fer.

A cet effet, on pratique dix canaux de chaque côté : c'est sur ces canaux qu'on forme la caisse ou creuset qui doit contenir le fer, elle est construite en pierres de grais qui résistent au seu, & qu'on lie ensemble avec de l'argile qui s'introduit dans les joints.

Les dimensions intérieures des creusets paroissent être de dix pieds & demi de longueur, deux pieds quatre pouces de largeur, & deux pieds six pouces de profondeur. La slamme peut circuler tout au tour des creusets. Leurs côtés sont soutenus par différens murs qui leur donnent toute la folidité

(\*) Voyerla

nécessaire pour résister au poids du fer, à la violence & à la continuité du feu. Les caisses, ainsi que l'intérieur du fourneau, sont recouvertes ou ensermées sous une voute qui concentre la chaleur : la sumée & la slamme sont obligées de passer par huit cheminées pratiquées à cet esset. Le total du fourneau se trouve sous une cheminée principale, construite de briques en sorme de pain de sucre.

Le seul & unique ser qu'on ait trouvé propre pour la conversion en acier, est le ser de Suéde. On a fait beaucoup d'expériences sur le ser fabriqué en Angleterre, mais on n'a

jamais pu obtenir un acier d'aussi bonne qualité.

On employe différents fers de la Suéde, lesquels, suivant leurs différentes qualités, font varier les prix de l'acier, parce

qu'ils ont eux-mêmes différentes valeurs.

Les dimensions des barres & bandes de fer dont on fait usage, ne sont pas les mêmes. Il y en a de quarrées; plus communément elles ont depuis un pouce & demi jusqu'à deux pouces & demi de large, & de quatre jusqu'à sept lignes d'épaisseur. On coupe ces bandes de fer de la longueur de la caisse ou creuset. On fait entrer dans chaque caisse, depuis cinq jusqu'à treize tonnes de fer, dont chacune pese vingt-un quintaux de cent douze livres poids d'Angleterre. Ainsi on convertit à la fois dans les deux caisses ou dans chaque fourneau dix tonnes, ce qui fait depuis vingt-trois jusqu'à vingt-huit milliers pesant.

On emploie uniquement le poussier de charbon pour la conversion du fer en acier, & l'on ne fait usage ni d'huile, ni de sel. On a dit que les caisses ou creusets étoient saites de pierres de grais taillées. Quand on veut introduire le ser dans ces caisses, l'ouvrier préposé pour ce travail, entre dans le sourneau; on lui sait passer les barres de ser par les trous ménagés aux extrêmités: qui sont les mêmes par où entre la slamme, mais dont la partie extérieure est bouchée pen-

dant l'opération. Il prend de la charbonnaille de charbon de bois, telle qu'on peut l'avoir après avoir passé le charbon par un crible grossier; & après l'avoir un peu humectée, il en fait un lit dans le fond de la caisse, sur lequel il met un rang des bandes de ser dont il a été parlé ci-dessus: elles sont coupées communément de la longueur du creuset. On y met aussi des morceaux de dissérentes longueurs, tels qu'on les a; mais on les arrange de façon qu'ils ne puissent pas se toucher, & qu'ils soient toujours séparés par du poussier de charbon.

Le premier rang est recouvert totalement avec un lit de demi pouce d'épaisseur de la même charbonnaille, sur lequel on arrange un nouveau rang de bandes de ser. On continue ainsi successivement jusqu'à ce que le creuset soit plein. Le dernier rang est recouvert de poussier de charbon, par dessus lequel on met un lit de sable, pour couvrir entierement la surface, asin de concentrer le phlogistique dans l'intérieur de la caisse, & qu'il ne puisse être réduit en cendres par la combustion.

Le fable qu'on emploie est un fable ordinaire, mais humide. S'il étoit sec, il faudroit l'humecter. On le joint bien; on en forme un dos d'âne qui s'élévent au dessus des côtés des creusets, de façon que dans son milieu il peut avoir dix pouces d'épaisseur. Lorsque le fer est mis dans les creusets, on prépare le fourneau comme il suit, avant que d'y mettre le seu.

Les barres de fer, qui composent la grille du sourneau & qui sont sixées dans la maçonnerie, sont sort distantes les unes des autres, & par conséquent ne pourroient contenir le charbon; on arrange pardessus d'autres barres sur toute la longueur de la grille ou chausse. On les place aussi sort près les unes des autres, pour retenir le charbon: après quoi on fait une maçonnerie en brique, à chaque extrêmité de la grille, pour en boucher les deux grandes ouvertures

& en former à chaque endroit une de dix pouces de haut feulement, sur sept à huit pouces de large, à la hauteur de la grille : elles servent de portes pour mettre le charbon sur la grille. On les serme avec une plaque de ser de la grandeur de l'ouverture, que l'on y applique & qu'on ôte à chaque sois qu'on veut attiser le seu & le remuer pour en faire tomber les cendres; ce qui se pratique assez souvent à l'aide des ringards de ser très-longs. On ôte aussi la porte quand on veut remettre du charbon dans le sourneau.

C'est ordinairement le lundi au soir qu'on met le seu au sourneau, on l'entretient très-violent jusqu'au samedi suivant au soir; c'est le temps qu'il saut ordinairement pour l'opération, lorsqu'il n'y a que dix tonnes de ser dans le sourneau; car, lorsque le sourneau en contient douze ou treize, on met le seu le dimanche au soir. Mais pour être plus sur que le ser est bien cémenté; il y a certains sourneaux où l'on ménage un trou à une des extrêmités, ainsi qu'à chaque caisse, au moyen duquel on en retire une barre, lorsqu'on juge qu'elles ont été assez cémentées. L'habitude sait que l'ouvrier connoit à la couleur & aux boursoussures de la surface, si l'acier est au point qu'il doit être. L'usage de retirer une barre d'acier n'est pas général.

Lors donc qu'au bout de cinq jours & cinq nuits, d'une chaleur non interrompue, le fer a été reconnu pour être entiérement converti en acier, on démolit la maçonnerie qui a été faite aux deux extrêmités du fourneau, pour y pratiquer des portes; afin d'accélérer le réfroidissement, on retire les barres de fer qu'on a mises sur la grille, pour retenir le charbon, qui tombe alors dans le cendrier; on ouvre aussi les quatre ouvertures, qui sont bouchées pendant l'opération. Malgré cela il faut encore au moins une semaine entière pour que les barres d'acier soient entièrement froides:

on ne les retire jamais qu'elles ne le foient.

Alors le même ouvrier, qui a mis les barres dans les caisses, y entre de nouveau & les fait passer par les trous qui sont aux extrêmités; elles sont reçues par un ouvrier qui est au dehors.

Deux hommes suffisent pour la conduite de cette opération; on leur donne quatre schelings par tonne pour leur travail. On prétend qu'on brûle dans cette opération seize à dix-huit fodders de charbon, chaque fodder pese environ seize quintaux de cent douze livres, & coûte quatre schelings. On a observé que le ser ne soussire ni augmentation ni diminution de poids, dans sa conversion en acier.

On vend très-peu d'acier tel qu'il sort du sourneau, on le nomme acier boursoussé, son prix est de vingt-six à vingt-huit schelings le quintal, de cent douze livres. Pour le débit général on lui sait subir une autre opération toute simple, on le sorge à un martinet, & l'on réduit les bandes de ser en un quarré de sept à huit lignes, & d'une longueur indéterminée; ensuite on le laisse refroidir à l'air, sans le tremper dans l'eau. Cette opération a sans doute pour objet de resserrer les pores, car la cassure de l'acier, au sortir du sourneau de cementation, a des facettes très-larges & ressemble à un mauvais ser cassant, plutôt qu'à de l'acier. Le grain en est très-dissérent, lorsqu'il a été sorgé, il acquiert celui de l'acier commun d'Allemagne.

En cet état on le nomme acier commun. On l'emploie à faire des limes, des scies, des ciseaux, des couteaux, &c. On en envoie une très-grande quantité dans plusieurs provinces d'Angleterre, sur-tout à Sheffield & Bermingham. On le vend depuis trente jusqu'à trente-deux schelings le quintal, de cent douze livres

Comme les extrêmités des barres convertis en acier, ont ordinairement des pailles & font un acier moins parfait, on les coupe pour les forger en paquets. On nomme cet acier

acier doux, il s'emploie, en le foudant, à l'extrêmité des outils dont on se serre pour travailler la terre.

Acier d'Allemagne. Le même acier obtenu par la cémentation, peut devenir plus parfait par une seconde opération, qu'on nomme réduire en acier d'Allemagne. Il prend ce nom parce qu'il lui ressemble parfaitement pour le grain & la qualité. On nous a montré une barre d'acier sabriqué en Allemagne, & envoyé de Hollande, pour servir de modele. Il paroît qu'on est parvenu à l'imiter parfaitement. La Compagnie qui fait sabriquer cet acier, prétend avoir ôté par là un débouché à l'Allemagne.

Pour faire cette opération, on prend l'acier du fer converti, tel qu'il fort du fourneau de cémentation, on en fait une trousse composée de huit, dix ou douze barres; on les chausse au feu de charbon de terre, on a soin de jetter de temps en temps par dessus, de l'argile seche, pulvérisée, de la même saçon qu'on jette du sable pour les soudures en fer, asin d'y concentrer davantage la chaleur, pour les souder ensemble plus sacilement. L'expérience a appris que l'argille est présérable au sable, lorsqu'il est question de souder l'acier, mais que le sable vaut beaucoup mieux pour souder le fer.

Lorsque le paquet est bien chaud, on le porte sous le marteau pour le souder, l'étendre & le forger dans les proportions que l'on demande. On n'en fabrique ordinairement que par commission, soit pour l'Angleterre, soit pour l'Etranger. Ce procédé est absolument le même que celui qui est en

usage en Styrie, pour fabriquer l'acier plus parfait.

Acier superfin.

Certains forgerons en Angleterre, pour avoir un acier fuperfin, & qui se vend à raison de vingt sols la livre, lui font subir deux autres opérations; mais ils n'emploient uniquement que du charbon de bois, pour réduire d'abord l'acier de cémentation en acier d'Allemagne. Ils sont ensuite cémenter l'acier d'Allemagne de la même saçon que le ser; le

forgent de nouveau en trousse, comme on l'a dit ci-devant, mais au feu de charbon de bois.

On nous a dit aussi que dans la partie méridionale de l'Angleterre, on prend de vieilles limes, ou autres vieux ouvrages en acier, ou de l'acier boursoufflé, coupé en morceaux, & qu'on les met dans un creuset, avec un flux dont on fait mystere. On prétend que chaque ouvrier a le sien particulier. On place ces creusets dans un fourneau pour y fondre Acier fondu. l'acier. Un particulier avoit entrepris cette opération, à deux milles de cette ville : mais il a mal fait ses affaires.

Quant à la maniere de tremper l'extrêmité des outils fabriqués pour travailler le bois & la terre, c'est-à-dire la partie où l'on a mis de l'acier, on a un fourneau d'environ deux pieds de long intérieurement, lequel ressemble beaucoup à un fourneau de liquation, mais dont les plans supérieurs sont horizontaux. Il y a une grille de fer entre les deux murs, fur laquelle on met le charbon; la flamme ressort par l'ouverture qui est entre les deux plans; elle peut avoir deux pouces & demi à trois pouces de large, fur toute la longueur du fourneau. Lorsque le fourneau est bien chaud, on range l'extrêmité des outils tout le long de l'ouverture, & on les recouvre de menus charbons. On en chauffe ainsi beaucoup à la fois, sans avoir besoin de soufflet. Quand ils sont assez rouges, un ouvrier les trempe dans l'eau.

Pour parvenir à imiter les Anglois & leurs procédés, sur la conversion du fer en acier, l'on doit, avant de former un établissement en grand, s'assurer par des essais répétés, de la réuffite qui dépend effentiellement de la qualité des fers que l'on voudra cémenter. Pour cet effet, je joins ici le dessein d'un fourneau d'épreuve, tel qu'il a été construit dans le fauxbourg St. Antoine à Paris, & dans lequel j'ai fait cémenter de l'acier avec fuccès. Voyez la Planche VIII, & l'explication; voyez aussi ce qui est dit sur ce procédé, dans le douzieme mémoire.

## MANUFACTURE DE LIMES.

Fabrique des Limes à Winlingmilles de Newcastle.

Ans l'endroit nommé Winlington-Miller, il y a plusieurs ton-Miller, à 4 manufactures semblables à celles de Swalwell, pour le fer & & l'acier. De plus, on y fabrique une grande quantité de

> Pour cette fabrication on emploie l'acier forti de la cémentation forgé au martinet, & réduit en ce qu'on nomme acier commun. C'est avec cet acier qu'on forge les limes de la grandeur & épaisseur qu'on veut, en observant de les laisser réfroidir sans les tremper dans l'eau; mais pour qu'elles foient encore plus tendres pour la taille, les uns les mettent tout uniment, pendant la nuit, dans une grille avec un feu de charbon de terre : d'autres les mettent dans un petit fourneau de reverbere, qui consiste en une place pour mettre l'acier destiné pour les limes, au dessus de laquelle il y a une cheminée. On place un petit fourneau à vent de chaque côté, pour y faire du feu avec le charbon de terre. On chauffe l'acier dans ce fourneau pendant sept à huit heures; après quoi on polit chaque piece sur la meule.

L'acier ainsi poli , forgé & attendri , est livré aux tailleurs qui le posent sur une piece de plomb plate, pour tailler le côté arrondi. La plaque de plomb, fur laquelle on pose la lime pour tailler l'autre côté, est un peu creuse; elle reçoit l'impression de la lime, du côté qui a été taillé fans l'endommager. La lime est attachée sur la plaque de plomb, par ses deux extrêmités, avec des morceaux de cuir,

fixés au banc, sur lequel les ouvriers travaillent.

On taille les limes avec un cifeau proportionné à la qualité des limes qu'on veut avoir : on frappe dessus avec un marteau un peu recourbé du côté du manche. Il y a des ouvriers, de tout genre pour chaque espece de limes, même des petits garçons de dix à douze ans, ce qui fait juger que cela n'est pas bien difficile. Tout l'art consiste à savoir tenir le ciseau dans la même inclinaison, ce qu'on acquére par la pratique, de même que de le placer juste & fort vîte.

On a essayé plusieurs sois de faire des machines ou moulins à tailler des limes, sans avoir jamais pû réussir. On en a un exemple tout récent à peu de distance de cette Ville. Quant à la méthode de tremper les limes, elle mérite

attention.

Le charbon dont on fait usage pour tremper les limes, Tres subit préalablement une opération pour le priver de son Limes. bitume. On le réduit en une espece de cinders, dont nous avons vû provision dans la forge. Ces cinders ne ressemblent aucunement à celles que l'on prépare à Newcastle, & dont on a donné le procédé. On nous a dit qu'on préparoit ces cinders, qui sont très-poreuses, très-legéres & plus noires que celles de Newcastle, sur le même soyer de la sorge qui sert à chausser les limes pour les tremper, & cela est vrai. C'est un charbon que l'on a chaussé lentement, de saçon qu'il s'est boursoussé & a sormé une espece d'éponge en perdant son bitume. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en le brulant, il paroît ne pas donner de sumée & moins de slamme que le charbon de bois.

Lorsqu'on a une certaine quantité de limes taillées, on les transporte à la forge, où l'on a un baquet plein de lie de bierre, dans laquelle on les trempe jusqu'à ce que toute la surface en soit bien mouillée. On les passe ensuite sur un tas qui ressemble à du sable grossier & qu'on nous a dit être composé de sel marin & de cornes de pieds de vaches brulées

& pilées groffiérement.

Quand donc les limes ont été trempées dans de la lie

Trempe des

de bierre, on les passe sur le tas de sel & de corne brulée, pour en enduire toute la surface, asin de préserver du seu les entailles des limes, ainsi que pour donner de la dureté à l'acier. Alors on range ces limes sur une barre de ser placée devant une grille, dans laquelle il y a un seu de charbon; on ne les approche du seu qu'autant qu'il faut pour que l'humidité des limes, puisse s'en évaporer lentement & laisser la composition très-adhérente à leur surface. A mesure que les limes sont séches, on en porte plusieurs à côté du soyer où il y a une petite planche, sur laquelle est un petit tas de la composition ci-dessus: on met sur le soyer, du charbon préparé comme on l'a dit, & l'ouvrier sait agir le soussele.

Lorsqu'il est allumé, le même ouvrier prend une des limes, la met dans les charbons, mais un peu éloignée du soufflet, pour éviter la trop grande chaleur. Il la retire peu après, pour la replacer sur un plus grand seu, où il peut la voir

& juger par sa couleur, du dégré de chaleur.

S'il apperçoit que le feu l'a déformée, ce qui arrive fort fouvent, il la retire & frappe dessus, à petits coups, avec un marteau de bois pour la redresser; s'il voit qu'il manque de la composition sur certaines parties, il les applique sur le tas de matiere qui est sur la planche; elle s'y attache aussitôt. Il remet la lime dans le feu, & lorsqu'elle a acquis le dégré de chaleur qu'il désire, lequel nous a paru un rouge de cérise, il la retire du feu, & trempe perpendiculairement la partie qui est taillée dans une caisse d'eau froide, dont il renouvelle l'eau à volonté.

On retire la lime quand elle est froide pour la mettre dans une autre petite caisse pleine d'eau. Lorsqu'on sort la lime du seu pour la mettre dans l'eau, elle donne beaucoup de sumée, ainsi on peut conjecturer qu'il y reste encore de la matiere. Les limes étant trempées dans la petite caisse, sont retirées pour être nettoyées avec une forte brosse & du sable fin. Lorsqu'elles sont bien nettes, on les jette encore dans une caisse pleine d'eau, où l'on a délayé une argile blanche : on les y laisse jusqu'à ce qu'on veuille les porter au magasin pour les emballer. L'enduit d'argile sert à les préserver de la rouille, jusqu'à ce qu'on les séche & nettoie bien avant que de les frotter d'huile, pour les préserver également de la rouille dans le transport.

On fabrique dans ce seul endroit deux cents douzaines de limes chaque semaine. Nous n'en avons vu fabriquer que d'une grandeur moyenne; nous parlerons dans la suite d'une autre manusacture, où nous en avons vu tremper de très-

petites.



# FABRIQUE DE SCIES.

ON fabrique, dans le même endroit, toutes fortes de scies pour scier à bras d'hommes & à l'eau, soit pour le bois, soit pour les pierres.

Pour cela on prend le même acier commun, dont on fe fert pour la fabrication des limes; on l'étend à bras scies. d'hommes sous le marteau: ils étoient quatre pour celles que nous avons vu sorger; au nombre desquels étoient deux jeunes garçons de quinze à seize ans. Ils avoient chacun un marteau dont le poids ne passe pas quatre à cinq livres. Ils ne chaussent l'acier que d'un rouge de cérise & l'étendent à petits coups, ce qui le trempe assez pour les scies, sans avoir besoin de le mettre dans l'eau.

Quand l'acier est forgé comme on le désire, on le porte à la meuliere pour le polir sur les meules, avant de le tailler Fabrique de

ou de le couper. On taille, on coupe les scies avec un emportepiece bien trempé : c'est une espece de ciseau qui entre dans un trou de la même grandeur & forme que le ciseau, & qui a une entaille de la groffeur dont doivent être les dents de la scie. On en a de différentes pour chaque qualité de scie. L'ouvrier avec un marteau, donne un coup sec sur le ciseau, qui emporte la petite piece qui forme le vuide entre chaque dent. Ce ciseau est relevé aussitôt par un ressort qui est pardessous; de sorte que l'ouvrier n'a qu'à pousser la scie & à frapper avec un marteau. L'habitude fait qu'il va fort vite. Les scies s'éguisent ensuite à la lime.

### AUTRES MANUFACTURES.

acier & limes.

A deux milles de la Ville de Newcastle, il y a une masactures de ser, nufacture où l'on fait à peu près les mêmes ouvrages en ser, dont on a parlé ci-devant. De plus, on a un fourneau de reverbere, dont le feu de la chauffe est agité par le vent d'un foufflet. Ce fourneau sert à chauffer de vieilles mitrailles de fer, pour les souder ensemble & les forger en barres. A cet effet, on a des especes de briques rondes, d'environ huit pouces de diametre, sur lesquelles on range toutes sortes de petits morceaux de vieux fer, en forme de pain de fucre. On met ces briques ainsi chargées dans le fourneau de reverbere ci-dessus. On les chauffe jusqu'à ce que le fer ait acquis une chaleur capable d'être forgé & de se souder ensemble en une seule masse; alors on le porte sous le marteau.

Nouveau four-

Les mêmes entrepreneurs ont fait un fourneau d'une nouneau de cémen- velle construction, pour cémenter le fer & le convertir en acier. Ce n'est autre chose qu'une caisse en pierre, sous laquelle

laquelle on fait du feu comme sous une chaudiere; mais ils n'en font plus d'usage, on l'a reconnu mauvais en tout point.

C'est dans cette fabrique qu'on fait & trempe de petites Petites Limes. limes douces & autres, pour lesquelles on emploie l'acier commun de la meilleure qualité. Lorsqu'on fait de petites limes pour les horlogers, on emploie le meilleur acier, réduit en ce qu'on nomme acier d'Allemagne; nous en avons parlé plus haut.

Les petites limes se sont de même qu'à Winlington-mill; mais l'opération de les tremper est un peu disférente. On a de la lie de bierre sort épaisse; peut-être y a-t-il autre chose de mêlé, car elle ressemble à de la boue. On les passe dans dans cette boue pour en enduire toute la surface, & de-là sur un petit tas de sel commun sans mélange, lequel est comme un sable grossier, dont les limes s'enveloppent entiérement, puis on les pique, par le côté du manche, dans une planche; lorsqu'elle en est garnie, on la met devant le seu, asin que les limes puissent s'y sécher, après quoi on les porte à la forge.

On emploie des cinders préparées comme celles dont on fait usage à Winlington-mill, mais réduites en plus petits morceaux, gros à peu près comme une noisette. On en met devant le soufflet, & pardessus un vieux pot ou poële de fer, de saçon que cela fasse une petite voute. Le pot est recouvert avec un peu de cinders. C'est sous cette petite voute & sur les cinders qu'on met trois, quatre, cinq & jusqu'à six petites limes à la fois.

L'ouvrier doit être fort attentif à examiner le dégré de chaleur, pour qu'elles ne se désorment pas. Il les retourne de temps en temps; à mesure qu'il en voit une qui a la couleur de cérise, il la retire & la trempe perpendiculairement dans un seau d'eau froide, où l'on nous a dit qu'il y avoit

Gg

aussi de la lie de bierre & du sel; mais nous en doutons; car l'eau nous a paru très-claire. Nous y avons trempé la main & l'avons goûtée, nous lui avons trouvé un petit goût salé; il se peut que le goût de sel vienne des limes qu'on y trempe & qui en conservent à leur surface, ou peut-être y en fait-on réellement dissoudre.

On nous a dit qu'on ne se servoit jamais de salpêtre. On n'emploie point la corne brulée dans cette fabrique, & l'on nous a assuré que le sel marin étoit la principale chose pour donner de la dureté à l'acier.





### DOUZIEME MEMOIRE.



SUR QUELQUES MINES DE CHARBON. des Forges de fer, & plusieurs autres Établissements utiles d'Angleterre. Année 1765.

#### FORGES ET MINES DUCHÉ DE CUMBERLAND.

FORGES DU LIEU NOMMÉ CLIFTON-FURNACE.

NTRE la ville de Cockermouth & celle de White-Haven, d on trouve une forge pour le fer coulé, dans un lieu nommé Clifton-Furnace; on y fond à peu près les mêmes minérais qu'à Carron en Ecosse, dont nous parlerons dans le Mémoire suivant. (\*) Les mêmes especes se présentent à quel- (\*) Voyez dans ques milles aux environs, sur-tout des pierres roulées sur le le Mémoire suibord de la mer, forte de minérai qu'on nomme pierre de Carron, près de fer, iron-stone. Cette forge est ancienne; elle a été établie Falkire. dans cet endroit à cause du voisinage de plusieurs mines de charbon.

La Compagnie a acquis très-peu de terrein, mais le Royalty pour une très-grande étendue. Ce droit lui fut disputé, il y a quelques années, par un particulier très-riche; le procès

fut jugé en faveur des intéressés.

Les opérations sont à peu près les mêmes qu'aux forges de Carron; cependant elles different en ce que le sourneau est moins grand, & que la qualité du charbon n'est pas la même. Comme le charbon de Cliston-Furnace ne brûle pas si aisément que celui de Carron, on y rôtit le minérai par un autre procédé. On a des sourneaux à peu près semblables à ceux dont on fait usage en Angleterre & en France, pour brûler la chaux ou charbon de terre; on met le charbon & le minerai successivement, & l'on en grille ainsi aussi long-temps que l'on veut.

Charbon réduit en coak. Quant à la préparation du charbon, pour le rendre propre à la fonte, on la fait comme il suit. Le charbon servant à cet usage dans le pays, est d'une qualité plus dure, plus compacte, & sur-tout plus bitumineuse que celui de Carron; on ne pourroit pas le réduire en Coacks, par le même procédé. Il y a deux especes de charbon, lesquelles sont à peu près le même esset; l'une que l'on nomme Top-Coal, parce qu'il se trouve dans la partie supérieure de la couche, & l'autre Felling-Coal, qui se trouve au dessous. L'un & l'autre se convertissent en Coacks séparément.

L'opération pour convertir le charbon de terre en Coacks, est à peu près la même que celle pour convertir le bois en charbon. On fait une place ronde, d'environ dix à douze pieds de diametre, que l'on remplit avec de gros charbons, rangés de façon que l'air puisse circuler dans tout le tas, dont la forme est celle d'un cône d'environ cinq pieds de hauteur, depuis le sommet jusqu'à fa base.

Le charbon étant rangé comme on vient de le dire, on met quelques charbons allumés dans sa partie supérieure; après quoi on couvre le tout avec de la paille, sur laquelle on met la terre & la poussière de charbon, qui se trouve tout autour, de saçon qu'il y en ait au moins un bon pouce d'épaisseur sur toute la surface.

On a toujours plusieurs de ces fourneaux allumés à la fois. Deux ouvriers sont chargés de tout le travail, l'un pendant le jour, l'autre pendant la nuit. Il faut qu'ils aient attention de voir de quel côté vient le vent, & de boucher les ouvertures, lorsqu'il s'en forme de nuisibles à l'opération, ce qui contribueroit à la destruction des Coacks, après qu'elles ont été formées. Elles ne ressemblent point à celles de Carron, mais plutôt à des cinders très-poreuses. (\*)

C'est avec ces Coacks que l'on fond à l'ordinaire dans un haut fourneau, les minérais dont il a été parlé. Il y a aussi dans cet établissement deux fourneaux de reverbere, où l'on fond de la gueuse qui vient en grande partie de la Principauté de Galles, où l'on coule toutes sortes de petits ustenfiles, comme marmites, &c.

La compagnie ne fait point affiner la gueuse, ne pouvant en fabriquer un bon ser sorgé, quoiqu'affinée au charbon de bois. On en a une preuve bien convaincante, en ce que partout où il y a des affineries, on fait venir des gueuses d'Amérique, qui proviennent de sontes au charbon de bois.

(\*) Voyez le Suplément à l'Art du Charbonnier, dans les cahiers des Arts & Métiers, de l'Académie Royale des Sciences, où ce procédé est plus détaillé.





# MINES DE CHARBON

#### DE WHITE-HAVEN.

W Hite-Haven est une petite ville très-bien bâtie, sur les côtes occidentales de l'Angleterre. Son principal commerce consiste en charbon de terre. Il y en a plusieurs mines auprès de la ville & dans ses environs. Elles appartiennent toutes à un simple particulier, qui a le Royalty, ou les droits Régaliens, sur une étendue de plusieurs milles. Il les fait exploiter pour son compte, & l'on prétend qu'elles lui rendent plus de quinze mille livres sterlings de bénésice par an.

Depuis le sommet de la montagne jusqu'au plus prosond des travaux de cette mine, il y a environ cent vingt toises perpendiculaires. Sur cette prosondeur on compte une vingtaine de couches dissérentes de charbon, mais dont il n'en est que trois d'exploitables. Les couches ont toutes leur direction du Nord au Sud, & leur inclinaison à l'Ouest. Leur pente approche beaucoup plus de l'horizontale que de la perpendiculaire; elle est communément d'une toise perpendiculaire, sur six à sept toises de longueur.

La premiere des couches exploitables, est séparée d'environ quinze toises d'épaisseur de rocher, de la seconde. Elle a depuis quatre jusqu'à cinq pieds d'épaisseur en charbon un peu pierreux, & d'une qualité inférieure. On n'en extrait que pour l'usage des poëles où l'on évapore l'eau de la mer, pour en retirer le sel.

La deuxieme couche a depuis sept jusqu'à huit pieds d'épaisseur; le charbon y est divisé par deux dissérentes couches, d'une terre dure & de couleur noirâtre, qu'on nomme meule. Elle est très-vitriolique, & sleurit à l'air. La couche supérieure de mettle a un pied d'épaisseur, & l'inférieure seulement quatre à cinq pouces. On distingue cette couche en six lits, ou six strata dissérents. Le charbon supérieur se nomme laying coal; la couche de terre noire qui vient ensuite, banne-mettle; le charbon qui est au dessous, top layer coal; la seconde couche de terre, quater coal mettle; le charbon, quater coal; & ensin le dernier lit de charbon se nomme botom layer coal.

Ces différents charbons varient très-peu en qualité; cependant il y a des endroits plus ou moins pierreux. (\*) La troifieme couche est d'environ vingt toises plus basse que la seconde, c'est la meilleure; elle a dix pieds d'épaisseur, toute en bon charbon, sans aucun mêlange de meule.

Il arrive assez souvent des dérangements dans les couches, principalement dans leur inclinaison. Le Rocher du toit, & sur-tout celui du mur, sont monter ou descendre la couche tout à coup. On voit un endroit où elles sont éloignées de quinze toises perpendiculaires de la ligne horizontale. On nomme ces dérangements hitch ou smal-trouble. D'autres sois ils sont beaucoup plus considérables, puisqu'ils coupent les couches, si ce n'est entiérement, ils laissent un petit silet, pour désigner la suite de la couche. On nomme la partie du rocher, qui fait cet esset, dyke.

On est conduit à la mine par une espece de galerie, ma-

<sup>(\*)</sup> Dans les montagnes d'Alston-Moor, Comté de Cumberland, on trouve une autre espece de charbon, que l'on nomme crow-coal; c'est un charbon sans bitume, mais sulphureux. Les Allemands le nomment charbon de soufre; il n'est pas bon pour la forge, mais excellent pour cuire la chaux, & d'assez bonne qualité pour les appartements parce qu'il maintient long-temps sa chaleur, & ne donne pas de sumée. Il n'y a aucune couche de ce charbon qui soit assez épaisse pour mériter une exploitation en regle; cependant plusieurs personnes en tirent dans trois couches différentes, pour leur usage & pour cuire de la chaux. Ces couches ont au plus un pied d'épaisseur.

çonnée avec des briques & de la chaux, pendant les quinze premieres toises; après quoi on entre dans l'exploitation de la premiere couche de charbon. On la suit pendant quelque temps, toujours en descendant & en suivant la pente de la couche. Ensuite on rencontre la seconde.

Cette exploitation est extrêmement étendue, puisque depuis l'entrée du jour ou l'embouchure, les travaux sont ouverts pendant un mille & demi, ou demi-lieue de France, toujours en suivant la pente de la couche, c'est-à-dire en angle droit à la direction. Une partie des ouvrages, où l'on travaille chaque jour, se trouve, pendant près d'un quart de lieue, entiérement sous la mer; mais il n'y a aucun danger, puisqu'on estime que les rochers qui sont entre l'eau & l'endroit où l'on

travaille, ont plus de cent toises d'epaisseur.

La méthode, en usage pour extraire le charbon, est de fuivre la couche, en angle droit à fa direction, c'est-à-dire suivant sa pente. A cet effet les maîtres mineurs tracent avec de la craie blanche, tout le long du toit, une ligne qui sert de guide pour les ouvriers. Il est de regle de faire communément cette excavation de quinze pieds de large, c'est-à-dire de couper sept pieds & demi de chaque côté de la ligne tracée. Cet ouvrage se continue toujours ainsi sur la même dimension, toutes les sept toises & demie, on coupe à droite & à gauche une excavation également de quinze pieds de large; de forte que les piliers de charbon qu'on laisse pour le foutien de la mine, sont de sept toises & demi en quarré. Cette regle, quoique générale dans cette mine, ne l'est pourtant que pour les lieux où le rocher du toit est solide & peut se soutenir fans étançon. De cette façon, on emploie peu de bois. S'il arrive quelque fois des éboulements, ils ne sont pas confidérables, & proviennent toujours du manque de soin de la part des ouvriers.

La manière d'extraire le charbon des couches, est à peu près la même par tout; on excave dans les endroits les plus tendres avec des pics à deux pointes, & l'on déchausse ainsi le charbon dessous & de côté, de plusieurs pieds de distance; ensuite avec des coins de fer & des masses, on le détache en gros morceaux.

Les ouvriers ont tant par paniers de charbon, ce qui dépend des endroits où ils travaillent. Ils gagnent en neuf ou dix heures de travail dix-huit à vingt pences, ce qui fait trente-six à quarante sols de France; mais on leur fait gagner d'avantage dans les endroits qui sont dangereux par le mauvais air. Presque tous les ouvriers sont à prix fait : le moindre prix que l'on donne aux autres est d'un scheling par jour.

Il y a plus de trente chevaux occupés dans cette mine, ils entrent & fortent chaque jour par l'ouverture dont il a été fait mention ci-dessus. Il y a des especes d'entrepreneurs pour cela, auxquels on donne deux schelings par jour pour

chaque cheval.

Quatre machines à feu élevent les eaux de cette mine; deux sont placées sur un puits qui est au bord de la mer; mais comme la couche a son inclinaison du côté de la mer, & qu'il a été inpossible de placer un puits à l'endroit le plus bas, on est obligé d'élever les eaux dans les puits des machines à seu. Pour cela on ramasse dans des réservoirs faits en briques avec un corroi par derriere, les eaux qui se trouvent dans les ouvrages les plus élevés. Elles sont conduites sur une roue, qui, à l'aide d'une manivelle triple, de poulies & de chaînes, fait mouvoir trois pompes pour élever celles d'un puits; elles s'écoulent avec celles qui sont tourner la roue dans un autre puits où il y a une machine à seu. Il saut encore élever les eaux qui se rassemblent dans les ouvrages les plus prosonds où l'on travaille chaque jour, en

fuivant l'inclinaison de la couche, on s'y prend de la mazniere suivante.

On a pratiqué dans plusieurs endroits où la pente est bien réglée & où le rocher du toit est bien solide, deux chemins faits avec des bois semblables aux routes qu'on pratique sur la surface de la terre pour charrier le charbon; mais ces routes sont moins larges : elles sont faites pour des chariots à quatre roues, qui ne sont autre chose qu'une caisse bien sermée & plus élevée sur le derriere que sur le devant, en raison de l'inclinaison de la couche, sur le mur de laquelle sont pratiquées les routes. Ensin ils sont construits de saçon que la partie supérieure est toujours horizontale : elle est bouchée exactement pour que l'eau qu'on charrie dans les chariots ne puisse se perdre en route. Il y a une soupape dans le sond de la caisse, qui s'ouvre aisément par un petit varlet placé au dessus du couvercle, comme on le dira ci-après.

A l'extrêmité de la route, dans sa partie supérieure, il y a une machine à moulette placée dans la mine, de laquelle, par le moyen de poulies de renvoi, est conduite une grosse corde dans le milieu de chaque route, supportée tout du long par de petits rouleaux de bois : il y a deux chevaux à la machine à moulette qui remontent ces chariots, sur une distance d'environ deux cents toises plus ou moins, suivant les endroits. Un ouvrier qui est à l'extrêmité inférieure de la route, où se rassemblent les eaux, les éleve, à l'aide d'une pompe à bras, dans une grande caisse, à l'aquelle il y a un robinet pour les faire écouler dans la caisse du chariot lorsqu'il est arrivé à cet endroit. Quand le chariot est plein d'eau, l'ouvrier sousse dans un cornet, dont le son peut être entendu de l'endroit où est la machine à moulette. Le petit garçon qui conduit les chevaux, les sait marchet alors &

remonte ainsi un chariot plein d'eau, pendant que l'aufre descend. Lorsque ce chariot est près de l'endroit où doit s'ouvrir la soupape, il rencontre un bois qui, à l'aide d'une petite corde, met en mouvement une sonnete placée dans l'endroit où font les chevaux, lesquels s'arrêtent auffitôt : le petit garçon les conduit alors doucement, & il fait le nombre de pas qu'ils ont encore à faire, pour que le chariot ar rive à l'endroit où il doit se vuider. Au dessus de la caisse où est l'échappement de l'eau, il y a un petit rouleau de bois: lorsque le chariot est arrivé à cet endroit, le varlet de la soupape rencontre le rouleau, qui fait faire bascule au varlet & ouvre la soupape : les chevaux s'arrêtent & le chariot ne va pas plus avant. Il y a un fer fourchu traînant, qui se fixe en terre au recul du chariot; mais pour plus de sureté, une espece de barriere arrête le chariot à cet endroit & avertit les chevaux, lesquels vont très-doucement du moment qu'ils ont entendu la sonnette. Le petit garçon, qui conduit les chevaux, vient à l'endroit où est le chariot pendant qu'il se vuide, pour relever la barre de fer & la mettre fur un crochet. Il attend là que l'autre chariot foit plein, il en est averti par le son du cornet; pour lors il retourne à ses chevaux, les fait marcher dans un sens contraire, & remonte l'autre chemin, pendant que celui-ci descend.

Dans les endroits où l'on travaille, on a des chariots composés de deux caisses, l'une pour voiturer de l'eau, & l'autre pour mener du charbon. On en a aussi pour voiturer le charbon seulement.

Dans les lieux où l'on travaille sur la direction de la veine, on a pratiqué des chemins avec des bois pour rouler des chariots à quatre roues, sur lesquels on met les paniers. Des chevaux les conduisent sous les puits pour être élevés au jour. Tout le charbon s'éleve par des puits d'une couche à l'autre : il y a plusieurs machines à moulettes bâties pour cela dans la mine. Il y a aussi des endroits où il n'y a pas encore de routes de faites, & où l'on met les paniers de charbon sur des traineaux; & suivant le local & la distance, ils sont traînés par des hommes, ou par des chevaux.

# TAXABLE DE TOP TAXABLE

### MINES DE WORKINGTON.

LA Ville de Workington est environ à huit milles de Whitehaven. On exploite plufieurs mines dans les environs : celle qui en est la plus voisine appartient à un simple particulier, qui en a acheté depuis peu de tems, le fond & le Royalty. On n'exploitoit qu'une veine, lorsqu'il en fit l'acquisition. Il s'est avisé d'approfondir, & en a rencontré six qui sont exploitables, à peu près à neuf à dix toises distantes les unes des autres. La supérieure a seulement deux pieds trois pouces d'épaisseur : c'est la moindre épaisseur qui puisse mériter l'exploitation dans ce pays. Les autres sont toutes plus épaisses. Il y en a une qui a jusqu'à sept pieds d'épaisseur; mais dans laquelle il n'y a pas plus de quatre pieds de charbon : elle se trouve féparée par deux lits de la terre noire, qu'on nomme mettle, dont il a été parlé plus haut. Cette terre est extrêmement vitriolique. J'en ai vu un tas qui a effleuri & s'est échauffé au point qu'il a pris feu : il en fort une fumée qui se condense en soufre dans les ouvertures par où elle sort. La derniere couche, qui est à soixante toises perpendiculaires dans l'endroit du puits de la machine, à quatre pieds d'épaisseur, c'est du charbon pur & d'une très-bonne qualité.

Monffete ou mauvais air dans ces mines,

On nomme le mauvais air de ces mines, faul-air en Angleterre. Les mines de White-haven & celles de Workington ont été sujettes de tout temps à un mauvais air, qui a

couté la vie à un très-grand nombre d'ouvriers. Un mois & demi avant mon arrivée à Whitehaven, il y eut fix ouvriers blessés dangereusement; & pendant mon séjour, il y en eut deux tués, & plusieurs brulés dans la mine de Workington and the state some officer tel of tasm unimon

Ce que cet air a de plus dangereux, c'est de s'enstammer. La flamme d'une chandelle l'allume très-aisément. Pour éviter les accidens, on a plusieurs machines nommées flinemill, ou moulin à Silex. Ce moulin est composé d'un quadre de fer, d'en- Moulin à filex. viron quinze pouces de long, fur huit pouces de large ou diametre; il renferme une roue dentée, de sept à huit pouces de diametre qui engraine dans un pignon, d'un pouce & demi ou deux de diametre, sur le même axe duquel est une petite roue d'acier de quatre à cinq pouces de diametre & fort mince. A l'aide d'un de ces moulins, un homme peut éclairer cinq à six ouvriers qui sont au travail, en appuyant cette machine contre son ventre d'une part, & un endroit fixe de l'autre : d'une main il tient une pierre à fusil contre la roue d'acier, & de l'autre il trouve une manivelle adaptée à l'arbre de la grande roue dentée, qui, par son engrainement, en tournant, fait aller fort vîte la roue d'acier, laquelle donne beaucoup d'étincelles par son frottement contre la pierre à fusil.

Cette machine, quoique moins dangereuse qu'aucune autre invention connue, pour donner de la clarté, n'est pourtant pas des plus fûres, puifque les étincelles qu'elle produit, font capables d'allumer le mauvais air. On en a un exemple tout récent ; lorsque le feu prit dans le dernier accident , il n'y avoit d'autre feu, lumiere ou clarté dans cet endroit, que celle que donnoient les pierres à fusil. Lorsqu'il n'y a point du tout de circulation d'air & que les moufettes sont trop abondantes, les étincelles ne donnent aucune lueur. Les

ouvriers abandonnent promptement cet endroit, sans quoi ils pourroient y périr. Ils en sont quelque sois extrêmement malades & tombent sans connoissance. Ils y périroient & seroient suffoqués indubitablement, si on ne les secouroit promptement, en les transportant dans un air frais.

Pour prévenir pareil accident, on met toujours plusieurs ouvriers ensemble à travailler dans un même lieu, & ils ont la précaution de s'appeller les uns les autres toutes les cinq à six minutes; cependant il n'y a pas de semaine où il n'y en ait quelques-uns qu'on est obligé de transporter à l'air sans connoissance. L'effet du mauvais air, dans ces cas-là, ressemble à celui de l'émétique ou d'une purgation très-irritante qui les rend malades pendant plusieurs jours.

Lorsque le seu prend au mauvais air, le plus sûr moyen d'éviter d'être tué, est lorsqu'on en a le temps, de se coucher ventre à terre & de mettre la tête le plus avant qu'il est possible dans la boue.

Dans le nombre de ceux qui y meurent, il y en a qui à peine ont des marques de brulure; d'autres qui sont entiérement rôtis; d'autres ensin, qui n'ont aucune blessure extérieure. Les essets de ce mauvais air sont sort singuliers. On peut les comparer à ceux de la poudre qui seroit ensermée dans un endroit où il n'y auroit point de circulation d'air & qui prendroit seu tout à coup. Les personnes qui se trouvent à portée de la slamme sont rôties, ou tout au moins brulées; les autres soussirent par la prompte & grande dilatation d'air qui se fait tout à coup; ils sont sussous immanquablement s'ils ne se mettent à l'abri de la grande condensation & compression de l'air qui lui succédent : ils y parviennent en mettant le visage dans la boue.

On affure que lorsqu'il y a une explosion du mauvais air il y a moins d'ouvriers tués par le seu que parce qu'on ap-

pelle retour de l'air, & qu'on peut nommer condensation. J'ai parlé à un maître mineur, qui a été brulé quatre ou cinq fois, & qui en porte des marques bien apparentes sur le visage & sur les mains ; il m'a dit avoir toujours évité le retour du mauvais air, en se jettant ventre à terre & le visage dans la boue. Les deux ouvriers qui périrent deux jours avant que je fusse sur la mine, & avec lesquels étoit le maître mineur, dont on vient de parler, ont été tués par le retour de l'air, & n'étoient pas du tout brulés, tandis que tous ceux qui étoient avec eux étoient brûlés, mais fans danger de perdre la vie.

On m'a dit encore une chose fort singuliere, c'est que les ouvriers suffoqués par l'air, conservoient de la chaleur dans les jointures de leurs corps, & n'étoient roides qu'au bout de deux ou trois jours. Il est étonnant qu'avec des accidens auffi fréquens, on n'emploie pas tous les moyens imaginables pour sauver de pauvres malheureux, qui vraisemblablement ne meurent que long-temps après la fuffocation.

La couche supérieure de la mine de Workington, n'est pas exploitée actuellement. Elle renferme dans ses anciens brûle continuelouvrages, une très-grande quantité de mauvais air. Depuis fes vieux travaux jusqu'au jour, on a conduit un petit tuyau. dont l'embouchure n'a pas plus d'un pouce & demi d'ouverture. Il en fort continuellement du mauvais air, auquel on a mis le feu; il brule perpétuellement & fait un jet de flamme, au dessus de l'ouverture du tuyau, d'environ un pied de hauteur. On l'éteint aisément, en y donnant un coup de chapeau, & en mettant enfuite le doigt dans l'embouchure, on sent un air frais qui en fort. J'ai présenté une chandelle, au moins à fix pouces au dessus de l'ouverture, elle a pris feu tout de suite. La flamme en est bleuâtre & de la couleur de celle que donne l'esprit de vin. Il est fort commodis.

Mauvais air qui

extraordinaire que le feu ne communique pas par ce tuyau, dans le fond de la mine où répond le tuyau, & où il feroit de la plus grande imprudence d'aller avec de la lumiere.

Il y a peu de temps qu'il y avoit un pareil tuyau au dessus des mines de Whitehaven; mais actuellement tous ces ouvrages sont ouverts, & il y a pleine circulation d'air. Le Directeur proposa alors aux Magistrats de la ville de Whitehaven, de conduire, depuis la mine, dissérens tuyaux dans chaque rue de la ville, & que par ce moyen on pourroit éclairer toutes les rues pendant la nuit.

Lorsque l'explosion du mauvais air met le seu au charbon, (ce qui n'arrive pas communément) le plus sûr moyen qu'on met en usage, est d'arrêter la machine à seu & de laisser monter les eaux de la mine jusqu'à l'endroit où est le seu.

Il y a plusieurs conduits faits en planches & beaucoup de portes dans les mines de Whitehaven, pour introduire & renouveller l'air dans plusieurs ouvrages. Ils y font un très-bon effet, ce qui sert de nouvelles preuves à la théorie que j'ai établie dans le quinzieme Mémoire, & à l'application que j'en ai donnée ; il ne faut pas être fort habile physicien pour être convaincu, qu'au moyen des principes que j'ai établi, il ne soit fort aisé de chasser le mauvais air des endroits dangereux; il n'arrive des accidens que parce que l'air n'est pas renouvellé, & qu'il se rarésie par une matiere inflammable bitumineuse & très subtile qui s'évapore continuellement de la couche de charbon : ce qui le prouve, c'est qu'après un explosion, on peut travailler pendant plufieurs jours dans le même endroit sans aucun danger. J'ai parcouru plusieurs endroits de ces mines, où il y a eu anciennement plusieurs ouvriers tués, & où il n'y a pas le moindre danger actuellement, parce qu'on y a introduit une entiere circulation d'air. Les mines de Whitehaven sont trèscommodes

commodes, par leur disposition, pour faciliter le renouvellement de l'air, puisqu'il y a des puits, dont les embouchures sont beaucoup plus élevées les unes que les autres. Il n'en est pas de même pour les mines de Workington, dont les ouvertures sont presque au même niveau; mais à l'aide d'un conduit un peu large, dont une des extrêmités se prolongeroit dans la mine à mesure qu'on avanceroit les ouvrages, tandis que l'autre viendroit répondre dans le sourneau de la machine à seu, on établiroit un courant d'air très-suffisant pour mettre les ouvriers en sureté.


On prétend que les mines de charbon des environs de Whitehaven, Workington, Harrington & Maryport, produisent chaque jour mille tonnes de charbon, dont chacune pese quatorze quintaux de cent douze livres. Ce charbon est pour la plus grande partie envoyé en Irlande, & se vend à bord des vaisseaux, trois schelings & demi la tonne cidessus. On estime le droit du Roi, pour le charbon qui est exporté, environ un scheling par chaldron de Newcastle.

Le charbon pris sur les mines, pour la consommation du Pays, se vend deux pences, ou quatre sols de France, de moins pour chaque tonne, mais aussi ne vend-t-on que le moindre. Il m'a paru que celui qu'on bruloit dans la ville, étoit

en général fort pierreux.

On a des routes faites en bois, & des chariots à quatre roues, pour voiturer le charbon, comme à Newcastle. Le charbon de Whitehaven & des autres mines dont on vient de parler, est de la même espece que celui de Newcastle. On prétend que la qualité n'en est pas aussi bonne.



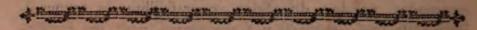

### FORGE DE FER

### DES ENVIRONS DE WORKINGTON.

Rès de la ville de Workington, il y a une petite riviere qui vient se jetter dans la mer, sur laquelle on a formé un nouvel établissement pour des forges de fer, à demi mille de la ville : felon toute apparence il deviendra confidérable. Il y a déjà un haut fourneau en feu & un autre que l'on bâtit. Celui qui est en seu n'est alimenté qu'avec du charbon de bois qu'on fait venir d'Ecosse. On y fond à peu près les mêmes especes de minérais qu'à Carron & à Clifton-Furnace. Le principal minérai est une espece de tête vitrée, ou Glasskopf des Allemands qui se nomme Kidny-ore en Angleterre. Sa mine est à trois ou quatre milles des forges. On transporte ce minérai aux forges de Carron. Une autre espece se tire du Comté de Lancastershire; & enfin différentes especes de pierres de fer, iron-stone, que l'on extrait près des forges.

La gueuse de fer qui provient de cette fonte au charbon de bois, est affinée sur les lieux, & on en fait de très-bon Fonte avec des fer forgé. Le fourneau que l'on bâtit, est destiné à y fondre le minérai avec des coaks, pour en faire seulement du fer coulé, avec de la gueuse provenue d'une fonte au charbon de terre. Cet établissement en est une preuve, puisque le charbon de terre est sur les lieux. La route faite pour conduire le charbon d'une mine dans les vaisseaux, passe devant la fonderie. On construit actuellement une refenderie, & l'on forme plusieurs autres établissements, pour forger des ancres & toutes

fortes d'ouvrages de fer.

coaks.



# Name of the second seco

# MINES DE CHARBON

### DE WORSLEG,

### DANS LE COMTÉ DE LANCASTER.

D'Ans le Comté de Lancaster, à sept milles de la ville de Manchester, le Duc de Bridgewater sait exploiter des mines de charbon considérables, dans un lieu nommé Worsleg. Les couches ont leur direction de l'Est à l'Ouest, & leur pente du côté du Sud. On dit que cette pente est de deux toises,

fur sept de longueur, & elle m'a paru telle.

Pour faciliter l'exploitation du charbon & en écouler les eaux, on a commencé au bord d'une petite riviere, une galerie d'écoulement en angle droit à la direction des couches. Cette galerie a traversé trois veines, dont deux ne sont pas exploitables à cette profondeur; mais la troisieme est exploitée avec fuccès. Elle a quatre pouces & plus d'épaisseur; elle est environ à huit cents toifes d'éloignement, depuis l'embouchure de la galerie. On continue de poursuivre le plus promptement qu'il est possible cette même galerie, pour découvrir plusieurs autres veines, qui ont été reconnues par la fonde, dont une a sept pieds d'épaisseur. La nature des rochers & l'exploitation des veines, font à peu près les mêmes qu'à Newcastle; mais le charbon n'est pas de la même qualité; il est beaucoup moins bitumineux, & par conféquent moins défagréable pour les appartements. L'endroit le plus profond n'est pas à plus de vingt toises de la surface.

Comme le Duc n'est pas possesseur de tout le terrein adjacent à sa mine, il donne tant par an à un particulier, dans le fond duquel il exploite la continuation de ses couches de Rojalty dans ce pays-là. On dit les mines appartiennent au Roi, parce qu'il est le lord of the manor, le seigneur foncier du pays. On croit que ce droit vient de Guillaume le Conquérant; que ces mines étoient découvertes, lorsqu'il sit la conquête de l'Angleterre, & qu'il s'en réserva la propriété. Le Roi a cédé son droit à un Milord, dont je n'ai pu savoir le nom. On ignore s'il donne un tribut au Roi pour ce droit-là; mais il l'a affermé à un habitant de Newcastle. On ne sait point quelles sont les conditions du bail, lequel, en conséquence du droit qu'il a acquis, fait ouvrir dans tout le Royalty du Roi, en payant la surface à dire d'experts.

Un particulier de ce pays-là, qui a des biens fonds dans le Royalty du Roi, m'a montré les mines qu'on y exploite, & m'a fait voir sa maison, sous laquelle on a extrait du charbon; mais comme il étoit fort près de la surface, le terrein s'est affaissé; un des côtés du bâtiment en a fait autant. Le projet de ce particulier est d'attaquer en justice celui qui a la cession du Roi, pour avoir des dédommagements. Ce même particulier a une terre en toute propriété, près du Royalty du Roi; le charbon qui y est renfermé lui appartient; il en a affermé les mines, moyennant dix pences ou à peu près vingt fols de France, qu'on lui donne pour chaque mesure de quinze quintaux qu'on extrait. Ces quinze quintaux se vendent fur la mine, trois schelings six deniers, ce qui fait trois livres quinze fols, argent de France. Deux ou trois autres personnes sont dans le même cas que ce particulier, & sont exploiter des mines dans leurs fonds, dont ils sont seigneurs & propriétaires.

Prix du charbon fur la mine.

Toutes les mines de charbon des environs de Newcastle sont par couches; la plus profonde des couches exploitées, n'est pas à plus de vingt toises depuis la surface; mais la profondeur la plus générale est de huit à dix toises. Les rochers sont à peu près les mêmes que ceux qu'on a décrits ci-devant.

Le charbon n'est pas tout-à-sait aussi bitumineux que celui de Newcastle dans le Northumberland; il est pourtant d'une assez bonne qualité. Il y a plusieurs galeries d'écoulement aux environs de Newcastle-Underline, lequelles vont aussi-bas que les prosondeurs ci-dessus; de sorte qu'on n'a point d'eau à élever, parce qu'on n'exploite pas les mines au dessous de ces galeries. Elles vont d'une mine à l'autre; chacun les continue & les entretient selon le besoin qu'il en a, lorsque plusieurs mines se trouvent dans le cas de saire usage de la même galerie.



# MINES DE CHARBON

PRÈS DE LA VILLE DE SHEFFIELD.

L y a, à peu de distance de la ville de Sheffield, un trèsgrand nombre de mines de charbon fort abondantes. Le charbon y est à peu près de même nature qu'à Newcastle, cepen-

dant moins bitumineux. Il est du même prix.

Cette abondance de charbon, dont on ne peut avoir aucune consommation par mer, puisque Sheffield est trop avant dans les terres, y a donné lieu à l'établissement d'un très-grand nombre de manufactures, en tous genres, pour la quinquaillerie; ce qui rend cette ville très-peuplée & très-florissante. Il y a beaucoup de fabriques de ser, pour gros & petits ouvrages. On y fait beaucoup d'acier. La plus grande partie des limes qui se sont en Angleterre, est fabriquée dans cette ville. Toutes sortes d'ouvrages en coutellerie & autres s'y sont aussi.



### CONVERSION DU FER EN ACIER.

DAns la ville de Sheffield & dans ses environs, on convertit une très-grande quantité de ser en acier. Plusieurs des fourneaux dont on fait usage, sont semblables à ceux de Newcastie, mais ils y sont plus petits, & on y convertit moins de ser à la sois, ainsi que dans d'autres sourneaux qui y sont beaucoup plus communs que les premiers, vraisemblablement parce qu'ils coûtent moins à construire; Ils sont faits sur les

mêmes principes

Ces fourneaux consistent en une voûte en briques, qui a environ douze pieds de long, fur fix de large, & fept pieds de hauteur dans le milieu. Quelques fourneaux font plus ou moins grands. La grille de fer pour mettre le charbon, est par dessous le milieu du sol de la voûte. Elle est recouverte avec de grosses pierres de grès, qui résistent au seu, lesquelles forment en même temps le fond de la caisse, pot ou creuset, qui doit renfermer le fer. C'est sur ce fond que l'on bâtit les côtés du creuset ou caisse avec des pierres de la même espece que celles du fond. On a pratiqué des trous tout le long de la grille, lesquels viennent ressortir en dedans du fourneau entre les côtés de la caisse & la voûte. J'ai jugé qu'il y avoit environ fix de ces trous ou ouvertures, de chaque côté, de forte que la flamme du feu qu'on fait sur la grille, est obligée d'entrer par ces trous & d'envelopper tout le pot, parce que la chauffe ou grille traverse le fourneau sur toute la longueur de la caisse, & qu'on y fait du feu de chaque côté. Cette flamme fe rend ensuite dans la partie supérieure du milieu de la voûte, où elle entre dans un tuyau de cheminée.

On ne met que quatre à cinq tonnes de fer au plus dans

le fourneau; il faut environ cinq jours d'un feu continuel pour le convertir en acier.

Le fer qu'on emploie est celui de Suéde; on n'en connoît pas d'autre qui puisse faire de bon acier. Le fer s'arrange dans le pot avec le poussier de charbon, & l'on recouvre le tout avec du sable, comme cela se pratique à Newcastle.

L'acier cémenté, qui est alors ce qu'on nomme acier bour- Acier cémenté. souflé, est porté dans des martinets, dont les marteaux sont légers & vont fort vîte. J'ai remarqué qu'on y chauffoit l'acier avec du charbon presqu'entiérement privé de son bitume. Comme il y a presque toujours un très-gros seu sur le soyer, on a soin de mettre le nouveau charbon par dessus le tas; de forte qu'il est privé de son bitume, avant que d'arriver à l'endroit où est l'acier. L'ouvrier a soin, en remuant son feu, de ne point faire tomber le nouveau charbon proche de la tuyere. Le degré de chaleur qu'on donne à l'acier bourlouflé, est un rouge de cerise un peu clair; s'il étoit trop chaud, il briseroit. Les marteaux vont fort vîte, afin que l'acier puille être étendu à ce degré de chaleur, sans aller deux fois au feu. On le forge ainsi en baguettes quarrées de quatre à cinq lignes. On ne le trempe point dans l'eau. Cet acier se vend & s'emploie en cet état pour tous les petits ouvrages.

On peut rendre plus parfait l'acier boursouflé, par l'opé- Acier coulé. ration suivante. On y emploie ordinairement toutes les rognures des ouvrages en acier. On a des fourneaux en terre, femblables à ceux dont on fait usage pour le laiton, mais ils font beaucoup plus petits, & reçoivent l'air par un canal fouterrein. A l'embouchure qui est quarrée & à la surface de la terre, il y a un trou contre un mur où monte un tuyau de cheminée. Ces fourneaux ne contiennent qu'un grand creuset, de neuf à dix pouces de haut sur six à sept de diametre. On met l'acier dans le creuset avec un flux, dont on fait un secret, &

Fon place le creuset sur une brique ronde, posée sur la grille. On a du charbon de terre, réduit en coak, qu'on met autour du creuset, & dont on remplit le fourneau; on y met le seu & l'on ferme entiérement l'ouverture supérieure du sourneau, avec une porte faite de briques, entourées d'un cercle de fer; la slamme ensile le tuyau de la cheminée.

Le creuset est cinq heures au fourneau, avant que l'acier foit parfaitement sondu. On fait plusieurs opérations de suite. On a des moules quarrés ou octogones, faits en deux pieces de ser coulé, on les met l'une contre l'autre, & l'on verse l'acier par l'une des extrêmités. J'ai vu des lingots de cet acier coulé, qui ressemblent à du ser de gueuse. On étend cet acier au marteau, comme on fait pour l'acier boursouslé, mais on le chausse moins, & avec plus de précaution, parce qu'il risqueroit de briser.

Le but de cette opération est de rapprocher tellement les parties qui constituent l'acier, qu'il n'y ait point du tout de pailles. Comme on en apperçoit dans celui qui vient d'Allemagne, & l'on prétend qu'on n'y peut parvenir que par la susion.

Cet acier n'est pas d'un usage bien général; on l'emploie seulement pour tout ce qui exige un grand poli. On en sait les meilleurs razoirs, quelques canifs, les plus belles chaines d'acier; quelques ressorts de montres & de petites limes d'horlogers.



es do trate for the bar of consultate On more

# FABRIQUE DE LIMES

### DE SHEFFIELD.

LA ville de Sheffield est renommée pour ses fabriques de limes. Il y en a une très-grande quantité dans la ville. On y emploie comunément l'acier cémenté, c'est-à-dire commun & au sortir du martinet; mais avant que de les forger, ainsi que tous ouvrages quelconques en acier, on prive le charbon de son bitume; car en général, on prétend que ce bitume du charbon augmente le déchet de l'acier, & que de plus, il le gâte.

A cet effer, on met une très-grande quantité de charbon fur le foyer; on souffle jusqu'à ce que tout soit allumé, & que la flamme & la fumée du bitume soit détruite. Alors on le retire & on l'éteint avec un peu d'eau. C'est avec cette espece de coak ou cinders qu'on forge les ouvrages en acier.

Les limes se forgent de même; mais on a soin de tourner de temps en temps la baguette d'acier, très-rouge, sur un petit tas de sable placé sur le soyer; deux hommes sont occupés à ce travail. On a des especes de moules d'acier, qui ont la forme des dissérentes limes qu'on veut avoir. Il y en a d'arrondies intérieurement, d'autres triangulaires, &c. Lorsqu'on a na peu dégrossi l'acier, on met la baguette toute rouge dans le moule & en frappant à coups de marteau, on lui donne la forme du moule.

Les limes, ainsi forgées, sont mises le soir dans une grille de seu au charbon de terre, telle que les grilles qu'on a dans les appartements. On les y laisse pendant toute la nuit pour les attendrir, après quoi on les porte aux meulieres pour être polies grossiérement sur les meules; ensuite on les taille à bras d'homme, à l'ordinaire.

L'opération qui suit, consiste à les tremper dans de la lie de bierre épaisse, à les passer sur un tas de sel, pour en enduire toute la surface, & à les saire sécher devant le seu-On les chausse ensuite avec des coaks & on les trempe dans de l'eau froide.

Comment on polit les lames de cizeaux & de coateaux,

Il y a une très-grande quantité de meulieres aux environs de la ville de Sheffield. Elles font à peu près semblables à celles de Saint-Etienne en Forez, & à celles qui sont près de Newcastle. La premiere opération est celle de passer les lames des couteaux, ciseaux, razoirs, &c. sur les meules, pour en ôter la noirceur & le travail du marteau; mais le dernier poli pour la vente, celui qui ôte toutes les rayures des meules, se donne sur une meule de bois, mue par l'eau. On a appliqué à la circonférence de cette meule, un cuir qui a tout au plus un pouce de large; on y met de l'émeri, & la meule allant très-vîte, polit très-bien & très-promptement les lames.

On polit aussi les lames, sur-tout celles des canifs & razoirs, sur une meule faite avec du bois tendre, mais sans cuir, dont on enduit la circonférence de graisse & d'émeri. On y passe ces lames plusieurs sois; & pour le dernier poli, on a un morceau de silex très-poli d'un côté, qu'on applique auparavant sur la meule pendant qu'elle tourne, asin de la rendre extrêmement unie & de détruire toutes les inégalités. L'extérieur des anneaux des ciseaux se polit sur la meule à cuir; l'intérieur, avec une lime.



### FABRIQUE DE BOUCLES

Et de Chaînes d'acier, polies principalement avec la machine à brosse.

Les boucles faites d'un métal quelconque, comme argent, cuivre, métal blanc, jaune, &c. font fondues & jettées en fable, comme le font tous nos fondeurs de France; mais les moules ne fervent qu'à leur donner la forme. Les desseins s'impriment avec des coins d'acier, sur lesquels on a gravé ce qu'on veut imprimer, à l'aide d'une espece de mouton ou de machine à sonnette.

Cette machine est connue en France, depuis l'établissement des fabriques des boutons à l'Angloise; mais cette impression ne se donne qu'après que ces formes de boucles ont été nettoyées du sable qu'elles ont retenu du moule.

La machine pour cette opération est un petit barril, dans lequel on met les boucles avec de l'eau & du sable. Le barril est traversé par un axe qui le fait tourner lentement. On imprime ensuite les boucles, les unes à froid, les autres à chaud, selon la qualité du métal. Comme les boucles sont ordinairement à jour, on a un balancier, auquel on met des emporte-pieces faits exactement de la forme que doivent avoir les trous indiqués par le dessein. Ces boucles sont ensuite polies. Celles qui ont des facettes ou surfaces unies, le sont sur des meules horizontales, d'environ un pied de diametre. On a dit qu'elles étoient faites d'une composition d'étain & de cuivre. Elles tournent horizontalement, sont mues par l'eau, à l'aide d'une roue, de tambours, de couroies & de poulies de renvoi. Le poli s'y donne à l'huile & à l'émeri. Quant aux parties

arrondies du dessein, on les polit avec la machine à brosses. Il y en a plusieurs dans le même endroit, elles agissent par l'eau. Ces machines consistent en un axe, sur lequel il y a communément trois petites roues à brosses, à peu près à la distance de six pouces l'une de l'autre. Il y en a qui sont d'une grandeur égale; d'autres plus petites, d'autres plus grandes. J'ignore si elles sont plus ou moins douces; cependant elles m'ont paru assez égales à cet égard. (Voyez la Planche IX, sig. 4, 5, 6 & 7, qui représentent le dessein de cette machine & les roues à brosse.)

Une de ces brosses sert communément pour le premier poli à l'huile & l'émeri; la seconde au blanc d'Espagne, pour nettoyer entiérement. Je crois qu'on passe les boucles à cette troisieme lorsqu'elles sont entiérement finies, & qu'on les a recouvertes avec du blanc d'Espagne, & peut-être du vinaigre, car j'en ai vu une grande quantité dans un coin de l'attelier, qui étoient couvertes d'une matiere blanche, & qu'on avoit mis là pour les faire sécher.

Les chapes & les ardillons des boucles se coupent dans un fer laminé par le moyen d'un emporte-piece, mu par un balan-

cier un peu fort.

Tous les ouvrages de quinquaillerie se font à peu près de la même maniere; on y employe les mêmes machines : par exemple, pour les chaines d'acier, chaque partie qui compose une chaîne, est imprimée; mais comme il en coûteroit beaucoup si les coins qu'on emploie étoient gravés, comme dans les monnoies, on s'y prend comme il suit.

On grave seulement une matrice pour chaque nouveau dessein; cette gravure est en bosse & non en creux. Les matrices étant faites avec beaucoup d'exactitude & bien trempées, servent à former tous les nouveaux coins, avec lesquels on imprime. A cet esset, on a une piece d'acier, toute rouge, sur laquelle on imprime le dessein de la matrice; ensuite on la trempe en paquet; & cela se répete jusqu'à ce que les coins cassent ou soient uses; la premiere matrice sert de cette saçon pour toujours.

L'acier qu'on emploie pour les chaînes est applati entre deux cylindres, suivant l'épaisseur qu'on veut leur donner; enfuite on y imprime le dessein; après quoi on les passe à un autre ouvrier, qui avec un balancier plus ou moins fort, découpe le dessein tout autour avec des emporte-pieces faits exprès.

C'est aussi avec des emporte-pieces qu'on perce tous les trous ménagés dans le dessein, chacun suivant sa forme. On lime ensuite toute la partie extérieure de chaque piece, pour en ôter les bavures, après quoi toutes les petites pieces sont trempées en paquet. Il n'est plus question que de les polir.

Le premier poli qu'on donne est celui de la machine à brosses à l'huile & à l'émeri, pour les côtés qui sont arrondis. Pour rendre cette opération plus prompte & plus commode, des enfants enfilent sur de gros sils de ser, toutes les petites pieces qui sont égales & de même sorme. On en fait entrer une grosse sur deux sils de ser. On les y assujettit en réuniffant les deux sils de ser ensemble. On les donne en cet état à des silles ou semmes qui les présentent contre la brosse, jusqu'à ce qu'elles soient assez polies. Quant aux surfaces plates, elles sont polies par des ensants, sur les meules horizontales & à l'émeri.

Ces meules vont par l'eau. Il y en a six ou huit dans le même moulin. Elles sont placées circulairement. Il y a un petit garçon à chaque meule; pour leur donner la facilité de tenir ces pieces, on a des morceaux de bois creusés suivant les desseins; on y enchasse la piece qu'on veut polir; & comme chacun polit toujours le même dessein, cela va très-vîte. Les

boutons damasquinés se polissent sur les mêmes meules & de la même maniere. On porte ensuite les pieces dans un autre attelier, pour donner le dernier poli aux surfaces plates. On a pour cela un morceau de bois de huit à dix pouces de long, sur sept à huit de large, recouvert d'une espece de goudron. Un ensant présente ce gaudron devant le seu, applique dessus les pieces d'acier, les y enchasse, & les arrange aussi près les unes des autres qu'il est possible. Après quoi des semmes mettent un peu de potée par dessus, & frottent avec les deux mains à la sois, aussi long-temps qu'elles jugent que les pieces soient parsaitement polies.



may II the marries and a special cold of the street and the street at



### TREIZIEME MEMOIRE.



### SUR LES MINES DE CHARBON

ET LES FORGES DE FER DE L'ÉCOSSE. Année 1765.

# MINES DE CHARBON DE CARRON PRÈS DE FALKIRCK.

ES loix qui subsistent dans le Nord de l'Angleterre; pour l'exploitation des mines, sont les mêmes en Ecosse, c'est-à-dire qu'il faut avoir le Royalty ou droit régalien, pour être autorisé à fouiller dans l'intérieur de la terre.

Il y a environ cinq ou six ans, que le propriétaire du sond & du Royalty exploitoit pour son propre compte, les mines de charbon de Carron proche Falkirck; mais ce n'étoit que très-peu de chose, en comparaison de ce qu'elles sont aujourd'hui. Une Compagnie Angloise, composée pour la plupart de marchands de Birmingham, ayant reconnu la qualité du charbon & la situation de la mine, qui n'est qu'à un demi-quart de lieue de la mer, observant aussi qu'il y avoit un ruisseau considérable dont on pouvoit faire usage pour des machines, proposa au propriétaire d'affermer ses mines, sous la condition qu'il passeroit

Le Roy

dix ans. Ils s'arrangerent aussi de même avec les propriétaires des fonds fur lesquels ils avoient besoin de pratiquer des chemins, pour conduire le charbon à la mer, & ceux des lieux où ils avoient dessein d'établir une forge & toutes sortes de manufactures en fer. Un des propriétaires ayant voulu imposer une condition trop dure, on a été obligé de faire faire un détour considérable au chemin.

Il y a dans le même lieu, deux exploitations de mines de charbon, qui, avec le temps, se communiqueront & n'en feront qu'une. L'une est une suite de l'ancienne exploitation, l'autre est l'ouvrage des fermiers ou de la compagnie.

On a reconnu trois couches de charbon l'une fur l'autre; on ignore s'il y en a de plus profondes. La premiere est à environ quarante toises de profondeur; la seconde dix toises plus bas; enfin la troisieme, cinq toises encore plus bas. L'inclinaison ou la pente de ces couches est d'une toise perpendiculaire, fur dix à douze de longueur, du côté du Sud-Est, elle varie quelquefois, comme on nous l'a fait observer (ce qui est presque général dans toutes les mines ); de forte, qu'au lieu d'avoir leur pente au Sud-Est, elles remontent quelquefois, & forment entr'elles deux plans inclinés. Dans ce cas, la veine ou couche s'appauvrit, diminue de beaucoup en épaisseur, & quelquefois est entiérement coupée, en continuant ainfi jusqu'à ce qu'elle reprenne son inclinaison ordinaire.

Outre cet inconvénient, il s'en présente un autre, c'est celui d'être obligé de couper le rocher du mur, pour attirer les eaux dans le puits le plus profond; ce qui n'a pas lieu,

lorsque la couche conserve sa pente & sa direction.

On exploite seulement la premiere couche dans l'ancienne mine; mais dans la nouvelle mine, on travaille la seconde, qui est la meilleure pour l'usage dont il sera parlé ci-après. Cette seconde couche a depuis trois jusqu'à quatre pieds d'épaisseur. Sa partie supérieure est composée d'un charbon dur

& compact, faifant un feu clair & agréable. On le nomme splint-coals. Il ne se consomme point dans le pays; on l'envoie à Londres, où il est préféré à celui de Newcastle, pour brûler dans les appartements. La partie du milieu de la couche est d'une qualité moins compacte; son charbon est seuilleré & se sépare par lames, comme le schiste. Entre les lames il a un coup d'œil fort singulier, puisqu'il ressemble parfaitement à du poussier de charbon de bois. On y peut ramasser aussi une poudre noire, qui teint les doigts, comme fait le charbon de bois. Ce charbon, qu'on nomme clod-coal, se colle très-peu ensemble en brûlant. Il est uniquement destiné pour les forges de fer. La troisieme partie, ou le lit inférieur. qui compose la couche, est un charbon très-compact & fouvent pierreux près du mur. C'est le charbon qu'on vend pour la confommation du pays, & dont on se sert pour la machine à feu.

Cette couche, ainsi que toutes les autres, est travaillée à prix fait, par des maîtres ouvriers, qu'on nomme Entrepreneurs. Ils sont tous associés ensemble par troupes ou compagnies, & ils sont obligés de se fournir les outils & la chandelle, on leur paie un pence & demi, ce qui fait environ trois sols de France, pour le quintal de cent douze livres du bon charbon, c'est-à-dire celui des deux lits supérieurs; & un pence seulement du quintal du charbon inférieur, qui se vend dans le pays, avec le prix fait. Il y a certains ouvriers qui gagnent jusqu'à vingt schelings par semaine, & qui ne travaillent que sept à huit heures au plus par jour; ce qui leur sait près de quatre liv. argent de France, à chacun pour ce temps.

Chaque troupe de mineurs se divise en deux bandes, une pour le matin, & l'autre pour travailler l'après-dîné. L'ouvrage de celle du matin, est de couper la veine insérieure, c'est-à-dire celle qui joint le mur. Ils ont pour cela des pics pointus des deux côtés. Les ouvriers de l'après-dîné, n'ont

L1 2

d'autre travail que d'abattre les deux lits supérieurs, qui ont été déchaussés. Ils ont pour cela des coins de ser, qu'ils placent entre le toit & le charbon; en frappant dessus avec des masses de ser, ils abattent le bon charbon en très-gros morceaux, ce qui est nécessaire, soit pour vendre à Londres, soit pour les sorges de ser.

Comment on foutient la mine.

On ne laisse point de piliers dans la mine; mais on ne travaille d'abord que d'un côté, & les ouvriers soutiennent le rocher avec des morceaux de bois droit, de six à huit pouces de diametre, qu'ils retirent à mesure qu'ils vont en avant, laissant derriere eux les deblais sur lesquels le rocher s'affaisse sans aucun inconvénient, étant toujours soutenu par des étançons dans les endroits où l'on travaille.

Chevaux dans

Les rochers qui composent le toit & le mur des couches de charbon, sont semblables à ceux de Newcastle, dont il a été parlé.

On conduit le charbon sous les puits principaux, comme à Newcastle, c'est-à dire, qu'on a pratiqué des routes avec des pieces de bois, sur lesquelles roulent des chariots à quatre roues. Dans l'ancienne mine, où les ouvrages sont plus étendus que dans la nouvelle, on a descendu des chevaux qui n'en sortent jamais. Ils conduisent les chariots dans les endroits où les routes sont faites pour cela; mais dans les routes moins larges, ce sont des chariots à bras d'hommes. Enfin, dans ceux où il n'y a point encore de routes faites, on a des petits traîneaux, conduits par de jeunes garçons.

En général, les puits pour les machines à feu & pour les machines à moulettes, sont ronds & d'environ douze pieds de diametre. Ils sont maçonnés en briques & en pierres, depuis leur surface du terrein, jusqu'au rocher, lequel se soutient ensuite de lui-même sans maçonnerie ni charpente.

On ne fait point usage de paniers, comme dans le Nord

de l'Angleterre, pour élever le charbon au jour. Ce font des caisses qui leur tiennent lieu de seaux; elles sont quarrées & ont environ deux pieds & demi à chaque dimension; elles sont faites avec des planches bien ferrées. Le fond forme une porte qui s'ouvre à l'aide d'une charniere.

Une machine à moulette, mue par deux chevaux, éleve cette caisse. Il y a à l'embouchure du puits une potence mobile, avec une corde qui enveloppe un treuil. Cette corde passant sur une poulie de renvoi, à l'extrêmité de la potence, laisse pendre un crochet de fer directement dans le puits; de forte que lorsque la caisse est en haut, on l'accroche à la corde, & l'on défait le crochet du cable de la machine à moulette, auquel on accroche une autre caisse vuide. La pleine se trouve ainsi suspendue à la potence, que l'on tourne - de côté. On ouvre le fond, & le charbon tombe dans la place qu'on lui a destinée. On referme le fond, & l'on tourne la potence pour remettre la caisse au bord du puits, en attendant que celle qui monte soit arrivée. Cette machine paroît très-utile, puisqu'elle économise un cheval dont on fait usage dans le Nord de l'Angleterre, comme il a été dit.

Il y a pour chacune de ces mines une machine à feu, dont le cylindre a cinquante pouces de diametre. Il n'y a qu'une chaudiere à la nouvelle mine; mais on est sur le point d'en placer une seconde, afin qu'on puisse réparer l'une, pendant que le feu est à l'autre. Elles sont construites entiérement avec des plaques de fer. On les peint en dehors avec de l'huile & de la céruse, pour empêcher la rouille, étant placée à l'air & fans couverture. On met intérieurement dans les joints des plaques de fer, un ciment composé de chaux vive & de fang de bœuf, pour empêcher que l'eau ne s'échappe. pêche la coulure.

On se sert dans ces mines, de hautes pompes dont le diametre est communément de treize pouces.

Ciment qui ens



## FORGES DEFER

Très-considérables, de CARRON, près de FALKIRCK.

Es Fermiers des mines de charbon ont formé un établiffement très-confidérable à un demi-quart de lieue des mines. soit pour la fonte du minérai de fer, soit pour fabriquer du fer forgé & en former divers ouvrages. Ils ont trouvé, à portée de leurs mines de charbon, une très-grande quantité de minérais de fer. Il y en a cependant d'affez éloignés, la plupart étant au bord de la mer; mais le transport en est très-peu coûteux.

Cinq especes de minérais de fer.

Ils ont cinq especes de minérais, ou plutôt de cinq endroit différents, dont les especes sont à peu près les mêmes, Les uns & les autres font peu riches, puisqu'ils ne rendent pas plus de trente pour cent en fer de gueufe. On les nomme iron-stone, pierre de fer. On ajoute dans la fonte à ces cinq especes, une fixieme très-riche, qu'on fait venir du Comté de Cumberland, & que l'on nomme iron-oar, minérai de fer. C'est à peu près l'espece que les Allemands nomment glass kopf, tête vitrée.

La mine de fer la plus proche de Carron, en est éloignée de trois milles. On y arrive après avoir traversé une trèsgrande étendue de terrein inculte, confistant en bruyeres & en tourbes. Cette mine se trouve dans un petit vallon, féparé par un ruisseau, dont chaque côté appartient à un particulier différent, avec le Royalty. On paye pour ce droit à Poidsdela tenne. chacun un scheling de chaque tonne qu'on extrait; la tonne pese vingt-un quintaux, de cent douze livres.

Le minérai ou pierre de fer se trouve dans une espece de Minérai de fer.

couche d'argille, approchant beaucoup de la ligne horizontale. Son inclinaison est au Sud-Est; le ruisseau qui la traverse, l'a coupée entiérement & a formé le vallon. Cette couche d'argille renserme le minérai de ser, & on l'y trouve en rognons, c'est-à-dire sans suite, affectant toutes sortes de sormes. La plus commune est plate & arrondie à ses extrêmités. Cette configuration peut donner lieu à diverses questions: Le minérai s'y forme-t-il chaque jour, ou s'y détruit-il? ou bien est-il en partie détruit par des courants d'eau?

Au dessous de la couche d'argille, il y en a une de plusieurs pouces d'épaisseur, d'un schisse d'un bleu noirâtre, semblable à celui qui se trouve au dessus de chaque couche de charbons dans le pays. En esset, il sert aussi de toits à une couche de cinq à six pouces d'épaisseur, d'assez bon charbon. Quelquesois le charbon touche immédiatement le minérai de fer. Au dessus de la couche d'argille, qui renserme le minérai de fer, sont plusieurs couches irrégulieres d'un schisse un peu blanchâtre, & par dessus un rocher de sable, qui sert de soutien aux ouvrages qu'on pratique pour extraire le minérai, à l'aide de quelques petits morceaux de bois droit, qu'on met

par intervalle.

Les minérais de fer font extraits par plusieurs entrepreneurs ouvriers, qui ont leurs manœuvres. On leur donne tant pour une certaine mesure cube, faite sur le terrein. On prétend que cela revient à environ dix schelings la tonne du minérai trié. Ils travaillent le long du vallon, entrent sous terre le moins avant qu'ils peuvent, & laissent pour piliers les endroits où la couche d'argille est sans minérai. Dans un des côtés du vallon ils ont beaucoup plus de facilité que dans l'autre, puisqu'ils commencent à extraire le charbon, ce qui leur sert de déchaussement pour la couche de minérai de fer. Il n'en est pas de même pour l'autre côté, le propriétaire du Royalty ayant désendu que l'on touchât au charbon.

La nature du minérai, ou pierre de fer est d'un gris noir; d'un grain serré, & ne ressemble à aucun des minérais de fer que j'ai vu jusqu'à présent. Il y a de certains morceaux qui, en les cassant, ont disférentes cavités dans l'intérieur, sans aucune sorme réguliere, les cavités sont enduites d'une matiere blanchâtre, très-tendre; on prétend que ce minérai est le meilleur.

Ce minérai de fer rougit un peu en le grillant; après le grillage, il ressemble à un minérai de fer ordinaire. Cette espece de pierre de fer, est non-seulement très-commune dans l'Ecosse, mais aussi dans le Nord de l'Angleterre; rensermée toujours dans les mêmes couches, & au dessus d'un lit de charbon.

# \*----

## OPÉRATIONS DES FORGES.

Rôtiffage des

LES minérais nommés pierre de fer, font transportés aux forges de Carron, où ils font grillés ou rôtis, avant que de passer au fourneau de fonte. A cet esset, on étend sur le terrein du gros charbon de terre, dont on fait une couche de dix-huit à vingt pieds de long, de six à sept pieds de large, & de six pouces d'épaisseur, sur laquelle on met le minérai de fer, en morceaux de sept, huit, neus & dix livres. On le forme en dos d'âne, dont la perpendiculaire abaissée du sommet, a environ trois pieds.

Cela fait, on met le feu à une des extrêmités, en y portant quelques charbons allumés. A mesure que le seu gagne en avant, on recouvre le tout avec du poussier de charbon & la cendre qui se trouve autour, asin de concentrer la chaleur. Il faut plusieurs jours avant que le seu ait pénétré toute cette masse du minérai, laquelle est rôtie suffisamment après cette opération.

Le minérai nommé iron-oar, minérai de fer, n'a pas besoin d'être grillé; on le fond crud avec les autres minérais, comme on le dira ci-après.

La préparation du charbon, pour le rendre propre à la fonte & le réduire en une espece de cinders, auxquelles on donne le nom de coaks, se fait comme il suit. L'espece de charbon la plus convenable pour être réduite en coaks, est celle qu'on nomme clod-coal, & qui se trouve dans le milieu des veines de charbon. On en forme sur le terrein une couche en rond, de douze à quinze pieds de diametre, autour duquel il y a toujours un mêlange de poussier de charbon & de la cendre des opérations précédentes. Cette couche circulaire est arrangée de façon qu'elle n'a pas plus de fept à huit pouces d'épaisseur à ses extrêmités, & un pied & demi au plus d'epaisseur dans son milieu ou son centre. C'est là qu'on place quelques charbons allumés, pour y mettre le feu, lequel s'étend par tout en très-peu de temps. Un ouvrier y veille, & avec une pele de fer, prend de la poussiere qui est autour & en jette dans les endroits où le feu est trop ardent, seulement une quantité suffisante pour empêcher de consumer le charbon, mais point affez pour éteindre la flamme qui s'étend fur toute la furface, ce qui est une marque de la destruction du bitume, véritable objet de l'opération. Le poussier qu'on jette dessus, sert à éteindre le charbon lorsqu'il est privé de son bitume qui n'y est pas fort abondant. Cette opération dure environ quarante heures.

Le charbon ainsi réduit en coaks, est beaucoup plus léger qu'auparavant; il est aussi moins noir, cependant il l'est beaucoup plus que les cinders. Il ne se colle point ensemble en brûlant; ce qui fait croire que le charbon de l'espece de celui de Newcastle, n'auroit pas les mêmes propriétés. Cependant on verra par la suite, qu'on en fait le même usage; mais l'o-M m

Réduction du charbon en coaks. pération de la réduction en coaks est un peu dissérente. Voyez le quinzieme Mémoire.

Fonte des minérdis. Le charbon étant préparé comme on vient de le dire, est employé seul & sans aucune autre addition de charbon, pour fondre les minérais de ser dans deux grands hauts-fourneaux, placés l'un à côté de l'autre. Ils sont semblables à ceux qui sont en usage en Allemagne & dans plusieurs provinces de France. On m'a dit qu'ils avoient trente pieds de hauteur, l'intérieur formant un ovale, dont le grand diametre a huit pieds. Chaque sourneau a deux très-grands sousseles de cuir, simples, mus par une très-grande roue, à l'arbre de laquelle il y a quatre mentonnets pour chaque sousseles.

C'est dans ces fourneaux où l'on fond les six différentes especes de minérais, dont on a parlé plus haut, dont cinq sont ce qu'on nomme la pierre de ser, & qu'on grille auparavant. La sixieme espece est ce que l'on a nommé tête vitrée; on en ajoute très-peu à chaque charge & on la fond crue. On y mêle un peu de pierre à chaux, pour servir d'absorbant; on recouvre le tout avec le charbon réduit en coaks.

La flamme qui fort de ce fourneau, est tellement semblable à celle que donne la fonte au charbon de bois, qu'il est impossible d'en faire la dissérence. L'opération s'y fait aussi absolument de la même maniere. On fait une coulée toutes les douze heures; chacune est d'environ quarante quintaux.

Il est surprenant que la gueuse provenant de cette sonte au charbon de terre, qui, comme on le dira, ne peut jamais produire un bon ser battu, soit aussi douce qu'elle l'est. On la lime & on la coupe presque aussi aisément que le ser sorgé; avantage très-considérable pour mouler toutes sortes d'ouvrages en ser coulé. C'est aussi le principal objet de cet établissement. On y coule sur-tout les plus gros cylindres, pour les machines à seu d'Ecosse & d'Angleterre, à l'instat

d'une forge très-onfidérable, établie dans la principauté de Galles.

Nous en avons vu jetter un cylindre de cinquante pouces de diametre. Pour cet effet, il y a une très-grande fosse de- jette les vant un des fourneaux, dans laquelle on met les moules des différentes pieces qu'on veut jetter, & par des conduits que l'on pratique en fable, on y fait arriver la gueufe des deux fourneaux, même celle de différents fournaux de reverbere, lorsqu'on a à couler une piece plus forte que ne peuvent fournir les deux hauts fourneaux dans une coulée. Cinq de ces fourneaux de reverbere font disposés de maniere que l'on peut faire couler la matiere dans la même fosse. Par ce moyen on peut jetter une piece de quarante milliers pefant.

Les foarneaux de reverbere sont construits de la même maniere, & on y opére de même que dans celui dont il a été fait mention ci devant. Ces fourneaux sont journellement en feu. On y fait ordinairement deux coulées par jour. Ils refroidissent pendant la nuit, & on les répare le matin, en y refaifant un nouveau fol en fable. Les matieres qu'on y fond, font les rebuts des hauts fourneaux, c'est-à-dire les petits morceaux, les ouvrages cassés & de la vieille fonte de fer, qu'on y apporte de différents pays, outre cela de la

gueufe.

Le principal objet est de jetter en fonte toutes fortes de petits ouvrages, comme grilles de fer pour les cheminées des appartements, différents ornements pour les mêmes appartements; des fourneaux pour les vaisseaux; portails de fer en deux pieces, fers à repasser, marmites, &c. Ce dernier objet est un des principaux. Ces forges ont toute la fourniture du Canada, depuis la conquête, & l'on fuit les mêmes modeles dont on usoit ci-devant en France. Enfin on y fabrique, en fer coulé, les mêmes ouvrages qu'on fait communément en fer battu; on les polit sur des meules, mues par des roues à gueuse.

Comm

eau, semblables à celles qui sont aux environs de Saint-Etienne en Forez.

La gueuse, travaillée ou coulée en ouvrages, s'y vend depuis dix jusqu'à trente schelings le quintal. Le dernier prix est communément pour les gros cylindres, après qu'ils ont été forés & polis dans l'intérieur. La terre pour la composition des moules des cylindres, est une argille bien paitrie & bien travaillée, avec un mêlange de bourre ou poil de veau, bien battu. Le noyau pour les gros cylindres consiste en un cylindre de fer, autour duquel on met des briques, & par dessus de la terre, jusqu'à ce qu'on ait le diametre demandé; & comme ces pieces sont trop grosses pour être tournées, le noyau est placé verticalement; un pivot qui est mobile dans son milieu, & auquel on fixe une équaire, en tournant, donne la juste proportion.

Forage des cylindres, pour en polir l'intérieur.

On fore dans cette manufacture, ou plutôt on ôte les inégalités, & l'on polit l'intérieur des cylindres, à l'aide d'une grande roue, agissant par l'eau, dont un des tourillons est fort long. On fixe à son extrêmité une roue de fer coulé, dont le diametre est proportionné à celui du cylindre qu'on a à forer. La circonférence de cette roue est divisée en six parties, à chacune desquelles il y a une entaille ou échancrure, où l'on met un morceau d'acier un peu coupant, de façon qu'il excede, mais également, tout au plus d'un pouce, le diametre de la roue. Ces morceaux d'acier font affujettis trèsfortement avec des coins de fer. On les retire de temps en temps pour les éguifer sur une meule, parce qu'il faut, autant qu'il est possible, qu'ils mordent tous en même temps. On fait entrer la roue ou foret dans le cylindre, lequel est. placé horizontalement sur un chassis de bois, qui avance & recule à volonté, à l'aide d'une corde & d'un treuil. On met la roue en mouvement; deux ouvriers sont chargés de

conduire cette opération, qui se fait avec précision & promptement.

Une chose très-surprenante dans cette manufacture, & qu'on ne voit nulle part, c'est un haut fourneau qui est en feu, à ce qu'on dit, depuis quatre années sans interruption. Les Entrepreneurs comptent qu'il pourra encore aller un an sans l'arrêter. Le second est en feu depuis trois ans. Par-tout ailleurs, la fonte des hauts fourneaux dans les forges, est prolongée un an au plus.

Les Entrepreneurs ne trouvent pas que le vent de leurs Soufflets, foufflets foit affez violent. Ils en font construire deux nouveaux d'une prodigieuse grandeur; ils seront simples, mais de vingt-deux pieds de long, avec des pieces de bois de chêne, de dix pouces d'épaisseur au moins. Ces soufflets coûteront plus de trois cents livres sterlings. Si ces Entrepreneurs connoissoient l'usage des soufflets de bois doubles, ils épargneroient beaucoup de dépenses.

Outre les ouvrages en fer de fonte, qui forment un établiffement très - considérable, ils en ont un dans le même emplacement, de fer forgé, qui ne l'est pas moins; mais comme la gueuse, provenant de la fonte au charbon de terre, la gueuse est d'une mauvaise qualité pour être réduite en ser forgé, ils tirent une très-grande quantité de fer de gueuse de l'Amérique & de la Russie, ils sont à peu près de même qualité. ils fervent à bonisier la leur, par un mêlange qu'ils en font dans les affineries, dont l'opération se fait uniquement au charbon de bois & par les procédés connus de toute l'Europe. Ils nous ont assuré qu'ils en affinoient aussi au charbon de terre; mais nous avons de la peine à le croire. Tout ce que nous avons observé, c'est qu'après que le fer affiné est sorti de l'affinerie & a été battu une fois, on le chauffe pour la deuxieme fois, dans un foyer qui est dans le même bâtiment & dont le feu est tout au charbon de terre.

Fer forgé. La proportion du mêlange de différents fers de gueuse, dépend entiérement de la qualité du fer forgé que l'on veut avoir. Par exemple, pour les gros ouvrages en fer, on emploie une plus grande quantité de la gueuse de Carron, que pour les petits ouvrages ou la grosse tôle, dont on fabrique beaucoup pour les chaudieres des machines à feu.

La façon dont on chauffe les tôles pour les étendre, mérite

attention.

Le foyer est à l'ordinaire avec un soufflet double, mais devant lequel on sorme une voûte en charbon, que l'on mouille à cet esset. Il y a de plus une plaque de ser sondu par devant, pour le soutien de la voûte. Le seu s'y entretient avec du petit charbon qu'on y met de temps en temps. Ensin on y introduit les pieces de tôle, qui y sont chaussées en très-peu de temps, par l'esset de la stamme. On a observé qu'elles sont plus nettes & moins endommagées que lorsqu'elles touchent immédiatement le charbon.

On a une autre façon de chausser en partie les pieces, & sur-tout les grosses, lorsqu'on veut perdre moins de temps. Il y a près de chaque sorge un petit sourneau de reverbere, où l'on fait d'abord chausser le fer, avant de le placer sur le soyer devant le sousser. De cette saçon, l'opération va sort vîte, & les marteaux sont presque toujours en mouvement. Ces marteaux sont de dissérentes grosseurs, mus par l'eau à l'ordinaire, ils n'ont-rien de remarquable. On a construit dans la plupart des soyers de sorge, au dessus de la tuyere du sousset, une cheminée pour recevoir toute la sumée. De cette saçon, l'ouvrier est beauçoup moins incommodé. On en a pratiqué même aux petites sorges, dont les soussels sont mus à bras d'homme.

On fabrique toutes fortes de petits ouvrages en fer dans cette manufacture, comme poëles de cuisine, clous, &c.


mais on n'y emploie que du fer de Suéde. Celui qui se fabrique dans le pays, n'est pas d'une qualité assez douce pour cela.

Les Fermiers des mines & Entrepreneurs des forges occupent en tout environ huit cents ouvriers. Ces ouvriers, de même que ceux des mines, font tous à fortfait. Ils ont tant par quintal de fer travaillé. Tous les chefs-ouvriers peuvent

gagner environ vingt schelings par semaine.

Cette manufacture est fans contredit une des mieux montées qu'il y ait en ce genre. Tout contribue à rendre cet établissement avantageux. Les Entrepreneurs exploitent eux-mêmes une mine de charbon très-considérable, & près de la forge. Ils ont un très-beau courant d'eau, pour lequel ils ont fait, il est vrai, beaucoup de dépense; de plus ils sont très-près d'un Port de mer. La compagnie est fort nombreuse; elle est composée d'Associés de Londres, de Newcastle & de Bermingham. Ceux de cette derniere ville sont les plus riches & les plus industrieux. Un d'eux a pris une ferme à sept milles de là, dont on va parler. Il se rend toutes les semaines aux forges de Carron. Ensin, un des intéressés réside sur les lieux, dirige toutes les opérations, qu'il entend très-bien, tandis que les autres travaillent chacun de leur côté, pour augmenter la consommation des matieres sabriquées.



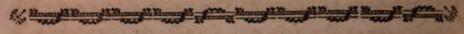

# MINES DE CHARBON

#### DE KINNEIL.

LE Docteur Ræbuck de Bermingham, un des Associés des mines & sorges de Carron, a pris à serme, depuis peu d'années, toute la terre de Kinneil, qui appartient, je crois, au Duc d'Hamilton, lequel en a le Royalty; dans la serme sont comprises les mines de charbon & les salines qui en dé-

pendent.

Elles sont situées au bord de la mer, près de la ville de Bourrou-Stoness, où il y a un très-bon Port. Cette ville est à sept
milles de Carron, & à cinq milles de Falkirck. La disposition
des couches de charbon qu'on exploite dans ces mines, jointe
à sa qualité, est à peu près la même qu'à Carron. Les puits ne
sont pas à plus de dix toises d'éloignement de la haute marrée.
On prétend qu'il y a quelques ouvrages qui s'étendent sous la
mer. On y a déjà construit deux pompes à seu, & l'on en construisoit une troisieme, pour une nouvelle découverte.

Une partie du charbon se vend pour la consommation du pays; une autre va en Hollande; la troisieme, qui est de moindre qualité, se consomme sur les lieux, pour extraire

par évaporation, le sel de ceux de la mer.



and the training

## MINES DE CHARBON

## DES ENVIRONS DE LA VILLE D'EDIMBOURGH.

ON exploite plusieurs mines de charbon aux environs de la ville d'Edimbourgh, capitale de l'Ecosse. Il y en a une à trois ou quatre milles, du côté du Sud. Son puits principal n'est qu'à quarante ou cinquante toises du bord de la mer, & sa surface n'est pas plus de trois toises au dessus du niveau de la haute marée.

On a pratiqué une petite galerie qui écoule les eaux de la mine à ce niveau, c'est-à-dire celles qui sont élevées par une machine à seu construite sur le puits, lequel a cinquante toises de prosondeur & rassemble toutes les eaux de la mine, dont les ouvrages, d'où l'on extrait le charbon, ne sont en ce moment qu'à trente-cinq toises de prosondeur perpendiculaire.

On exploite dans cette mine deux veines paralleles, d'environ quarante à cinquante degrés d'inclinaison du côté du midi; ce qui est tout-à-sait contraire à l'inclinaison des couches du rocher qu'on voit au jour & dans la mer, à deux ou trois milles plus loin. Ces couches approchent beaucoup plus de la ligne horizentale, & sont inclinées au Nord-Ouest. Il en est de même des mines de charbon qu'on exploite un peu plus loin; elles ont beaucoup de rapport avec celles de Newcastle. La qualité des rochers qui composent les couches est la même, mais l'espece de charbon est dissérente.

Il est moins bon que celui de Newcastle, pour la forge, parce qu'il ne colle pas autant, ce qui prouve qu'il est moins bitumineux; mais il est bien préférable pour brûler dans les appartements; il rend beaucoup moins de sumée, une slamme plus claire, & ensuite une braise très-ardente, comme le charbon de bois; il se réduit de même tout en cendres, lorsqu'il a été choisi & qu'il n'est pas pierreux. Il n'est pas besoin de le remuer aussi souvent que celui de Newcastle, pour l'exciter à brûler. Ce dernier s'attache en une seule masse, noircit & s'éteint, si on ne lui donne pas de l'air & si on ne rompt pas la croûte qu'il a formée. Quand on casse le premier, il se divise communément en lames, ce que ne fait pas celui de Newcastle; mais on s'en apperçoit encore mieux en le brûlant. Lorfqu'il est bien allumé, on diroit que c'est du bois, ou plutôt du charbon fossile. Cependant il n'en a aucune apparence avant d'être mis au feu. Il forme aussi au feu des cinders, mais plus légeres & plus poreuses que celles du charbon de Newcastle. On le vend à l'embouchure du puits, pour la consommation du pays, à raison de dix-huit pences, ou un scheling & demi, les cinq quintaux, chaque quintal est de cent douze livres, poids d'Angleterre.

Prix du charbon fur la mine.


Les ouvriers qui travaillent dans cette mine, sont à prix fait. Ils sont obligés de se fournir d'outils & de chandelles; on leur paie un pence, ou à peu près deux sols de France, pour chaque quintal de cent douze livres. Il y a une machine à moulette, mue par des chevaux, pour élever le charbon

au jour.





## QUATORZIEME MEMOIRE.

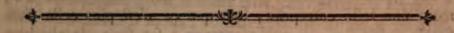

SUR PLUSIEURS MINES DE CHARBON & quelques Forges de fer, d'Allemagne & des Pays - Bas. Année 1767.

## MINES DE CHARBON

DU PAYS DE LIEGE.

dans le Pays de Liege, à l'année 1198; les uns font dériver le nom de Houille, que l'on y donne à ce minéral, à un ancien mot Saxon; d'autres, au nom propre de celui qui en fit alors la découverte. Ceux qui exploitoient ces mines dans ces premiers temps, trouvoient plus de facilité à travailler les veines ou couches, qui étoient proche de la furface de la terre. Il faut aujourd'hui aller chercher le charbon à une grande profondeur, furmonter les obstacles qui en dépendent, & fur-tout élever les eaux qui y sont d'autant plus abondantes que le terrein est, pour ainsi dire, criblé d'ouvertures faites par les anciens; quoique rebouchées, elles ne laissent pas d'occasionner la filtration des eaux des pluies. Les couches supérieures étant exploitées, les vuides qu'on a

Nn 2

faits par ces ouvrages, font remplis d'eau, ce qui forme des réservoirs qui rendent même l'exploitation périlleuse, du moins au desfous des niveaux des galeries d'écoulement, nous en dirons quelque chose.

Les mines de vaillent en socié-

Les grandes dépenses qu'entraînent aujourd'hui nécessairecharbon se tra- ment une telle entreprise, font que ce n'est plus celle d'un simple particulier qui puisse extraire à ses frais, le charbon renfermé dans son fond, c'est une affaire de société, mais on évite de la rendre trop nombreuse, dans la crainte d'augmenter les procès; car, quoiqu'il y ait des loix & des réglements très-confidérables, il n'est pas une seule entreprise de ce genre, qui n'occasionne quelques procès avec les Propriétaires des mines, ceux de la furface avec les Entrepreneurs des galeries d'écoulement, enfin entre les Affociés.

Nécessité d'une Jurisdiction lo-

D'où l'on doit conclure de quelle nécessité il est d'avoir une Jurisdiction locale dans tout pays où il y a de pareilles entreprifes; mais il feroit nécessaire en même temps d'éviter l'inconvénient attaché à celle de ce pays, auprès de laquelle les procédures font trop dispendieuses; il faudroit enfin que ce fût à peu près comme en Allemagne, où toutes les formalités de justice sont sommaires & à peu de frais.

Avantage qu'ont les Maîtres de foffe.

Les Chefs de ces entreprises sont ordinairement des gens qui, de pere en fils, ont fait ce métier, & que l'on nomme communément Maîtres Houilleurs, Maîtres de fosse; ils ont un grand avantage fur tous autres; ils connoissent non-seulement l'exploitation, mais encore le nombre de couches ou veines qui sont dans tel ou tel endroit, à quelle profondeur elles se trouvent, leur qualité, leur épaisseur, les lieux où elles sont interrompues ou coupées, &c. Enfin il en est qui savent aussi jusqu'à quelle profondeur telle ou telle couche a été exploitée par les anciens.

Quoique par les loix & coutumes, dont nous rendrons

compte (\*), il paroisse qu'on a cherché à prévoir tous les cas qui pouvoient arriver, & établir une base fondamentale pour juger toutes les difficultés, on n'a pas prévu un grand inconvénient qui résulte de l'Article II, du Réglement pour le pays de Limbourg, également suivi dans celui de Liege; il vaudroit beaucoup mieux, comme cela est en usage en Allemagne, que dans le cas où une compagnie, exploitant une mine, dessécheroit par ses ouvrages ceux de son voisin, il fût alloué à la premiere un dédommagement de la part du dernier; que même celui-ci contribuât à la construction & à l'entretien des machines nécessaires pour l'épuisement commun des' eaux des deux mines ou de plusieurs. On accorde une rétribution pour le versage des eaux sur la surface d'un terrein, au Propriétaire, tandis qu'on ne doit qu'un remerciment à celui qui par des dépenses considérables, en desséchant à la vérité ses propres mines, tire toutes les eaux des ouvrages de son voisin.

Cet usage donne lieu, 1°. à ce qu'aucune société n'entreprenne une exploitation, qu'elle ne se soit assurée d'une grande étendue de terrein; 2°. non-seulement à ne point attirer les eaux des ouvrages voisins, mais même à y en faire rétrograder des siennes, si on le peut. En esset, on ménage les ouvrages, comme nous le dirons à l'Exploitation, de façon à pouvoir construire une digue pour arrêter les eaux dès qu'il en vient une certaine quantité; cela est même devenu aujourd'hui une nécessité, & c'est la principale raison pour laquelle on laisse à chaque limite d'un terrein acquis, trois toises d'épaisseur en charbon de chaque côté.

Les anciens ayant agi de la même maniere, & pratiqué des digues pour empêcher la communication des eaux, les ont

Inconvénient dans les exploitations

<sup>(\*)</sup> Voyez à la fin du Volume, nos Recherches sur la Jurisprudence des Mines de Charbon, &c.

Bains, dans les mines, & comconnoît,

renfermées dans l'intérieur de la terre, de telle forte qu'apréfent chaque exploitation est en danger d'être submergée, si l'on ne prenoit des précautions pour le prévenir; & cela est ordonné par les loix, depuis les accidents qui sont arrivés, ou l'on a vu des mines entiérement noyées, avec la perte Ce que c'est que d'un très-grand nombre de travailleurs. On nomme Bains les endroits qui renferment ces eaux; pour les éviter, on ne peut ment on les re- faire aucun ouvrage en avant, qu'il ne soit précédé de trois coups de sonde de sept toises de longueur, & cinq toises de chaque côté; les foreurs ont toujours avec eux des chevilles prêtes à boucher les trous, auffi-tôt qu'ils s'appercoivent qu'il y a de l'eau par derriere; le charbon dans lequel se sont faites les sondes, est perdu pour toujours, puisqu'il tient lieu de digues; on en construit aussi en bois, lorsque l'on juge que sa résistance n'est pas assez forte, mais cela fe fait sur-tout lorsqu'il vient inopinément de l'eau du toit ou du mur; un autre charbon également perdu, c'est celui qui sert de contresorts pour retenir la digue.

au dessus des galeries d'écoulement, faisant un objet de trente, quarante, cinquante toises de profondeur, depuis le jour jusqu'à ce niveau; il y a des mines qui ont jusqu'à cent trente & même cent quarante toises de profondeur, ce qui a mis Machines à feu. dans le cas de songer à faire usage des machines ou pompes à feu, il n'y a pas plus de quarante ans qu'elles sont connues dans le pays de Liege; on en compte quatre actuellement en action, le nombre en augmentera immanquablement dans la fuite, puisqu'il faudra toujours aller chercher les veines les plus inférieures. Quant aux mines qui ont une moindre abondance d'eau, on l'éleve jusqu'au niveau de la galerie d'écoulement, à l'aide de machines à chevaux dans un manege; ce sont les mêmes qui servent à élever le charbon, & que

Il n'y a aujourd'hui aucune exploitation un peu importante

I'on nomme Hernaz dans le pays. Il y a aussi une mine dont les Entrepreneurs, à l'aide d'un étang, ont fait conftruire une machine hydraulique ordinaire, d'autres se servent des moulins

Ouoique le Pays de Liege ne soit pas situé aussi avantageusement que l'Angleterre, pour avoir le débouché des ommerce des charbons de terre qui sont de son produit, il l'est pourtant charbons. beaucoup mieux que plufieurs autres pays; la ville de Liege qui est le centre de l'exploitation des mines, est traversée par la Meufe, grande riviere navigable, fur laquelle le charbon est transporté à peu de frais, non-seulement dans les Pays-Bas. mais encore jusqu'en Hollande; de plus, cette riviere sert à apporter à Liege & dans les environs, les fers provenant des forges du pays, & du Duché de Luxembourg, pour y être manufacturés à l'aide du charbon, à meilleur marché qu'on ne pourroit le faire ailleurs; en général, la fituation ne peut être plus heureuse, pour un pays éloigné de la mer.

La ville de Liege, ainsi que nous l'avons dit, est traversée Etendue & dicpar la Meuse, qui a son cours du Couchant au Levant. Cette riviere met une grande différence dans la disposition des charbon, couches ou veines de charbon; nous l'expliquerons ci-après. Nous dirons d'abord, que depuis une lieue environ, au levant de la ville de Liege, commencent les couches de charbon, qui s'étendent jufqu'à deux lieues au delà du côté du Couchant, on trouve, à moitié chemin de cette distance, les plus fortes exploitations, & tout auprès de la ville, on connoît même des couches qui passent par dessous; la suite des veines de charbon, du côté du couchant, va bien plus loin; la raison est que, par un dérangement total dans leur disposition, elles font interrompues à une lieue & demie de Liege; mais elles reprement ensuite dans une position presque perpendiculaire, pour cominuer de la même maniere, pendant plusieurs lieues.

Situation de

position des couches ou veines de Au Nord de la ville, le charbon ne s'étend pas plus d'un quart de lieue, & au Midi de l'autre côté de la Meuse, les veines se prolongent au plus à demi-lieue; mais toujours dans la direction de l'Est à l'Ouest, & aussi loin que de ce côté-ci; il y a apparence que ce sont les mêmes couches, quoique leur inclinaison change de distance en distance, tantôt au Midi, tantôt au Nord. En général, tous les lits de charbon & rocher sont très-irréguliers dans cette partie.

On a fait une observation remarquable dans le Pays de Liege, elle est assez générale; lorsqu'aucun des empêchements, dont nous parlerons, n'y porte aucun obstacle, toute couche de charbon qui paroît à la surface de la terre, au Midi, s'ensonce du côté du Nord, & va jusqu'à une certaine prosondeur, en sormant un plan incliné, devient ensuite presque horizontale pendant une certaine distance, pour remonter du côté du Nord, par un second plan incliné jusqu'à la surface de la terre, & cela dans un éloignement de son autre sortie, proportionnée à son inclinaison & à sa prosondeur.

Nous avons vérifié cette singuliere observation près de Saint-Gilles, à trois quarts de lieue, au Couchant, de la ville de Liege; il y a plus, la premiere couche qui est près du jour, forme une infinité de plans inclinés qui viennent se réunir à un même centre, de sorte qu'on peut voir tout autour les endroits où elle vient sortir à la surface de la terre; les couches inférieures suivent la même loi, mais par rapport à l'étendue qu'elles prennent en plongeant, on napperçoit que deux plans inclinés, qui sont très-sensibles; par exemple, en visitant les mines du Verbois, qui sont un peu plus au Nord-Ouest de Liege que celles de Saint-Gilles, nous avons observé que les couches dirigées de l'Est à l'Ouest, sont inclinées du côté du Midi, tandis que celles que l'on exploite à Saint-Gilles, qui ont la même direction, s'inclinent du côté du Nord. L'expérience a prouvé

à tous les Houilleurs de ce pays, que dans l'un & l'autre endroit on exploitoit les mêmes couches, formant, comme nous l'avons dit ci-dessus, deux plans inclinés; mais nous observerons qu'entre Saint-Gilles & le Verbois, il y a un vallon qui a même direction que les couches, & même inclinaison de chaque côté.

Néanmoins l'observation des deux plans inclinés qui est vraie pour les endroits dont nous venons de parler, ne peut être faite par-tout; car, par exemple, on exploite à une des portes de la ville, au Nord de la Meuse, les mêmes couches, mais inférieures; elles prennent leur inclinaison du côté du Midi, sous la ville, en se rapprochant de la riviere; d'où on peut conclure qu'il est très douteux, que dans cet endroit elles se relevent pour fortir au jour; cela n'est pas même probable, mais plutôt de l'autre côté de la Meuse, ce qui paroît très-vraifemblable.

On compte du côté du Nord, plus de quarante couches de charbon, féparées les unes des autres par des parties de bon connues. rocher, d'une épaisseur depuis cinq jusqu'à dix-sept toises, fans pouvoir faire mention de celles que l'on ne connoît pas, & qui peut-être font encore plus bas; nous ne voulons pas dire par là, que dans une même mine on ait reconnu toutes ces couches, il n'y en a aucune affez profonde pour cela; mais cela s'observe dans différentes exploitations, car il est des mines qui, étant beaucoup inférieures à d'autres, ou éloignées des endroits où fortent au jour les veines fupérieures, ne peuvent rencontrer que celles qui sont au dessous de celles-ci; ces couches n'ont qu'une épaisseur moyenne, c'est-à-dire trois ou quatre pieds; on en a exploité une qui en avoit fix, mais c'est l'unique.

Pour les profondeurs, que nous avons dit qu'occasionnoient les galeries d'écoulement dans les mines, on peut juger que le Veines de char-

terrein des environs est montagneux, mais c'est une hauteur

movenne.

Les couches de charbon, qui sont séparées des précédentes par la Meuse, sont bien différentes des premieres. Avec leur direction de l'Est à l'Ouest, elles sont presque perpendiculaires, ou du moins approchant plus de la ligne perpendiculaire que de l'horizontale. Lorsqu'elles s'inclinent, c'est au Nord ou au Midi; mais ce qu'elles ont de particulier, c'est qu'on nous a affuré qu'elles imitoient les premieres dans leur marche, c'est-à-dire qu'elles s'enfoncent en terre d'un côté, pour venir ressortir d'un autre, mais avec une irrégularité très-finguliere; par exemple, une telle couche ou veine defcend à peu près perpendiculairement jusqu'à trente toises de profondeur, là elle prend une inclinaison de quarante degrés, pendant une distance de vingt toises, reprend ensuite la ligne perpendiculaire, & puis remonte enfin, fait des sauts en s'enfonçant par des angles plus ou moins grands, & forme ainsi des plans inclinés de toute espece. D'autres entrent dans l'intérieur de la terre par une ligne perpendiculaire, prennent au fond une polition presque horizontale, & remontent d'un autre côté au jour par une ligne oblique. Toutes les veines ou couches du même district, étant toujours paralleles, observent la même loi, & par consequent les mêmes sauts.

Distinction des couches ou veines.

On désigne les couches par des noms relatifs à leur position. On les divise en deux especes principales, celles qui sont un angle avec la ligne horizontale, depuis zéro jusqu'à quarante-cinq degrès, sont appellées veines à pendage de platture, & celles qui sont un angle avec la même ligne, depuis quarante-cinq degrés jusqu'à quatre-vingt-dix, veines à pendage de roisse; on les soudivise ensuite en demi-platture, demiroisse, quart de platture, quart de roisse. Il est très-commun d'entendre dire aux ouvriers du Pays de Liege, en conséquence

des variations auxquelles sont sujettes les veines, nous avons à travailler le roisse de telle veine jusqu'à telle profondeur, alors nous aurons fa platture. Toutes les couches dont nous avons parlé dans le premier cas, sont réputées à pendage de platture, quoiqu'en général en approchant du jour, elles deviennent un peu roisse; & celles du second cas, de l'autre côte de la Meuse, sont réputées à pendage de roisse, quoiqu'elles prennent souvent leur platture, mais ce n'est jamais

près de la furface de la terre.

Les unes & les autres sont sujettes à un grand dérangement, dans leur pente ou inclinaison; on rencontre souvent des que c'est. bancs de pierre, de quinze à vingt toifes d'épaisseur, lesquels coupent depuis la fuperficie de la terre, jusqu'au plus profond où l'on a été jusqu'à présent, non-seulement toutes les couches ou veines de charbon, mais aussi tous les lits de rocher qui se trouvent entr'elles, de façon que lorsque l'on a traversé un de ces bancs, on retrouve de l'autre côté les mêmes lits & couches correspondantes, qui ne sont plus sur une même ligne horizontale, mais plus hautes ou plus basses. On nomme ces bancs de pierre, faille.

C'est ordinairement une pierre fablonneuse, espece de grès, quelquefois moins dur que celui qui compose les lits de rocher; on évite de s'en approcher en exploitant une couche de charbon; ils fournissent assez souvent beaucoup d'eau, foit parce qu'ils font plus poreux, foit aussi parce que toutes les couches supérieures venant s'y terminer, laissent du cours à l'eau qu'elles renferment contre leur parois. Ces failles ou bancs de rocher ont aussi cela de particulier, qu'on leur trouve quelquefois dans l'intérieur des rognons de charbon, qui se nomment bouille ou brouillard; le charbon n'y observe aucune régularité, il a quelques pieds, & quelquefois jufqu'à vingt, trente d'étendue; mais il est entouré de tout côté par le rocher

D.frangement des couches par des failles, ce

de fable qui compose la faille. Nous avons parlé à des Houitleurs qui, ayant traversé une faille de quatre-vingt toises, pour la facilité de leurs ouvrages, ont trouvé de pareils rognons.

Creins, ce que

Il est encore un autre dérangement, auquel les couches de charbon font sujettes; on le nomme Crein, c'est un rocher qui part du toit ou du mur, plus communément de ce dernier, c'est-à-dire que le mur y fait un renslement, dans un alignement en angle droit à la direction de la couche, & toujours en descendant; il se rapproche tellement du toit, que l'épaisseurdu charbon vient à rien, quelquefois même il n'en reste qu'une trace noire, qui se continue seulement quelques pieds, pendant une ou deux toises, & l'ayant traversé, on retrouve le charbon comme précédemment. On rencontre communément ces creins, en fuivant la direction de la couche, toutes les quarante, cinquante ou foixante toifes; fouvent ils fe retrouvent dans les mêmes endroits, au dessus ou au dessous, c'està-dire dans les couches supérieures & dans les inférieures; nous avons observé que l'on rencontroit ici des creins dans presque toutes les mines de charbon.

Rochers qui accompagnent les veines ou cou-

Tous les rochers qui composent les terreins aux environs de Liege, sont une espece de grès, très-dur & très-compact, ches de charbon, qui est placé par couches, comme le charbon, & qui les divife. Il est fort propre à employer pour paver, aussi ne fait - on pas usage d'autres pierres, dans la ville & dans les grandes routes. Il en est un autre à grains très-fins, qui paroît être un mêlange de fable, mêlé de mica blanc, & lié par une terre argilleuse très-fine; celui-ci se décompose facilement à l'air, par feuillets, comme un schiste. Il se trouve assez près du charbon; il en est pourtant un autre encore plus rapproché, sa couleur est noirâtre, quelquesois un peu rougeâtre; il paroît être un composé de sable très-sin, réuni par un

limon avec lequel il forme un corps dur, mais qui, dès qu'il a été à l'air, il s'attendrit & se décompose totalement. Si on l'approche de la langue, il s'y attache comme la terre à foulon.

Le charbon est encore divisé, soit au toit, soit au mur du rocher, par une terre noire, schisteuse, dure; elle se décompose aisément à l'air, & ses lits, lorsqu'on les sépare, présentent des empreintes de plante.

Les rochers que nous venons de décrire, sont à peu près les mêmes par-tout, & répétés autant de sois qu'il y a de couches de charbon; on n'aime point que le grès dont il a été question en premier lieu, soit trop près du charbon, du côté du toit, car il est sujet à être cassé de distance en distance, & donne des sentes qui apportent souvent beaucoup d'eau; elles nuisent aussi à sa solidité, quoique la pierre par elle-même soit la plus dure du pays, & ne se décompose pas.

Quant à la Houille ou charbon, elle varie en qualité, elle est d'abord plus ou moins bitumineuse, c'est ce que l'on nomme Houille grasse ou Houille maigre; & lorsqu'elle ne contient presque pas ou point de bitume, on la nomme clute; on trouve de cette espece à l'Est de la ville, quoique dans des mêmes couches situées à l'Ouest, qui sont plus grasses; elle est très-propre à chausser les appartements, à brûler de la chaux, mais ne peut être employée par les forgerons & les maréchaux. Celle qui tient le milieu perd de sa qualité à l'air, elle s'y décompose en partie. Ceux qui en exploitent, n'en sont aucun approvisionnement, & n'en tirent que ce qu'ils peuvent vendre à sur & à mesure; il en est d'autres, qui avec l'une ou l'autre qualité, sont très-pierreuses.

C'est une erreur de croire que la bonne qualité de charbon, soit en raison de sa prosondeur; il est des couches supérieures qui en sournissent de bien supérieur à celui des Qualité des charbons couches inférieures. Une même couche, dans un district différent, donne aussi quelquesois des charbons de qualités trèsdisférentes.

Exploitation des veines de charbon.

Pour décrire la méthode employée à exploiter les veines ou couches de charbon de terre, dans le Pays de Liege, nous nous fervirons des expressions du pays; nous distinguerons les couches à pendage de platture, c'est-à-dire qui sont presque horizontales, & celles à pendage de roisse, qui approchent plus de la ligne perpendiculaire; nous parlerons d'abord des premieres.

Comment on exploite les couches à pendage de platture. Dans les permissions que donnent les Propriétaires des mines, d'exploiter les couches ou veines rensermées dans leur fond, ils déterminent souvent le nombre de puits que l'on peut faire, & même les endroits où l'on doit les approfondir; ce qui gêne singuliérement les Entrepreneurs, les empêchent souvent de pouvoir les placer aussi avantageusement qu'ils jugeroient à propos.

Quoi qu'il en foit, ces Entrepreneurs fachant par euxmêmes, par relation ou par manuscrit, les endroits où l'on a laissé du charbon, à telle ou telle couche, cherchent surtout à rencontrer avec le puits, un lieu où la couche soit solide & entiere. Le puits a ordinairement neuf à dix pieds de large, sur douze à treize pieds de longueur, sa forme est ovale, il est placé de saçon que sa longueur se dirige contre l'inclinaison de la couche, il acquiert par là plus de solidité.

'Approfondissement d'un puits. On a d'abord plus ou moins d'épaisseur de terre à traverser; celle qui couvre le rocher, est une espece de sable sin, argilleux, d'une couleur jaunâtre; arrivé au rocher, c'est-à-dire, à une prosondeur de deux, trois, quatre toises, on songe avant d'aller plus avant, à rendre le terrein solide & durable, à cet esset on pose sur le rocher les sondations d'une maçonnerie en briques; on l'éleve jusqu'à la surface de la terre, ce

qui est beaucoup plus solide qu'un étançonnage, & n'est sujet à aucune réparation; la maçonnerie achevée, on continue l'approfondissement du puits dans le rocher qui, par sa disposition en couches & sa solidité, dispense d'aucun boisage ou maconnerie jusqu'au plus profond de la mine. Comme l'on fait à peu près toutes les distances qu'il y a d'une couche de charbon à l'autre, dès que l'on foupçonne que l'on est près d'en traverser une qui renferme des eaux, pour ne pas exposer les ouvriers à périr, comme cela est arrivé plusieurs fois, on fore dans quatre, cinq, fix endroits différents du fol du puits, foit par des lignes perpendiculaires, foit par des lignes obliques; si effectivement on rencontre trop d'eau. on est quelquesois obligé d'abandonner l'ouvrage pour recommencer un autre puits ailleurs, ou bien l'on établit une machine à feu, pour élever les eaux lorsqu'elles sont trop abondantes, & que les chevaux ne suffisent pas. On rencontre quelquefois par ces puits, les trous de fonde faits par les anciens; nous avons dit qu'ils étoient percés de l'intérieur des mines, cinq, fix, jusqu'à sept toises en avant, pour reconnoître la présence de l'eau; lorsqu'on en trouve de pareils. la grande pression des eaux intérieures fait que souvent il est impossible de les arrêter; le plus court parti pour les ouvriers est de se retirer au plus vîte.

Lorsqu'on rencontre seulement entre deux couches de rocher ou charbon une eau courante, dont l'abondance n'est pas affez considérable pour empêcher de travailler, on retient ces eaux dans la hauteur, ou bien on les fait rencontrer jusqu'au niveau de la galerie d'écoulement, ou dans un puisard quelconque, pour ensuite l'élever; ensin on les empêche d'aller plus bas, en pratiquant un cuvellement; on forme à cet esset sur le rocher, une place unie au dessous de la source, & tout autour du puits, pour y recevoir des pieces de bois, d'un pied jusqu'à deux pieds de largeur; on

Cuvellement; ce que c'est. es assemble les unes avec les autres, de maniere qu'elles forment entr'elles un poligone, communément de huit côtés, qui a intérieurement la capacité du puits; on les place sur de la mousse; lorsqu'on en a mis un rang, on en ajuste un autre par dessus, ainsi de suite en montant, & en observant

de mettre toujours de la mousse entre deux.

On conçoit combien il est essentiel que ces pieces soient bien assemblées entr'elles, & serrées, pour empêcher qu'elles ne laissent passer de l'eau. On se conduit à peu près de la même maniere dans le reste de l'approfondissement du puits, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la couche que l'on veut exploiter. Les puits ont en général depuis quarante jusqu'à quatre-vingt & même cent vingt toises de profondeur; lorsqu'on est arrivé à la veine, & qu'on l'a abattue de la grandeur du puits jusqu'à son mur, on creuse dans le mur, une ou deux toises, suivant l'inclinaison de la couche, pour former le puisard destiné à raffembler les eaux; c'est ce que l'on nomme ici le Bougnon.

En même temps que l'on approfondit le puits, on travaille

Bougnon, ce que c'est.

à en creuser un autre, pour procurer la circulation de l'air Bure d'airage, dans la mine; c'est ce que l'on nomme le Bure d'airage; on le place depuis cinq, fix, jufqu'à trente toifes d'éloignement du premier, mais toujours sur l'alignement du côté long du puits, & dans la partie supérieure des couches, on le fait d'abord rond, mais ensuite de quatre pieds de long, sur trois de large, & maçonné en briques jusqu'au rocher. On l'éleve depuis la surface de la terre, toujours en briques, en forme de cône, jusqu'à la hauteur de trente, quarante, à soixante Circulation pieds; plus on lui donne de hauteur, plus on augmente la pefanteur de la colonne d'air. On creuse d'abord le petit puits de quelques toifes perpendiculaires, jufqu'à la premiere ou deuxieme couche de charbon; on la lui fait suivre; on lui donne par là une direction oblique qui lui fait rejoindre le puits principal; on le continue ensuite à côté de celui-ci, en les tenant

*féparés* 

de l'air.

féparés à l'aide d'un petit mur qui a la largeur d'une brique, & qui empêche toute communication entr'eux. Lorsque ce petit mur est arrivé à la couche ou veine que l'on veut exploiter, on y fait une galerie d'environ deux pieds de largeur, sur dix, douze, quinze toises de longueur; elle sert au passage de l'air, & n'a point de communication avec le grand puits, qu'après que l'air, par de longs détours, à l'aide des canaux & des portes, a circulé dans tous les ouvrages où l'on en a besoin.

Suivant les principes établis dans le feizieme Mémoire de ce Recueil, sur la Circulation de l'air dans les Mines, on voit que par la cheminée ou tuyau placé sur le petit puits, il doit y avoir une circulation d'air par la différence de hauteur de la colonne de l'atmosphere; pour l'augmenter, on pratique dans la cheminée un treuil avec une chaîne de fer, à laquelle on suspende une grande grille, pleine de charbons allumés, que l'on entretient continuellement & en toute saison.

On ne peut que louer cette industrie; elle facilite sans doute la circulation; mais nous pensons qu'il conviendroit de faire le petit puits totalement séparé du premier, c'est-àdire aussi loin qu'il seroit possible, la circulation seroit bien plus aisée à établir, & demanderoit moins de conduits souterreins dans les endroits où l'on a deux puits, l'un plus élevé que l'autre; on pourroit se dispenser du puits d'airage. Il n'atrive point ici, comme dans les autres mines, que l'air entre par une ouverture ou par l'autre, suivant la saison. En faisant toujours du seu dans la cheminée, l'air est plus dilaté, par conséquent plus léger; il doit être toujours poussé par la colonne opposée; mais, si on ne fait pas le seu plus fort en été qu'en hiver, la circulation doit être plus dissicile, suivant les principes établis dans le seizieme Mémoire, auquel on renvoie le Lecteur.

Malgré les précautions dont on vient de faire mention, il soufflets

arrive encore de temps en temps des accidents; en 1766. le feu prit aux mouffettes, il y eut un grand nombre d'ouvriers qui perdirent la vie; & pendant notre séjour à Liege, il y a eu un coup de feu dans la même mine, mais fans que personne en ait été blessé. Ces exemples devroient engager les Entrepreneurs à augmenter la circulation, & à se régler suivant la faison. On pourroit aussi, avec grand avantage, faire usage des galeries d'écoulement, pour introduire beaucoup d'air dans les mines; ces galeries étant trente, quarante jusqu'à cinquante toises plus basses que l'embouchure du puits. Quelle différence de pesanteur de la colonne d'air n'auroit-on pas!

Revenons au grand puits; lorsqu'on a formé le puisard, on pratique fur le petit côté, dans la pente de la couche, un em placement affez large pour remplir le feau & charger les matieres. On ménage cet emplacement en abattant le charbon, & en coupant le mur de la couche pour avoir un fol horizontal. Si cela ne suffit pas, on excave aussi le toit; on entre ensuite dans le charbon par une galerie, seulement de cinq pieds de largeur, pris sur les dix toises environ, que l'on laisse tout autour du puits, pour qu'il conserve sa solidité, & aussi, en cas que l'on rencontre de l'eau, comme il sera expliqué.

Sur les cinq pieds de la galerie, on prend un pied & demi à deux pieds de large, pour pratiquer une séparation en planches, afin de favoriser la circulation de l'air, qui, au bout des dix toises ou environ, va par un canal circulaire de deux pieds, qu'on ouvre dans le charbon, communiquer au puits Niveaux du d'airage. On commence ensuite une galerie de chaque côté, bure, ce que sur la direction de la couche, que l'on nomme niveaux du bure; quelques Entrepreneurs attendent néanmoins d'avoir exploité tout un côté avant de recommencer de l'autre, afin

c'eft.

que l'air qu'on fait circuler, foit moins divisé. On avance ainsi dix toises, toujours de la largeur de cinq pieds au plus; après quoi on s'élargit du côté où s'éleve la couche, pour former ce que l'on nomme une taille, que l'on prend de cinq, fix toises de largeur, plus ou moins, suivant la soli- c'est. dité du toit. On a foin, dans une telle largeur, de mettre de distance en distance des étançons, des bois droits, pour soulager la charge du toit; en outre, on met à côté les déblais provenant de l'exploitation, quelquefois même du rocher que l'on abat du toit, lorsque la couche que l'on exploite n'a pas au moins trois pieds d'épaisseur. On laisse seulement dans le milieu un passage pour le transport du charbon; & à côté, un paffage pour la circulation de l'air; à mesure qu'on avance par un tel niveau du bure, on prend un ouvrage en angle droit du côté où s'éleve la couche, ce qui le fait appeller montée; on observe toujours de ne lui donner au commencement que quatre à cinq pieds de large, pour laisser ce qu'on c'est. nomme des serres, afin que, si l'on venoit à rencontrer de l'eau, on pût les faire servir de contresorts pour appuyer la digue; on s'élargit ensuite, pour donner à l'ouvrage la largeur d'une taille de cinq à six toises. Les montées sur les niveaux du bure se prennent toutes les dix toises; de sorte que les tailles prises, il reste une épaisseur en charbon, de trois, quatre, jusqu'à cinq toises, auquel on ne touche qu'à la fin de l'exploitation, & lorsqu'on n'a plus à craindre les eaux.

Si l'on s'y prenoit ici, comme en Angleterre, pour exploi- avec l'exploitater une couche, on n'auroit pas besoin de faire d'autres glois. ouvrages que ceux que nous venons de décrire. Les Anglois placent toujours le puits principal, celui fur lequel ils établiffent leur machine à feu, à l'endroit le plus bas où est la couche, dans l'arrondissement qu'ils ont acquis, par ce moyen toutes les eaux s'écoulent dans le puisard, & ils charient avec

Taille, ce que

Montée, ce que

Comparaifon

bien plus de facilité le charbon jusqu'au puits, le transport étant toujours en descendant. Les Liégeois n'en usent pas ainfi, ils ont souvent leur puits placé de façon qu'ils ont autant à exploiter en descendant qu'en montant. Voici comment ils s'y prennent ordinairement, avant de faire les ouvrages de

montée dont nous avons rendu compte.

Parvenus au bas du puits, la place pour charger les tonnes étant faite, ils prennent un ouvrage en angle droit à la direction de la couche & en suivant sa pente; si elle est trop inclinée, ils prennent une ligne oblique; dans le premier cas, Vallée & borgne on le nomme Vallée, & dans le second, borgne-vallée. On observe ici, comme pour les niveaux de bure, de tenir d'abord l'ouvrage étroit, & de laisser des massis en charbons, nommés Serres; étant avancé de dix, douze, quinze ou vingt toises, suivant la solidité du toit, on forme, à droite & à gauche, des especes de galleries comme les niveaux de Bure; on les nomme Coisteresses, d'abord par un ouvrage étroit, & ensuite en s'élargissant pour faire ce qu'on nomme Taille; on continue de la même maniere en descendant; on pratique de dix toises en dix toises, de pareilles galleries, à l'entrée desquelles on fait toujours une place assez large pour charger

> le seau ou la tonne; c'est ce que l'on nomme Chargeage. D'une Coisteresse à l'autre, on fait souvent, de distance en distance, une petite communication pour la circulation de l'air; & pour le même objet, à chaque entrée d'ouvrage quelconque, on place une porte appellée porte d'Airage; on descend la Vallée aussi bas que s'étend l'acquisition du terrein, s'il n'a pas trop d'étendue; s'il en a trop, on forme un autre ouvrage en descendant, ainsi de suite, lorsqu'on ne veut, ou qu'on ne peut aller plus bas, on a l'avantage d'extraire tout le charbon par des travaux comme ci-dessus, toujours en remontant jusqu'au niveau du puisard; on gagne à cela de

vallée, ce que c'eft.

Serres, ce que

que c'est.

laisser remplir d'eau tous les vuides qu'a laissé le charbon, & d'y jeter même les déblais, si on en a de reste. En approfondissant un puits, on établit ordinairement à côté & sur la surface de la terre, une machine que l'on nomme Hernaz, pour suppléer à une machine à seu lorsqu'on n'en a pas. Celleci est mise en mouvement par quatre, cinq, six ou même huit chevaux, qui, à l'aide d'une très-grosse chaîne de fer, élevent les tonnes de charbon, ainsi que l'eau, jusqu'au niveau de la gallerie d'écoulement : on se sert aussi de la même machine pour élever les matieres & les eaux du fond de l'ouvrage nommé Vallée, au moyen d'une groffe poulie de renvoi, qui est au fond du puits, & qui dirige la chaine; mais si la Vallée est trop profonde, alors on construit une seconde machine vis-à-vis de la premiere; elle tire le charbon jusqu'au niveau du fond du grand puits; alors la premiere prend la tonne, & l'éleve jusqu'au jour. Comme il arrive assez fouvent que l'on fait un puits fouterrein à dix ou douze pieds de distance du premier, pour aller exploiter d'autres couches inférieures, dans ce cas, on fait encore usage de la seconde machine.

La méthode pour extraire le charbon de la couche, est à-peu-près la même que par-tout où il y a de pareilles exploitations, on sait que toutes les couches sont sujettes à être divisées par un ou plusieurs lits d'une espece d'argile noire, durcie, souvent pierreuse, de deux, trois, quatre pouces d'épaisseur: c'est en détachant ce lit avec des pics pointus que l'on déchausse le charbon jusqu'à demi toise de prosondeur; on nomme cela haver dans le pays de Liege. Les pics have ne pouvant aller assez avant, on a des barres de ser pointues c'est. pour achever de haver ou déchausser; par exemple, lorsqu'on travaille une taille de cinq ou six toises de largeur, on met un ouvrier à chaque extrêmité, qui doit déchausser de haut ouvrien de la chaque extrêmité, qui doit déchausser de haut ouvrien de la chaque extrêmité, qui doit déchausser de haut ouvrien de la chaque extrêmité, qui doit déchausser de haut ouvrien de la chaque extrêmité, qui doit déchausser de haut ouvrien de la chaque extrêmité, qui doit déchausser de haut ouvrien de la chaque extrêmité, qui doit déchausser de haut ouvrien de la chaque extrêmité, qui doit déchausser de la couvrien de la chaque extrêmité, qui doit déchausser de la couvrien de la c

Haver, ce que

Tache pour les

d'autres ouvriers pour déchausser horizontalement. On assigne à chacun quatre pieds de longueur sur trois pieds de prosondeur pour un quart de journée; il est obligé d'en saire quatre pareilles pour sa journée entiere qui lui est payée la valeur

de seize à dix-sept sous de France.

Cela fait, il revient d'autres mineurs qui abattent le charbon en chassant à coups de masse plusieurs gros coins de ser entre le toit & le charbon, de même qu'entre le mur & le minéral. Ils sont tomber ainsi de très-grosses pièces, ce qui se pratique, autant que l'on peut, lorsque le charbon a assez de consistance; car il est préséré dans cet état, & se vend plus cher, soit pour les Brasseurs de biere, soit pour l'exporter en Hollande.

Le charbon est charrié, de l'endroit où on l'a extrait jusque sous le puits, avec de petits charriots à quatre roues, ou des traîneaux fur lesquels on met une caisse en bois pour contenir le charbon; lorsque le rocher n'est pas assez uni, on fait un chemin avec des planches pour aller à chaque ouvrage; ce sont des enfants qui traînent ces petites voitures; ils le mettent plusieurs ensemble, suivant le plus ou moins de pente qu'a le chemin, soit en montant, soit en descendant; on les divise par bandes de dix en dix toises, & ils ne font jamais que le même chemin; ils menent un charriot plein, & en ramenent un vuide; on leur fixe à chaque travail, la quantité de voyages qu'ils doivent faire, ce qui est proportionné à l'extraction & à ce qui doit être élevé au jour, car chaque compagnie détermine le nombre de tonnes de charbon que l'on doit fortir de la mine journellement ; c'est ordinairement cinquante traits; on prétend qu'ils pesent chacun plus de trois milliers; mais comme un cheval seul peut traîner cette quantité, nous ne pensons pas que cela puisse aller à plus de deux mille à deux mille cinq cents livres.

Les ouvriers qui abattent le charbon, entrent à quatre

heures du matin, & ressortent communément à dix heures, cela n'est point fixé, des qu'ils ont fini leur tâche; il en est qui font une journée & demie, deux journées; mais ceux qui charient le charbon, & qui chargent les tonnes, n'ont fini leur tâche quà trois ou quatre heures après midi; & lorsqu'ils fuivent des ouvrages qui n'ont que quatre à cinq pieds de large, ils n'ont point de tâche, mais ils travaillent fix heures de suite pour remplir leur journée. Ce n'est point l'usage d'extraire du charbon pendant la nuit; ce temps est destiné à élever les eaux qui se sont rassemblées dans le puisard des ouvrages inférieurs, foit d'elles-mêmes, foit à l'aide de seaux ou de pompes; & lorsqu'il n'y a point de pompe à feu. à l'aide de la machine à chevaux; mais on affure fur-tout le travail pour le lendemain, en sondant par-tout où on doit travailler, pour être certain qu'il n'y a point de réservoirs d'eau par derriere; lors donc que les ouvriers sortent de la mine, les foreurs y entrent accompagnés d'un maître ouvrier; ils forent des trous de treize à quatorze lignes de diametre, à une distance proportionnée les uns des autres; par exemple, à une taille de cinq toises, ils la divisent en trois parties pour forer trois trous, de sept toises de longueur chacun; quant à ceux de chaque côté, ils ne les approfondissent que de cinq toises; ceux-ci doivent être recommencés chaque nuit; mais pour ceux qui font en avant, on ne fait que continuer les mêmes, à moins qu'il n'y en eût qui, par une direction trop haute ou trop basse, donnassent dans le toit ou dans le mur; alors il faudroit en recommencer de nouveaux.

Forage pour connoître les bains.

ar rolling.

Les foreurs ont la précaution d'avoir toujours avec eux des chevilles de bois de la groffeur des forêts & de toutes longueurs, afin, lorsqu'ils viennent à percer dans un réservoir d'eau, de pouvoir boucher promptement les trous; lorsque cela arrive, il faut abandonner le lieu, & même si la pression

Construction des digues intérieures.

Exploitation des

de roisse.

l'entrée de l'ouvrage. Nous avons dit qu'on le faisoit à cette intention plus étroit. La digue se construit avec de grosses pieces de bois; on en met ordinairement deux qui sont assemblés du côté d'où vient l'eau, de maniere qu'elles forment ensemble un angle obtus; leur extrêmité est appuyée dans une entaille faite de chaque côté dans le charbon même; on tend bien uni le rocher sur lequel on doit les poser, & d'abord l'on y met de la mousse. Suivant la hauteur de la couche, on place deux, trois, quatre pieces de bois les unes sur les autres, avec la mousse entre deux; on ferme la partie supérieure, en posant des planches contre le toit, & en chassant de gros coins de bois entre elles & les pieces, jusqu'à ce que tout soit parfaitement serré & bouché.

Tout ce travail seroit épargné de même que celui des sondes, si les Entrepreneurs s'entendoient entre eux, & vou-loient contribuer proportionnellement à l'épuisement des eaux.

Les veines à pendage de roisse, c'est-à-dire, qui sont perpendiculaires, ou qui approchent plus de cette ligne que de l'horizontale, disserent dans leur exploitation, en ce que l'on approsondit les puits, depuis le jour, sur la veine même, que les ouvrages dont nous avons rendu compte, s'y sont dans une position renversée, & que lorsqu'il se trouve des veines paralleles à peu de distance, on communique de l'une à l'autre par des galleries de traverse. Si l'on connoît bien le travail des couches, on saura facilement diriger celui des veines perpendiculaires; mais celui-ci est toujours moins profitable.

Indépendamment des Intéressés, ou Maitres de fosses, qui visitent souvent leurs travaux à l'extérieur, ils ont un Compteur, dont l'emploi est de tenir une note exacte de toutes les marchandises, & celle des journées de tous les ouvriers employés au service de leur société; son compte doit être apuré chaque quinzaine. Il a pour appointement un pour cent de toutes les dépenses

Régie.

dépenses qui se font; il est obligé tous les quinze jours de distribuer à chaque associé, un billet contenant ce qu'il doit

payer pour sa part.

Le Wardeur ou Garde de la mine, veille à l'économie tant du jour que de la nuit; il achette toutes les marchandises nécessaires, le fer, le bois, &c. Il en tient un registre particulier qui est joint à celui du compteur, pour avoir la somme de la dépense totale de la quinzaine.

Il y a aussi un Receveur principal, établi par la société, pour vendre les charbons provenant de la mine, & en retirer la valeur; il est obligé de coucher journellement sur son registre, à qui il a vendu, la quantité de charriots & charrettes, tant en gros qu'en menus charbons séparément. Ce compte de vente est examiné, chaque jour, par l'un ou l'autre des associés, & l'argent est porté tous les jours chez celui des maîtres qui est constitué à cet esset, pour en faire la répartition, chaque quinzaine, à chacun des Intéressés, suivant sa part.

On a de plus un Maitre-ouvrier de jour, qui entre dans la mine chaque matin à quatre heures, pour diriger les ouvrages sous les ordres de la société; il a communément quinze florins

de Brabant par semaine.

Il y aussi un Maître-ouvrier de nuit pour diriger les forages qui se font pendant ce temps.



# MINE DE CHARBON DE TERRE,

#### D'AIX-LA-CHAPELLE.

Ly a à une lieue & demie à l'est d'Aix-la-Chapelle, plufieurs couches & veines de charbons de terre exploitées anciennement par différents particuliers, seulement à une petite profondeur. Ils ont été obligés de les abandonner par l'abondance des eaux. Comme ces charbons sont d'une grande reffource pour la ville d'Aix, les Magistrats se sont déterminés à reprendre de nouveau leur exploitation pour le compte de la ville; ils ont d'abord fongé aux moyens d'affainir la mine, & ont fait construire à cet effet une machine hydraulique, à grands fraix; puifqu'il a fallu faire un très-long canal qui amene les eaux pour la faire mouvoir. On a approfondi deux puits, l'un où l'on a placé la machine, & l'autre sur la veine principale qui est presque perpendiculaire, comme toutes celles qui lui font paralleles; elle s'incline an nord, & se dirige de l'est à l'ouest. On prétend que du côté du nord, il y a une quarantaine de veines, à douze & quinze toises de distance les unes des autres, mais dont le plus grand nombre n'est pas exploitable, n'ayant qu'un & deux pieds de largeur ou épaisseur. On estime dans le pays qu'il faut qu'elles en aient à-peu-près trois pour mériter d'être exploitées, à moins qu'elles ne soient bien près de la surface de la terre; la principale que l'on travaille, qui a trente toises de profondeur, a quatre, cinq, fix, jusqu'à sept pieds d'épaisseur.

Au midi de cette veine, & à cinquante toises environ de fon mur, on en exploite une autre qui est beaucoup plus inclinée; elle a trois pieds de pente sur six, ce qui est bien différent des autres couches qui sont, comme nous l'avons

dit, presque perpendiculaires; celle-ci a entre cinq & cinq

pieds & demi d'épaisseur en charbon.

Pour parvenir au charbon, l'on traverse une espece de grès fort dur que l'on ne peut abattre qu'avec la poudre; ce grès est par lits dans la même direction & inclinaison que la couche, mais tout brisé, de façon qu'il se détache de tous côtés, sur-tout dans le sens opposé à celui de la veine.

Au-dessous du grès qui est fort épais, l'on trouve une terre noire, très-dure, sous la forme d'un rocher, de plusieurs pieds d'épaisseur; elle sert de toît au charbon; le mur est un rocher ou autre terre durcie, de la même espece, mais plus luisante & plus unie; l'une & l'autre paroissent contenir des empreintes de plantes; exposées à l'air, elles s'y essleurissent en s'attendrissant.

Le charbon contient très-peu ou point du tout de bitume; il est très-sulphureux & par conséquent nullement propre aux forgerons; mais aussi il est de la meilleure qualité pour les appartements & pour les cuisines, il ne donne pas de sumée, il a peu d'odeur; c'est l'espece que l'on nomme Colm-coal & Craw-coal dans le nord de l'Angleterre, & qui est la même que celle que l'on exploite à Saint Simphorien de Lay dans le haut Beaujolois, du moins paroît-elle semblable par ses essets & à la vue; on nomme ce charbon à Aix Clutin; il brûle dans les grilles; on forme d'abord un rang de gros morceaux sur du menu bois; on met pardessus des pelottes faites & pétries ensemble de cinq parties petits charbons, & deux parties d'argille pour leur donner de la consistance.



# Name of the last o

## MINES ET FORGES DE FER,

#### DU COMTÉ DE NAMUR.

LE Comté de Namur est une des Provinces des Pays-Bas la plus abondante en mines & forges de fer; la production de ce métal est la branche la plus importante de son commerce. On y compte actuellement treize hauts sourneaux en activité, indépendamment de dix autres qui se trouvent au voismage dans le Pays de Liege, mais appartenants à des Maitres de forges du Comté de Namur, où ils sont transporter la gueuse pour y être affinée.

Quarante-huit affineries sont occupées aux vingt-trois sourneaux, ou, pour mieux dire, vingt-deux; car il en est un qui ne sert qu'à produire dissérents ouvrages en ser coulé. On estime le produit annuel de ces sorges à environ cent dix mille quintaux de ser battu, dont une partie est consommée en cet état dans le Brabant & la Flandre; l'autre convertie en cloux de

toutes especes qui s'exportent en France.

La situation des mines, les courants d'eau pour l'établissement des sorges & usines, l'abondance des bois & des sorêts, dont la plus grande partie appartient à la Reine, enfin la proximité de la riviere de Meuse pour les transports, rendent

ces entreprises extrêmement avantageuses.

Pour leur encouragement, les Souverains ont en dissérents temps accordé des Privileges & des Chartes, non-seulement aux Entrepreneurs, mais encore à toutes personnes qui y seroient employées, que l'on nomme le Corps des Ferons; le dernier Reglement, qui sert de loi, est de l'année 1635; nous nous en sommes procuré une copie dont nous nous contente-tons de donner ici un précis très-succinct.

Comme les affaires, concernant les mines, ne sauroient être discutées pardevant la Jurisdiction qui n'a pas connoissance de ces matieres, il a plû aux Souverains d'en établir une particuliere & locale sous le nom de la Cour des Ferons, qui a le pouvoir de juger tous les cas, à l'exception de ceux où il y a effusion de sang, sauf pourtant l'appel au Conseil de Bruxelles. Les membres qui composent cette Cour, sont les Maîtres de forges qui choisssent un d'entre eux pour être, pendant trois ans seulement le Président; on le nomme Mayeur des Ferons; mais comme ils ne sont point Jurisconsultes, il arrive que, dans les difficultés qui regardent uniquement le droit, ils consultent des Avocats qui deviennent arbitres des Parties; dans tous les autres cas, ils suivent à la lettre l'esprit des Reglements.

Qui que ce soit ne peut être employé aux mines, forges, ou autres ouvrages en dépendant, qu'il n'ait prêté serment, entre les mains du Mayeur des Ferons, de se conformer en tout aux Reglements; tout mineur quelconque ayant fait le serment ci-dessus, & autorisé par écrit par un Maître de forges, peut faire des recherches, & ouvrir des mines de fer dans quelque terrein que ce foit, fans que le propriétaire du fond puisse l'en empêcher, mais sous les conditions qu'il pavera à celui-ci le dixieme de la valeur du minerai qu'il en extraira: le Maître des forges ci-dessus demeure responsable du paiement; ce droit est le seul auquel soient assujettis les Entrepreneurs. Sa Majesté, loin d'en exiger aucun pour elle, & à l'effet d'encourager de plus en plus ces fortes d'établissements, leur fournit gratis tous les bois nécessaires à l'étançonnage des ouvrages souterreins, & pour chaque marteau, fix arbres de bois de Hêtre annuellement, pour leur fervir de manche de marteau & de reffort; tous les bois sont pris dans les forêts du Prince, & affignés par ses Officiers sur la demande qui leur en est faite; l'Impératrice Reine se contentant de procurer par là le bien de ses Etats & la consommation des bois qu'elle possede dans le Comté de Namur; ils sont divisés en coupes de dix-huit années, & vendus par adjudication au plus offrant.

Mines de fer.

Les mines de fer actuellement en exploitation dans le Comté de Namur, sont toutes en couches plus ou moins inclinées; les minérais que l'on en extrait, varient beaucoup entre eux, quoiqu'on puisse les considérer pour la plupart comme des ocres jaunes & rouges, plus ou moins durcis; les uns ressemblent à du gravier, & en ont la forme; d'autres sont en morceaux détachés de différentes grosseurs; il en faut pourtant excepter une espece qui est totalement rouge, & composée de petits globules réunis entre eux, d'une consistance sort dure: ce minérai se trouve dans les couches sous une sorme platte de plusieurs épaisseurs, mais brisé en morceaux, ce qui en rend l'extraction facile; il en est de même des autres minérais ci-dessus; aussi l'on ne fait usage que du pic.

Les mines s'exploitent par des compagnies de mineurs qui ne font d'autres ouvertures que des puits circulaires de trois à quatre pieds de diametre, dont ils soutiennent les terres avec

des cerceaux de bois.

Les minérais qu'ils en extrayent, leur sont payés par le Maître de forges qui les emploie à un prix convenu entre eux, pour une certaine mesure fixée & échantillée par le Mayeur des Ferons; c'est sur ce prix que le propriétaire du fond prend son droit de dixieme.

La qualité des minérais du Comté de Namur produit en général un fer cassant à froid, ce qui lui a fait donner le nom de fer tendre; on l'emploie avec avantage pour la fabrication des cloux, & il s'en exporte beaucoup dans le pays de Liege pour cet usage; car les minérais qui y sont extrairs, donnent un fer très-doux & liant, que l'on nomme fert fort dans ce

Comté où l'on en fabrique une grande quantité de même espece, avec les gueuses que nous avons dit qu'en tiroient

plusieurs Maîtres de forges.

Les fourneaux dont ont fait usage pour la fonte, font construits sur les mêmes principes que tous les autres de ce genre; ils ont environ vingt pieds de hauteur depuis la pierre de fol; mais leur forme intérieure est un quarré long, qui se réduit à une petite ouverture pour l'embouchure où on le charge; la forme circulaire nous paroît préférable; elle est adoptée aujourd'hui avec raison dans toute l'Allemagne & les pays du Nord; la partie inférieure du fourneau qui est exposée à la plus grande chaleur, est bâtie avec une pierre du pays, qui paroît n'être qu'un composé de gros graviers réunis ensemble par une terre d'une consistance aussi dure que le caillou même; on dit qu'elle éclate dans le commencement d'une fonte; mais elle résiste ensuite au point que ces fourneaux sont maintenus en feu, deux, trois, jusqu'à quatre années de suite sans interruption, travaillant toujours pendant ce temps avec le même avantage pour les Entrepreneurs; ils produisent en général, toutes les treize à quatorze heures que l'on fait la percée. une gueuse pesant environ vingt à vingt-un quintaux.

Les minérais sont sondus crus sans aucun rotissage; ceux qui sont en gros morceaux, sont réduits en petits à coups de marteaux & à bras d'hommes, de même que la pierre à chaux nommée Castine, que l'on ajoute dans le mêlange qui

se fait des différentes especes de minérais.

On a commencé à établir, depuis peu seulement dans quelques sorges, des bocards pour piler le laitier, & en séparer par le lavage les grenailles de ser; les uns les jettent avec le minérai dans le sourneau; d'autres en tirent parti tout de suite à l'assinerie.

Les gueuses sont affinées sur un foyer à l'ordinaire par le procédé françois ou valon, que nous avons décrit en traitant des forges de Suede; cependant nous avons remarqué qu'on y met moins d'exactitude & de précision; les crasses qui en proviennent, sont sort pesantes, & nous paroissent tenir beaucoup de fer. Un Maître de forges nous a dit qu'il se proposoit de les traiter par le travail du bocard pour le séparer, à l'imitation d'un de ses confreres qui en use ainsi dans le Duché de Luxembourg.

Les foufflets dont on se sert, soit aux fourneaux, soit aux forges & chausseries, sont de cuir & simples, ou à une seule ame; on ne connoît point du tout dans le pays ceux de bois; les marteaux sont montés à l'ordinaire; mais ils ne pesent qu'environ cinq quintaux. Les martinets & senderies n'ont rien de particulier qui les distingue de ce qui se pratique ailleurs.



## MINES DE CHARBON

#### DE LA WESTPHALIE.

A Quatre lieues de la ville de Rhene, est le village d'Ypenbure sur la route d'Osnabruck.

On trouve à demi-lieue de ce village des mines de charbon qui alimentent des salines; on ne travailloit pas à ces mines lors de notre passage, mais à d'autres qui sont à deux lieues plus soin sur la même route. Avant d'en donner un détail, il est à propos de dire qu'en sortant du village d'Ypenbure, on passe une montagne, à différentes hauteurs, de laquelle on voit des carrieres d'une pierre de grès qui se délite, & dont on taille des grandes pierres à paver. Ce grès ressemble parsaitement à celui qui se trouve par-dessus & aux environs des mines de charbon de Newcastle en Angleterre. A côté de la montagne, c'est-à-dire, au nord, il y a un vallon & ensuite und

üren Jano le lingen. une autre montagne où l'on exploite les mines de charbon qu'on vient d'annoncer.

Celles qui font deux lieues plus loin, font environnées des mêmes rochers; on prétend que c'est la même couche de charbon qui s'y prolonge. L'endroit où elles sont situées se nomme Schaffenberg; il appartient au Roi de Prusse qui fait exploiter lui-même ces mines de même que les précédentes. Comme jusqu'à présent on n'a rencontré qu'une couche de charbon dans chacune, on conjecture que c'est la même qui regne dans tout le pays; on l'exploite dans cette mine à deux cents pieds de prosondeur perpendiculaire; elle a une pente peu inclinée du couchant au levant, qui est à-peu-près celle de la montagne; on a pratiqué au bas une gallerie d'écoulement de quatre cents toises de longueur, qui écoule toutes les eaux à cette prosondeur, de même que toutes celles de la couche au-dessus de ce niveau.

La couche a communément deux pieds & demi d'épaisseur en bon charbon, qui paroît être de très-bonne qualité, quoiqu'il y ait quelques morceaux dans lesquels on apperçoive des lames de pirite; l'extraction de cette couche est facilitée par une autre couche supérieure, composée d'une terre noire, entremêlée de quelques petits morceaux de charbon, mais dont on ne fait pas cas; cette couche a un & demi, deux & quelques petits pieds d'épaisseur; on l'extrait la première pour avoir ensuite le charbon très-pur.

Le toit de rocher, qui recouvre la couche supérieure, est un lit de six, huit, dix pouces d'épaisseur de graviers réunis, & formant une pierre assez dure; au-dessus est le grès rangé par couches & qui se délite

par couches, & qui se délite.

Trente mineurs sont occupés à exploiter les mines des environs, sous un seul Maître mineur. Suivant la mesure & le prix du charbon sur les lieux, nous avons jugé qu'il pouvoit valoir huit à dix sols le quintal argent de France.

Rr

## MINE DE CHARBON

## DU DUCHÉ DE MAGDEBOURG.

Etine est une petite ville dans les Etats du Roi de Prusse : éloignée de deux milles (quatre lieues) de la ville de Halle.

charbon.

On trouve dans ses environs, depuis un quart jusqu'à trois quarts de lieue de son enceinte, plusieurs mines de charbon Le Roi exploite fort étendues; les exploitations sont aux fraix du Roi de seul les mines de Prusse & pour son compte; personne n'en peut exploiter que lui dans toute sa domination, du moins on ne permet à des particuliers d'en travailler que dans des endroits que l'on reconnoît être de peu de valeur. Il y en a près de Vetine: mais les Entrepreneurs sont obligés de payer au Roi le dixieme de leur charbon.

Ces mines étoient ci-devant en fociété.

Les mines de Vetine sont anciennes; elles étoient ci-devant exploitées en commun, c'est-à-dire, qu'il y avoit une société composée de deux cents actions, dont le Roi en avoit quatrevingt-huit, & une compagnie de particuliers en avoit cent douze; mais ces derniers ont été obligés d'abandonner, le Roi les ayant contraint de vendre aux falines la mesure de charbon cinq écus, quoiqu'il vaille dans le pays vingt-un écus. Ils vouloient prendre le charbon en nature; le Roi s'y est opposé; & comme de cette façon les mines, au lieu de donner du bénéfice, exigeoient continuellement de nouveaux fonds qui tournoient tous au profit des falines & fans aucune espérance de pouvoir jamais retirer leurs avances, les Entrepreneurs ont abandonné l'entreprise. Le Roi en est resté seul possesseur. Ceux qui ont conseillé le Roi en cette circonstance. n'ont pas confidéré combien il faisoit tort à son propre pays,

puisqu'il ôtoit à chacun l'envie de faire des recherches, de découvrir & d'exploiter des mines.

Le Roi a des Officiers pour ses mines, qui forment un Conseil siégeant à Vétine, d'où dépendent toutes celles du Duché; ce Confeil releve d'une Chambre des mines établie dans la ville de Halle.

Confeil des

Les mines sont situées sur le replat d'un côteau fort étendu. Il y a sur ce terrein une quantité considérable de puits, dont les uns sont abandonnés, parce que l'on en a pris le charbon, & d'autres travaillés avec fuccès. On compte plus de vingt ouvertures ou mines actuellement en exploitation; les plus remarquables sont à trois quarts de lieue de distance de la ville : ce sont celles où nous sommes descendus.

Situation des

La mine que nous avons visitée, a environ trente-neuf toises On exploite trois de pronfondeur perpendiculaire; favoir, vingt-fix toifes depuis la furface de la terre jufqu'à la premiere couche; onze toifes de cette premiere jusqu'à la seconde, & deux toises de la feconde à la troisieme, qui varie néanmoins très-fouvent par les dérangements que les couches éprouvent dans leur inclinaison, & qui les rapprochent plus ou moins, fur-tout les inférieures. Celles-ci font geelquefois immédiatement l'une fur l'autre.

couches. Leur profondeur.

La premiere couche a jusqu'à huit pieds d'épaisseur, la seconde depuis deux à deux pieds & demi, la troisieme un pied & demi ou deux pieds.

Epaisseur des

On traverse plusieurs couches de rocher pour parvenir au charbon, fur-tout un rocher rouge qui paroît une terre fablonneuse, durcie, mêlée de mica blanc. Un rocher blanchâtre, semé aussi de mica blanc, se trouve plus près des couches, & les fépare entre elles. C'est ce rocher qui dérange les couches dans leur direction, & les coupe quelquefois presque entiérement, ce que l'on nomme aux mines de Montrelay, crains & relais. Le rocher qui sert de toit au

Rochers dans lefquels fe trouve le charbon.

charbon, est bleuâtre; c'est une espece d'argille durcie, qui contient des empreintes de plantes, sur-tout de sougeres. Celui du mur est d'un blanc noirâtre, sablonneux. Ces rochers s'attendrissent l'un & l'autre à l'air, & y esseurissent.

Les couches ont leur direction de neuf à onze heures, suivant la boussole des mineurs; c'est-à-dire, sud-est, nord-ouest, & leur pente du côté du midi: cela varie ensuite suivant les

fauts que font les couches.

Le charbon est un peu piriteux, mais paroît être d'assez bonne qualité; on s'en ser utilement dans le pays. Dans la premiere couche, on remarque un lit de quelques pouces d'épaisseur, qui suit toujours le charbon, & qui divise la couche en deux parties; c'est un charbon très-pierreux; on le nomme Bergbanck, & aux mines de Montrelay, Caillettes. C'est à cet endroit là que l'on abat du charbon à coups de pic pour déchausser celui qui lui est supérieur, & le détacher ensuite plus facilement en gros morceaux.

L'extraction du charbon, dans les couches inférieures, est fort dissicile à raison de leur peu d'épaisseur; les ouvriers sont obligés de s'y tenir couchés entiérement sur le côté. Pour cet esset, ils s'attachent à la cuisse droite ou à la gauche, une planche, suivant le côté sur lequel ils doivent travailler; ils en sont autant le long du bras du même côté; ces planches les empêchent de sentir les inégalités du rocher sur lequel ils reposent. C'est dans cette position gênante, qu'ayant un bras toujours gêné & contraint depuis le coude jusqu'à l'épaule, ils abattent de l'autre, à coups de pic, le charbon.

Pour l'aisance du travail, on fait par intervalle des galeries dans la couche même & dans son toit, afin qu'elles aient cinq pieds & demi de hauteur. C'est par ces galeries que l'on conduit dans des traîneaux le charbon. On met quelques petits morceaux de bois droits dans les endroits d'où l'on a extrait le charbon; on y amoncele le rocher qui s'y trouve à portée;

on n'en retire point au jour; l'uu & l'autre servent d'étan-

connage.

Tous les ouvriers sont à prix-fait dans les mines, & se relevent de huit en huit heures, ce qui fait trois postes dans les vingt-quatre. Ceux qui travaillent sur la couche, ont environ dix livres argent de France par wispel de charbon pur & extrait au jour; cette mesure contient vingt-quatre boisseaux, qui pesent environ quarante-huit à cinquante quintaux. On donne jusqu'à douze livres pour la même mesure de l'extraction du charbon des couches insérieures. Ces prix-faits sont donnés de façon qu'un mineur puisse gagner quatre à cinq livres au plus argent de France par semaine. Les maîtres mineurs ont sept à huit livres par semaine, & les sous-maîtres mineurs environ dix sols de moins.

Il y a dans ce district une galerie d'écoulement, qui écoule les eaux de cette mine à trente-deux toises de prosondeur. On compte qu'elle a, depuis son embouchure jusqu'à ladite mine, deux mille toises de longueur en ligne droite; & l'on dit qu'en mesurant les branches qui communiquent aux dissérentes mines, elle a en total dix à onze mille toises.

Cette galerie est maçonnée dans quelques endroits; mais comme les travaux sont un peu plus prosonds que la galerie d'écoulement, on y a établi une machine à manege, dont l'arbre auquel est fixé le bras de lévier; a deux manivelles pour faire mouvoir des tirans, des varlets & des pompes qui élevent les eaux à l'aide de quatre chevaux, jusqu'au niveau de la galerie d'écoulement. Tout le charbon se tire hors de la mine par de petits treuils à bras d'hommes: on s'y sert de très-petites cordes.

Ces mines occupent quatre cents ouvriers, sept Maîtres mineurs & deux Jurés, sans compter les Officiers qui ont aussi inspection sur les autres districts.

Galerie d'écou-

Prix du charbon.

Le charbon se vend pour le pays, vingt-un écus ou quatrevingt livres environ, argent de France, le wispel. Les mineurs le payent, pour leur usage seulement, dix écus; la brasserie de Vétine, sept écus; & le Roi, pour les salines de Halle, cinq écus. Les mines en produisent, année commune, deux mille quatre cents wispel, dont deux mille sont destinés pour les salines. Ce bas prix pour la plus grande quantité, fait que ces mines sont toujours en perte, & que le Roi est obligé d'avancer chaque année environ dix mille écus.

Par cet arrangement, les salines paroissent donner beaucoup plus de benésice: mais c'est au préjudice des mines, puisqu'il n'y a jamais d'argent dans la caisse de cette derniere entre-prise, ce qui produit son dépérissement, parce qu'on n'y peut point faire de recherches, ce qui seroit de la plus grande utilité, la couche supérieure étant presque épuisée. Sans doute on ne fait pas entendre au Roi ses propres intérêts, puisque le charbon est le soutien des salines, & que le bois est trèsrare & fort cher dans le pays.

Le charbon se voiture à très-peu de fraix jusqu'à Halle. On l'embarque sur la riviere de Saal qui passe à Vétine. On compte six cents ouvriers dans tout le département des mines de charbon. Celles dont nous allons parler y sont comprises.



# MINE DE CHARBON


A Une lieue & demie de la ville de Halle, au lieu nommé Dielau, est une mine de charbon exploitée depuis environ trente ans.

Il y a cinq puits dans lesquels on travaille, soit pour retirer les eaux, soit pour extraire le charbon. La plus grande profondeur de cette mine est de quarante toises. Le charbon se trouve dans un filon tantôt incliné, tantôt presque perpendiculaire. Il est coupé & détourné quelquesois par des crains & des relais. Le rocher dans lequel il se trouve, est semblable à celui de Vétine.

Comme les eaux de cette mine sont abondantes, on a commencé une galerie d'écoulement qui aura neuf cents toises de longueur, & qui n'écoulera les eaux qu'à dix toises de profondeur. Une machine à seu auroit coûté beaucoup moins, & auroit été d'autant plus avantageuse, qu'il saudra toujours une machine pour élever les eaux jusqu'à la galerie d'écoulement. On en construit une actuellement qui agira par des chevaux, & qui sera semblable à celle de Vétine, dont nous avons parlé ci-dessus.

Cette mine est aussi exploitée aux fraix du Roi de Prusse, On vend le charbon pour la consommation des salines qui appartiennent aux Bourgeois de la ville. Il est de moindre qualité que celui de Vétine.



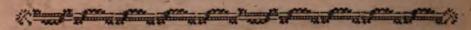


# MINE DE CHARBON

#### DE GIBIENSTEIN.

A Demi-lieue de la ville de Halle, on a fait en 1766 une recherche de charbon de terre dans un endroit nommé Gibienstein, où l'on a trouvé une couche qui paroissoit au jour, & de plusieurs pieds d'épaisseur : elle n'a encore aucune inclinaison ni direction déterminée. On l'a suivie par une galerie: elle paroît se jeter dans la profondeur au bout d'une dixaine de toises. On fait un puits dans le toit pour tâcher de la rejoindre.

Ce charbon est d'une qualité semblable à celle du charbon de Lay en Beaujolois; il est sulphureux & non bitumineux, mêlé avec beaucoup de pirites. C'est l'espece de charbon que l'on nomme dans le Comté de Cumberland en Angleterre,

Crawcoal. Voyez ci-devant, page 239.

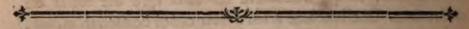

#### TERRE BITUMINEUSE ET BOIS FOSSILE.

DE BIECHLITZ PRÈS DE HALLE. Année 1766.

Rès du village nommé Beichlitz, à une lieue environ de la ville de Halle, on exploite deux couches composées d'une terre bitumineuse & de bois fossile (\*); qui est semblable à celui que l'on trouve dans le village de Sainte Agnès en Franche-Comté, à deux lieues de Lons-le-Saulnier.

(\*) Il y a plufieurs mines de cette espece dans le Pays de Hesse; il en sera question dans un autre volume, en traitant des mines d'Alun.

Cette

Cette mine est dans le terrein de Saxe. Elle est exploitée par le fermier des salines du Roi de Prusse, dans la terre duquel elle se trouve. Il a obtenu la permission de l'Electeur

de Saxe, à qui il paye un dixieme.

La premiere couche est à trois toises & demi de prosondeur perpendiculaire, & de huit à neuf pieds d'épaisseur: pour y parvenir, on traverse un sable blanc, ensuite une argille blanche & grise, qui sert de toit, & qui a trois pieds d'épaisseur. On rencontre encore au-dessous environ trois toits d'épaisseur tant de sable que d'argille, qui recouvre la seconde couche, épaisse seulement de trois & demi à quatre pieds. On a sondé

beaucoup plus bas fans en trouver d'autres.


Ces couches sont horizontales, cependant dérangées quelquesois: elles plongent ou remontent à-peu-près comme les autres couches connues. Elles consistent en une terre brune, bitumineuse, qui est friable lorsqu'elle est seche, & ressemble à du bois pourri. Il s'y trouve des pieces de bois de toute grosseur, qu'il saut couper à coups de hâche lorsqu'on les retire de la mine où elles sont encore mouillées. Ce bois étant sec, se casse très-facilement. Il est luisant dans sa cassure comme le bitume, mais on y teconnoît encore toute l'organisation du bois. Il est moins abondant que la terre: les ouvriers le mettent à part, & le gardent pour leur usage.

Un boisseau ou deux quintaux pesant de la terre bitumineuse, se vend dix-huit à vingt sols de France. Il y a des pirites dans ces couches: la matiere en est vitriolique. Elle

effleurit & blanchit à l'air.

On a fait une galerie pour écouler les eaux de cette mine : elles les écoule à deux toises plus bas que les travaux actuels, sans cela elle ne seroit pas exploitable à cause du sable. On exploite en laissant des piliers, & en soutenant les terres avec des morceaux de bois droits : mais à mesure que l'on veut quitter un endroit, on abat les piliers en se retirant. Ce travail est très-dangereux; quelques ouvriers y ont péri. Dans les endroits abandonnés, il se fait des éboulements continuels qui vont jusqu'au jour: aussi toute la surface du terrein formet-elle des especes d'entonnoirs qu'on remplit un peu pour pouvoir labourer la surface.

La matiere bitumineuse n'est pas d'un grand débit; elle ne donne qu'une chaleur soible : il ne s'en consomme gueres que par le sermier des salines du Roi, à qui la mine appartient, raison pour laquelle on en cesse le travail dès que les magasins sont pleins. Lorsque cette mine est en valeur, on y emploie au plus quinze ou seize ouvriers.

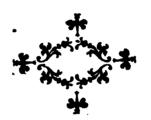

# MINE DE CHARBON DE TERRE,

#### DE ZWICHAU. Année 1759.

L'Es mines de charbon de Zwichau consistent en deux couches de quatre, cinq, six pieds d'épaisseur, qui ne sont séparées l'une de l'autre que par une couche mince d'argille. Leur prosondeur n'est environ qu'à trois toises du jour. La couche de dessous est meilleure que celle de dessus; les maréchaux n'emploient que son charbon. Elles sont toutes les deux à peu-près horizontales, n'ayant pas plus de vingt-cinq à trente dégrés d'inclinaison

La maniere de travailler ces couches, est de faire une grande quantité de galeries paralleles, en laissant du charbon entre deux pour le soutien de la mine. Lorsqu'on a pris d'un côté à-peu-près tout le charbon que l'on veut, on abat les mêmes piliers qu'on a laissés, en mettant à la place quelques morceaux de bois droits pour soutien. Lorsqu'il n'y, a plus de charbon de ce côté, on l'abandonne totalement, & on laisse ébouler le tout, peu importe. Par ce moyen, il reste le moins de charbon qu'il est possible, & même point du tout.

Les exploitations de charbon n'ont point encore été mises en Saxe sur le même pied des autres mines. Il n'y a point de Bergmeister ou maître des montagnes. Le propriétaire peut exploiter le charbon qui est sous son terrein : cependant on lui sixe la quantité de charbon qu'il peut vendre, & l'on sixe un même prix à tous les Entrepreneurs, asin qu'ils ne se fassent pas tort les uns & les autres.

Il y a une galerie d'écoulement faite & entretenue par toutes les compagnies qui exploitent dans les environs, & qui peuvent en retirer quelqu'avantage.

### VOYAGES

L'arrangement pour les mines de charbon en Saxe n'est point du tout approuvé; les principaux Officiers des mines nous ont assuré que l'on songe à faire des Réglements particuliers sur cet objet.

Le Roi a quelques petits droits sur chaque mesure de charbon que l'on retire. Ces droits se nomment Dixieme; mais il ne monte pas même au vingtieme.





# QUINZIEME MEMOIRE.

\*---\*

# MANIERE DE PRÉPARER LE CHARBON

Minéral, autrement appellé Houille, pour le substituer au charbon de bois dans les travaux métallurgiques; mise en usage dans les mines de Sainbel; sur les documents de seu M. JARS, de l'Académie Royale des Sciences. Pratiquée, perfectionnée & décrite par GABRIEL JARS, son frere, l'un des Intéressés aux dites mines.

# Année 2769.

long-temps reconnue en France, & rend précieuses les carrieres de ce minéral qu'elle possede. On l'imploie dans les forges, & on le substitue avec avantage dans plusieurs cas, au charbon fait avec le bois, dont il importe d'autant plus de diminuer la consommation, que l'on se plaint avec raison que la quantité en diminue sensiblement dans le Royaume, & que les forêts se détruisent par les coupes, sans être remplacées par des plantations équivalentes. Il seroit donc à desirer pour l'Etat, que dans tous les lieux à portée de se pourvoir de charbon de pierre ou de terre, on s'habituât à s'en servir, à

l'exemple de la ville de Lyon, dans laquelle, depuis un certain nombre d'années, le peuple l'employe, comme à Saint-Etienne & à Saint-Chamont, à tous les usages domestiques, ce qui produit une épargne pour le consommateur, & un bénéfice pour le Royaume.

A plus forte raison est-il d'une grande importance qu'on puisse le substituer au charbon de bois, dans le traitement des mines, qui en exige une si grande quantité; mais il présente

plusieurs inconvénients.

Le charbon fossile employé tel qu'on le tire de la carrière, nuit singuliérement aux opérations métallurgiques, & le plus grand de ses défauts est de détruire une grande quantité de métal dans les sontes.

Les Anglois qui ont des mines, beaucoup de charbon de pierre & peu de bois, paroissent avoir été les premiers à faire des tentatives pour obvier à ces inconvénients. J'ai vu dans un Manuscrit sur l'Art d'exploiter les Mines de charbon, que les premiers essais faits à ce sujet en Angleterre, remontent à des dates très-anciennes; & Swedembourg, très-habile Minéralogiste en parle aussi, mais comme d'un art qui de son

temps n'avoit pas été porté à sa perfection.

L'industrie des Anglois surmonta dans la suite les difficultés, & parvint par des opérations assez simples au but desiré, c'est-à-dire à ôter au charbon minéral ses qualités nuisibles à la sonte des métaux; ils reconnurent bientôt tous les avantages qu'apportoit cette découverte, mais ils faisoient un mystere de leurs procédés, & la France, à peine instruite de leurs succès, n'en partageoit point le bénésice, lorsque M. Jars, de l'Académie Royale des Sciences & Associé de celle de Lyon, sur envoyé par le Ministre en Angleterre, en 1765, pour y faire des observations sur divers objets relatifs à l'avancement du commerce & des arts.

Un des premiers sur lesquels cet Académicien crut devoir

jetter ses yeux, comme l'un des plus importants, sut la maniere de préparer le charbon de pierre, pour l'employer utilement dans les opérations métallurgiques; il sit à ce sujet toutes les recherches possibles, & me sit part de ses conjectures & des moyens qu'il imaginoit pour imiter le procédé des Anglois. Un voyage que bientôt après nous simes ensemble dans le Nord, suspendit les expériences que je me proposois de faire sur cet objet dans les mines de Sainbel. Au retour de mon voyage, je ne tardai pas à m'en occuper; la réussite de mes premiers essais m'encouragea, je continuai les tentatives, j'eus bientôt la satisfaction de voir que mes travaux n'étoient pas infructueux, & dans l'espérance de les rendre plus utiles encore, je me fais un devoir de les soumettre au jugement de l'Académie, qui en assurera le succès.

Toute espece de charbon sossile nuit aux sontes des métaux, quoique dans dissérents dégrés, suivant ses diverses qualités. Le but que l'on doit se proposer, est de détruire les principes nuisibles qu'il renserme, & de conserver ceux qui sont utiles à la sonte.

Sans vouloir entrer dans une analyse prosonde de ce minéral, on sait en général qu'il est, comme tous les bitumes, composé de parties huileuses & acides. Dans ces acides, on distingue un acide sulphureux, à qui je crois que l'on peut attribuer principalement les déchets que l'on éprouve lorsqu'on l'emploie dans la sonte des métaux; le souffre & les acides, dégagés par l'action du seu dans la sussion, attaquent, rongent & détruisent les parties métalliques qu'ils rencontrent; voilà les ennemis que l'on doit chercher à détruire. Mais la difficulté de l'opération consiste à attaquer ce principe rongeur en conservant la plus grande quantité possible des parties huileuses, phlogistiques & inslammables, qui seules operent la sussion, & qui lui sont unies.

C'est à quoi tend le procédé dont je vais donner la méthode: On peut le nommer le désouffrage. Après l'opération, le charbon minéral n'est plus à l'œil qu'une matiere seche, spongieuse, d'un gris noir, qui a perdu de son poids & acquis du volume; deux observations qui paroissent intéressantes. Je remarquerai encore qu'elle s'allume plus difficilement que le charbon crud, mais que sa chaleur est plus vive & plus durable.

Je joins à mon mémoire des échantillons de charbon minéral ainsi préparé, & auquel en cet état les Anglois donnent le le nom de coaks, ce qui se prononce coks. Ils s'en servent avec avantage pour sondre dissérents minérais; les orsevres l'emploient pour sondre les métaux sins; on en brûle aussi dans

les poëles & les grilles des appartements.

Le procédé, au moyen duquel le charbon de pierre devient coaks, est facile en apparence; il ne s'agit que de faire brûler la houille, comme on brûle le bois pour faire du charbon; mais il exige une pratique bien entendue & beaucoup de précautions soit dans la construction des charbonnieres, soit dans la conduite du seu, sans quoi l'on n'obtient que des coaks imparfaits & incapables d'être employés utilement, ce qu'il est aisé de reconnoître à la seule inspection & par le déchet que doit faire telle ou telle qualité de charbon, après des épreuves faites avec exactitude, ainsi qu'on en peut juger par celles des houilles des mines de Rivedegier dont il est fait mention dans le procès-verbal ci-après.

Pour réussir à obtenir de bons coaks, il est de la plus grande importance, & même il est indispensable d'avoir une bonne qualité de charbon qui soit exempt de pierre ou roche, c'est-à-dire, tel qu'est celui des carrieres de Rivedegier dénommé charbon de maréchal; c'est le seul dans ces mines qui soit propre pour les forges & à l'usage auquel nous le destinons;

car l'autre espece appellée charbon perat, qui ne sert ordinairement que pour la grille, comme tenant plus long-temps au seu, est mêlé de beaucoup de pierres qui lui donnent de la pesanteur; le premier, au contraire, est très-léger & friable & tel qu'il doit être pour s'en servir avec avantage.

La benne du charbon perat pese brut . . 290 à 300 liv. La benne du charbon de forges, . . . 270 à 275

La benne des coaks, . . . . . . . . . . 170 à 180

Lorsqu'on s'est assuré de cette qualité de charbon, les ouvriers charbonniers ne doivent point encore en négliger le choix; ils doivent en séparer la roche que l'on rencontre quelquesois dans les gros morceaux. On fait ce choix en les cassant.

Pour désouffrer la houille avec prosit, il est reconnu que les morceaux doivent être réduits à la grosseur de trois à quatre pouces cubes, asin que le seu puisse agir & pénétrer dans leur intérieur.

Après avoir formé un plan horizontal sur le terrein, on arrange ce charbon morceau par morceau; on en compose une charbonniere d'une forme à-peu-près semblable à celle que l'on donne pour faire du charbon de bois, & de la contenue d'environ cinquante à soixante quintaux, quantité suffisante pour obtenir de bons coaks; car j'ai observé, après diverses épreuves, qu'en les faisant plus fortes, il en reste beaucoup après l'opération que le seu n'a pénétré qu'en partie, & d'autres où il n'a pas touché.

Il en arrive autant si l'on donne aux charbonnieres trop d'élévation, quoique dans le même diametre; l'inconvénient est encore plus grand, si, comme je l'ai éprouvé, on place le charbon indifféremment & de toutes grosseurs

charbon indifféremment & de toutes groffeurs.

Une charbonniere, construite de la maniere que je viens de l'indiquer, peut & doit avoir dix, douze jusqu'à quinze pieds de diametre, & deux jusqu'à deux pieds & demi au

plus de hauteur dans le centre.

Au sommet de la charbonniere, on laisse une ouverture d'environ six à huit pouces de prosondeur, destinée à recevoir le seu que l'on y introduit avec quelques charbons allumés; lorsque la charbonniere est achevée, alors on la recouvre,

& l'on peut s'y prendre de diverses manieres.

Une des meilleures & la plus prompte est d'employer de la paille & de la terre franche qui ne soit pas trop seche; on recouvre toute la surface de la charbonniere avec cette paille que l'on met assez serrée pour qu'une épaisseur d'un bon pouce de terre que l'on jette par-dessus, & pas d'avantage, ne tombe pas entre les charbons, ce qui nuiroit à l'action du seu.

A défaut de paille, on peut y suppléer par des seuilles seches; mais on n'est pas toujours dans le cas de s'en procurer. J'ai fait essayer aussi de recouvrir avec des gazons ou mottes;

mais il n'en réfulta pas un bon effet.

Une autre méthode qui, attendu la rareté & cherté de la paille, est mise en pratique aujourd'hui aux mines de Rivedegier par les ouvriers que les Intéressés des mines de cuivre y emploient à cette opération avec un succès que j'ai éprouvé, est celle de recouvrir les charbonnieres avec le menu charbon; cela se fait comme il suit. L'arrangement de la charbonniere étant achevé, on en recouvre la partie inférieure depuis le sol du terrein jusqu'à la hauteur d'environ un pied avec du menu charbon crud, tel qu'il vient de la carrière & des déblais qui se sont dans le choix du gros charbon; le restant de la surface est recouvert avec les déchets des coaks qui sont en très-petits morceaux. Par cette méthode on n'a pas besoin comme par les autres de pratiquer des trous autour de la circonsérence pour l'évaporation de la sumée; les interssices qui

se trouvent entre ces menus coaks y suppléent, & font le même esset; le seu agit également par-tout.

Lorsque la charbonniere est recouverte jusqu'au sommet, alors l'ouvrier apporte, comme il a été dit, quelques charbons allumés qu'il jette dans l'ouverture, & acheve d'en remplir la capacité avec d'autres charbons. Quand il juge que le seu a pris, & que la charbonniere commence à sumer, il en recouvre le sommet, & conduit l'opération comme celle du charbon de bois, ayant soin de reboucher les endroits où le seu a passé, asin d'empêcher que le charbon ne se consume, & ainsi du reste jusqu'à ce qu'il ne sume plus, ou du moins que la sumée en sorte très-claire, signe constant de la fin du désoussirage; pour toute cette manœuvre, l'expérience des ouvriers est très-nècessaire.

Une telle charbonniere tient le feu quatre jours & plusieurs heures de moins, si l'on a recouvert avec de la paille & de la terre; alors on recouvre le tout avec la poussière pour étousser le feu, & on le laisse ainsi pendant douze ou quinze heures; après ce temps on retire les coaks; cela se fait partie par partie à l'aide de rateaux de ser, en en séparant le menu qui sert à recouvrir d'autres charbonnieres. Lorsque les coaks sont resroidis, on les serme dans un magasin, bien secs; s'il s'y trouve quelques morceaux de charbons qui ne soient pas bien désoussrés, on les met à part pour les faire passer dans une nouvelle charbonniere. On en a de cette saçon plusieurs en seu dont la manœuvre se succede.

Trois ouvriers, ayant un emplacement assez grand, peuvent préparer dans une semaine trois cents cinquante jusqu'à quatre cents quintaux de coaks.

Il est essentiel de bien dépouiller le charbon minéral de la roche & des pierres qui peuvent y être mêlées; car il est arrivé, soit par défaut d'expérience des ouvriers, soit par leur négligence, que plusieurs charbonnieres ne m'ont produit

Tt 2

que des coaks imparfaits, qui, dans la fonte, ont occasionné beaucoup d'embarras; d'où j'ai conclu que les acides destructeurs n'avoient pas été suffisamment détruits, & que l'on n'en avoit pas séparé les pierres qui ne sondoient point & s'accumuloient dans l'intérieur du sourneau. J'en ai la preuve dans l'essai que j'ai sait de la houille de Sainte-Foi-l'Argentiere, à trois lieues de Sainbel, qui a présenté les mêmes inconvénients au bout de quelques heures de sonte, puisqu'elle est unie à une grande quantité d'une espece de schiste très-réstractaire, & par conséquent peu propre à cette opération; au lieu que les coaks produits de la houille choisie des mines de Rivedegier, ont procuré dans la sonte des minérais de cuivre tout le succès qu'on pouvoit en attendre, comme il est prouvé ci-après.

Par le décompte détaillé des charbons de terre des mines de Rivedegier, mis en désouffrage à Sainbel sous mes yeux, depuis le 20 Janvier 1769, jusqu'au 10 Mars suivant, il est constaté que ces charbons perdent ou déchêtent dans cette opération de trente-cinq pour cent, c'est-à-dire, que cent livres de charbon cruds sont réduites à soixante-cinq livres coaks. Ce fait a été vérissé plusieurs sois aux mines de Rivedegier, où depuis le premier Avril les Intéressés des mines du Lyonnois occupent trois ouvriers à cette préparation. D'où il résulte que le quintal de ces coaks, rendu à Sainbel, tous fraix saits, achat du charbon, saçon des ouvriers, emplacement pour la préparation, provision & transport, revient à

environ quarante-quatre fols poids de marc.

## FONTE DE COMPARAISON.

Le 7 Mars 1769, à deux heures & demie après midi, on commença la fonte de comparaison dans deux sourneaux courbes ou à manche, d'une grandeur semblable, & allant d'une égale vîtesse; on garnit l'un en coaks, & l'autre en charbon de bois à l'ordinaire; la fonte sut continuée jusqu'au 18 à la même heure; elle avoit été interrompue pendant treize heures, le Dimanche 12, pour réparer & refaire les bassins d'avant-soyer & de réception. On employa donc, pour le total de la fonte, deux cents cinquante-une heures pour sondre en tout onze cents quatre-vingt deux quintaux de minérais mêlés de la mine de pilon & de celle de chevinay, rôtis à quatre seux suivant l'usage.

#### SAVOIR,

D'où il réfulte, si cinq cents dix quintaux minérai fondu

Mais les six cents soixante-douze quintaux minérais sondus avec les coaks, n'ont dépensé que

Donc il y a un bénéfice, dans une fonte de douze jours, & à un seul fourneau, de . . 2521. 91. 8d. ce qui fait environ le quart.

Pour parvenir à reconnoître plus particuliérement l'emploi que l'on peut faire du charbon de terre au lieu de charbon de

bois dans différentes opérations de Métallurgie,

J'ai fait, après la fonte mentionnée ci-dessus, fondre dans le même fourneau avec des coaks une partie d'un grillage de matte de cuivre, de laquelle on a obtenu environ trois quintaux de cuivre noir pour le rassiner, le fondre ensuite & le battre au martinet, à l'esset de reconnoître si quelques portions acides sulphureuses, qui auroient pu rester dans les coaks, n'altéreroient point le métal.

Les trois quintaux de cuivre ont été raffinés sur le petit foyer, fondus & étendus sous le marteau, autant qu'il a été possible, sans qu'on y ait remarqué aucune fente ni gersure.

Toujours dans la même vue, on a fait rôtir à part les cent quatorze quintaux de matte produits de la fonte du minérai avec les coaks; on a obtenu le cuivre noir qui a été raffiné, fondu & battu sous le marteau, comme le premier, avec tout le succès possible: d'où il s'ensuit qu'il est bien prouvé que les coaks ne nuisent point à la qualité du cuivre, & peuvent être employés utilement.

Cependant il fera plus prudent de n'employer les coaks que dans la fonte des minérais, & non dans celle des mattes, où le cuivre est trop à nud, & conséquemment dans le cas d'être attaqué par l'acide sulphureux, sur-tout si les coaks ne sont pas bien préparés, comme cela arrive quelquesois par la né-

gligence des ouvriers.

On évitera cet inconvénient en n'employant que du charbon de bois dans certe fonte, & l'on retirera toute l'utilité du charbon de terre en se servant des coaks pour sondre les minérais, dont le premier produit est une masse réguline, chargée encore d'une grande quantité de souffre qui enveloppe tellement le métal, que celui-ci ne court aucun danger d'être attaqué par les acides. C'est ce que l'on éprouve depuis plusieurs années dans les sonderies de Sainbel, où cette méthode se pratique avec succès.

## OBSERVATIONS.

EN détaillant le mérite de l'opération, je ne dois pas en dissimuler les inconvéniens. l'ai fair ouvrir les fourneaux, & j'ai observé que celui où l'on a fondu avec les coaks, a été beaucoup plus endommagé que l'autre, c'est-à-dire, l'ouvrage, & qu'il s'y est formé dans l'intérieur des cavités plus grandes.

L'on ne s'étonnera point de cette différence, si l'on remarque que la chaleur des coaks est bien plus vive que celle du charbon de bois; mais pour peu qu'on résléchisse sur cet inconvénient, il est prouvé qu'il n'est rien en comparaison des avantages qui résultent de l'emploi de cette matiere combustible; l'augmentation de dépense ne roulera que sur une réparation un peu plus considérable à la fin de chaque sonte, & sur la durée de l'ouvrage des sourneaux, qui sera dans le cas d'être renouvellé chaque année, au lieu de ne l'être que tous les deux ans suivant l'usage.

Pour prévenir en partie cet inconvénient, & parce qu'il ne seroit pas possible de se procurer dans ce moment-ci la quantité de coaks dont on auroit besoin, à raison du service public qui a lieu journellement au bord des carrieres de Rivedegier, j'ai trouvé qu'en le mêlant à moitié ou à tiers avec le charbon de bois, il en résultoit un très-bon esset; & cela se pratique actuellement dans nos sonderies depuis le premier Avril dernier avec succès.

On comprend aisément que le mêlange dans la fonte des deux matieres combustibles, ne donne pas les mêmes avantages que l'emploi des coaks seuls; mais ils seront toujours assez grands pour le faire préférer, à tous égards, au charbon de bois sans coaks. Les ouvriers sondeurs en ont remarqué, comme moi, la dissérence, & donnent la préférence au mêlange pour avoir une sonte plus égale; d'ailleurs il est constant que, de quelque manière qu'on emploie les coaks, ils accélerent la fonte des matieres; les sourneaux supportent une charge plus sorte de minérai sans augmenter la quantité de charbon, & la dépense est moindre.

Une autre observation très-essentielle, c'est celle du degré de chaleur qu'acquiert la matte ou masse réguline dans l'intérieur du fourneau pendant le cours de la fonte, dont j'ai fait plusieurs plusieurs fois la comparaison dans les percées de l'avant-foyer au bassin de réception; de cette augmentation de chaleur résulte un très-grand avantage; on conçoit que la matte plus échaussée se purisse & se dégage d'autant plus des parties sulphureuses qu'elle renserme, on l'obtient, il est vrai, en moindre quantité, mais elle est plus riche en métal, d'où nait nécessairement l'économie du bois dans les rôtissages qui suivent l'opération, & du charbon dans les sontes.

Les Anglois fondent la plupart des minérais de fer avec les coaks, dont ils obtiennent un fer coulé excellent qui se moule très-bien; mais jamais ils ne sont parvenus à en faire un bon

fer forgé.

Les coaks ont donc leur utilité pour tous les ouvrages qui se jettent en moule. Feu M. Jars, dans la tournée qu'il sit l'année derniere en Alsace, en sit faire un essai dans les sorges

d'Hombourg, qui réuffit très-bien.

Les Anglois ont encore une autre méthode de préparer le charbon de terre pour les fontes dont ils retirent non-seulement les coaks qu'ils nomment pour lors cinders, mais encore la partie grasse avec laquelle ils fabriquent du goudron; cette opération se fait par la distillation dans un sourneau sermé. Les Liégeois, à leur exemple, suivent cette méthode depuis un an, & emploient avec succès les coaks dans la sonte des mines de ser.

De toutes ces observations il résulte qu'indépendamment du bénésice que la nouvelle méthode introduit dans le traitement des mines, elle assure une diminution de consommation en charbons de bois, ce qui doit, avec le temps, faire baisser le prix de ces charbons; on peut objecter qu'en même temps cela fera hausser celui du charbon de terre; mais cet inconvénient n'est que momentané; il est naturel de penser que, pour prositer de cette consommation, les Propriétaires des

mines extrairont une plus grande quantité de charbon qui ramenera bientôt l'ancien prix.

Il n'en est pas de nos mines de charbon comme de nos sorêts; leur abondance est bien reconnue; mais c'est un nouveau motif pour exciter à la recherche de nouvelles carrieres, pour faciliter l'exploitation, & pour encourager ceux qui, en sécondant les vues du Gouvernement, travaillent à la persection des Arts.





## SEIZIEME MEMOIRE.



OBSERVATIONS SUR LA CIRCULATION de l'air dans les Mines; MOYENS qu'il faut employer pour l'y maintenir. (a)

### Années 2764.

EMBARRAS dans lequel j'ai vu plusieurs Entrepreneurs & Directeurs de mines, soit en France, soit en Allemagne, pour introduire de l'air dans les travaux qu'ils dirigoient, les ouvrages infructueux qu'ils entreprenoient pour y parvenir, m'ont donné envie de connoître comment se faisoit la circulation de l'air dans les souterreins, asun de parvenir à une méthode sûre pour l'y introduire, éviter par là les ouvrages inutiles, qui sont toujours très-dispendieux dans les mines, & chasser le mauvais air qui fatigue beaucoup les mineurs, & peut abréger leur vie. Rempli de mon objet, j'en ai parlé à toutes les personnes que je connoissois pour être instruites dans la Géométrie & Physique souterreine; j'ai eu plusieurs entretiens à ce sujet, avec des savants de Freyberg en Saxe; quelqu'instructives que sussent des freyberg en Saxe; quelqu'instructives que sussent de freyberg en Saxe; quelqu'instructives que sussent de freyberg en Saxe; quelqu'instructives que sussent de freyberg en laissoient toujours quelque chose à desirer; c'est

<sup>(</sup>a) Co Mémoire a été lu à l'Académie des Sciences, en l'année 1768, & imprimé dans le volume de ses Mémoires pour la même année, pages 218 & 229.

pourquoi j'ai continué à observer, & ai cherché en même temps la raison pour laquelle l'air prenoit une route préféra-

blement à une autre, je crois y être parvenu.

Ce Mémoire seroit susceptible d'une très-grande étendue par l'application que l'on pourroit faire des conséquences que j'ai tiré de toutes mes remarques pour empêcher les appartements de sumer, & pour renouveller l'air dans les hôpitaux & autres lieux, &c.; mais mes occupations & le voyage que je suis sur le point de faire, ne me permettant, d'ici à quelque temps, autre chose que des observations, je crois devoir faire part à l'Académie des principales que j'ai faites jusqu'à ce jour, & de l'avantage que l'on en peut retirer. Il sussir à tout Directeur & Inspecteur de mines intelligent de connoître les observations suivantes & l'application que j'en fais, pour lui servir de guide dans tous les cas.

J'ai observé pendant l'hiver, en visitant des mines, qu'il y avoit des puits de dix, douze jusqu'à vingt toises de profondeur perpendiculaire, dans lesquels toute l'eau qui filtroit à travers le rocher & la charpente, se geloit & formoit de

la glace dans toute leur hauteur.

l'ai observé également que le thermometre de M. de Réaumur, placé dans une mine à quarante-cinq pas de l'embouchure (1) d'une de ses galeries (2), se tenoit à zero; dans l'intervalle de cette distance, j'ai trouvé de la glace; mais en avançant dans la mine, la liqueur du thermometre est montée peu à peu jusqu'à onze & douze degrés, c'est-à-dire un & deux degrés au-dessus de la température des caves

<sup>(1)</sup> On nomme embouchure d'une galerie ou d'un puits, fon ouverture extérieure.

<sup>(2)</sup> On nomme galerie, les excavations fouterreines horizontales, qui aboutifient à d'autres excavations que l'on fait pour extraire le minéral d'un filon, lesquelles, pour peu que la mine foit un peu considérable, ont ordinairement plusieurs issues extérieures qui sont perpendiculaires, horizontales, ou obliques.

de l'Observatoire, qui est la même dans les mines; j'ai attribué les deux degrés au-dessus de la température, à l'air échaussé par les ouvriers, & à la slamme de leurs lampes. Il y a encore dans certaines mines des accidents qui occasionnent souvent une chaleur assez forte, comme des ouvrages où l'on rencontre une espece de pirite qui, s'esslorissant par le contact de l'air, s'échausse au point que les ouvriers sont obligés d'y travailler sans chemise, & n'y peuvent résister que très-peu de temps.

Les mêmes mines où j'ai observé des puits & des galeries dans lesquelles on rencontroit de la glace, avoient d'autres ouvertures où l'on sentoit un air chaud en y entrant. Je voyois sortir par ces mêmes ouvertures la sumée de la poudre lorsque l'on avoit tiré un ou plusieurs coups de mine; d'où j'ai conclu que l'air entroit par les ouvrages où j'avois rencontré de la glace, & ressortie par ceux où l'on respiroit un air

échauffé.

J'ai remarqué dans le même temps, que tous les ouvrages par où l'air entroit dans la mine, étoient inférieurs ou plus bas que ceux par où il fortoit, ce qui me perfuada que l'on auroit d'autant plus d'air dans une mine, que les ouvrages de communication supérieurs seroient plus élevés au-dessus de l'horizontale, ou du niveau de ceux pratiqués au pied de la montagne.

Ces observations m'expliquerent pourquoi l'on construisoit des tuyaux de cheminée sur certains puits dans des mines de charbon qui étoient exploitées dans un pays plat. J'en avois demandé plusieurs sois la raison; on m'avoit toujours répondu que c'étoit pour introduire de l'air dans la mine; mais j'ignorois pourquoi l'air entroit plutôt par les ouvrages inférieurs

que par les fupérieurs.

Non content d'avoir fait pendant l'hiver les observations que je viens de rapporter, je voulus examiner si la circulation

de l'air étoit la même dans toutes les faisons; je ne pus rien constater pendant le printemps; on en verra les raisons ciaprès.

Comme mes premieres observations avoient été faites lorsqu'il geloit, je choisis dans l'été des jours chauds pour parcourir les différentes ouvertures de la mine de Chessy en Lyonnois. J'ai fait aussi les mêmes remarques dans d'autres mines. J'entrai d'abord dans la mine par la même galerie inférieure dans laquelle le thermometre avoit été en hiver à zéro, jusqu'à quarante-cing pas de l'embouchure; je sentis de la fraîcheur en entrant; je posai mon thermometre dont la liqueur étoit à vingt degrés au-dessus de zero, à une toise intérieurement de l'embouchure de ladite galerie; après l'y avoir laissé une demi-heure, la liqueur descendit à onze degrés; je sentis la même fraîcheur dans toute la mine; je dirigeai ma marche du côté d'un ouvrage en montant (3), par lequel on fort de la mine; c'étoit alors l'ouverture la plus élevée. Je remarquai avec surprise, qu'à mesure que j'approchai de l'embouchure, l'air s'échauffoit. Je placai mon thermometre à quatre toifes de ladite embouchure; il monta à dix-huit degrés. Ces observations, répétées plusieurs fois & dans plusieurs mines, m'ont prouvé que l'air, qui, dans l'hiver, entroit dans la mine par les ouvrages inférieurs pour ressortir par les supérieurs, prenoit une route contraire pendant l'été. Il ne me suffisoit pas d'être parvenu à connoître parfaitement la façon dont l'air circuloit dans les mines, je voulois encore favoir quelle en étoit la raison, & ce qui déterminoit l'air dans une faison à prendre une route préférablement à l'autre. Voici le raisonnement que j'en ai tiré, & de quelle façon je le prouve.

PLANCHE X.

Je suppose AB, figure premiere, planche 10, une galerie,

<sup>(3)</sup> Ouvrage en montant ou échellon montant fe dit d'une excavation irréguliere, qui se fait de bas en haut en suivant le silon, pour en extraire le minéral.

à l'extrêmité de laquelle il y a un puits CB de dix toises de profondeur; son embouchure C est donc dix toises plus élevée que celle A de la galerie. ABC est un ouvrage souterrein, dont l'air doit être tempéré, c'est-à-dire, à dix degrés; mais l'air de l'atmosphere pendant l'hiver est à zero & même audessous, c'est-à-dire, de dix degrés moins dilaté que celui renfermé dans le fouterrein; je dois donc confidérer au-dessus du puits CB, une colonne de toute la hauteur de l'atmofphere, laquelle auroit pour base l'ouverture dudit puits, & dont le degré de chaleur est égal à zero jusqu'à la ligne horizontale CD, plus la colonne CB qui est à dix degrés. Je confidere de plus, sur le point A, une colonne également de toute la hauteur de l'atmosphere, par conséquent égale à celle qui est sur le puits CB, avec la différence que son degré de chaleur est égal à zero sur toute sa hauteur, tandis que la premiere a une partie de dix toises CB qui est à dix degrés, dont la colonne de l'atmosphere, qui suit la ligne DA, est plus pefante que celle qui suit la ligne CB, puisqu'elle contient beaucoup plus d'air dans un même volume; comme elle presse fur le point A, elle obligera l'air contenu dans le fouterrein ABC de fortir par le point C, ce qui établira le courant d'air dans la mine.

Si je considere actuellement ce qui arrive pendant l'été, en supposant l'air de l'atmosphere à vingt degrés de chaleur jusqu'à CD qui est la ligne horizontale; mais CB n'est qu'à dix degrés, laquelle fait partie de toute la colonne de la hauteur de l'atmosphere; donc cette colonne sur CB est plus pesante que celle sur le point A, puisque cette derniere est dans toute sa hauteur à vingt degrès de chaleur, tandis que la premiere a une partie de dix toises d'air moins dilaté, & par conséquent plus pesant; d'où il résulte que, pendant l'été, la colonne d'air sur le puits CB doit, par son propre poids, obliger l'air intérieur à sortir par l'ouverture A, & en procurer ainsi la circulation,

J'ai remarqué depuis très-long-temps, & je l'ai oui dire à tous les mineurs, que l'air circuloit difficilement dans les mines à la poussée & à la tombée des feuilles, c'est-à-dire, pendant le printemps & l'automne; il est même des ouvrages que l'on fuspend alors faute d'air, les chandelles & les lampes ne pouvant brûler qu'avec peine. J'avois toujours cherché inutilement à en connoître la cause; mais le problème est résolu actuellement, puisque l'on sait que dans le printemps & l'automne, l'air extérieur approche le plus de la température, par conféquent, il fait, pour ainsi dire, équilibre avec celui qui est renfermé dans les mines. On doit même sentir toute la difficulté que l'air a à s'établir un courant dans ces faisons, où il est tantôt au-dessus & tantôt au-dessous de dix degrés, surtout dans les ouvrages un peu considérables, où l'air a beaucoup d'étendue à parcourir. Comme le degré de chaleur varie plusieurs fois dans la même journée, les colonnes d'air de l'atmosphere pressent alternativement sur les disférentes ouvertures des mines, ce qui en rend la circulation fort difficile.

On est en usage dans plusieurs mines, lorsque l'air y manque, d'y descendre des grilles avec du seu; cette méthode est très-bonne, & doit réussir certainement dans le printemps & l'automne, dans les travaux qui ont été faits, suivant les principes que je viens d'établir; car si toutes les ouvertures d'une mine étoient faites à une même hauteur horizontale, le seu que l'on descendroit dans le sond de la mine, s'y éteindroit, ainsi que le sont les lampes & les chandelles, à moins que la grille de seu ne sût suspendue au tiers ou au milieu d'un des puits; elle seroit alors l'esset du sourneau décrit par le traducteur de Lehmann, de l'Art des Mines, page 50, planche 3°. J'ai vu ce sourneau exécuté avec succès dans une mine de plomb, aux environs de la ville de Freyberg en Saxe. Ceci se rapporte toujours à ce qui a été dit plus haut, qui est d'avoir un air plus dilaté dans un endroit que dans l'autre.

Je donnerai plus bas les moyens les moins dispendieux pour se procurer de l'air dans les cas principaux qui se rencontrent

dans l'exploitation des mines. Plusieurs personnes sont persuadées que ce n'est qu'en multipliant beaucoup les ouvertures des mines, que l'on peut y introduire de l'air; c'est une erreur dangereuse dans un Inspecteur qui est à la tête d'une exploitation. L'on doit sentir que quand même on feroit dix puits fur un même ouvrage souterrein, si leur embouchure est à la même hauteur horizontale, on n'aura pas beaucoup plus d'air que s'il n'y en avoit qu'un, parce qu'alors toutes les colonnes d'air de l'atmosphere étant d'un egal poids, elles font équilibre entr'elles; il est impossible qu'il puisse s'établir un courant d'air. Cette multiplicité d'ouvertures est très-dispendieuse, sur-tout si les ouvrages sont profonds; en outre, plus l'on fait d'ouvertures dans une montagne, plus on augmente les filtrations d'eau, & par conféquent les dépenses de l'exploitation. Il en est de même pour les ouvrages horizontaux. Voici un exemple dont j'ai été témoin.

Ayant fait une galerie qui avoit vingt toises de longueur depuis son embouchure, on creusa sur le silon un puits d'environ dix à douze toises; l'air y manqua. On s'avisa de faire une seconde galerie au même niveau que la premiere, & qui vint aboutir au même puits, comptant par là établir un courant d'air; mais lorsqu'elle sut achevée, on n'eut pas plus d'air qu'auparavant. Il fallut se déterminer à faire un puits extérieur qui vînt répondre au puits souterrein: ce sut alors que l'on eut de l'air suffisamment pour continuer les ouvrages projetés. Ce fait que je viens de citer est arrivé en France.

En voici un autre d'une plus grande conféquence que j'ai vu dans les mines de Schemithz en Hongrie en l'année 1758. On continuoit les travaux d'une galerie d'écoulement, qui, étant achevée, aura deux mille trois cents cinquante-neuf

toises de longueur; on n'avoit plus alors que sept cents quatrevingt-deux toises à faire pour l'achever. Comme on y travailloit de deux côtés, on espéroit que le percement se feroit au bout de sept ans. Ainsi, suivant toute apparence, cette

galerie sera achevée l'année prochaine.

Comme la montagne est d'une hauteur prodigieuse, il a été impossible d'y pratiquer plusieurs puits de respiration. On en a fait un seul dans un vallon. Lorsqu'il sut à la prosondeur que devoit être la galerie, on mit des ouvriers à droite & à gauche pour accélerer l'ouvrage. Dès que l'on eut fait le percement avec la partie de la galerie qui venoit du côté de l'embouchure, & que celle qui étoit dirigée du côté de la montagne, sut un peu avancée, on y introduisit de l'air à l'aide d'une machine à-peu-près semblable à celle dont j'ai eu l'honneur de lire la description à l'Académie Royale des Sciences, & qui sert à élever les eaux dans les mêmes mines. On auroit pu lui substituer un soussele à trompe qui auroit fait le même esset, & n'auroit pas coûté la vingtieme partie de la dépense de cette machine; mais on pouvoit se passer de l'un & de l'autre, comme on le verra ci-après.

Indépendamment de cette machine, on imagina de commencer, depuis le puits du vallon, une galerie parallele & au même niveau que la grande, avec l'intention de faire des percements de distance en distance avec la galerie principale pour lui communiquer de l'air; ce que l'on a exécuté & continué vraisemblablement de faire. C'est cependant une dépense, tout calcul fait, de plus de deux cents mille livres, &

qui est fort inutile, comme je vais le prouver.

Si l'on fait attention que ces galeries sont au même niveau, il est aisé de conclure que les colonnes d'air sont équilibre entr'elles, par conséquent l'air ne peut se changer; mais afin qu'il puisse le faire, on a fait une porte qui sépare la communication de l'embouchure de la seconde galerie avec le puits

du vallon; de cette façon, l'air entre en hiver par la seconde galerie, passe dans la grande, & vient ressortir par le puits. Le contraire arrive pendant l'été. Cette seconde galerie ne représente qu'un tuyau ou conduit que l'on prolongeroit à mesure que la galerie seroit avancée, ce que l'on auroit pu faire dans la derniere galerie principale, en lui donnant une capacité suffisante pour le passage de l'air nécessaire. Cela étoit fort aisé, puisque cette galerie a neuf pieds de hauteur sur cinq pieds de largeur dans le bas.

Il y a des personnes aussi qui pensent que l'on ne peut avoir de l'air dans une galerie commencée au jour, à moins que l'on ne fasse un puits de respiration de cinquante en cinquante toises; la multiplicité de ces puits n'est utile qu'autant que l'on veut accélérer l'ouvrage de cette galerie, en travaillant dans plusieurs endroits à la fois, ce qui n'est encore praticable que lorsque la montagne n'est pas trop élevée, & que l'approson-

dissement n'est ni trop long, ni trop coûteux.

On m'a communiqué la traduction d'un Mémoire de M. Triewald, inféré dans ceux de l'Académie de Suede,

année 1740, page 444, par lequel il dit : " Ou'il a observé dans toutes les mines qu'il a vu, que l'air " descend par le puits le plus profond, & qu'il remonte par » celui qui l'est le moins; cette vérité, dit-il, est la même que " l'expérience de l'eau dans un fiphon recourbé à deux pieds " inégaux ». Pour le démontrer, il donne pour exemple la figure 2°. » Supposons, dit-il, un puits AD de la profondeur » de trente-cinq brasses, & l'autre BC de la profondeur de " quarante-cinq. Il est incontestable, dit M. Triewald, que » la colonne d'air BC fera plus pesante que celle de AD: » or la plus légere ne pouvant contrebalancer la plus pefante, » il s'ensuit qu'en lui cédant, elle procure un changement d'air " continuel; de marfiere que la communication CD une fois " établie, l'air circulera toujours de B en C, de C en D, & or de D en A ». XX 2

Je ne puis me persuader que M. Triewald ait observé par lui-nême l'exemple que je viens de citer; car si je considere les embouchures A & B des puits AD, BC, que je suppose au même niveau, je dis que les colonnes d'air de l'atmosphere qui répondent au point A & au point B, sont en équilibre, puisqu'elles sont de la même hauteur, & qu'elles ont le même degré de chaleur; ni l'une, ni l'autre ne peuvent donc déterminer l'air contenu dans le souterrein BCDA, à en sortir, puisqu'il est lui-même en équilibre; mais il se peut que M. Triewald ait fait fon observation dans une mine où il y avoit un bâtiment sur l'embouchure d'un des puits; ce bâtiment change la denfité d'une des colonnes, & est bien capable de faire rompre l'équilibre. Il étoit sans doute persuadé que l'air prenoit la même route dans toutes les faisons. La circulation artificielle, dont il parle dans le même Mémoire, se trouvera comprise dans les exemples que je vais donner sur l'application que l'on peut faire des principes que je viens d'établir.

On a commencé une galerie au point A, fig. 3º. dirigée sous une montagne. Je dis que cette galerie peut être continuée sans faire de puits de respiration, jusqu'à ce que le montant FI de la galerie AB, qui est au-dessus de la ligne horizontale AG foit égal à la hauteur KL de la galerie; ou plutôt que le point F, formant le sol de la galerie, à son extrêmité soit au même niveau que le point K qui en est la partie supérieure à son embouchure. A cet effet, je divise la galerie en deux parties par un plancher EM, bouché exactement dans toute sa longueur, afin que l'air n'y ait aucun passage; ce plancher, que les Allemands nomment treppenwerck, est nécessaire pour pouvoir rouler la brouette par dessus, & n'être pas incommodé par l'eau qui passe par le canal fait sur le sol de la galerie; il exige dans ce cas-ci d'être fait avec plus de foin que lorsqu'il ne sert qu'à cet usage. On le fait à mesure que l'on avance la galerie.

A l'aide de cette séparation, on a deux colonnes d'air, dont le poids est différent, puisqu'elles sont inégales en hauteur & en densité; par exemple, en hiver l'air entrera dans la galerie par le canal AE, & renouvellera l'air au point E pour venir ressortir par l'embouchure M de la galerie; le contraire arrivera pendant l'été.

Sur ce principe, on peut calculer de quelle longueur peut être faite une galerie fans puits de respiration. Par exemple, supposons la galerie K L de six pieds, & que l'on veuille donner dix-huit pouces de pente par cent toises, il est évident que ce ne seroit qu'à quatre cents toises que le sol de la galerie à son extrêmité seroit au même niveau que sa partie supérieure à son embouchure; qu'alors les colonnes d'air seroient en équilibre, & qu'il n'y auroit plus de circulation. Ceci est bon pour la théorie; car je doute fort que cela eût lieu dans la pratique jusqu'à ce point là; on en sentira assez les raisons sans avoir besoin de les détailler. Mais il y a un remede qui n'est pas coûteux, c'est de faire le puits CD, & de mettre une porte à l'endroit N de la galerie; pour lors, à l'inspection seule de la sigure, on verra que l'on met une dissérence dans la pe-santeur de la colonne d'air de toute la hauteur du puits.

Si la montagne n'est pas bien élevée, ce puits seroit au moins autant nécessaire pour faciliter l'extraction des matieres, que pour la circulation de l'air; mais si au contraire la montagne est sort élevée, & que, calcul fait, la dépense du puits ne sût point compensée par l'avantage qui en résulteroit pour extraire les matieres, il sussira, pour établir le courant d'air, de faire le puits OQ & la porte P proche de l'embouchure de la galerie. Pour peu que ce puits ait de la prosondeur, on voit qu'il sera aisé de pousser la galerie sort avant dans la montagne. Mais au cas que l'air vînt encore à y manquer par une plus longue continuation de ladite galerie, on peut augmenter la hauteur du puits en construisant sur le

point O une cheminée d'autant plus haute que la galerie sera

prolongée plus avant.

Si dans la même galerie AB, on veut approfondir le puits RS, il sera facile d'y introduire de l'air, en mettant un tuyau ou conduit au canal inférieur de la galerie; il saut qu'il soit fermé exactement pour empêcher la communication de l'air, lequel sera prolongé à mesure que l'on creusera le puits, comme je l'ai représenté par RT. A la vue seule de la sigure,

chacun pourra en faire la démonstration.

Je suppose le puits CD, fig. 4°. dans un pays plat; du point D on pousse la galerie DF; arrivé au point F, l'air manque de façon à ne pouvoir pas continuer cet ouvrage. Je dirai , dans l'exemple fuivant, ce que je pense que l'on doit faire alors. Mais le parti que l'on prend ordinairement, est d'approfondir un puits EF sur le point F; il n'est pas douteux qu'alors on a un peu d'air par la même raison que l'on en a eu par le puits CD au point D, & dans la galerie DF (on fait que dans un puits perpendiculaire, on a de l'air jusqu'à une certaine profondeur qui ne peut être déterminée); mais ce n'est point un renouvellement d'air suffisant que l'on se procure par le puits EF, puisque les deux embouchures CE des deux puits font sur la même ligne horizontale AB; par conséquent les colonnes d'air font équilibre entr'elles. On continue la galerie FH; l'air manque de nouveau lorsque l'on est au point H, dans ce cas-ci, il y a des endroits où l'on est en usage de faire une cheminée EG fur l'embouchure E du puits EF; il n'est pas douteux que par là on rend le poids des colonnes d'air inégal, & l'on établit la circulation. Ceux qui ne connoissent pas les cheminées, font un nouveau puits sur le point H. A l'aide de la cheminée, on peut continuer la galerie FH pendant une certaine distance; mais que l'on peut rendre très-considérable en s'y prenant comme il suit. Je serois un plancher KL fur la galerie FH, pareil à celui du premier

exemple, je prolongerois ce plancher avec la galerie, & ferois une porte au point I; pour lors j'oblige l'air qui entreroit par l'embouchure C, de passer au point H, pour venir ressortir par G; de même celui qui entreroit par G, seroit obligé toujours en passant au point H, de ressortir par C. En suivant la même méthode, je puis approsondir un puits au point H, ou ailleurs, & à telle prosondeur qu'il sera nécessaire, sans autre secours que celui d'un tuyau L M que je conduirai à mesure que j'approsondirai le puits, lequel tuyau ne doit avoir de communication qu'avec le canal qui occupe le sol de la galerie FH.

Je dois observer qu'il est inutile que la cheminée soit faite en cône tronqué; ce seroit même un inconvénient, si l'ouverture en étoit trop petite, ce dont on s'appercevroit aisément en été que l'air est obligé d'entrer dans la mine par ladite ouverture.

Je suppose un puits AB, fig. 50. au fond duquel je suis obligé de faire la galerie BC pour suivre le filon; B est l'endroit où l'air a commencé à manquer; pour le renouveller, je fais construire le fourneau E décrit par le traducteur de Lehmann, à côté de l'embouchure du puits, avec une cheminée EF que l'on éleve d'autant plus que l'on veut se procurer davantage d'air; je place un tuyau ou canal bien fermé le long d'un des angles du puits, lequel, par une de ses extrêmités G. entre dans le fourneau; l'autre extrêmité du tuyau s'allonge à mesure que les ouvrages avancent, comme de G en H & de H en I. On se figurera aisément que dans l'hiver & l'été, il y aura une circulation d'air naturelle; mais dans le printemps & l'automne, il sera nécessaire de faire du feu dans le fourneau E, à l'aide duquel on dilatera l'air depuis E jusqu'en F, ce qui rendra la colonne plus légere; alors celle qui est sur le point A pressera vivement de A en B pour entrer dans le

MOITADIJAN

canal IHG, & procurera ainsi un renouvellement d'air à l'extrêmité C de la galerie.

Si l'on veut suivre le filon de l'autre côté du puits, comme de B en D, il sera facile de faire un autre tuyau de K en H, ce qui divisera le courant d'air en deux branches; il seroit nécessaire alors que le tuyau GH sût un peu plus grand que se lon avoit à faire circuler l'air dans une seule galerie.

Après tous les exemples que je viens de citer pour se procurer un bon & suffisant changement d'air dans les mines, il me reste à dire que, dans des ouvrages un peu étendus, il suffit souvent de savoir faire placer à propos des portes dans de certains endroits pour avoir une bonne circulation d'air; quelquesois même elles sont nécessaires aussi pour empêcher un trop grand courant d'air qui éteindroit les chandeles & les lampes.

Toute personne qui possédera bien tout ce qui a été dit cidessus, trouvera aisément des moyens dans tous les cas qui se présenteront,

FIN DES MÉMOIRES.



### EXPLICATION DES FIGURES.

#### PLANCHE PREMIERE.

A premiere Figure représente le Fourneau dans lequel on rôtit les minérais de ser, en Styrie & en Carinthie; il est coupé du côté de A, B, C, D, E, F, G, H, pour faire voir les couches de mines & de charbon.

A, C, E, G, couches de mines.

B, D, F, H, couches de charbon.

I, est la porte par laquelle on entre les minérais dans le fourneau, avec des barres de fer qui la traversent; elle se ferme aussi avec des grosses pierres.

La deuxieme Figure est le plan du Fourneau où l'on fond les minérais

de fer à Eisenartz, pris à la hauteur des soufflets.

K, montre la forme de l'intérieur du Fourneau.

L, est une couche de terre de sept à huit pouces d'épaisseur, dont les parois du Fourneau sont revêtus dans toute sa circonférence.

M, embrasure des soufflets.

N, la Tuyere; elle se fait avec de l'argille; les buses des soufflets en sont éloignées de deux pouces.

Q, les Soufflets.

La troisieme Figure est la coupe de ce Fourneau, sur la ligne A A du plan.

La quatrieme Figure est une autre coupe, sur la ligne BB.

CD, fig. 3 & 4, hauteur intérieure du Fourneau.

D, Ouverture supérieure.

E, fig. 3, Gueulard ou espece d'entonnoir par lequel on charge le Fourneau.

F G, fig. 3 & 4, hauteur de la cheminée.

H, fig. 4, Arcade ou espece de porte par la quelle les ouvriers entrent dessus le sourneau, pour le charger.

I K, fig. 3 & 4, partie intérieure du Fourneau, la plus large.

L, fig. 3, ouverture dans laquelle tombe la cendre ou la poussière des étincelles rabattues par la cheminée.

La cinquieme Figure est le plan du Fourneau de Vordernberg, pris à la hauteur des soussiles.

- M, est la forme du Fourneau, qui est quarré en tous sens.
- N, embrasure des soufflets.
- O, Tuyere d'argille; elle est placée à dix-sept pouces au dessus du fond de l'ouvrage.
  - P, couche d'argille dont les parois du Fourneau sont revêtus.

La sixieme Figure est la coupe du même Fourneau, sur la ligne Q Q du Plan.

- R, fond de l'ouvrage.
- S, lieu jusqu'où monte le Fourneau en s'élargissant, d'où il se retrécit ensuite jusqu'en T.

On n'a point marqué la cheminée, étant la même que celle des Fourneaux d'Eisenartz, fig. 3 & 4.

## PLANCHE II.

Cette Planche représente le Fourneau où l'on fond les minérais de ser à Treyback en Carinthie. Il a une cheminée de la même hauteur, comme ceux de Styrie.

La premiere Figure est le Plan du Fourneau, pris à la hauteur des sou sslets.

La deuxieme Figure est la coupe de ce Fourneau, sur la ligne A A.

La troisieme Figure est une autre coupe, sur la ligne BB.

- C, fig. 1 & 2, embrasure des soufflets.
- D, fig. 1 & 3, embrasure par où l'on donne l'écoulement à la sonte.
- EF, hauteur intérieure du Fourneau.
- GH, sa plus grande largeur intérieure.

Ce fourneau est intérieurement rond, depuis II jusqu'à KK; le reste est quarré; la tuyere est élevée de treize pouces du sond de l'ouvrage, dont la pierre L est inclinée du côté par lequel on coule; ce côté n'a qu'un simple bouchage en terre, que l'on perce pour couler, de quatre en quatre heures, la sonte & le laitier; l'un & l'autre s'enleve par seuillets ou gâteaux, en y jeteant de l'eau, à l'exception de la sonte que l'on envoir dans d'autres sorges éloignées; on la coule en lingots de six pieds.

#### PLANCHE III.

Les Figures 1 & 2 représentent les coupes du Fourneau où l'on fond les minérais de fer à Joahn - Georgen - Stadt, en Saxe, frontières de Bohême.

A, fig. 1 & 2 Corps de maçonnerie.

B, ouverture par laquelle on arrive sur le Fourneau pour le charger par le Gueulard C.

DE, hauteur intérieure & totale du Fourneau.

F, pierre de grès qui forme le sol du Fourneau.

G, même pierre avec laquelle sont construits les côtés du sond de l'intérieur du Fourneau, sur sa longueur & largeur.

H, autre Pierre creusée pour la place de la tuyere.

I, fig. I, embrasure des soufflets.

L, fig. 2, embrasure par où l'on donne écoulement à la sonte.

La troisieme Figure montre la coupe des Fourneaux où l'on fond les mînérais de fer en Suéde.

A, corps de maçonnerie, pour la conftruction de laquelle on renvoie à celle des Fourneaux de Norwege, Planche IV, fig. 3 & 4.

BC, hauteur totale du Fourneau, depuis fon orifice jusqu'au fond de l'ouvrage.

D, place de la Tuyere.

E, embrasure des soufflets.

La quatrieme Figure de la même Planche représente la coupe d'un nouveau Fourneau à fondre les minérais de ser, dans le Comté de Laurwig en Norwege, dont la construction est la même que celle du Fourneau ordinaire, mais dans de plus grandes proportions.

A, corps de maçonnerie.

B, épaisseur d'un pied de sable.

C, maçonnerie de briques de deux pieds d'épaissenr.

D, canal pour l'humidité au dessous de la pierre de sol.

E, petits canaux obliques qui traversent la maçonnnerie, pour le passage de l'humidité.

F, pierre de fol.

G , fond de l'ouvrage.

H, pierres de grès réfistant au seu, qui forment la chemise ou l'ouvrage du Fourneau.

I, lieu au dessus du Fourneau, où on le charge.

K, ouverture supérieure.

L, embrasure pour les soufflets.

#### PLANCHE IV.

La premiere Figure est le Plan inférieur des Fourneaux où l'on fond les minérais de ser, aux Forges de Laurwig en Norwege.

AB, soupiraux en croix.

La deuxieme Figure est le Plan pris à la hauteur des soufslets.

La troisieme Figure est la coupe du Fourneau, sur la ligne A B der Plan, sig. 2.

La quatrieme Figure est la coupe du même Fourneau, sur la ligne C D du Plan.

A, canal pour l'humidité.

B, autres petits canaux au même usage, qui traversent obliquement la maçonnerie jusqu'au sable.

C, épaisseur d'un pied de sable.

D, maçonnerie de deux pieds d'épaisseur, faite avec une pierre noire, micacée, qui résiste au seu.

E, fig-3, plate-forme au dessus du Fourneau, où on le charge.

F, ouverture au dessus du Fourneau, pour arriver sur la plate-forme-

G, embrasure des soufflets.

H, embrasure par où l'on donne écoulement à la sonte.

I, pierre de sol.

K, pierres de grès qui composent l'ouvrage du Fourneau.

L, ouverture supérieure.

M, fond de l'ouvrage.

N, liens de fer qui traversent la maçonnerie, pour la solidité du Fourneau.

La cinquieme Figure représente le profil d'une machine dont on se sert également en Suéde, pour donner la courbe aux Fourneaux en les construisant.

#### PLANCHE V.

La premiere Figure est le Plan des routes ou chemins construits en bois, pour guider les chariots qui transportent les charbons dans les magasins.

La deuxieme Figure est la coupe d'un de ces chariots, ou espece de tombereau chargé de charbons, vu par derriere.

La troisieme Figure est le profil d'un Plancher rond, placé à chaque angle ou détour des routes, qui a le diametre de la longueur du charior, lequel est fixé à son centre par un pivot qui le fait tourner.

La quatrieme Figure est le dessein du chariot & des routes, vu en perspective, attelé d'un cheval.

La cinquieme Figure est une roue de fer coulé, ayant un rebord d'un pouce & demi d'épaisseur.

La fixieme Figure est le profil de cette même roue.

### PLANCHE VI.

La première Figure est le plan des fondations du Fourneau dont on se fert en Angleterre, pour fondre la fonte de ser ou gueuse, & la jetter en moules pour tormer différents ouvrages.

A, voûte au dessous du bassin du Fourneau.

B, le cendrier,

C, communication du cendrier avec la voûte.

D, ouverture du cendrier du côté opposé à la porte par laquelle on met le feu; elle regne depuis le bas jusqu'à la grille.

E, massif de maçonnerie.

F, maçonnerie pour la cheminée.

La deuxieme Figure est le plan au niveau de la grille où se fait la sussion des matieres.

A, bassin fait avec du sable battu, où l'on arrange la gueuse, & dans lequel on ménage une pente du côté de la percée.

B, porte au dessous de la cheminée, que l'on serme avec une brique.

C, porte par laquelle on introduit les matieres dans le Fourneau.

D, passage de la flamme.

E, grille de la chauffe, sur laquelle on met des barres de fer, pour que le charbon ne passe pas au travers.

- F, porte par où l'on introduit le charbon sur la grille, elle se forme avec le charbon même, de six pouces en quarré.
  - G, cheminée perpendiculaire.
  - H, ouverture au bas de la cheminée.
- I, corps de maçonnerie, elle est construite avec des pierres qui résistent au seu, & faite avec un mortier d'argille.
  - K, liens de fer.

La troisieme Figure est la coupe du même Fourneau, sur la ligne AB du Plan.

- A, intérieur du Fourneau.
- B, sable qui forme le bassin.
- C, voûte en briques, sur laquelle se forme le bassin.
- D, voûte au dessous du Fourneau.
- E, liens de fer.
- F, la cheminée oblique.
- G, entrée de la cheminée oblique dans la perpendiculaire.
- H, cheminée perpendiculaire.
- I, porte qui se bouche avec la brique, fig. 6.
- K, les murs du Fourneau.
- La quatrieme Figure est la coupe, sur la ligne CD du Plan.
- A, la forme du grand bassin de sable, pour saire rassembler la matiere à l'endroit de la percée.
  - B, le canal pour conduire la matiere dans le bassin de réception.
- C, voûte en briques, sur laquelle se met le sable pour sormer le bassin intérieur du Fourneau.
  - D, voûte dessous le bassin du Fourneau.
  - E, cendrier,
  - F, grille.
  - G, passage de la flamme.
  - H, coupe de la cheminée oblique.
  - I, la voûte du Fourneau & de la chauffe.
  - K, cheminée oblique.
  - L, la cheminée perpendiculaire.
  - M, liens de fer.

N, maçonnerie du Fourneau.

La cinquieme Figure est l'élévation en perspective du même Fourneau.

- A, face latérale.
- B, la face du devant.
- C, porte faite en briques, par laquelle on prépare le bassin intérieur, & on y introduit la gueuse.
  - D, la cheminée oblique.
  - E, la cheminée perpendiculaire.
- F, chaînes de fer attachées à un bras de lévier, pour enlever la porte de briques.

La sixieme Figure donne la forme de la brique, qui sert de porte pour fermer celle qui est au dessous de la cheminée; elle est percée dans le milieu, d'un trou d'un pouce & demi de diametre, qui se bouche avec un petit cy lindre de terre.

#### PLANCHE VII.

Cette Planche représente le dessein du grand Fourneau dont les Anglois se servent pour convertir le ser en acier, par la cémentation.

La premiere Figure est la coupe de ce Fourneau, sur la ligne AC, du Plan, sig. 2.

- C, vue de la caisse ou creuset.
- D, foupiraux ménagés fous la caisse par où entre la slamme.
- E, les cinq murs & arcs qui soutiennent les parois des caisses.
- FH, la grille.
- IK, le cendrier.
- L, marche ou escalier pour descendre dans le cendrier.
- M, deux cheminées des extrêmités du Fourneau, dont les conduits sont ponctués.
  - N, deux cheminés des angles, de même.
  - P, deux ouvertures qui servent à refroidir le Fourneau.
  - Q, la cheminée principale qui renserme les huit autres.
  - R, la porte pour entrer sous la cheminée principale.

La deuxieme Figure A B C D est le plan ou coupe horizontale du Fourneau, au niveau du fond des caisses ou creusets. EF, la grille de fer, sur laquelle on met d'autres barres pour contenir le charbon, lorsqu'on veut mettre le feu au Fourneau.

H, les murs sur lesquels sont bâties les deux caisses ou creusets, séparés de façon qu'ils forment des soupiraux pour que la slamme puisse circuler tout autour des parois extérieurs desdites caisses.

La troisieme Figure est la coupe du Fourneau, sur la ligne A B du Plan, fig. 4; on ne l'a pas prise exactement sur le milieu, asin de pouvoir exprimer les soupiraux.

- CD, la coupe des deux caisses ou creusets.
- E, les soupiraux au dessous des caisses.
- F, les soupiraux à côté des caisses, par où ressort la flamme.
- H, un des arcs avec un petit mur, fait sur la grille, pour le soutien des parois des caisses,
  - I, la grille.
  - K, Je cendrier.
- L, l'ouverture pour les deux cheminées du fond, dont on a ponctié les conduits.
  - M, les deux cheminées des angles du fond.
  - N, la grande cheminée principale qui renferme les huit autres.
- La quatrieme Figure ABCD est le plan ou coupe horizontale de Fourneau, au niveau de la partie supérieure des caisses.
  - E, les deux caisses dans lesquelles on met le fer pour être cémenté.
- F, les cinq arcs & murs qui traversent la grille du Fourneau, & qui soutiennent les parois des caisses,
- H, les différentes ouvertures par où sort la flamme de dessous & des côtés des caisses.
- I, les quatre ouvertures pour les cheminées des angles par lesquelles entre la flamme, avant que d'enfiler lesdites cheminées.
- K, quatre autres ouvertures par où la flamme se rend dans les quatre autres cheminées; on bouche leurs ouvertures extérieures pendant l'opération, après laquelle on les débouche pour resroidir le Fourneau, pour y entrer le ser & en sortir l'acier,
- L, quatre ouvertures que l'on ouvre après l'opération, qui servent uniquement à refroidir le Fourneau.

La cinquieine Figure, A B, est l'élévation en perspective, du même Fourneau, faite sur la largeur.

C, la

C, la grille.

D, l'ouverture dans laquelle on bâtit une petite porte, lorsqu'on veut mettre le seu au Fourneau.

E, deux des ouvertures par lesquelles on entre les barres de fer, & l'on fort celles d'acier.

F, la porte pour entrer fous la cheminée principale.

#### PLANCHE VIII.

Cette Planche représente le dessein d'un Fourneau d'épreuve, pour convertir le fer en acier.

Ce Fourneau est petit & d'une construction peu coûteuse, mais il doit être fait avec la plus grande précision; on peut y cémenter à la sois, depuis trois jusqu'à quatre quintaux de ser, ce qui dépend de l'épaisseur des barres. Cette quantité est plus que suffisante pour s'assurer de la qualité du ser que l'on doit employer pour monter un travail en grand. Ce même Fourneau peut servir de modele pour construire celui qui n'a qu'une seule caisse, & dont on fait usage à Shessield. Il est décrit dans le procédé.

La premiere Figure est le Plan du Fourneau au niveau du cendrier.

A . le cendrier.

B, corps de maçonnerie en briques, pour résister à la chaleur du Fourneau.

C, deux corps de maçonnerie ordinaire, qui renferment & soutiennent le Fourneau.

La deuxieme Figure est la coupe, sur la ligne CD.

A, le cendrier.

B, un des arcs qui soutiennent la caisse.

C, la caisse ou l'on met cémenter le fer.

D, passages de la flamme.

E, intérieur de la voûte du Fourneau.

F, passage pour entrer dans la cheminée.

G, la cheminée.

H, les deux corps de maçonnerie qui renferment le Fourneau.

La troisieme Figure est le Plan supérieur.

A, les deux corps de maçonnerie qui renferment le Fourneau.

- B, la chausse où l'on met le charbon de terre pour chausser le Fourneau.
- C, la caisse saite en briques, de huit pouces de longueur, sur quatre de largeur; dans laquelle l'on met le ser pour être converti en acier.
- D, ce sont autant de petits passages de la flamme, lesquels enveloppent la caisse pour lui communiquer une chaleur égale dans toutes les parties.

La quatrieme Figure est la coupe, sur la ligne A B du Plan.

- A, la chauffe.
- B, ouverture par où on retire les cendres.
- C, est un amas de sable recouvert d'argille, afin qu'il y aie moins de chaleur perdue.
  - D, les cinq arcs qui supportent la caisse.
  - E, la caisse où l'on met cémenter le fer.
  - F, les passages pour la flamme.
- G, ouverture que l'on ferme pendant l'opération, mais que l'on ouvre à volonté pour retirer une barre de fer, & connoître si elle est assez cémentée.
- H, embouchure de la voûte supérieure du Fourneau, par où l'on entre & retire le fer de la caisse, lorsqu'il est assez cémenté. On la bouche pendant l'opération, avec des briques & de l'argille.
  - I, la cheminée principale.
- K, deux tuyaux qui conduisent la flamme dans la cheminée, pour la rendre plus égale.

La cinquieme figure est l'élévation en perspective du même fourneau.

- A, face latérale.
- B, face du devant.
- C, regard ou ouverture pour entrer & fortir une barre de fer.
- D, embouchure de la voûte supérieure.
- E, voûte.
- F, les deux tuyaux qui conduisent la flamme dans la cheminée.
- G, la cheminée.

Ainsi qu'on en peut juger par le dessein, ce Fourneau est construit en briques, entre deux murs de maçonnerie ordinaire, d'où l'on voir qu'on peut le placer contre le mur d'un bâtiment quelconque, & économiser par là un côté de maçonnerie.

Par la coupe sur la ligne AB, on verra qu'on a placé du côté opposé

à la chausse, l'ouverture G pour retirer une barre de ser, & connoître si elle est assez cémentée; par ce moyen on n'est point incommodé par la chaleur, & l'on a plus d'aisance pour la manœuvre; c'est par la même raison que l'on fait ouvrir & sermer l'embouchure de la voûte en H.

La maniere dont est construite la chausse A mérite attention; la grille de ser qui est au bas, sert à retenir le charbon de terre, & à laisser passer les cendres au travers. On la tient toujours pleine de charbon, & on a soin de boucher, avec les cendres même ou avec des briques, l'ouverture du cendrier B; alors les charbons étant allumés, l'air extérieur frappe sur l'ouverture de la chausse qui reste toujours ouverte, & pousse sans cesse la slamme dans l'intérieur du Fourneau, avec d'autant plus de force que la cheminée est plus élevée.

Si, au lieu de charbon de terre, on veut faire usage du bois de corde, on construit l'ouverture de la chausse en quarré long. Voyez les figures 6 & 8 de la même Planche. On la fait de huit ou dix pouces plus basse, de façon que la partie supérieure des arcs soit de quatre pouces environ plus élevée qu'elle; on met le bois de corde en travers par dessus & contre le premier arc, de la même maniere que cela se pratique pour chausser les sours de Fayanciers; dans ce cas là, il n'est besoin d'aucune grille.

Par cette méthode on économisera certainement de la matiere combustible, puisque toute la chaleur est intérieure; on la concentre aussi bien davantage dessous & tout autour de la caisse, par l'amas de sable recouvert d'argille, qui est marqué par la lettre C, dans la coupe A B; car la flamme doit gagner promptement les conduits qui sont autour de la caisse, se rendre dans la voûte & ensiler les trois tuyaux de la cheminée, dans lesquels on sera bien de mettre des registres pour mieux la diriger.

On reconnoîtra aisément, pendant l'opération, si l'on a besoin de faire usage de ces registres au moyen d'un regard que l'on ménagera dans le petit mur construit pour boucher l'ouverture H.

Quoiqu'il soit dit dans le procédé, que les Anglois construisent leurs caisses avec du grès, on peut les monter en briques, lorsque l'on en a de bonnes. La caisse du fourneau que l'on propose ici, peut être faite avec des briques de huit pouces de longueur, quatre de largeur, & deux d'épaisseur; on a marqué dans les deux coupes & dans le Plan supérieur, comment elles s'assemblent pour être soutenues par les arcs, & rendre la construction solide.

Nous n'entrerons point ici dans le détail de la manutention, nous Zz 2

renvoyons à ce qui est rapporté dans le procédé, décrit dans le Mémoire, nous nous bornerons à dire qu'en opérant dans un semblable Fourneau, construit dans un des sauxbourgs de Paris, on a observé qu'en chaussant avec du bois de corde, il falloit un seu continué pendant quarante-cinq à cinquante heures, pour convertir en acier trois cents cinquante à quatre cents livres de ser rensermé dans la caisse.

On peut avec ce Fourneau, dans une seule opération, essayer plusieurs qualités dissérentes de ser, pour connoître celui qui produit le meilleur acier, en y mettant une barre ou deux de chaque espece.

On a placé la cheminée sur la voûte du Fourneau; mais, si l'on trouvoit qu'elle sût trop pesante, on pourroit la placer à côté, & contre un des corps de maçonnerie. On y communiqueroit la flamme, à l'aide de trois tuyaux de terre ou faits en briques, dirigés obliquement. Voyez les sig. 6,7,8 & 9, la figure 7 donne la coupe de la cheminée placée à côté, & des tuyaux obliques.

Pour l'explication de ces Figures, on renvoie à celle qui a été donnée ci-devant, qui ne differe des autres que par ce qui vient d'être rapporté.

Si l'on est à portée d'avoir des tuyaux de terre ou de ser, ils suffirent en les plaçant sur la voûte d'un si petit sourneau, sans être obligé de saire une construction en briques.

#### OBSERVATIONS.

Il faut en premier lieu s'assurer qu'on a une qualité de ser propre à faire de bon acier, en le forgeant seul après la cémentation, pour saire de l'acier ordinaire, qu'on éprouvera de forger de nouveau, en trousses, pour le corroyer, le souder ensemble, & en sabriquer l'acier d'une qualité plus parsaite, que les Anglois nomment Acier d'Allemagne; on observera à ce sujet, qu'après des épreuves saites, on a reconnu que l'acier boursousse ne pouvoit se travailler en trousses, à moins qu'il n'eût été préa-lablement forgé.

Lorsqu'on sera sûr d'en avoir la consommation, alors l'on pourra songer à faire construire un Fourneau plus grand, c'est-à-dire où l'on puisse cémenter depuis six jusqu'à dix milliers de ser à la sois, & cela à une seule caisse, comme ceux dont on fait usage à Shessield en Angleterre; on n'aura à cet esset qu'à augmenter les proportions de celui d'épreuve, dont on aura déjà reconnu la bonne construction spar les expériences rapportées ci-dessus, & qui doivent toujours précéder un pareil établissement. Le dessein du grand Fourneau, Planche VII, pourra servir aussi à régler les passages & la distribution de la slamme, on conscille de ne faire construire ce grand Fourneau à deux caisses qu'autant que l'on sera sûr d'une très-grande consommation, par la quantité de matieres que l'on peut y cémenter à la fois.

Celui que l'on propose ici aura un avantage sur ceux de Shessield, par la construction de la chausse, qui économisera la matiere combustible.

Si on ne donne à la caisse que six ou sept pieds de longueur intérieurement, une seule chausse suffir sir mais, si elle a dix pieds à dix pieds & demi, c'est-à-dire la longueur des barres de ser, (ce qui est toujours plus avantageux) on pourra pratiquer une chausse à chaque extrêmité, mais alors il faudra que l'amas de sable recouvert d'argille, s'éleve dans le milieu sous la caisse, & sorme deux plans inclinés; il sera alors indissérent de quel côté sera pratiquée l'ouverture, ménagée pour retirer un barreau pendant l'opération, & reconnoître lorsqu'il est assez cémenté. Il en sera de même du mur qui serme l'embouchure de la voûte, que l'on démolit pour retirer l'acier boursousse, & introduire dans la caisse de nouveau ser.

Il ne faut pas songer dans un pareil Fourneau, à conftruire la cheminée sur la voûte, mais bien à côté; on croit qu'il seroit à propos de faire quatre ouvertures à la voûte, afin de faire circuler la flamme plus également, lesquelles auroient chacune un tuyau dirigé obliquement, pour porter la flamme dans la cheminée.

On sent de reste, que plus la quantité de ser que l'on veut cémenter augmente, plus il faut de temps pour y parvenir; par exemple en comparant ce qui se passe à Shessield, il faudroit environ cinq sois vingt-quatre heures pour un sourneau dont la caisse auroit dix pieds de longueur intérieurement, ensin qui seroit égale à une de celles du grand Fourneau. On ne peut cependant rien prescrire à cet égard, cela dépend principalement de la matiere combustible que l'on emploie, des proportions bien observées dans le Fourneau, de la grandeur de la caisse, & ensin de la qualité du fer.

### PLANCHE IX.

Cette Planche représente le dessein du Fourneau dont les Anglois se servent pour réduire le charbon de terre en une matiere combustible, nommée Cinders

CDEF, premiere figure, est le plan ou coupe horizontale du Fourneau, faite à la hauteur de la porte.

- AB, longueur de la galerie.
- CD, puits de communication avec la galerie, qui a son ouversure au jour.
  - O Q, autre puits de communication.
  - M, embouchure de la galerie.
  - AG, ligne horizontale.
  - F, extrêmité de la galerie.
  - FI, montant de la galerie.
- EM, plancher qui recouvre un canal AE, dans toute la longueur de la galerie.
  - NP, portes qui servent à faciliter la circulation d'air.
  - RS, puits fouterrein.
- ET, tuyau ou conduit que l'on ajoute au canal de la galerie pour introduire de l'air à mesure que l'on approsondit le puits.

La quatrieme Figure est un autre exemple d'ouvrages souterreins, dont les ouvertures extérieures sont au même niveau.

- AB, ligne horizontale du terrein.
- CD, puits.
- EF, autre puits.
- EG, cheminée à l'embouchure du puits EF, que l'on peut pratiquer pour changer le poids de la colonne de l'air.
  - DH, galerie.
  - H, puits souterrein.
  - I, porte qui sert à faciliter la circulation de l'air.
  - KL, canal recouvert d'un plancher pour servir au passage de l'air.
- LM, tuyau que l'on adopte à l'ouverture du canal, pour introduire de l'air dans le puits H.

La cinquieme Figure est le profil d'un puits & d'une galerie.

- AB, puits.
- BCDK, galerie.
- EG, fourneau pratiqué à l'embouchure du puits, dans lequel on fait du feu, pour changer la colonne d'air, & établir par là la circulation.
- GHI, tuyau ou canal pour introduire de l'air dans la partie BI de la galerie.

Fin de l'Explication des Figures.

JURISPRUDENCE

# JURISPRUDENCE

ET

## RÉGLEMENTS

POUR LES MINES DE CHARBON du Pays de Liege, & de la Province de Limbourg.

### RENOUVELLEMENT

DES CHARTES, FRANCHISES ET PRIVILEGES Des Férons, concernant les Mines & Forges de fer du Comté de Namur; & deux Ordonnances sur la Police des Mines, qui ont été rendues en Suéde.

• 



# NOTICE DE LA JURISPRUDENCE DU PAYS DE LIEGE,

Concernant les Mines de Charbon de terre, ou Houille.

OUTES les mines du pays de Liege appartiennent en général, ou font censées appartenir au Propriétaire du fond dans lequel elles fe trouvent. Quelques Propriétaires néanmoins, en vendant la fuperficie du terrein, fe sont réservés ce qui étoit renfermé dans fes entrailles ; cela n'est pas rare, sur-tout parmi les communautés religieuses qui ont anciennement fait des aliénations; plusieurs possedent encore aujourd'hui le droit de propriété des mines.

Les mines de charbon ou houille, qui se trouvent sous des communes ou sous des chemins Royaux, appartiennent au Prince dans les lieux de ses Seigneuries & Bailliages, de même qu'aux autres Seigneurs, dans les districts de leur jurisdiction; mais la qualité de Seigneur de village, ne donne aucun droit sur les mines

de charbon.

Il en est de même dans la province de Limbourg, qui appartient à la Reine d'Hongrie; on le verra par le Réglement, placé à la fuite de celui-ci. Il est trèssouvent cité dans le pays de Liege, comme y faisant, pour ainsi dire, loi. On trouvera que les usages & les coutumes des uns & des autres sont à peu près les

Le Prince, Evêque de Liege, créa, 1487, une Commission pour voir & pour examiner les anciens privileges & coutumes des mines de charbon ou houilleries; il en résulta une espece de Réglement approuvé par le Prince, qui depuis a été In base de tous les usages, lorsqu'ils n'ont été augmentés que de différentes interprétations & de quelques aditions. C'est ce que l'on nomme la Paix de Saint-Jacques, Paix de St. Jacques; de l'année 1487.

La jurifdiction établie depuis les temps les plus reculés, pour connoître tout de Louvres. ce qui concerne les mines de charbon, ou les affaires en fait de houilleries, se nomme la Cour des Voir Jurés du charbonnage. Elle n'étoit anciennement, fuivant Ce que c'est que la l'Article XV, composée que de quatre personnes, elle a été augmentée jusqu'à sept Cour des Voir-Jures Voir Jurés. Cette même Cour dans son institution, a été établie pour connoître du charbonnage, en premiere instance toutes les causes agitées en matieres des mines de houille, charbon & autres minérais, comme fer, plomb, &c. que chaque membre de cette

tom, 2, pag. 191

Jurisdiction doit être Houilleur de profession, & examiné avant d'être admis au ferment, par les Echevins de la Justice Souveraine de la cité & pays de Liege, à l'effet de voir s'il a la capacité suffisante pour en faire la fonction; l'une des principales est de veiller aux eaux dépendantes des galeries d'écoulement qui fournis-

fent à la ville. Ce qui fera détaillé dans fon lieu.

La Cour des Voir Jurés a non-seulement l'autorité de décider les causes en matieres de houilleries, mais aussi de donner des Recors pour tout cas dépendant de la même matiere, selon l'Art. XX, de la Paix de Saint Jacques, & lorsqu'il arrive des difficultés qui ne sont pas soumises à leur tribunal, ils sont ordinairement choisis pour experts, de même que d'autres Houilleurs de profession, principalement les maîtres ouvriers des sosses ou mines du pays.

Cette Cour est autorisé à donner des Recors sur les réquisitions qui lui sont envoyées des pays étrangers, pour les consulter en matieres de houilleries, sur les usages qui s'observent dans le pays de Liege. Il lui en vient communément du Duché de Limbourg, d'Aix-la-Chapelle, &c. On paie à chacun des Voir Jurés, deux écus

par jour, lorsqu'on les emploie, & communément on les défraie.

Il est peu d'Entreprises qui soient sujettes à tant de procès, que celles des mines

de charbon; il en nait chaque jour de nouveaux.

Toutes les causes se traitent aujourd'hui devant MM. les Echevins de la Justice Souveraine de Liege, qui sont au nombre de quatorze, tous docteurs en droit. Les causes d'appel vont à MM. du conseil ordinaire, qui composent un tribunal supérieur; en troisieme infance, le Prince autorise sept Avocats les plus expérimentés, qu'on nomme Reviseurs, pour faire la revision des deux instances précédentes; car il n'est permis, dans aucune cause agitée, en matiere de houillerie, d'en appeller aux Juges de l'Empire. Suivant le Privilege accordé par l'Empereur Charles V, l'an 1571, ces derniers Juges ne doivent, dans aucun cas, prendre connoissance de ces matieres.

La Cour des Voir Jurés du charbonnage a pourtant toujours son activité pour l'instruction des procès, & pour porter des Recors, mais elle est à présent bien négligée, parce qu'elle n'est pas si savante que celle des anciens Voir Jurés, qui étoient de très-habiles Houilleurs, & grands praticiens, comme on peut le voir par les jugements très-judicieux qu'ils rendirent dans les derniers siecles.

Les mines appartenantes aux propriétaires des terreins, sous lesquels on les trouve, il est des précautions à prendre avant de commencer une exploitation; cela est d'autant plus raisonnable que les fraix en sont fort coûteux, & qu'on doit éviter de faire profiter son voisin des dépenses que l'on a faites. Voici de quelle façon

on s'y prend, conformément aux Loix & Coutumes.

Une compagnie ou société voulant entreprendre de travailler des mines de charbon, doit d'abord s'assurer par des conventions faites avec les propriétaires des mines des environs, d'une certaine étendue de terrein, le plus grand nombre d'arpens qu'il lui est possible d'acquérir à portée de son exploitation suture.

La forme d'acquisition résulte de plusieurs chefs, ou plutôt il est plusieurs moyens

d'acquérir

Le premier par convention, rendage ou permission que l'on obtient du propriétaire du fond, que l'on nomme dans le pays de Liege, Rendeur & Terrageur; ces deux noms sont synonimes. On appelle Hurtier, le propriétaire de la surface, qui est très-souvent Terrageur en même temps.

Le second, par droit de conquête, & le troisieme par prescription.

Les mines de charbon appartiennent aux Propriétaires des terreins.

Ce que l'on doit faire, quand on veut exploiter des mines.

Comment on peut acquérir le droit d'exploiter des mimes de charbon.

Le prix ordinaire d'un pareil contrat dans le premier cas, est de payer au propriétaire la quatre-vingt-unieme partie du charbon extrait dans son terrein; on le paie droit de Terrageen nature ou en argent. C'est ce que l'on nomme le quatre-vingt-unieme trait. (On appelle trait chaque tonne de charbon que l'on éleve au jour hors de la mine.) Ceci doit s'entendre pour les mines qui sont noyées ou submergées, c'est-à-dire qui sont au desfous du niveau de la galerie d'écoulement, appellée Areine ou Xhorre, à l'égard des veines ou couches de charbon qui font xhorrées, c'est-à-dire au dessus ce que c'est. du niveau de la derniere galerie. On paie régulierement le quarante-unieme trait ou denier, & quelquefois davantage, selon la loi que le propriétaire veut imposer, & à laquelle la nécessité ou le besoin fait souscrire.

La différence qu'il y a entre un rendage des prises ou mines de charbon & une permission, résulte de ce que, au premier cas, le Repreneur ou acquéreur à obtenu le domaine utile des mines, & qu'il peut les travailler par autant des bures ou puits qu'il pourra ou voudra approfondir dans l'étendue des prifes ou mines à lui cédées, & il ne peut pas être dépouillé de ce droit, sans être désaisi par l'autorité du Juge, selon la forme d'action, rapportée par M. Louvrex, Tom. 2, pag. 239. Mais cette espece de décret du Juge, que l'on nomme semonce saisine, ne peut avoir lieu que lorsque la société ou compagnie des Maîtres des fosses entrepreneurs, est en défaut de travailler, par exemple, lors d'une cession de travail pendant six femaines, à moins qu'il y ait des caufes légitimes de suspension, comme le manque d'air, l'abondance d'eau, ou la guerre.

Sur la permission, obtenue du propriétaire du fond, on pent généralement travailler les mines de houille & de charbon, qui s'étendent sous les héritages en question, quand l'ouvrage n'a pas été borné à un seul bure ou puits locativement, comme il est très-souvent spécifié dans les conventions qui se font dans le pays de Liege. Lorfqu'il est borné & restraint, comme on l'a dit, & que l'entrepreneur exploite les mines de houille & charbons, aussi bien qu'une seule ouverture a pu le Ini permettre, & qu'il a rempli & bouché son puits ou bure, comme il est d'usage, en réparant les dommages occasionnés à la surface, il est pour lors exclus de tout droit, suivant cet axiome observé, bure rempli, prise ou mine abandonnée. Le propriétaire rentre alors ipso facto dans tous ses droits, & peut en disposer à fon gré, fans l'autorité du Juge.

La deuxieme espece d'acquisition est, lorsqu'an propriétaire ne veut pas accorder à l'entrepreneur qui se présente, la faculté de travailler les mines de houille & charbons, par rendage ou permission ; celui-ci est fondé d'agir de l'autorité du Juge , par action de conquête, en vertu d'un Edit de l'an 1582, rapporté par M. Louvrex, page 204.

Les formalités qu'on doit observer, suivant l'esprit de cet Edit, consistent en

deux points effentiels.

Le premier est, que l'entrepreneur doit prouver par témoins ou par experts, qu'il est en état de bénéficier, ou d'extraire les eaux qui submergent les mines dont il s'agit, quand ce seroit même des veines ou couches de charbon qui n'auroient jamais été exploitées, que ce soit par une galerie d'écoulement, faite ou à faire par enseignement du Juge par le bénéfice delle tinne, c'est-à-dire, par le moyen d'un tonneau avec lequel on épuise les eaux du puisard, du puits ou bure, pour les élever jusqu'à l'areine ou galerie d'écoulement, ou même jusqu'à la furface de la terre ; enfin par quelque machine ou autre industrie que ce soit.

Quant au second point, la preuve du submergement des mines, & de l'impossibilité

Areine ou Xhorre;

Ce 'que c'eft qu'un

Ce que c'est que

Second moyen d'açquérir le droit d'exploitation.

Premiere formalité a observer pour le droit de conquête.

Seconde formalité du droit de conquete.

de les travailler fans l'un ou l'autre des bénéfices ci-dessus mentionnes, étant bien constatée, on doit demander au Juge les fins & effets de l'action de la conquête. qui est un decret d'adjudication ; en ce cas, le Propriétaire du fonds ajourné doit déclarer s'il entend travailler par lui-même les mines dont il s'agit; alors le Juge lui ordonne de mettre austi-tôt la main à l'œuvre, c'est-à-dire, d'approfondire bure ou puits dans ses héritages, & y faire tous les efforts possibles par les moyens ou autres femblables que l'Entrepreneur offre de mettre en usage pour les exploiter; mais si les Propriétaires ne s'opposent pas à l'action de conquête, après la preuve achevée, le Juge accorde le decret d'adjudication ; s'il y a des oppolants, c'est-à-dire, des Propriétaires qui aient commencé une exploitation dans leurs fonds fur l'Ordonnance du Juge, comme on l'a dit, & qu'ils ne continuent pas l'ouvrage de jour à jour, ce qu'on nomme être en faute, le Juge, après avoir rendu les Ordonnances ordinaires contre eux, doit accorder le decret d'adjudication à l'Entrepreneur par droit de conquête.

Cet Edit est fondé sur le droit public, parce qu'il est de l'intérêt d'un Etat ou d'une Province que les mines de charbon, dont la Providence a favorifé une partie de l'Europe, ne restent pas ensevelies dans les entrailles de la terre, & que sans une entreptife dispendieuse, exposée à des risques & au hazard, le Public seroit frustré de ce grand avantage. C'est par ces motifs que les Empereurs & les Princes de Liege ont confirmé la disposition de l'Edit de l'an 1582, en matieres de conquête,

qui s'observe exactement.

L'entrepreneur qui a acquis les mines de houille & charbons, par action de conquête, doit payer encore au Propriétaire du fond, le droit que l'on nomme droit de Terrage, mais qui est fixé ici au quatre-vingt-unieme trait de charbon franc & libre, bien entendu que c'est pour les veines conquêtées, qui font desfous eau, comme il a été recordé par la Cour des Voir Jurés du charbonnage, le 15 Mars 1627.

Il faut faire attention qu'en matieres de conquête, on ne peut acquérir que le domaine des veines ou couches noyées & submergées, c'est-à-dire qui sont d'un niveau plus bas que la galerie d'écoulement, areins ou xhorre, & que toutes les autres veines ou parties des veines supérieures a ce canal, appartiennent au propriétaire du fond.

La troisieme maniere d'acquérir des mines de houille & charbons est la pref-

cription de quarante jours.

Pour l'explication de cet article, supposons qu'une société auroit enfoncé un Prescription de puits ou bure, dans un héritage appartenant à Pierre, à son vu & su, & qu'étant parvenu à la veine, fans en avoir auparavant obtenu de lui une permission, elle travaille cette veine pendant le laps de quarante jours, au vu & fu de Pierre, & fans lui avoir fait aucune notification, si celui-ci prend le parti du silence, & ne fait aucune défense avant l'expiration des quarante jours, la société a acquis pour lors le droit de continuer ses ouvrages sur la veine en question, en payant toutes sois le droit de Terrage accoutumé; encore selon le recors de la Cour des Voir surés du charbonnage, de l'an 1593. il est requis que cette société devroit avoir payé au propriétaire le droit de Terrage avant l'expiration du terme de quarante jours.

Il faut observer que la prescription étant odieuse de sa nature, est stricti juris, & ne doit avoir lieu taxativement que pour la feule veine que la fociété auroit travaillée pendant le laps de quarante jours, au vu & su du propriétaire, & qu'elle ne peut s'étendre à d'autres veines dépendantes du même puits, soit supérieures ou inférieures, selon cette regle observée au barreau, Tantum prescriptum quantum possessim nec aliter, nec alio modo, jusqu'au point que, si cette société vouloit

Troifieme moyen d'acquérir le droit d'exploitation.

40 jours,

La prescription n'a lieu que pour une feule veine.

travailler la veine prescrite, comme il a été dit, par l'enfoncement d'un autre puits. le propriétaire feroit, dans ce cas fondé de lui faire une défense de l'exploiter : ce qui a été plusieurs fois jugé dans les différents tribunaux du pays de Liege.

felon la regle ci-dessus rapportée.

Il est encore à observer, & la Loi le dit précisément, que cette prescription de quarante jours ne doit avoir lieu, que lorsque le propriétaire du fond fait ferment qu'il n'a pas eu connoissance que la fociété a travaillé à la veine fous fon fond, pendant le laps de quarante jours consécutifs; dans quel cas elle est obligée de faire une preuve concluante, pour établir qu'il en a eu une parfaite connoissance.

Trois affociés ayant exploités pluficurs des couches à eux cédées, par un puit enfoncé à frais communs, s'il arrive que deux des intéreffés aillent percer un autre puits dans l'étendue de la concession commune, sans même interpeller le troifieme affocié, ce dernier, voulant conferver fon droit, est obligé de concourir avec les deux autres, & ne peut pas agir par action de défense, ne pouvant empêcher cet ouvrage qui tient au bien public, comme il a été jugé plusieurs fois, suivant la Loi qui dit que quod socius potest uti, re communi ad usum destinatum in vito altero socio : & si cet affocié laisse travailler les deux autres par l'enfoncement du nouveau puits, à la veine, pendant le laps de quarante jours, à son vu & su, & sans avoir réclamé sa part, il est déchu de tous ses droits, à l'égard du puits & des veines en dépendantes, felon M. de Méan, Observ. 219.

Avant d'aller plus avant sur les obligations que contractent les afsociés entr'eux. & fur ce qu'il convient d'observer vis à vis les propriétaires des mines, il est à propos

de dire quel est le dédommagement dû au propriétaire de la surface.

Suivant l'Article V, des Usages du charbonnage de la Paix de Saint-Jacques, de l'an 1487, tout Entrepreneur doit payer au Propriétaire de la surface, pour les dommages qu'il fait à ses fonds, soit pour enfoncer les bures ou puits, soit pour l'emplacement des machines, bâtiments, déblais, charbons, &c. la double valeur de la rente du fonds qui doit être mesuré & estimé par des Experts, à raison de ce qu'on peut l'occuper & s'en fervir malgré lui ; le propriétaire peut exiger une caution réelle & suffisante en hypotheque, tant pour affurance du paiement annuel de ces dommages que pour la réparation d'iceux, jusqu'à ce que le fond soit remis dans son premier état, ce qui doit être reconnu pour tel par les Experts, comme il a été plusieurs fois stipulé en pareil cas.

Il est à observer qu'avant qu'une société fasse approfondir un puits dans le fond d'un Propriétaire, elle est obligée, suivant les coutumes, de lui payer une piece

d'or pour rupture de gazon; c'est ordinairement un ducat,

Il faut faire attention que, lorsqu'une société a commencé son exploitation dans Rupture de gazon. un fond ou terrein quelconque, elle n'est pas obligée de travailler indistinctement les mines de houille & charbons qu'elle a acquises, soit par rendage, permission, droit de conquête, &c. dans tous les autres fonds d'une même concession, mais qu'il fussit d'exploiter une partie des veines acquises dans certains fonds, pour de suite les travailler dans les fonds voisins; & dans ce cas, ni l'un ni l'autre des propriétaires qui ont fait la cession, ne peut sémoncer ni désaisir la société qui est tenue de notifier à chaque fois qu'elle entre dans le fond d'un autre.

Selon la regle & l'usage de la houillerie, une société doit pousser ses ouvrages le plus loin qu'il est possible, sur la veine qu'elle a commencé d'exploiter, parce trepreneur au comqu'en travaillant ainfi, elle fait non-feulement son profit, mais encore celui du

Antre cas de pres-

En quoi confife le dédommagement dû aux Propriétaires

Obligation de l'Entrepreneur.

Ce que c'est que

Conduite d'un En-

public, des Terrageurs, &c. Par exemple, si elle a entrepris un ouvrage, en suivant l'inclinaison de la couche, que l'on nomme vallée ou grale, elle doit laisser près du puits un massif de charbon, nommé serre de veine, de la longueur de douze toises ou environ, puis dresser ou pousser deux tailles opposées l'une à l'autre, que l'on appelle coisteresses; (ce sont des ouvrages pris dans le charbon même, & en l'extrayant, avancés de niveau & sur la direction de la couche.) Elle doit descendre toujours en suivant l'inclinaison de la veine & sa direction, sans s'occuper à travailler près du bure, sinon pour suppléer à ce qui peut manquer de la quantité de traits ou tonnes qu'on doit élever chaque jour à la surface de la terre; c'est ordinairement cinquante traits, chacun desquels remplit un tombereau, autant qu'un cheval peut en mener dans un chemin uni, & sur un pavé.

L'Entrepreneur qui a acquis les mines de houille & charbons, par rendage, permission ou droit de conquête, &c. doit, outre le droit de Terrage, payer ce qu'on nomme le cent d'arcine; c'est le droit de la galerie d'écoulement, pour celui qui la fait pousser à fes frais; on l'appelle l'Arnier. Ce droit est le quatre-vingt-unieme trait, franc & libre, à moins que l'Entrepreneur n'aie fait la dépense de la galerie,

& qu'il foit lui-même l'Arnier.

Ce cent d'areine qui est un droit réel, se paie sur le pied ci-dessus mentionné, dans les districts de Sainte-Marguerite, Hochepor, Ovenon, Sainte-Walburge, Ance, Saint-Laurent, Saint-Nicolas, Saint-Gilles, Montegné, Glain & aux environs, suivant plusieurs Recors donnés par la Cour & Justice du charbonnage du Pays de Liege; mais pour les districts du côté opposé de la Meuse, on paie ordi-

nairement le centieme trait seulement.

Il est à observer que, lorsqu'il n'y a pas de galerie d'écoulement poussée ou conduite vers une exploitation, & que les Entrepreneurs sont obligés de faire élever les eaux, par machines ou autrement, jusqu'à la surface de la terre, ils doivent pour lors un droit de Versage au Propriétaire du fond, qui est le même que le cent d'areine; ce qui a été jugé plusieurs sois, mais ce droit paroît injuste, même aux gens de Loi, attendu que le Propriétaire de la surface n'a fait aucunes dépenses, au lieu que l'Arnier en fait une considérable par sa galerie d'écoulement; il paroîtroit donc suffisant pour le Propriétaire de lui payer le double dommage occasionné par le cours des eaux sur la surface du terrein.

Le droit de cent d'arcine est dû non-seulement pour les charbons qui sont au dessus du niveau de la galerie d'écoulement, mais encore pour ceux qui sont au dessous; ensin, généralement pour tout ce qui est extrait dans une mine qui verse

fes eaux dans l'areine.

Par la succession des temps, il s'est sait & entrepris un grand nombre de galeries d'écoulement dans les dissérents districts; il en est de deux especes, nous en ferons plus bas la distinction; mais il n'est permis à personne d'en entreprendre que par formalité de justice, & après l'indication qui lui a été donnée, de l'endroit où doit être placée son embouchure, quand ce seroit même pour écouler les eaux de ses propres ouvrages; tous ceux qui veulent s'en servir avec le consentement de l'Entrepreneur, sont obligés de lui payer le tent d'areine, sur le pied ci-dessur mentionné.

Lorsqu'un Arnier ou tout autre Entrepreneur veut pousser une galerie d'écoulement, il doit le faire au plus juste niveau qu'il est possible, & ne lui donner de pente qu'un pied sur cent toises de sept pieds chacune, asin de ne pas perdre de l'écoulement, cette peate étant sussissant pour faire décharger les eaux par l'em-

Droit de cent d'areine.

Droit de Verfage.

Formalité que doit observer un Entremeneur d'areines.

bouchure de la galerie; si en faisant cette galerie après la permission & l'indication du Juge, un Propriétaire de mine s'opposoit à lui donner le passage dans ses fonds, l'Arnier est autorisé par les Loix à y prendre un passage par chambray, c'est-à-dire de quatre pieds de large, mais il est obligé de payer au Propriétaire Terrage. pour le charbon qu'il en extrait, le double droit de Terrage.

Double droit de

Une areine, construite d'autorité du Juge, doit rester libre au profit de l'Entrepreneur, & personne ne peut y porter aucun empêchement; elle est héréditaire dans une famille, & regardée comme immeuble, fuivant l'Article XI du Record du charbonnage, de l'an 1607. Mais celui qui, à la faveur d'une telle galerie ou autrement, viendroit à travailler les mines de houille & charbons, sous des héritages dont il n'auroit pas acquis le droit par un des moyens d'acquisition mentionnés, feroit obligé de payer la denrée sans coût au Propriéraire, c'est-à-dire toute la valeur de la veine exploitée, ou plurôt celle de tout le charbon extrait, ce que c'est. fans pouvoir exiger aucuns frais pour la dépense du travail fait pour l'extraction, il peut même être attaqué par plainte criminelle, comme il a été statué par les Echevins de Liege, en l'année 1567.

Denrée fans cout;

On distingue deux sortes d'areines, les areines franches, & les areines batardes; les premieres, en écoulant les eaux des mines, en fourniffent dans tous les différents quartiers de la ville de Liege, les places publiques, les maisons particulieres, à ceux qui veulent les payer, &c. Les areines batardes font celles dont les eaux ne font d'aucun usage, & dont l'embouchure est en partie au bord de la Meuse. Comme elles font inférieures aux premieres, il est essentiel pour la ville d'en empêcher la communication; aussi y a-t-il des ordres bien précis à cet égard, & la principale fonction de la Cour des Voir Jurés du charbonnage, est de veiller aux eaux dépendantes des areines franches, qui sont au nombre de quatre, savoir, celle nommée Richon-Fontaine, la Cité, Messire Louis Douffet, & celle du Val-Saint-Lambert. Il est vrait que cette derniere n'est plus d'aucun usage, ayant fait passer ses eaux dans celle de la Cité, par décision du Juge, en 1729.

Ily ad eux fortes Leur diftinction.

Les Voir Jurés, composant ladite Cour, doivent se rendre tous les quinze jours Obligation des Voit sur les mines dependantes des areines franches pour examiner les ouvrages, ils y Jurés. font descendre en conséquence deux membres de leur corps, lesquels font ensuite leur rapport, qui est enregistré, afin que la postérité puisse voir à quelles couches ou veines les Maîtres des fosses ont travaillé, & quelle a été l'étendue de leurs ouvrages.

Lorfque les députés remarquent que les ouvrages peuvent porter préjudice à l'une ou l'autre des areines franches, qui font affranchies & mifes en garde-loi, la Cour fait défense de travailler plus avant, sur-tout si les extrêmités des ouvrages font à portée de quelques areines batardes, poussées au voisinage, comme par exemple, celle de Gerson-Fontaine qui domine du côté de Saint-Laurent, Saint-Gilles, Saint-Nicolas; & aux environs, à portée de l'areine franche de la Cité, de même que celle de Brandsire & celles appellées Brodeux, qui sont également batardes & qui confinent avec celle Richon-Fontaine, qui est franche, & domine dans le quartier de Sainte-Walburge.

La Cour est aussi obligée de faire visiter, tous les quinze jours, les bures & ouvrages dépendants des areines batardes, qui font à portée des areines franches, à la conservation desquelles elle doit veiller. C'est relativement à toutes ces visites que chaque société, qui a des ouvrages, tant dans l'intérieur des areines franches qu'aux environs, paie toutes les quinzaines, quatorze florins & demi de Braband.

Ce que l'on paie aux Voir Jurés , pour Les Voir Jurés ne jouissent pas de cette rétribution dans les districtes éloignés des areines franches, & ne font pas obligés à faire des visites, si ce n'est fur l'invitation & en cas de difficulté.

Aueun Entrepreneur ne peut communi-quer ses ouvrages d'une areine à une inférieure.

Il fa t observer qu'il est défendu sous peine capitale, à tout Maître de fosses qui travaille par les bénéfices des areines franches, c'est-à-dire dont les galeries écoulent les eaux de ses mines, de communiquer ses ouvrages à une areine batarde plus basse autre, supérieure ou ou inférieure, à cause du grand préjudice que cela feroit aux areines qui fournissent à la ville.

Il est également défendu à ceux qui travaillent par les bénéfices d'une areins batarde, d'approcher les limites de l'areine franche, sous la même peine ; à cet effet, on fait laisser des massifs séparatoires qui sont en garde-loi, pour faire la distinction & la séparation de toutes ces areines.

Obligation des Arniers.

Selon l'Article VIJI de la Paix de Saint-Jacques, l'Arnier ou Propriétaire d'une galerie d'écoulement est obligé à tenir son arcine en bon état, jusqu'à l'endroit où elle a plusieurs branches; & les maîtres des fosses qui se servent de ses branches, qu'ils ont fait à leurs fraix pour communiquer leurs ouvrages, doivent les entretenir.

Areine de commumication.

Les Entrepreneurs des mines ont deux moyens pour communiquer avec une areine, en pouffant une galerie à travers les veines & rochers, ou en forant des trous: ce que l'on nomme communiquer par des boleux.

Cette derniere méthode n'est pas à conseiller, quoiqu'elle soit pratiquée ; les eaux venant à bouillonner en fortant des trous, charient avec elles des déblais, quelquefois des morceaux de bois les bouchent & les obligent de remonter dans le bure, dont il faut ensuite les élever au jour, jusqu'à ce que l'empêchement soit ôté.

Si une société qui s'est servi d'une areine pour le commencement de ses ouvrages. Venoit à les communiquer avec une autre inférieure, pour y décharger les eaux fans le confentement du premier Arnier & fans l'autorifation de la Justice, elle seroit obligée de payer un second cent d'areine, & même un troisieme, dans le cas qu'elle viendroit à se servir d'une troisieme areine dans la continuation de ses ouvrages ; ce qui a été jugé par MM. les Echevins de Liege.

Exception à la regle ci-deffus, pour le paiement de plusieurs cent d'arcine.

Dans quel cas on paie un fecond & troifieme cent d'a-

reine.

Il n'y a qu'une seule exception à cette regle; ce seroit dans le cas où la société prouveroit que la premiere ou seconde areine, ou toutes les deux, ne lui sont d'aucune utilité, & qu'il feroit impossible de travailler les veines inférieures, novées & fubmergées par l'écoulement dans les galeries; alors la fociété feroit exempte de reconnoître leur cent d'areine, & ne seroit obligée que de payer le cent au troifieme Arnier, dont la galerie porteroit tout le volume des eaux proyenant de ses

Celuiqui affainit les ouvrages de fon voi-fin, n'a aucun droit de prétendre à un dedommagement,

Lorfque les ouvrages recoivent les eaux d'une exploitation voiline, dans laquelle les Entrepreneurs font des dépenses considérables, en machines pour les épuiser, ces mines n'ont pas le moindre droit d'exiger un dédommagement ; & il ne leur est du autre chofe qu'un remercîment. Cet usage est cause que l'on ne fait aucune entreprise considérable, que l'on ne soit assuré des fonds; mais cela occasionne aussi un grand mal pour l'avenir, & l'on s'en apperçoit, par ce qui est arrivé par le passé; car alors on fait des digues pour retenir les eaux & les faire rétrograder dans des ouvrages supérieurs, d'ou il resulte que, si la digue vient à crever ou que l'on perce dans des vieux travaux, on est submergé, & les ouvriers y perdent très-souvent la vie, comme on en a beaucoup d'exemples. Il est vrai qu'on prend aujourd'hui les plus grandes précautions, pour éviter de pareils accidents.

Toute société ou tout Entrepreneur de mines doit, avant que de travailler les charbons, qu'il auroit acquis d'un Propriéture ou Terrageur, lui notifier qu'il va entrer fous ses fonds, afin que celui-ci soit à même d'envoyer un Juré expert pour faire l'examen des ouvrages fouterreins, aux frais de la fociété, & pour reconnoître s'ils fe font conduits & fe conduifent fuivant les regles établies dans les mines de charbon, pour la direction de fes ouvrages.; il peut auffi établir un ouvrier, aux frais des maîtres, pour être fur que le droit de Terrage est payé fidellement.

La société est obligée de mettre le quatre-vingt-unieme trait pour l'Arnier, & celui qui est destiné au Terrageur, dans une place à portée du puits, à laquelle on donne le nom de Paire. L'Arnier & le Terrageur peuvent faire vendre à leur profit particulier tout ce charbon, mais ils s'accordent fort souvent avec la société qui perçoit elle-même les traits, en payant leur valeur; & en retenant, suivant les conventions, un ou deux escalins (à peu près vingt-cinq sols de France) par chaque trait, pour la peine & les foins de la vente. Chaque trait vaut environ qutorze à quinze livres.

Les Arniers & les Terrageurs peuvent faire visiter, plusieurs fois l'année, les ouvrages des mines dont ils retirent les droits, pour reconnoître fi les Entrepreneurs travaillent en bons peres de famille, & suivant les regles ordinaires.

Les Maître des fosses ou entrepreneurs des mines, ne peuvent abandonner aucuns de leurs ouvrages fouterreins, sans en avoir préalablement donné avis à l'Araier & au Terrageur, ou sans l'autorisation du Juge. Sinon ceux-ci, ou l'un des deux seroient y être autorisé. en droit de les obliger de revuider les eaux qui se seroient rassemblées dans les ouvrages, & de leur faire donner les accès libres & nécessaires jusqu'au vifiiers, c'est-à-dire jusqu'à la fin, ou au bout de ceux où ils ont laissé la veine, pour examiner en même temps la conduite des travaux; si l'on a payé les droits mentionnés, & s'il reste quelque chose à extraire avec profit. Dans ce cas, l'Arnier & le Terrageur sont en droit de continuer les travaux à l'exclusion de la société, qui pour lors est obligée de leur céder l'usage du puits, des machines, des outils & autres accessoires, à l'exception des chevaux, pour extraire tout ce qu'ils jugerontà propos & à leur profit, dans les ouvrages abandonnés, à la charge par eux de rendre le tout en bon état à la fociété, pour continuer le reste de son exploitation dans les travaux à faire, foit fur la même veine, foit fur d'autres veines inférieures ou supérieures.

Les maîtres des fosses, dans la conduite de leurs ouvrages souterreins, doivent travailler des veines faire grande attention de ne pas travailler fous les Eglifes, les châteaux, les maifons, fous des Eglifes. ni fous les étangs; on ne peut les approcher que d'une certaine distance, ce qui ch teaux & étangs. doit être décidé & fixé par des Experts, choisis à cet effet. On donne ordinaire-

Tout Entrepreneur, qui a fait travailler fous des fonds de particulier, à lui cédés par permission ou autrement, est obligé sur la demande du Propriétaire & de l'Arnier, de déclarer par serment combien de traits sont sortis par les ouvrages faits sous chaque fond séparément, & si les Demandeurs ont quelque ménance de la fidélité de cette déclaration, ils sont fondés d'exiger une visite des ouvrages, par des Experts, pour s'affurer précisément de la quantité de traits, & s'ils n'ont pas été trompés. Cet examen se fait en faifant abattre un certain nombre de pieds cubes de la veine, pour connoître par là combien il en entre dans chaque trait; de forte qu'en mesurant ainsi tous les ouvrages excavés, on peut juger ce qui a été extrait, ou à peu près. Bbb 2

Notification qui do. être faite au Propriétaire, & pour quel-

Comment & a quelle façon fe paie le quatre-vingt-unio me trait.

On ne peut ahandonnerune mine fans

Il est défenda de

Obligation d'un Entrepreneut

Quand on travaille sur les fonds possédés par un Usufruitier, la moitié du droit de Terrage lui appartient ; l'autre moitié est due au Propriétaire, du fond, suivant l'Article X, du chapitre des Coutumes, Tome II, pag. 220, de Louvrex.

Selon l'Article IX de la Paix de Saint-Jacques, de l'an 1487, & comme il est établi par le Droit commun, si un Associé venoit à acquérir des mines de charbon, sous des fonds qui sont au devant ou à portée de la galerie d'écoulement, & des ouvrages communs de la société, & qu'il en ait fait l'acquisition pour son propre compte, les autres Affociés ont droit de réclamer leur quote-part, & de faire déclarer

l'acquifition commune.

Un Entrepreneur ne peut vendre fon intérêt à un étranger au préjudice de ses Affociés.

Un Affocié ne peut

pas acquérir lui feul, d'antres veines voi-fines, fans que les

autres y aient part.

Si un Affocié vend sa part de fosse ou son intérêt à un étranger, l'un ou l'autre des Associés a droit de retraire cette part. (Le droit de retrait est appellé en France remere; il a lieu pour les biens immeubles) en lui rendant le prix que que l'acheteur auroit payé; quoique cependant un intérêt de mines dans le Pays de Liege foit réputé bien meuble. Un Affocié a feulement la liberté de vendre son intérêt à un autre Affocié, & cela afin de n'être pas exposé à avoir, dans une société, des gens qui pourroient déplaire aux autres intéressés, les chicaner, & faire la perte de l'entreprise.

On doit aussi observer que les parents d'un Associé, qui auroit vendu son intérêt ou part de fosse, n'ont aucun droit de retrait, il n'est compétent qu'à la société, dont chaque mêmbre est en droit d'y concourir pro quota; on n'entend point par la ex-

clure les héritiers d'un Affocié qui vient à mourir.

Lorsqu'un Propriétaire a des soupcons qu'une société a travaillé sous son fond, sans permission, il peut demander une visite de ses ouvrages, pour examiner leur étendue. aux frais du demandeur; mais, au cas que la société soit trouvée coupable d'y avoir travaillé, le propriétaire est en droit de lui intenter une action d'usurpation, & de l'obliger à lui restituer toute la valeur de la matiere qu'elle a faite extraire frauduleusement, & cette action peut être intentée folidairement contre l'un ou l'autre des Affociés, au choix du Propriétaire.

Cette action solidaire a également lieu contre chaque Associé, pour l'obliger au paiement du double dommage fait à la surface d'un terrein, pour une exploitation & pour fournir une caution réelle & fuffifante, pour la réparation des dommages jufqu'à son premier ou précédent état. Cet Associé se trouvant ainsi attaqué ou ajourné,

peut avoir recours à ses Affociés, à l'effet d'obtenir une arriere-caution, que chacun doit fournir pro quota.

Il arrive très-souvent qu'une société, étant en pleine exploitation des mines de charbons qu'elle a acquis du Propriétaire du fond, dans lequel font les mines, reçoit du Propriétaire des mines (le premier n'ayant dans ce cas que la surface) défense de continuer ses ouvrages, en demandant, même en justice, que la denrée lui soit payée sans coût, c'est-à-dire la valeur de tout le charbon extrait dans ses sonds, sans entrer dans aucuns frais.

On répond à cette question, que la demande n'est pas fondée, attendu que la société ayant travaillé de bonne foi, en vertu du contrat fait avec le Propriétaire du fond, qui est censé maître de tous les minéraux, usque ad viscera terra, comme les Auteurs du Pays de Liege le décident unanimement, la fociété ne peut être obligée à restituer la valeur de la marchandise extraite; mais dans ce cas, le Propriétaire des minéraux, qui s'est qualifié pour tel en Justice, a droit de recourir contre le possesseur du fond ou de la surface, pour le contraindre à la restitution du droit de Terrage qu'il a perçu de la société.

wailler fous le fond l'un Propriétaire, fans fa permiffion.

On ne peut tra-

Cas particulier.

Et si cette société ne peut prouver formellement que cette mine est dans le cas de la prescription de quarante jours, dont on a parlé, le Propriétaire des mines ne peut imposer d'autres conditions que celles insérées dans la convention faite avec les Propriétaires de la surface, comme étant le maître des mines; & s'il veut les imposer trop dures, pour prositer des dépenses faites par la société, il n'y a d'autres ressources pour elle que d'acquérir les mines par droit de conquête; ce qui est usité en pareil cas.

Comme le terrein qu'une société a acquis, pour exploiter des mines de charbon, est ordinairement limité par celui d'une autre compagnie, il est ordonné par les loix & il est d'usage, soit pour empêcher la communication des eaux, soit aussi pour éviter les difficultés d'un mesurage douteux, de laisser trois toises d'épaisseur de chaque côté des limites, ce qui fait six toises, & ce charbon est perdu pour toujours, en tout ou en partie.

On compte à Liege trente-deux corps de métiers, ou communautés, dans lefquels un étranger ne peut entrer fans payer certains droits; Celui des Houilleurs est du nombre; ses reglements & ses privileges sont de l'an 1593. Page 208, de Louvrex.

Ces trente-deux métiers composent seize chambres, dont deux pour chacune; chaque chambre est composée de trente-huit personnes, que l'on nomme Gouverneurs; elles sont prises dans la noblesse, les gens aisés, les avocats, les procureurs, les marchands, ensin les artisans. Ces places sont des charges qui s'achetent. Les Gouverneurs veillent aux droits compétents des deux métiers auxquels ils sont attachés. Ce sont les chambres qui ont le droit d'élire un Bourguemestre & dix Conseillers; le Prince en nomme autant, ce qui fait vingt-deux personnes qui composent entr'elles la régence du Pays de Liege.

Limites fixées à tout Entrepreneura

Corps de métiers & Communautés de Liege.



# REGLEMENT GENERAL.

En matiere de Houillerie pour la Province de Limbourg.

Du premier Mars 1694-

CHARLES, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de Castille, de Léon, d'Arragon, des deux Siciles, &c. Archi - Duc d'Autriche, Duc de Bourgogne & de

Lothier, de Braband, de Limbourg, &c.

Le Réglement provisionnel que nous avons fait émaner, le 16 de Novembre 1688, pour bénéficier la Traite des Houilles, dans nos Pays de Limbourg, d'Aelhem & de Rolduc, n'ayant pu avoir l'effet que notre service & celui de nos fideles Sujets requiert, à cause que les points, qui donnent lieu à des disputes journalieres, n'ont pas été réglés, Nous avons trouvé convenir d'y pourvoir par un Réglement général, & vu de suite la besogne des Commissaires de notre Conseil ordinaire de Brabant, sur ce fait, à l'intervention de notre Conseiller & Avocat fiscal du même Conseil, après qu'ils eurent onis les Etats de nosdits pays de Limbourg, d'Aelhem & Rolduc, Nous avons, à la délibération de notre très-cher & très-aimé bon frere, consin & neveu, MAXIMILIEN-EMMANUEL, par la grace de Dieu, Duc de la haute & basse Baviere & haut Palatinat, Comte Palatin du Rhin, Grand'Echanson du Saint-Empire, & Electeur, Landgrave de Leuthenberg, Gouverneur de nos Pays-Bas, & déclare statue & ordonne; déclarons, statuons & ordonnons:

### ARTICLE PREMIER,

Que les ouvrages privés que les particuliers entreprennent dans leurs fonds, les creusant & travaillant selon leur bon plaisir, sans formalité de Justice, & pour leur profit singulier, ne donnent aucun droit à leur Entrepreneur, sur le fond de leur prochain, mais se devront désormais contenir dans les limites de leur propriété, à peine d'être obligé à restitution de sout ce qui sera perçu au delà d'iceux, sans aucun désraiement, & même châties comme des larons, si dolo malo factum sit.

#### II.

Et si le Propriétaire, desséchant son sond, soit par canal, dit communément ahorres, soit par machines, vient à saigner & dessécher celui de son voisin, qui étoit auparavant submergé & inouvrable, icelui ne lui doit pour bénésice autre chose que le remerciment, dit vulgairement le coup de chapeau.

#### III.

Bien entendu que tous canaux, xhorres ou acqueducs, ci-devant construits & non publiés, pourront acqérir le droit de conquête parmi les faisant publier, & qu'on y observe, ce qu'au regard de ladite conquête sera ci-après exprimé par le présent Réglement,

#### IV.

Quant aux ouvrages publies qui s'entreprennent pour le bien public & par autorité de justice, lorsque quelques Entrepreneurs risquent leur bien pour chercher à découvrir quelque veine inconnue, ou rendre ouvrables celles qui ne le sont pas.

#### V.

Qu'à ce, est nécessaire premiérement que la veine soit submergée, & tellement inouvrable, que le Propriétaire du fonds où elle a cours, ne la puisse, ou ne la veuille travailler & profiter, faute de quoi la conquête n'aura pas lieu.

#### V I

Secondement, qu'il faut que l'ouvrage sur lequel on prétend d'établir une conquête, soit rendu public par proclamation & enseignement de Justice.

#### VII.

Que celui qui voudra entreprendre de conquérir quelque veine de houille ou charbon, en déchargeant les eaux qui la couvrent & la rendent infructueuse, soit par acqueducs, souterreins, soit par machines hydrauliques, ou autres de quelle nature elles soient, sera, avant tout, obligé de proposer son dessein à la Chambre des Tonlieux, déclarant les endroits esquels il veut pousser sa conquête.

#### VIII

Et par enseignement d'icelle Chambre, il fera proclamer, nommément au lieu de la situation, son ouvrage par trois quinzaines, pour le rendre public & notoire à un chacun, pour que si quelqu'un a raison d'opposition, il puisse proposer & être oui pardevant la même Chambre; & s'il n'en propose aucune, son silence soit réputé pour un aveu, la chose proclamée.

## the country of Tay and the last of the las

Et comme ci-devant ces fortes de formalités étoient peu en usage, ceux qui ont été érigés par enseignement de Justice, seront réputés pour publics, de même autorité & prérogatif qu'iceux.

#### X.

news and very 50 it water it

Que si toutesois l'Entrepreneur ne veut pas conquerir une étendue de veines; mais seulement quelques parties voisines à ses ouvrages, il suffira qu'il fasse de noncer, d'autorité du Juge, aux Propriétaires, qu'ils aient à faire leurs essorts, & mettre la main à l'œuvre pendant le temps de six semaines, faute de quoi elles lui setont adjugées.

#### XI.

Et ceci aura lieu, tant pour les veines qui sont connues & ont déjà été travaillées, & que celles qui sont inconnues, lorsque quelqu'un voudra risquer de les chercher, découvrir, & rendre ouvrables à ses fraix.

#### XII.

Que si deux Xhoreurs viennent à concourir pour la conquête d'une même veine dans une ou plusieurs Jurisdictions, elle sera adjugée à celui qui aura le plus bas niveau, comme la pouvant travailler plus utilement, tant pour le Propriétaire que pour le Public.

#### XIII.

Ne fut toutesois que l'autre eut découvert & trouvé la veine, en quel cas il ne peut être privé de ce qu'il pourra travailler au-dessus de son niveau.

#### XIV.

Et arrivant que deux Xhoreurs viennent travailler actuellement une même veine, celui qui a le plus haut niveau, ne pourra profonder sous icelui, mais laissera tout ce qui s'y rencontre au profit du niveau inférieur, lequel les travaillera en toute maniere, tant sous l'eau qu'autrement.

#### X V.

Ce qui s'entend si le Xhoreur supérieur ne travaille pas dans son propre fonds; ou de ses Associés, ou autre où il a droit acquis; car en ce cas, il le peut évacuer en toutes telles manieres qui lui sont possibles.

#### X V I.

Pourvu toutefois que par son dessous l'eau, il ne détruise pas l'ouvrage du niveau inférieur, lui coupant le passage, ce qui se doit entendre si les X hores sont bien voisins, & travaillent actuellement tous deux; car si le supérieur a prévenu & dévancé l'autre de quelque distance notable, cette considération ne doit pas avoir lieu.

#### X V I L

Et même il ne peut être contraint de faire ses derniers efforts, ou recueillir sous l'eau dans ses héritages si long-temps qu'il y a de quoi s'occuper au-dessus de son niveau.

#### XVIII.

Le Xhoreur supérieur ne pourra aussi percer à l'insérieur qui est embouté dessous lui, ou ses ouvrages, & lui envoyer ses eaux; mais sera obligé de Lisser des serres sufficantes à ne les pas incommoder.

XIX.

#### XIX.

Toutes allégations, oppositions ou contradictions que l'on voudra avancer touchant une entreprise, se devront proposer, pendant lesdites publications, ou du moins avant que l'ouvrage soit autorisé, à peine que celles qui seront par après, seront rejetées comme inutiles & hors de saison.

#### X X.

Que si les trois publications saites, & les six semaines expirées, ladite Chambre connoît le dessein devoir être préjudiciable au Public, coupant & saignant les eaux de quelque bourg, village, hameau, moulin, pressoir, foulerie, fourneaux, batterie, ou autres usines nécessaires aux usages humains, ou bien desséchant les sources, fontaines, puits des Abayes, Châteaux ou Maisons sortes, où le peuple doit prendre son asyle & resuge en temps de guerre, & en un mot, apportant quelque préjudice important ou irréparable au public, ou à plusieurs surséants, elle l'interdira.

#### XXI.

Que si, au contraire, elle trouve l'entreprise devoir être utile au Public, elle l'autorisera, & l'Entrepreneur pourra mettre la main à l'œuvre.

#### XXII.

Etant autorisé, il marque l'ouverture de son canal, dit vulgairement l'œil d'areine, par avis des connoisseurs & de ladite Chambre, ou de quelque membre d'icelle à ce député, au lieu où on le jugera le plus commode & utile à l'entre-prise, & moins préjudiciable au prochain.

#### XXIII.

L'ouvrage ainsi marqué, il pourra conduire par le fonds d'autrui, tout où il s'adonnera, sans que les Propriétaires l'en puissent empêcher, ni faire chose qui lui soit préjudiciable, directement, ou indirectement, parmi leur payant le double dommage externe à estimer, conformément à ce que la partie du sonds intéressée se pourroit louer.

#### XXIV.

Lequel paiement se devra faire d'an en an; & au défaut d'icelui, le Juge de ladite Chambre pourra accorder exécutoriales sans autre formalité de procès.

### the first war war and part of wall was derived

Et étant arrivé à la veine, il pourra faire tout ce qu'il conviendra pour pouvoir la travailler & en profiter, rendant au Propriétaire son tantieme, outre le double dommage superficiel, comme dit est.

#### XXVI.

Que si ledit ouvrage perd son passage à travers de quelques sonds nous appar-Ccc tenants, ou de quelques chemins, ou ruisseaux publics, nous agréons d'être réglés sur le même pied que les particuliers, parmi obtenant octroi pour les ouvrages à commencer.

#### XXVII.

Lequel tantieme se regle provisionnellement au quatre-vingt-unieme panier, au regard des petites veines; au quarante-unieme panier pour ce qui est des moyennes, & au vingt-unieme pour ce qui est des grandes veines, au jugement des connoisseurs, sans que pour ce, il pourra avoir procès, & cesse ront même tous différends qu'il pourroit avoir sur ce sujet.

#### XXVIIL

Que pour éviter les disputes qui pourroient naître sur la distension des veines, nous déclarons que seront tenues pour petites celles qui, en épaisseur, seront d'un pied à deux; les moyennes, celles qui seront de deux pieds à trois; & les grosses, celles qui seront de trois à quatre pieds.

#### XXIX.

Et ce tantieme se payera sur la fosse, en même matiere qu'il se produira au jour.

#### XXX.

Et afin que le Propriétaire ne soit de fraude, les Ouvriers & Commis de l'Entrepreneur seront obligés de prêter serment qu'ils évacueront sidélement & exastement son héritage, mettant à parte son tantieme fait à fait qu'il sortira au jour, ou les délivrant à celui qui sera établi pour le recevoir.

#### XXXL

Et afin qu'il en puisse profiter, il aura son tantieme pour les vendres

#### XXXII.

Et lorsqu'il sera question de percer dans quelque héritage mouveau, pour y jeter houille ou charbon, le Maître de la houillerie sera obligé de le manisester au Propriétaire, avant que d'y toucher, & de lui faire voir le mesurage, s'il le desire.

#### XXXIII

Que si quelqu'un n'entend pas d'ouvrer par droit de conquête, mais prétens simplement passage par les biens d'autrui pour conduire un canal dans ses héritages, propre pour y dessécher les veines & les profiter, & que le Propriétaire y résiste, il le fera citer pardevant ledit Juge, lequel, ayant oui les raisons des Parties, lui adjugera le double dommage du fonds.

#### XXXIV.

Et s'il vient à rencontrer des veines esdits héritages, icelui n'en pourra jour;

mais sera obligé de les laisser au Propriétaire dudit fonds, prenant simplement fon passage par icelles, de la largeur nécessaire qui se dit vulgairement, voie d'airage & de panier.

#### XXXV.

De même est-il, si un Propriétaire vient alléguer sur les publications de pouvoir travailler les veines extantes en son fonds, sans bénésice de xhorre ou canal, ladite Chambre lui ordonnera de vériser son dire, & ce fait, le Xhoreur ne pourra toucher auxdites veines, mais prendre simplement son passage à travers d'icelles.

#### XXXVI

Ou bien, si l'Adhérité prétend de prositer ses veines, en tirant les eaux à force d'hommes ou de cheyaux, ce qui s'appelle jeter à la tinne; en ce car, le Xhoreur sera obligé de lui faire suivre lesdites veines aussi bas qu'il sera paroître de les pouvoir jeter, & jouira du surplus, qui, sans ces ouvrages, auroit été infructueux audit Adhérité parmi lui rendant son tantieme comme ailleurs, outre le double dommage.

### XXXVII.

Que si la chose est douteuse, & que l'on ne puisse connoître exactement jusqu'à quelle profondeur le Propriétaire peut arriver, & prositer son bien, ledit Juge lui ordonnera de faire ses essorts de travailler incessamment, jusqu'à ce qu'il ait évacué toute la denrée à laquelle il peut atteindre, & le résidu sera à l'Entrepreneur, en rendant au Propriétaire son tantieme.

#### XXXVIIL

Que si tel Propriétaire délaye six semaines sans commencer, ou poursuivre actuellement ses ouvrages, il en sera déchu, à moins qu'il n'avance, pendant ledit temps, quelque excuse bien légitime.

#### XXXIX.

Personne ne pourra profiter malicieusement du travail d'autrui; & si un Xhoreur, ouvrant à la bonne soi, vient à dessécher la veine d'un héritage voisin, le Propriétaire ne le pourra jetter, sinon en reconnoissant le bénésice reçu sur le pied, proportion & taxe ci-dessus exprimée.

#### XL.

Mais si le Xhoreur perce effectivement, soit doleusement, ou inconsidérément dans l'héritage de son voisin, il perd son canal à son égard, & ledit voisin peut affoncer sur icelui, & s'en servir pour l'évacuation de ses héritages sans plus; & ce que le Xhoreur aura jetté de son bien, il doit le lui rendre sans traix.

Ccc 2

#### X L I.

Un Entrepreneur qui a commencé un ouvrage public ou de conquête, sera obligé de le poursuivre; & en cas de négligence, pourra y être contraint par toute personne qui sera paroître y avoir intérêt.

#### XLII.

Il sera pourtant réputé négligent si long-temps qu'il aura houille & charbon à débiter sur la fosse, pourvu qu'il les vende actuellement à prix raisonnable, comme les circonvoisins.

#### X L I I I.

Et sera obligé d'évacuer les veines les plus voissnes de sa voie du nivers; sans laisser les unes & prendre les autres pour favoriser & défroder les Adhérités, pourvu qu'elles soient d'un rapport suffisant à payer les fraix de leur éjection.

#### XLIV.

Que si l'Entrepreneur tombe court, & ne peut ou ne veut poursuivre sons suvrage, les Intéressés lui seront dénoncer par enseignement de Justice, qu'il ait à travailler; & si, après telle dénonciation dans trois mois, il ne remèt la main à l'œuvre, ou travaille sérieusement, comme il appartient, n'ayant excuse légitime de son délai, on procédera à la subhastation de son ouvrage dans les formes ordinaires, & il se vendra à l'enchere au prosit dudit Entrepreneur, soit argent clair, soit sur rente au denier seize, pour laquelle sedit ouvrage servira d'hypotheque, outre celle que l'obtenteur sera obligé de fournir.

#### XLV.

Le même s'observera en cas qu'il y eut plusseurs Compartionniers dans un ouvrage; si quelqu'un d'iceux demeure en désaut de fournir sa quote dans la dépense, dès qu'il sera redevable de deux quinzaines, les autres Compartionniers, ou chacun d'iceux pourront faire proclamer sa part, soit qu'il y ait orphelin ou point, & la faire vendre au plus offrant.

#### X L V I.

Qui comptera ès mains du Commis de la houillerie, ce que le défaillant devoit à l'ouvrage, & en un mois après le reste au dépossédé, ou bien lui en créera une rente sur bon & assuré gage.

#### XLVII.

Laquelle vente ne sera sujette à retrait linagere, mais bien pourra être purgée; soit par le déposséé, soit par ses proches en deans six semaines après l'argent compté, ou la rente crée parmi indemnisant l'obtenteur.

#### XLVIII.

Si par avanture quelque Compartionnier vient à vendre la part qu'il a dans l'ouvrage, il fera libre à fes Affociés de la rapprocher aussi en deans six semaines de la réalisation de telle vente, sans qu'en ce l'on doive avoir égard à aucune proximité du sang.

#### XLIX.

Et pour ce, un xhore, ou autre ouvrage à houille sera réputé pour bien immeuble, & n'en pourra un Usufructuaire disposer, mais en percevoir quelque partie des fruits, le résidu restant au Propriétaire.

#### L

Savoir, que ledit Usufructuaire ait son usage, & les deniers restants soient mis en rente, dont il tirera l'intérêt, demeurant le capital au Propriétaire.

#### L I.

Quant aux héritages qui ont été vendus en plein fiege, & dans lesquels les Vendeurs se sont réservé le droit d'y tirer, ou faire tirer les houilles, en cas qu'il s'y en découvre, pour lors lesdites houilles seront réputées meubles, & comme telles appartiennent aux héritiers mobiliaires, si comme au survivant de deux conjoints: mais ladite réserve ou retenue demeure immeuble, & n'en peut l'usus une de deux conjoints.

#### LIL

Et ces présentes régles auront lieu tant seulement ès ouvrages qui s'entreprendront après la publication du présent réglement, laissant au regard de ceux qui sont déjà entrepris, soit par notre octroi, soit par enseignement de Justice, soit par accord, ou convention entre particulier, un chacun dans le droit qui lui est acquis.

#### LIII.

Esquels toutesois s'il se trouve à présent, ou survient ci-après quelques difficultés, dont la décision ne se puisse tirer desdits octrois, enseignements ou convention, elles termineront en conformité de ce qui est statué au présent Réglement.

#### LIV.

Que pour retrancher & même anéantir plus expressément tous les dissérends & procès, Nous voulons que le présent Réglement dans toute son étendue & Généralité sorte son effet tant pour le passé que futur, au regard de tous dissérends jà émus, & de ceux à émouvoir, pour être décidé sur le pied de ce qui est disposé, avec ordonnance à tous Juges souverains, subalternes, & autres Officiers qu'il appartiendra de selon ce régler.

#### L V.

Déclarons en outre que toutes Communes généralement audit pays nous ap-

partiennent primativement dans le fonds, & qu'il n'y a que l'usage de la superficie qui appartient aux Communautés, pourroient saire voir le contraire par un titre particulier suffisant, on n'entend point de les préjudicier en aucune maniere.

#### L V I.

Si ordonnons à nos très-chers & féaux les Chanceliers & Gens de notre Confeil, ordonné en Brabant, Gouverneur & Capitaine général Drossard de notre ville & Duché de Limbourg, d'Aelhem & Rolduc, & à tous autres nos Justiciers & Sujets qui ce regardera, & à chacun d'eux en particulier, qu'incontinent ils fassent divulguer, proclamer & publier ce notre Réglement par tous lea lieux où l'on est accoutumé de faire cris & publications, de procéder & faire procéder à l'observance & entretenement d'icclui, sans port, saveur, ou dissimulation; de ce faire & ce qui en dépend leur donnons plein pouvoir, autorité & mandement spécial; Mandons & commandons à tous & un chacun, qu'en ce faisant, ils les entendent & obéissent diligemment; car ainsi nous plaît-il. Donné en notre ville de Bruxelles, le premier Mars, l'an de Grace mil six cents quatre-vingt-quatorze, & de nos Regnes le vingt-huitieme. Etoit paraphé Hertz V.

Par le Roi, le Duc de la Haute & Basse Baviere, Gouverneur, &c. le Comte de Bergeick, Trésorier général, le Comte de Saint-Pierre, Chevalier de l'Ordre Militaire de S. Jacques, & Messire Urbain Vander Brocht, Commis des Finances,

& autres présents. Signé, CLARIS.





## RENOUVELLEMENT

Des Chartes, Franchises & Privileges des Férons du Pays & Comté de Namur, Points & Satuts concernant la conduite & réglement de leur Style, décrété par le Roi, le 24 Octobre 1635.

DHJLIPPE, PAR LA GRACE DE DIEU, Roi de Castille, &c. A tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Comme ainsi soit que pour le maintiennement & bonne conduite du style des Férons de notre pays & Comté de Namur, iceux Pérons aient obtenu plusieurs droits, franchises & exemptions de feu Guillaume. Comte de Namur, en l'an mil trois cent quarante-cinq, lesquels leur ont été fuccessivement confirmés & ampliés par nos Prédécesseurs de haute mémoire . & les Mayeurs & Jurés, au nom de la Généralité des Férons, nous aient depuis fait représenter combien la forgerie nous est profitable & au public, & que pour la meilleure conduite & direction dudit style, il étoit besoin d'éclaircir & interpreter aucuns desdits droits, & que de plus ils avoient fait rédiger par écrit plufieurs autres points entr'eux observés & à observer, comme Statuts particuliers, requerant qu'il Nous plût les éclaireir & décréter ; pour ce est-il, que pour ces choses considérées, après avoir fait examiner lesdits droits, points & Statuts, premiérement par ceux de notre Confeil Provincial de Namur, lesquels ont out fur tous ceux de notre Bailliage des Bois, & nos Procureur & Receveur général audit pays, & depuis austi en sur-tout l'avis de nos Conseils privés & de Finances.

Nous avons déclaré, ordonné & statué les points & articles suivants par forme de provision, & sans préjudice de nos droits & hauteurs de la Jurisdiction de notredit Bailliage.

## ARTICLE PREMIER.

Premiérement, qu'ensuite de la concession dudit Comte Guillaume, & des autres graces & confirmations accordées auxdits Férons par nos Prédécesseurs, & dont iceux Férons ont duement joui & usé jusques au présent, notre volonté & intention est que ne leur soit fait en ce aucun empêchement par qui que ce soit, ni aussi à leurs veuves, pourvu qu'elles continuent le style de Féronnerie.

## the street of the property of the street of

Et cembien que la connoissance des cas vilains commis par les Bérons, seurs ouvriers & mineurs, ait été réservé, & point attribué, à la Cour d'iceux Férons, & qu'entre les les cas, le crime de larcin ait été particulièrement spécifié, par ou a été révoqué en doute, si ladite Cour des Férons, ou bien les Justiciers ordinaires dudit pays devoient connoître des larcins, que les dits ouvriers pourroient

faire des minéraux, charbons, fer, outils & choses semblables servantes & dépendantes du sussition prenant égard à la qualité particuliere de tels larcins, & qu'iceux ne parviennent plus souvent à la connoissance des Officiers & Justiciers ordinaires, & demeurent par ainsi impunis, déclarons que ladite Cour des Férons, en connoîtra & en sera le chatoy à l'avenir, bien entendu que les amendes qu'en procéderont, seront réparties comme du passé.

#### III.

L'élection dudit Mayeur se fera par la Généralité desdits Férons, de trois ans à autres, sans le pouvoir continuer outre le terme desdits trois ans, ne soir que notre Receveur général, oui ceux de la Cour des Férons, le trouve convenir autrement, pour cause urgente & pregnante de notre service & du public.

#### I V.

Les ouvriers ne seront tenus & reputés du nombre des Férons, & ne jouiront de leurs immunités, sinon, en servant effectivement à quelque forge, après avoir prêté serment ès mains dudit Mayeur, excepté ceux qui, après avoir longuement servi & exercé leur art, en seront empêchés par caducité, vieillesse ou maladie.

v.

Tous Maîtres de forges seront obligés, sous peine arbitraire, d'exhiber audit Mayeur, par chacun an, la veille de Saint Jean-Baptiste, une liste générale des ouvriers qu'ils auront fait travailler l'année précédente & passée, & payera audit Mayeur, pour chacun d'iceux, six patards pour droits d'assiette, dont les deux tiers seront employés aux nécessités communes desdits Férons, & l'autre au prosit du Mayeur, pour ses peines & devoirs à poursuivre, & faire bons lesdits deux tiers.

#### VI.

Pour obvier aux débats de Jurisdictions entre les Cours de la résidence desdits ouvriers & celle desdits Férons, & pourvoir à ce qu'aucuns abus ne se commettent au fait de leurs franchises; chacun desdits ouvriers sera tenu faire insinuer au Gresse de sa demeure, ses lettres d'admissions & serment, à peine d'être privé desdites franchises, ou d'autre arbitraire.

### VII,

Et afin de faire cesser les inconvénients arrivés ci-devant, en tolérant qu'aucuns taverniers & soldats aient servi de mineur, nous prohibons qu'à l'avenir, nuls taverniers, ni soldats puissent être mineur, ni sérons, ni jouir de leurs immumés, non pas même sous offre de faire, ou parfaire les ouvrages par leurs semmes, enfants, ou autre en leur nom.

Pour tant mieux remédier aux défordres qui se pourroient commettre au regard du nombre desdits ouvriers & de leurs ouvrages, & de ce qui en dépend, ledit Mayeur fera obligé, moyennant falaire raisonnable, de se transporter, pour le moins deux fois par an, par toutes les huisines de ce pays & Comté, ès places où l'on tire mines de fer, afin de s'informer & prendre par note les noms desdits ouvriers & de leurs maîtres, avec la qualité de leurs ouvrages, ensemble les lieux de leurs résidences, s'il y a excès au nombre d'iceux ouvriers, & s'ils ont prêté le serment fusdit, tenant registre pertinent de tout.

### IX.

Et d'autant qu'aucuns n'étant Férons, ains se disant Facteurs & Commis des Maîtres de forges, s'avancent de faire tirer mines, & en font amas, soit en le recoupant, achetant ou acquérant par autres voies pour les revendre à qui plus, tant aux Maîtres des forges dudit pays & Comté de Namur, que de dehors; pour remédier à tels abus & pratiques ci-devant non usitées ni oiues audit pays, desquels procede un notable rencheriffement des mines & diminution du train de la forgerie, déclarons qu'à l'avenir nul ne pourra chercher mines de fer, ni autrement en faire achat ou amas, directement, ni indirectement, sous prétexte de factorie, ni autre quelconque ne foit qu'il possede quelque fourneau travaillant actuellement dedans notredit pays,

Interdisant à tous Maîtres de forges, de mottre en œuvre à la fin susdite, tels Facteurs ou Commis n'étant ferviteurs, domestiques de leur famille, à peine de confiscation desdites mines, & de douze florins d'amende pour chacune contravention, tant à la charge du Maître de forge, que des prétendus Facteurs.

#### XI.

Interdifons suffi à tous mineurs de travailler ou tirer mines pour tels Commis n'étant Maîtres de forge, ors que se disant Facteurs d'iceux, à peine de pareille amende & de suspension de leur métier, permettant en ce cas à autres mineurs actuellement travaillant, d'occuper ledit ouvrage, bien entendu à l'intervention du Mayeur, ou de quelque juré desdits Férons, & que le mineur ayant dénoncé l'abus, sera préféré audit ouvrage,

we will stand the standard of Pour remédier aux grands abus qui se commettent en préjudice de la forgerie & des Maîtres de forges, en ce que les mineurs & ouvriers ayant entrepris quelques ouvrages, s'avancent de vendre & distraire partie de leurs mines aux taverniers, mariniers, ou autres tenant boutiques, lesquels leur avancent sur icelles argent & autres denrées; défendons à tous Maîtres de forges d'acheter, ni de

faire acheter aucunes mines tirées en nosdits pays & Comté, des taverniers, mariniers, ni d'autres que des mineurs par eux employés, & à tous taverniers & autres, d'en acheter, à peine de payer par chacun des contrevenants & pour chacune contravention, six florins d'amende, outre la restitution desdites mines, ou de la valeur de celles qui ne seront plus en être, au prosit du Maître de forge, par charge, & au nom duquel elles auront été tirées.

#### XIII.

Et comme depuis quelques années en çà, pour jouir du fruit & utilité des manufactures qu'a produit la forgerie en notredit pays & Comté, avec notable accroiffement de nos droits & domaines, ont été érigées des fenderies propres à fendre & réduire les fers à fire cloux fervant à bendailles, ferrailles & plufieurs autres choses appartenantes aux essets d'artillerie, comme aussi d'autres huifines appellées platineries, esquelles se forment platines & matieres pour faire mousquets, carabines, hanves, loncets, corselets & autres armes & instruments de guerre, Nous avons déclaré & déclarons, ensuite des anciennes Patentes accordées aux dits Férons, & conformément à l'intention de nos Prédécesseurs de haute mémoire, que les Maîtres ouvriers travaillant esdites senderies & platineries, doivent jouir des franchises & immunités des autres sorges & sourneaux en notredit pays.

XIV.

Et d'autant que, par succession de temps, la recherche des mines est devenue plus difficile, & frayeuse, étant à présent besoin pour les rencontrer, de fossoyer beaucoup plus la terre, & bien souvent à grands fraix, sans aucun profit, tellement qu'après due information, a été trouvé que nombre d'ouvriers anciennement ordonné, n'étoit, au regard de quelques huysines, suffisant pour y sournir les mines nécessaires, & qu'au regard d'autres, un Maitre de forges pouvoit, ensuite des anciennes Chartres, prétendre franchises pour plus de vingt personnes, qui n'en avoit besoin de dix, Nous, pour à ce pourvoir, avons réglé, éclairei & restraint icelle franchise, comme s'ensuit.

#### X V.

Le Maître desdites sorges, sourneaux & huysines, avec sa semme, enfants & un serviteur, seront exempts du droit de Mortemain, & jouiront des autres immunités à eux accordées par lesdites Chartres, comme ils ont fait jusqu'à présent.

### XVI.

Et au regard de sept couples de mineurs ci-devant en usage pour un fourneau, y en pourra avoir dix, faisant vingt personnes, & un Maître fendeur, un chargeur, un fondeur, un blocqueur, trois chargeurs, un briseur & un laveur des mines.

#### XVII.

A la forge, travaillant à simple affinoire, six personnes sensement, savoir; un sendeur, un charton, les Maîtres marteleur & affineur, avec chacun un valet.

#### X VIII.

Mais si la forge est travaillante continuellement jour & nuit, il y pourra avoir trois affineurs & trois marteleurs, faisant en tout huit personnes.

#### XIX.

Et pour le regard des forges travaillantes à deux affinoires, on aura neuf curriers francs & exempts, comme dit est; savoir, un fendeur, un charton, deux Maîtres affineurs, avec chacun un valet, & trois marteleurs, sauf, au regard des fourneaux situés sur les vivieres, esquels un marinier employé à la voiture & conduite des mines, fers & charbons, sera pareillement exempt.

#### X X.

Quant aux fenderies, n'y aura que quatre ouvriers exempts, trois pour les platineries.

#### XXI.

Lesdits Férons & leurs ouvriers pourront tirer sablon dedans nos bois & héritages, comme aussi les pierres y étant trouvées au jour pour réparer les sourneaux, pourvu qu'en les tirant & emportant, ne soit sait soule aux jeunes plantes, & que les vieux & anciens chemins soient suivis tant que faire se peut, & les placards & réglements des bois en notredit pays, observés, à peine d'encourir les amendes & chatois ordonnés par iceux placards.

#### XXII.

Pour faire cesser les dissicultés mues à cause des bois, dont lesdits mineurs ont besoin pour lier & assurer leurs sosses, prétendant que, sans avoir égard aux saisons, & sans désignations de nos Officiers, sont loisible aux Férons, & leurs mineurs, de couper bois slexibles indisséremment en nos sorèts à l'avenant, & sait à fait que la nécessité le requiert, pour munir, ceindre & assurer lesdites sosses.

Nons ordonnons que toutes les fois que lesdits mineurs auront besoin de bois à l'effet sussitif , leurs Maîtres seront tenus de s'adresser à l'un de nos Officiers desdits bois, & obtenir de lui ladite désignation, sauf que si le cas requeroit si notable presse qu'il ne pourroit être différé sans grand inconvénient, les ouvriers pourront & seront tenus de prendre bois de raspe à taille, & de donner avis sans remise aux Officiers de notredit Bailliage, dudit cas de nécessité survenue extraordinairement; & s'ils sont trouvés en ce d'avoir commis quelques abus, ils devront réparer le dommage, & payer en outre le quadruple d'icelui, dont les Maîtres seront responsables pour eux; & ce par-dessus leurs nécessités restera desdits bois, demeurera sur le lieu à notre prosit, le tout, outre les autres peines statuées par les sussitions placards, & en conformité de l'octroi du 26 de mars 1572, obtenu par lessits Férons, & de la Sentence rendue par ceux de notredit Bailliage en l'an 1625.

#### XXIII.

Défendons auxdits mineurs de faire aucun amas de bois, ni d'appliquer de Ddd 2

d'autre usage ce que leur sera assigné, ou destiné pour leurs ouvrages, à peine de vingt pararts pour chacune piece de bois qui sera trouvée non nécessaire ou divertie à d'autre usage, & d'être privé du stile de mineurs.

#### XXIV.

Que si tels abus parviennent à la connoissance d'autres mineurs, iceux seront obligés de le dénoncer incontinent aux Officiers de nos bois, & à faute de ce, encoureront la même amende que les principaux délinquants.

#### $x \times v$

Les Maitres de forges seront responsables desdites amendes pour leurs mineurs, & procureront que les points susdits soient insérés aux serments d'iceux; savoir, qu'ils ne feront aucun amas de bois, & qu'ils n'appliqueront ni divertiront à autre usage les bois désignés aux ouvrages de leurs fosses.

#### XXVI.

Comme aussi tous mineurs & autres ouvriers que forges, fourneaux, fenderies & platineries, ne pourront être reçus, ni employés, avant que les Maîtres de forges aient vu leurs lettres d'admission & serment prêté ès mains du Mayeur, à peine que lesdits Maîtres fourseront pour chaque ouvrier non admis ni sermenté, six florins d'amende, & seront par dessus ce, tenus de s'en désaire, ou bien les présenter audit Mayeur, pour faire ledit serment, & payer les droits ordinaires.

#### XXVII.

Au fait du tirage des mines, le mineur n'entreprendra sur les ouvrages de son voisin, & se contentera chacun de la distance de quatre toises entour lui, & autre ouvrier ne pourra s'approcher, ni fossoyer dedans lessites quatre toises.

#### XXVIII

Le Maître de forge ne pourra avoir que dix couples de mineurs pour un fourneau, à peine de six florins d'amende pour chaque contravention.

#### XXIX.

Le Maître ne pourra employer dix couples ensemble à fossoyer & tirer mines sur une même veine ou tranchant, mais bien la moitié sur un tranchant, & l'autre moitié ailleurs, où il le trouvera convenir.

#### XXX.

Désendons aux mineurs de fossoyer dans les chemins royaux ordinaires, mi herdavoies, ni d'approcher les édifices & bâtiments de plus près que de quarante pieds, en chargeant les Maîtres d'y avoir les égards qui convient, à peine d'être châties arbitrairement, & de répondre pour leurs ouvriers.

#### XXXI.

Comme l'expérience a fait connoître que les mineurs, s'étant faisis de plusieurs places à tirer mines, les ont réservés pour en user après avoir vuidé les mines d'autres ouvrages qu'ils ont en mains, sans en vouloir rien céder à autres mineurs qui sont souvent sans emploi, si ce n'est à cher prix, dont sont procédés monopoles & pratiques indues, grandement préjudiciables aux Maîtres & à leurs ouvriers.

Nous défendons à tous mineurs de tenir plus d'un feul ouvrage de la capacité & distance ordonnée & limitée ci-dessus, suivant lesdits anciens privileges, sans pouvoir prendre, ni tenir à soi quelques places ou aires pour y besoigner à l'avenir, ne soit que le premier ouvrage étant à-peu-près vuidé, le mineur auroit occupé autres places, l'ensoncé & avalé auparavant aucun autre y ait mis la main.

#### XXXII.

Et le mineur n'ayant vuidé fon ouvrage, & s'étant par fraude faisi d'un autre, foursera six storins d'amende, & sera tenu de quitter l'un ou l'autre ouvrage, à l'usage de celui que la Cour des Férons trouvera convenir.

#### XXXIII.

Interdisant aux dits mineurs de s'employer & travailler pour deux Maîtres, & ayant occupé & accepté quelque ouvrage pour un, de la revendre, ni changer avec autre sans la permission du Maître pour lequel il travaille.

#### XXXIV.

Pareillement les mineurs ayant avalé quelque ouvrage pour leurs Maîtres, & contracté avec eux, devront parfaire la livraison des mines, étant audit ouvrage, & ne paurront vendre à autres Maîtres, ou ouvriers, aucun ouvrage, ni mines, ni se départir de leur service, ni besoigner pour autres, sans leur congé auparavant ladite livraison, à peine de six florins d'amende pour la premiere fois, & du double pour la seconde, tant à charge de l'acheteur que mineur contrevenant, outre que l'ouvrage & les mines seront adjugés au Maître, au nom duquel elles auront été tirées, en payant aux mineurs le prix convenu, n'étant raisonnable que par le fait d'iceux ouvriers, il soit privé du droit desdits ouvrages & contrats.

#### XXXV.

Et les mineurs qui abandonneront leurs ouvrages encommencé, sous prétexte & comme s'il étoit sini & vuidé, le simulant ainsi, pour, par après y pouvoir retourner & le reprendre, asin de revendre les mines y restantes à plus haut prix, ou pour quelques autres fraudes, pourront être contraints par leurs Maîtres, ou de parachever leurs ouvrages, ou en seront du tout exclus au choix d'iceux Maîtres; encoureront les dits mineurs, pour chacune sois qu'ils auront ainsi quitté leur ouvrage, six slorins d'amende, & seront suspendus du métier l'espace d'un an, outre que l'ouvrage sera adjugé au Maître, comme dessus.

#### XXXVI.

Ceux qui sans cause légitime, auront abandonné leurs fosses & ouvrages par l'espace de six semaines, hors temps & saison d'Août, seront exclus desdits ouvrages, & privés des immunités des Férons, & les Maîtres qui les auront employés, pourront prendre lesdits ouvrages, & les laisser à tels mineurs que bon leur semblera, en payant les mines étans à la, aux prix convenus, comme dit est.

#### XXXVII.

Et pour autant qu'aucuns Maîtres de forges ayant trouvé mines de fer sur leurs propres héritages, ou ayant acheté d'autres Propriétaires, leur fonds, avec le droit de terrage, en veuillent user seuls, à leur bon plaisir, & en exclurre les autres Maîtres de forges, faisant même difficulté de leur permettre d'y tirer mines, Nous, pour à ce pourvoir & faire cesser le préjudice & intérêt procédant de telles pratiques, désendons à tous Maîtres de forges d'acheter dorénavant d'aucuns Propriétaires, le droit de terrage, ni empêcher d'autres Maîtres d'y fossoyer & aussi d'y tirer mines, a peine de cinquante slorins d'or, de vingt-huit patars la piece; déclarant qu'esdits héritages, tant propres qu'achetés, il sera aussi loissible aux autres Maîtres de forges, d'y faire fossoyer & tirer mines, en observant les ansiennes chartres & réglements que dessus, par lesquels est permis aux Férons de pouvoir tirer mines sur quelques héritages que ce soit, de largeur de quatre toises entour d'eux, en payant audit Propriétaire les droits anciens & accoutumés de terrage, lequel est le dixieme de la valeur desdites mines.

### XXXVIII.

Afin de contenir les Férons qui se présument d'avaler des fosses & chercher mines, ou que bon leur semble, en préjudice desdits Propriétaires, défendons à tous mineurs, de miner, fossoyer, ni entreprendre aucun ouvrage, ni de mettre œuvre à un autre après le premier achevé, sans charge & congé exprès de leurs Maîtres.

#### XXXIX.

Et en cas qu'on ne trouve aucunes mines ès endroits ainsi avalés, le Maître sera tenu de se régler, au regard des sosses, selon l'article suivant; & lorsque les Férons causeront quelque dommage avec leurs chariots & voitures allant à leur huisine, ils seront tenus de restituer, au dire du Receveur général, ou de ceux de la Cour des Férons.

#### X L.

Pour remédier aux difficultés touchant le prétendu remplissement desdites fosses & obvier aux inconvénients qui en sont procédés, désendons aux Maîtres des forges & à leurs mineurs & ouvriers, de faire, ni permettre d'être fait aucunes fosses proche des chemins royaux, & d'approcher iceux chemins a vingt-cinq pieds près d'un côté & d'autre.

#### XLL

Enchargeons auffi lesdits Maîtres de faire rejetter en leurs fosses toutes les

terres y reftantes à l'entour; & pour le regard de celles qui ne pourront être aussi du tout remplies, à cause du tirage des mines de fer, lesdits Maîtres devront faire munir leur embouchure de quelque clôture d'épines ou arbres, & faire mettre auxdites embouchures, deux ou trois pieces de bon bois au travers l'un de l'autre, le tout à peine de cinquante florins d'amende pour chacune contravention; & moyennant ce, seront lesdits Férons excusés du plein & entieremplissement desdites fosses.

#### XLIL

Interdisant sérieusement à tous patureaux & autres, de quelle condition ils soient, de rompre lesdites clôtures, ni aucunement y toucher, à peine de chatoi arbitraire; & ordonnant aux peres & meres, maîtres & maîtresses, d'admonéter diligemment leurs enfants, serviteurs & servantes, de ce qu'en gardant leur bétail, ou autrement passant à côté de telles clôtures, ils n'y touchent, ni les arrachent en saçon quelconque, à peine de répondre de leurs fautes.

#### XLIII.

Les Maîtres de forges ne pourront louer aucuns ouvriers de forges & fourneaux, fendeurs, chartons, ni mariniers étant au fervice d'autre Maître, ne soit qu'ils aient achevé leur terme & louage, ou qu'il y ait cause légitime pour laquelle les dits Maîtres & ouvriers seroient respectivement fondés de quitter leurs ouvrages, le tout à peine de six slorins d'amende, tant à la charge du Maître que de l'ouvrier.

#### X LIV.

Si quelque ouvrier, ou mineur, ayant parfait son terme, & étant demeuré redevable à son premier Maître, se reloue à un autre, icelui ne pourra le mettre en œuvre, ne soit en payant au précédent ce qui lui est dû par l'ouvrier, & l'ayant tel second accepté à son service, il sera tenu payer la susdite redevance, comme sa propre & particuliere dette.

#### XLV.

Comme les Maîtres des forges achetent rarement les mines par censes, à raison des fraudes qu'on y a reconnu ci-devant, mais bien par charrées, lavées & mefurées, défendons à tous Maîtres de forges de faire faire autrement taver, ni mesurer leurs mines que par laveur & mesureur sermenté & admis par le Mayeur des Férons.

#### XLVI.

Et pour obvier aux fraudes, & pourvoir à ce que les Maîtres de forges, mineurs & chartons aient juste mesure, ils se serviront de berrowettes ajustées & marquées de la part dudit Mayeur seulement, & la berrowette devra contenir à l'estriche deux tiers de Namur comblés, faisant les dix berrowettes une charretée.

#### XLVII

Pour droit d'ajustage & marque de chacune berowette, ledit Mayeur aura fix patars, & le mesureur sermenté, un patar de chacune charrée qu'il mesurera,

& sera le droit avancé par le Maître de forges, lequel en recouvrira la moitié de mineur, & l'autre du charton.

#### XLVIII

Défendons à tous Maîtres de forges, mariniers & autres, d'user d'autre berowette, à peine de trois florins d'amende, & de confiscation d'icelles, ni de faire charger leurs mines, soit au rivage, aux huysines, ou ailleurs, par autre que par le mesureur sermenté, à peine de six florins d'amende à encourir tant pour le Maître que par l'ouvrier pour chacune contravention.

#### XLIX-

Comme plusieurs débats & difficultés sont survenues à cause de la diversité des mesures des charbons, déclarons que lorsque les Férons ou autres march nderont en spécifiant la charrée de dix-huit vans de charbons, qu'il sera entenda van de Namur, lequel doit contenir sept stiers de Namur à l'estriche.

#### L,

Que s'ils contractent par charrées ou bennes de vingt-sept vans, sera entenda du van de Givet, qui doit contenir en soi quatre stiers demi deux seiziemes, aussi mesure de Namur à l'estriche, à raison que les trois vans de Givet sont deux vans de Namur,

#### LI

Arrivant, comme il se pratique en aucuns lieux, que les Parties aient contracté par cartaux qu'est une mesure contenante deux stiers de Namur à l'estriche, lesdits cartaux devront être mesurés à comble, dont les quarante seront la charrée, qu'on dit de dix muids, & devra ledit cartau être aussi ajusté, marqué par le Mayeur des Férons.

#### LII,

Et pour la meilleure observation de tout ce que dessus, personne ne pourra mesurer, ni faire mesurer charbons, ni peser fer, ni gueuses, sans être admis par ledit Mayeur, & avoir prêté le serment pertinent, & obtenu les lettres d'admission comme de coutume, à peine arbitraire.

#### LIII.

Et comme il arrive bien souvent qu'en faisant recherche des mines de fer, les mineurs rencontrent des mines de plomb, & qu'au contraire, en recherchant mines de plomb, l'on en trouve de fer, & que de crainte de perdre leurs mines, & pour autres respects, lesdits mineurs recelent tels rencontres, & entremèlent ces minéraux au préjudice de nos droits & détriment du public, ou bien en donnant avis à autre Maître qu'à celui pour qui ils travaillent, & le frustrent des fraix & de la dépense qu'il a faits par la recherche & avalement des sosses, Nous, pour à ce pourvoir, accordons auxdits Férons à l'avenir, la prééminence des mines de plomb que leurs' ouvriers trouveront & découvriront, en faisant recherche

recherche des mines de fer, à charge & condition d'incontinent le dénoncer à notre Receveur général, pour en tenir note, en lever acte, & payer le droit de prise, & à notre profit, la huitieme charrée d'icelles mines, au lieu de la dixieme ci-devant accoutumée, selon l'offre que nous en ont fait lesdits Férons, outre & par-dessus le droit ancien dà au Propriétaire, qui est le dixieme de la valeur desdites mines de plomb & de fer, trouvées en son héritage.

#### LIV.

Et pour la bonne conservation de nos droits & de ceux de nos bons vassaux & sujets, ordonnons à tous mineurs & ouvriers, découvrant quelque miniere de plomb, d'en faire incontinent & chaque sois rapport audit Mayeur des Férons, à peine de douze slorins d'amende, & d'être privés des bénésices à eux accordés, & audit Mayeur d'en avertir pareillement notredit Receveur général.

#### L V.

Parce que plusieurs s'avancent de mener & faire mener des mines hors de notredit pays & Comté, sans payer le droit-de dixieme qui nous est dû, & en préjudice desdits Férons, Nous désendons à tous mariniers & autres, de mener, charier, ni transporter aucunes mines hors de notredit pays, sans, au préalable, avoir payé le sussition à mains dudit Mayeur, de ce prins certification par écrit, à peine du quadruple & de confiscation desdites mines; bien entendu que si quelque Maître de forges de notredit pays se présente pour avoir & retenir telles mines, faire en pourra, en payant la valeur d'icelle au prix commun.

#### LVI.

Le même fera observé pour le futur quant aux mines de plomb.

#### LVII.

Et seront les mesureurs sermentés, tenus de s'informer en quels lieux les mariniers, chartiers & autres, veuillent transporter les mines, & si hors de notredit pays & Comté, désendons en ce cas auxdits mesureurs, de les charger sur bateaux ou chariots, avant que d'en avoir averti ledit Mayeur; & arrivant qu'elles seroient jà chargées, leur ordonnons de les arrêter jusqu'à ce qu'ils aient fait paroître par écrit, comme dit est, d'avoir payé ledit droit de dixieme pour mines de fer, & huitieme pour mines de plomb, à peine, en cas de contravention ou connivance, de payer par less mesureurs, douze slorins d'amende, & de répondre de la consiscation desdites mines.

#### LVIII.

Desquels droits appartiendra audit Mayeur, comme du passé, le dixieme du dixieme pour ses peines & devoirs.

#### LIX.

Et de toutes les amendes ordonnées par le présent Réglement, le tiers suivra à notre profit, un tiers auxdits Mayeurs & Jurés, & le troisieme au dénonciateur, sauf & excepté les amendes touchant les bois dont sera répondu, comme du passé, par le Receveur de notredit Bailliage.

#### LX.

Du tiers desdites amendes à notre profit, ensemble du dixisme du droit des mines de fer, se transportant hors notredit pays, ledit Mayeur sera comptable vers notredit Receveur général, tous les ans environ la fête de Saint Jean-Baptiste.

#### LXI.

Et pour tant plus l'encourager & l'obliger à faire bon notre contingent & celui desdits Férons, ès amendes & autres émoluments ci-dessus, il aura & jouira à l'avenir de cent florins par an, à prendre sur le Corps de la Généralité desdits Férons.

#### LXII.

Toutes les fois que, pour le bien de ladite Généralité, il conviendra les convoquer & affembler, soit pour l'élection d'un Mayeur & renouvellement des Jurés, ou autre cause concernante seur utilité, tous & chacun d'eux devront comparoître au jour assigné & à la semonce qui leur en sera faire par notre Receveur général, à peine de payer, en cas de non comparition, a l'élection du Mayeur & Jurés, douze florius d'amende par exécution parate, & pour autres désauts, quatre florius.

#### LXIII.

L'assiette touchant les nécessités & affaires de ladite Généralité, se fera sur chacune huysine à pluralité de voix desdits Férons assemblés, comme dit est, & sera aussi promptement exécuté au regard des défaillants, nonobstant opposition ou appellation quelconque, & sans préjudice d'icelle.

Si donnons en mandement auxdits de notre Conseil à Namur, & à tous autres nos Justiciers, Officiers & Sujets qu'il appartiendra, que du présent Réglement & de tout le contenu en icelui, ils fassent, soussirent & Lissent lesdits Mayeurs, Jurés & Généralité des Férons, & de notredit pays & Comté de Namur, pleinement & paisiblement jouir & user, sans en ce leur faire, mettre, ou donner, ni soussirier être fait, mis ou donné aucun trouble, detourbier, ou empêchement au contraire; car ainsi nous plaît-il; en rémoin de ce, avons sait mettre notre scel à cesdit es présentes. Donné en notre ville de Bruxelles, le vingt-quatrieme jour d'Octobre, an de Grace mil six cent trente-cinq, & de nos regnes le quinzieme. Paraphé, Ro-yt.



## ORDONNANCE

### SUR LA POLICE DES MINES DE SUÉDE

Du 20 Octobre 1741.

ADOLPHE-FRÉDERIC, &c.

#### ARTICLE PREMIER.

On renvoie à l'Ordonnance de 1723, quant à ce qui concerne la découverte des veines métalliques & la déclaration qui doit en être faite pour obtenir le billet de permission dans lequel le Bergmeister, ou Maître des mines doit insérer, non-seulement le temps de ladite déclaration & le nom de l'Entrepreneur, mais encore le lieu & la situation de la veine ou du filon qu'il veut exploiter; il doit désigner aussi s'il l'on a produit des échantillons de minérais, & en mentionner

l'espece & la qualité.

S'il a vu par lui-même le local, il doit faire mention des apparences bonnes ou mauvaises, d'en tirer parti, & si la veine est située dans un terrein réputé Communes; ledit Bergmeister doit donner au demandeur la permission de faire des recherches, & de commencer des travaux sans préjudice d'aucun autre, qui auroit un meilleur droit; mais, dans le cas où l'endroit déclaré seroit enclos, ou que le Propriétaire dût soussir quelque préjudice ou dommage par rapport aux recherches, ouvrages & aux constructions, le demandeur sera tenu de s'adresser au Propriétaire pour avoir son agrément; dans le cas contraire, il est obligé de sournir une caution pour tous les dommages qui pourroient résulter de son exploitation sur les sonds dudit Propriétaire; mais, comme il arrive souvent que celui qui a obtenu une permission, la vend ou cede à un autre, qui, dans l'intention d'empêcher ladite exploitation, & d'exclure d'autres personnes, ne travaille que fort légérement, & abandonne peu après, on a pourvu à cet inconvénient par ce qui suit.

Le Bergmeister doit mentionner dans le billet de permission, le terme, ou tems auquel un doit commencer les travaux, lequel sera fixé suivant la situation du filon, de saçon qu'ils ne soient pas retardé au-delà de deux ou trois mois dans les cantons, où l'on exploite déjà des mines, au cas toutefois que la saison le permette; mais dans les cantons les plus éloignés, ce terme doit être borné à une année, c'est-à-dire, depuis la déclaration jusqu'au commencement de l'en-

treprife.

L'Entrepreneur doit commencer les ouvrages dans le temps prescrit, & les continuer de manière à les approfondir de deux toises chaque année, ou les

avancer par le travail des galeries, nommé feld-arbeit.

Si l'Entrepreneur néglige de commencer les travaux, ou qu'après les avoir commencés, il les abandonne pendant une année fans excuse légitime, il sera déchu de son droit, & libre à d'autres de prendre son lieu & place, toutesois avec la permission du Bergmeister.

Ce qui ferver, fait une Quant à ce qui regarde le Propriétaire, pour que celui qui aura découvert une mine, ne foit pas trop long-temps frustré de ses droits par les artifices dudit Propriétaire, le Bergmeister doit prescrire à ce dernier un certain jour au bout de trois mois au plus, si cela ne se peut auparavant, après lequel il doit déclarer ouvertement s'il veut prendre part à la découverte, à désaut de quoi il sera déchu de son droit; ce que le Bergmeister inscrira sur le billet de permission.

#### II.

Concession.

Quand on aura commencé les travaux dans une mine, & que par l'enlévement des terres, on aura découvert la veine minérale, alors on doit assigner une mefure de terrein: comme les veines de métaux nobles sont de différentes especes,
tels que l'or, l'argent, le cuivre, l'étain & le plomb, de même que celles demi-métaux, le mercure, le bismuth, le cobolt, le zinc, la calamine, l'arsenic,
l'antimoine & la mine de plomb à crayon; que ce soit des filons réglés, des couches, des filons inclinés, des mines à roignons, ou masses minérales, & des
feissen-werck (\*), on ne peut pas appliquer à toutes ces especes une même mesure
de terrein; il est utile & nécessaire qu'elles soient bornées à une mesure raisonnable, asin que, d'un côté, celui qui commence les travaux sur quelque indication,
puisse jouir d'une pleine sureté contre l'invention des autres; qu'il ait, à cet esset,
un terrein suffisant, & que, d'un autre côté, il ne soit permis à personne de
s'approprier plus de terrein que celui dont il peut avoir besoin pour suivre son
exploitation selon l'art des mineurs; il doit être réglé comme il suit.

Si ce font des filons dont la direction est suivie, qu'ils soient perpendiculaires, ou plus ou moins inclinés, & qu'ils soient bien réglés, on donne un terrein de la longueur de cinquante toises, c'est-à-dire, vingt-cinq toises de chaque côté du centre de la mine, & d'une largeur de dix toises aussi de chaque côté, c'est-à-dire, dix toises en angle droit en partant du toit, & autant en partant du mur. Si ce ce sont des masses ou couches, on accorde cinquante toises en longueur, & autant en largeur du côté que l'Entrepreneur le demande pour les mines à roignons qui se trouvent mêlées avec le rocher, sans ordre, & sans une certaine direction; on accorde un quarré de cent toises tant en longueur qu'en largeur, du côté où l'Entrepreneur le demande. Pour les seissen-werck, cent cinquante toises en longueur, le long du courant de l'eau, & de chaque côté aussi loin que peuvert

s'étendre les déblais, afin que l'on foit plus à portée de les laver.

A DOL

#### III.

Concession pour

Son étendue fuivant

Quant aux mines de fer, on assigne un terrein d'un quarré parsait de deux cents toises de dimensions, du côté que le requiert le demandeur; mais à l'égard des mines de fer, des lacs & des marais, on ne peut rien statuer de fixe; on s'en tiendra à l'usage ordinaire; & s'il survient des difficultés, elles seront réglées par le Bergmeister & par le Bergamt ou Conseil qu'il tient. Celui à qui appartient le lac & le rivage, a la propriété des mines qui s'y trouvent.

(\*) Seiffen-werck est proprement l'endroit que l'on a choise pour construire les machines pécessifes au lavage des minérais d'Etain, & dans lequel cette opération se fait.

Pour ce qui concerne toutes sortes de fossiles propres à être polis, comme le Pour les carrières. porphyre, le jaspe, l'agathe & d'autres de cette espece, on accorde un terrein de cinquante toiles de long & autant de large. Pour l'exploitation des carrieres de pierres à chaux, qui servent à la fonte des minérais de fer, vingt toises en longueur & largeur, & pour celles de pierres à bâtir l'intérieur des fourneaux, comme pour celles des marbres, deux cents toifes tant en longueur qu'en largeur

Celui qui entreprend une mine dans l'espace ci-dessus désigné, pourra y travailler & continuer ses travaux sans être troublé par aucun autre, ni au jour, ni à la profondeur de la mine, dans toutes fortes de filons, comme il a été dit cidevant. Mais dans le cas auquel un filon réglé ou incliné s'approche ou s'étend dans la pente hors de la mesure, cette mesure doit être comptée suivant l'inclinaison de son toit, ou de son mur, en partant toujours de la ligne perpendiculaire, de sorte que l'Entrepreneur puisse avoir dans le fond de la mine, du côté du toit & du mur du filon, un espace aussi grand que le filon le donne au jour. Or, il peut arriver que celui qui exploite une mine, trouve un filon & le fuive par une gallerie jusques dans la concession d'une mine voisine, ou sous le fonds d'un autre Propriétaire qui n'a fait aucune dépense pour l'exploitation de ce filon; & comme il n'est pas juste que celui qui en a fait la découverte & les fraix relatifs, foit privé de ses droits, dans ce cas le Bergmeister doit accorder les deux Parties suivant les circonstances; & si elles ne veulent pas se soumettre à sa décision, l'assaire sera portée au college des mines.

Maintien de la conceffion accordée.

Si celui qui exploite un filon, trouve, en faifant des tranchées, d'autres veines minérales, & qu'en conféquence, il ait besoin d'une plus grande étendue de terrein, il s'adressera au Bergmeister qui lui donnera une permission particuliere, suivant l'espèce de minérai, ainsi qu'il a été statué ci-dessus. Si quelqu'un se présente pour exploiter des filons qui se trouveroient entre des concessions déjà faites, il s'adressera au Bergmeister, & se contentera du terrein qui reste, quand même il n'auroit pas la mesure fixée.

#### VIL

A l'égard de ce qui a été statué pour la mesure du terrein pour les mines, cela ne concerne que les découvertes & les recherches à venir ; car pour celles qui sont déjà en exploitation, elles jouiront du terrein dont elles sont en possession, & des privileges qui leur ont été accordés précédemment dans les anciennes Or-

Anciennes mines en exploitation.

Les découvertes que l'on pourroit faire dans le voifinage des anciennes mines, telles que, &c. ne font pas comprises dans la nouvelle Ordonnance; mais fi un ou plufieurs veulent commencer quelques exploitations dans ces endroits, & que les déclarateurs foient du corps des mineurs du Bergslag, le Bergmeister doit leur en accorder la concession; si les déclarateurs ne sont pas de ce corps, seur demande doit être portée à l'assemblée des mineurs; & s'il s'éleve quelques difficultés entr'eux & le corps des mineurs, le Bergmeister les réglera suivant les leix.

#### VIII.

Galeries d'écou-

Comme les galeries sont nécessaires dans les mines où elles peuvent avoir lieu, par plusieurs avantages que l'on en retire, soit pour découvrir des filons, soit pour écouler les eaux, & procurer une circulation d'air, comme aussi de faciliter l'extraction des matieres, & que, dans les précédentes Ordonnances, il n'a rien été statué à cet égard : dans la vue d'encourager ceux qui voudront à l'avenir entreprendre de pareils ouvrages, Nous avons jugé à propos d'ordonner ce qui suir.

10. Si quelqu'un veut établir une galerie, dans l'espérance de découvrir d'autres veines minérales, il doit en demander la permission, au moyen de laquelle il pourra pousser ladite galerie du côté où il jugera nécessaire.

2°. Si l'Entrepreneur de la galerie découvre quelques filons, on doit lui accorder la permission de les poursuivre jusqu'à l'étendue de terrein qui a été men-

tionnée ci-dessus pour la direction de chaque filon.

3°. S'il découvre au jour une ou plusieurs indications de filons, qu'il pourroit reconnoître avec la galerie à une certaine profondeur, on doit lui accorder sur la surface, une, ou tout au plus, deux mesures de terrein, lesquelles seront à sa jouissance jusqu'à ce qu'il ait atteint par sa galerie, l'étendue de sa concession, dans le cas qu'il continue ses travaux; c'est-à-dire, que pendant qu'il travaille à ladite galerie, il est censé qu'il exploite le tout, & sa concession a toute sa vigueur.

4°. Si un Entrepreneur, en travaillant au fond de sa mine, pousse la galerie jusques sous la profondeur d'une autre mine, qui s'exploite suivant les mesures à elle accordées, alors la moitié du minérai qu'il gagne au - dessous du sol de ladite galerie, est à lui; mais si l'approfondissement de la mine est parvenu jusqu'à celui où se trouve la galerie, avant que celle-ci soit arrivée au silon ou couche, dans ce cas-là le minérai qui se trouvera dans l'étendue de sa galerie, c'est-à-dire, dans les dimensions d'icelles, lui appartiendra; mais il n'aura aucun droit sur le restant, soit en prosondeur, soit en longueur, hors des dimensions de sa galerie, tout le temps qu'il sera dans sa concession.

of Celui qui, par une galerie, procure quelques avantages à une mine qui est en exploitation, soit en écoulant les eaux, soit en procurant la circulation de l'air, soit aussi pour l'extraction des matieres, soit enfin par la découverte de neuveaux filons, celui-là doit avoir quelques récompenses, en recevant une partie du minérai ou d'une autre maniere, suivant les circonstances & l'avantage qui

peut résulter de son opération.

6°. S'il y a deux galeries poussées dans la même direction & mine, mais dont l'une soit de dix à douze toises plus profonde que l'autre, celle-ci a l'avantage, & c'est aux Experts ou Officiers préposés à arranger chaque chose suivant l'exigeance du cas.

#### IX.

Permission de susndre les travaux ane mine.

Si quelqu'un a commencé une tranchée sur des minérais nobles, & qu'il ne veuille pas la poursuivre, il est libre à cet égard; mais il doit en avertir le Bergmeisier, en lui donnant ses raisons, & le tems qu'il l'a abandonnée, afin que

celui-ci s'informe de la nature de ladite attaque, & puisse donner permission à un autre de continuer ces recherches. Mais si l'Entrepreneur ne veut pas abandaner tout-à-fite, qu'il discontinue seulement pour un temps l'exploitation dans une mine qui est déja en valeur, il doit pour cela s'adresser au bergmeister qui en examinera les raisons p ur les parter au collège des mines, lequel sixera un certain terme pour la suspension des travaux, ann que si le Propriétaire ne les reprenoit après l'expiration dudit terme, un autre qui aura envie d'exploiter, puisse lui succéder : quant aux mines de ser qui sont d'une autre nature, la sque les Propriétaires, sans la permission requise, abandonnent les travaux pendant deux ans, un autre pourra avoir la liberté de les entreprendre, mais sous les conditions qu'il payera au premier les constructions & les parties qu'il voudra garder, comprises dans l'inventaire. Mais si un Propriétaire de fourneau avoit une mine, dont il put tirer, dans un certain temps, le minérai nécessaire pour l'entretenir, il peut lui être permis de suspendre ses ouvrages jusqu'à ce qu'il ait besoin de nouveaux minérais.

#### X

Pour les mines & recherches abandonnées depuis plusieurs années, comme aussi les visilles mines, c'est au Bergmeister à donner la permitsion de les exploiter de nouveau, de la même miniere qu'il a été statué pour les nouvelles découvertes; mis dans les districts où plusieurs mines sont près les unes des autres, on ne pourra pas accorder à l'Entrepreneur des mesures aussi grandes que ci-dessus, puisque nombre d'autres mines particulieres auroient besoin de terrein; alors le Bergmeister doit fixer la mesure, & en donner avis à notre collège. Si quelqu'un demande au Bergmeister la permission de trier le minérai des anciens déol is, & dans les scories, il la lui accordera, & le Propriétaire du tetr in pourra, s'il le juge à propos, y participer pour un quart, & être dédommagé du terrein nécessaire pour les constructions; mais en ce cas, on ne peut pas prescrire une mesure fixe.

Concession pour les

#### X I.

Quand une mine est exploitée par plusieurs associés ou un corps de mineurs, dont chacun a sa portion ou lot, ce corps pourra choisir une ou plusieurs perfonnes qui seront chargées du soin de l'exploitation, particulièrement pour annoncer le temps où chacun doit payer son contingent, & pour saire rentrer cet argent, comme aussi pour la tenue des assemblées, asin de délibérer sur les intérêts de la société; l'Intéressé qui ne se trouve pas lui-même à l'assemblée, ou qui n'a pas un chargé de procuration, doit s'en tenir & se contenter de la décision des autres; si les membres sont d'un avis disserent, la généralité des voix l'emportera; mais la valeur de la voix d'un chacun doit être réglée sur la portion qu'il a dans la mine. Ce qui y sera décidé, sera exécuté sans retardement & sans difficulté, & l'exploitation doit se faire à frais communs; cependant le Bergmeister doit, en vertu de sa charge, y tenir la main, asin que les travaux se fassent conformément aux réglements des mines. Quand les contingents & les avances pour l'exploitation, qui auront été annoncés pour un terme raisonnable, n'auront pas été payés au tems sixé, celui qui sera dans ce cas, sera obligé de payer l'amende

Concernant les employés & intérellés. que la société aura établie, & en outre son contingent; en cas de récidive, il perdra sa portion dans la mine, & tous les droits y appartenants, comme aussi les avances qu'il a déjà faites; & pour les métaux nobles, il perdra encore sa portion dans les bocards, laveries, fonderies & autres bâtiments, & sa part sera dévolue à tout le corps, ou bien à quelques associés, ou à quelqu'un qui ne seroit pas de la société, qui voudra la prendre, & payer le restant du contingent. Mais si une société possédant des mines & autres établissements, a fait entr'elle certaines regles de convention, tous les Intéressés doivent s'y conformer en tout ce qui pourra servir au progrès de l'entreprise, conséquemment aux privileges & Justice.

Quant aux Intéressés dans les anciennes mines de cuivre & de fer, qui abandonneront leurs portions, soit par faute de moyens, soit qu'ils ne veuillent pas continuer, on se réglera sur ce qui est dit au quatorzieme article pour les mines de fahlun, le grand Koppar-berg, & sur le cinquieme & onzieme article de

l'Ordonnance pour les mines de fer de l'an 1649.

#### X I 1.

Concornant les prifes d'eau. Autant il est nécessaire & utile de découvrir & de mettre en valeur des filons nouveaux, autant il faut que les minérais qu'on a extraits, soient traités par la fonte, ce qui ne peut se faire qu'en y établissant les atteliers requis. C'est pourquoi, en cas que les Propriétaires des mines n'eussent pas à eux un courant d'eau, ni le terrein nécessaire, ils seront obligés d'en faire acquisition, soit en achetant, soit en louant; les Propriétaires du terrein des eaux, &c. ne pourront le resuser; mais nous avons la consiance en nos bons Sujets, qu'ils voudront contribuer au bien général, en recevant un dédommagement du terrein dont ils se priveront; cependant il n'est pas permis de faire des constructions d'une digue, à moins que le terrein n'ait été examiné par le Bergmeister & par les personnes à qui il appartient, pour juger si elles pourront se faire sans porter préjudice à quelqu'un.


#### XIII,

Comme il pourra se rencontrer plusieurs cas qui n'ont pas été compris dans cette Ordonnance générale, ce sera au College de prendre les mesures convenables pour les progrès des mines; c'est ainsi notre gracieuse volonté & ordre, recommandant à nos Officiers de tenir la main à l'exécution de cette Ordonnance; en foi de quoi, &c. & avons apposé notre sceau en notre Conseil, le 20 Octobre 1741.



ORDONNANCE

منقلف هن

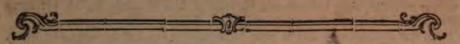

## ORDONNANCE

Touchant la mesure du terrein pour les Mines & leur exploitation.

Du 6 Décembre 1757.

A DOLPHE-FRÉDERIC, &c. Savoir faisons, qu'en considération de l'avantage inestimable dont l'Etat jouit par la quantité des veines minérales, Nous avons jugé qu'il étoit nécessaire & avantageux à nos Sujets, que les Ordonnances émanées de temps à autre pour le progrès des mines, pussent être perfectionnées & rendues plus applicables au temps présent, pour encourager la recherche des minérais utiles, & en partie pour parer aux abus, aux contestations & procès qui ont fait naître des obstacles à cette industrie; à cet égard & en conséquence des remontrances de la derniere Diete, Nous avons jugé à propos de faire publier les Réglements suivants.

#### ARTICLE PREMIER.

Quoique celui qui aura découvert des minérais & des fossiles (suivant l'Ordonnance du 20 Octobre 1741, touchant la mesure du terrein) ait la liberté d'en donner avis au Bergvolgt, ou au Curé de la Paroisse, ou bien aux Lehus-mann ou Vierding-mann (espece d'huissier), dans le cas que le Maître des mines ait sa demeure très-éloignée de l'endroit de la découverte, Nous jugeons nécessaire que, dans les certificats donnés au déclarateur, il soit clairement spécisée le lieu & le temps où il a fait la découverte, & qu'il en donne avis sans retardement au plus tard dans six mois depuis la date du certificat, au Bergmeister à qui il appartient seul de délivrer un billet de permission, suivant qu'il a été statué ci-dessus.

Si l'Entrepreneur néglige de présenter au Bergmeister, dans le temps prescrit,

le certificat qu'il aura reçu , ce certificat sera de nulle valeur.

Dans tous les billets de permission qui seront donnés à l'avenir, soit pour une nouvelle découverte, soit pour l'entreprise d'une vieille mine, il doit être inséré qu'il sera, à un mois de sa date, publié dans la chaire de la Paroisse où la mine est située, & l'Entrepreneur doit se munir d'un attestat de la publication, s'il veut jouir de ses droits.

Il fera aussi du devoir du Bergmeister d'en donner avis, dans le même terme, au Juré, s'il y en a un dans le district, asin que celui-ci qui a l'inspection des travaux, puisse, en conséquence de son emploi, diriger les Entrepreneurs par ses bons conseils, tant par rapport aux essais, qu'aux constructions qui seront

nécessaires.

Et nous enjoignons à nos Officiers respectifs, de tenir la main à ce que ceux qui se sont munis jusqu'ici d'un billet de permission, soit pour une ancienne mine,

Concernant les formalités à observer pour une concestion. ou une nouvelle, aient à commencer les travaux dans le temps prescrit par notre

Ordonnance de 1741, fous peine d'exclusion de leurs droits.

Lorsque quelqu'un se déclare pour entreprendre des travaux dans une mine, à laquelle lui, ou plusieurs autres ont droit de participer avec le Propriétaire du terrein, ils doivent s'adresser audit Propriétaire, conformément au premier article de l'Ordonnance ci-desses mentionnée, pour lui demander s'il veut s'y intéresser, à moins que le déclarateur ne puisse prouver qu'il a déja fait cette démarche, & que ledit Propriétaire s'est expliqué à cet égard; en ce cas, la déclaration préalable de ce dernier doit valoir devant le Bergmeister, pour éviter des longueurs ou retards.

#### II.

Droit du Pro-

La portion de l'Entrepreneur dans une mine nouvelle ou abandonnée, a été ci-devant fixée par une Ordonnance de l'an 1723, à un quart, & celle du Propriétaire, à trois quarts (excepté pour les mines d'or & de sel, dans le cas que le Propriétaire ait voulu participer à l'entreprise), au moyen de quoi la prérogative de celui qui a découvert, a été la moindre, quoique ce soit à lui que l'on doive la découverte & les premiers arrangements de l'exploitation, & que, sans son industrie, ces trésors sussent demeurés long-temps cachés; le bien public, aussi-bien que l'équité, demande que ledit Entrepreneur jouisse d'une plus sorte portion joint aux autres prérogatives qui lui sont accordées par les Ordonnances, afin d'encourager plusieurs Citoyens à ces sortes de recherches; conséquemment, nous jugeons équitable que l'Entrepreneur jouisse de la moitié, & le Propriétaire de l'autre moitié, soit dans les nouvelles, soit dans les anciennes mines, & ou leur accordera des billets de permission conformément à cette Ordonnance, dans le cas que les mines soient de nature à donner au Propriétaire le droit d'y participer.

Si le Propriétaire a vendu ou cédé fans réserve ses droits dans une découverte, ou mine abandonnée sur sont terrein, il ne peut pas équitablement, par raison de suspension des travaux, s'approprier le droit de vendre de nouveau un lot dont il est privé; mais en ce cas toutes les mines ou tranchées, dont les travaux ont été suspension, & qui, après la publication de cette Ordonnance, seroient entreprises, doivent appartenir à celui qui se déclare le premier, & qui s'engage à faire les dépenses nécessaires, lequel remplacera le Propriétaire du terrein, & jouira de tous ses droits, à condition cependant qu'il dédommagera ce dernier des emplacements utiles & convenables à l'exploitation & pour les constructions, sui-

vant la précédente Ordonnance.

Si le Propriétaire a vendu ou cédé sa portion dans une mine, avec réserve de jouir de son droit de Propriétaire dans le cas que les travaux suffent abandonnés, & que ladite réserve se trouve, au premier Conseil des mines, insérée dans le registre, il doit jouir de son droit, autrement il en sera comme ci-dessus ordonnés.

#### III.

Le cinquieme article de l'Ordonnance de 1741, porte que quand quelqu'un pouffe des galeries si loin qu'il parvient jusqu'au terrein d'un autre Propriétaire, c'est au Bergmeister à accommoder les deux Parties; & que si cet accommodement ne peut avoir lieu, il doit renvoyer l'affaire au College des mines.

Pour prévenir les contestations qui en pourroient résulter, nous avons jugé

nécessaire de fixer la portion des deux Parties, de la maniere suivante.

1°. Quand dans une mine, à quelque profondeur que ce soit, on découvre un filon par des galeries poussées jusqu'aux limites d'un autre Propriétaire qui n'a fait aucuns frais pour la découverte de ce filon, celui-ci sera autorisé en suivant l'ancienne Ordonnance, d'y participer seulement pour un quart; mais par la présente Ordonnance, la portion d'un Propriétaire quelconque, sera divisée par moitié entre lui & l'Entrepreneur, sous la condition cependant que ce dernier sera dédommagé par le Propriétaire, à proportion de la part que celui-ci prendra dans les travaux.

2º Si une galerie est poussée jusqu'au terrein d'un troisseme Propriétaire, celuici doit avoir le tiers d'intérêt avec les deux Propriétaires précédents, en bonissant un tiers des dépenses que les premiers auront faites; mais le premier Entrepreneur conservera toujours sa portion sans partage, qu'il y ait un Propriétaire ou

plufieurs.

3°. Dans le cas où ces derniers Propriétaires voudroient eux-mêmes commencer à travailler depuis le jour, cela ne leur doit pas être permis en dedans de la

mine sans le consentement de l'Entrepreneur.

4°. Ce qui est ici ordonné par rapport au Propriétaire, doit aussi servir de regle dans les cas où les Intéressés des mines, travaillant dans les prosondeurs, se rencontrent dans leurs concessions ou mesures, c'est-à-dire, leurs ouvrages; de sorte que celui qui pousse sa galerie jusques dans la mine d'un autre, qui est en exploitation, doit jouir de la moitié du droit de Propriétaire, sous le sol de son ouvrage qu'il pourra continuer sans obstacle, jusqu'à ce que le Propriétaire de l'autre mine le rencontre par ses travaux; mais si en poussant une galerie, on découvre un nouveau silon non exploité, l'Entrepreneur de ladite galerie, acquiert en outre le droit de découvreur dans les minérais que l'on extrait sous le sol de sa galerie, & on lui accordera une nouvelle mesure, dès qu'il arrivera dans un terrein pour lequel cette concession n'a pas été donnée.

5°. Si dans les profondeurs, un filon incliné tombe dans le terrein d'un autre Propriétaire, celui-ci n'y a aucun droit, tant qu'il est exploité dans sa concession, c'est-à-dire, que l'Entrepreneur doit jouir, dans la profondeur de la mine, de la même étendue de terrein de chaque côté du toit & du mur, qui lui a été

accordée à la furface de la terre & du même nombre de toifes.

#### IV.

Celui qui veut entreprendre une galerie pour communiquer à une mine, outre les avantages qui lui font accordés par l'Ordonnance de 1741, fera autorifé 1° de garder pour lui tout le droit du Découvreur & la moitié de celui du Propriétaire dans les minérais ou filons qui se découvriront par sa galerie, & qui n'ont point été exploités, comme aussi une mesure proportionnée, si le terrein n'a pas été ci-devant concédé; mais l'autre moitié du droit du Propriétaire doit appartenir à celui du terrein.

2º. Si un Entrepreneur de galerie pousse ses ouvrages dans un terrein déjà concédé, & qu'il découvre quelques filons inconnus, il doit jouir de tout le droit de Découvreur & de la moitié de celui du Propriétaire du terrein, jusqu'à ce que le Concessionnaire de la mesure accordée le rencontre par sa galerie, alors l'autre moitié doit appartenir à ce Concessionnaire.

Droit de preneur d'un rie.

- 3º. Si un Entrepreneur de galerie trouve dans la concession d'un autre, un filon déjà travaillé, & qu'il le poursuive dans la direction de sa galerie, il doir avoir la moitié du droit du Propriétaire du terrein, & en jouir aussi long-temps qu'il pousse sa galerie dans ledit filon, jusqu'à ce que le Propriétaire de la mine la rencontre avec ses ouvrages; mais le reste de la portion du Propriétaire. comme aussi tout le droit du Découvreur, doivent appartenir aux Intéressés de la mine, comme Concessionnaires.
- 4°. Dans le cas où l'Entrepreneur d'une galerie & le Propriétaire d'une mine ne pourroient s'accommoder fur le dédommagement ou droit que doit avoir ce premier par les avantages qu'il procure par sa galerie dans une mine exploitée, soit pour écoulement des eaux, circulation d'air, extraction dea matieres, sur quoi il a été statué dans l'Ordonnance de 1741, pour lors ledit Entrepreneur jouira des trois quarts de la somme que les Propriétaires de la mine auroient pu éconnomiser démonstrativement par là.

5°. Les Propriétaires, ou Intéressés de mines doivent à l'avenir, comme cidevant, être les premiers autorisés à établir des galeries dans les montagnes où leurs mines sont situées; mais s'ils ne vouloient pas le faire, ou qu'ils n'en eussent pas les moyens, ce droit, aves ses avantages, sera accordé à quiconque

le demandera.

V.

- 1°. Si l'on suspend les travaux dans une tranchée ou recherche concédée sur un ancien ou nouveau silon, où l'on n'a point employé des cordes pour l'extraction, c'est-à-dire, qui ne sont qu'à une petite prosondeur, il saudra en avertir de bonne heure le Bergmeister ou le Juré, & au plus tard avant les prochaines assisses.
- 1°. Si le Propriétaire veut abandonner une mine ou tranchée, dans laquelle on s'eft servi de cordes, il doit avertir le Bergmeister ou Juré, deux mois avant la suspension des travaux, sous peine de cent thaler d'argent (environ cent trente à cent cinquante livres argent de France) & de la perte des ourils & inventaire de la mine, ou sa valeur; il doit aussi, sous la même peine, saire publier à la Paroisse où la mine est située, qu'il veut abandonner, asin qu'au bout de deux mois, d'autres puissent reprendre l'exploitation.
- 3°. En conféquence de cette déclaration, il est du devoir du Juré, s'il y en a un, ou du Bergmeister, d'examiner la mine pendant qu'elle est nétoyée, & d'en dresser un procès verbal pour être couché sur le registre du Conseil, pour les mines du canton, en alléguant les raisons de la suspension des travaux, afin qu'on puisse se régler là-dessus à l'avenir, au cas que la mine soit tout-à-fait abandonnée. Le Propriétaire qui abandonne la mine, ne doit être chargé d'aucuns fraix de visite, ni d'aucune comptabilité, s'il peut prouver qu'il a fait sa déclaration aux Préposés respectifs, & qu'il a fait annoncer en chaire qu'il veut abandonner les travaux.

4°. Celui qui, dans le terme fixé de deux mois, se présente pour entreprendre la mine abandonnée, doit, s'il le demande, avoir la liberté d'acquerir, à un prix raisonnable, les outils & les machines nécessaires du Cessionnaire, comme aussi

de garder les ouvriers jusqu'au premier terme d'engagement.

50. Si un Propriétaire veut suspendre l'exploitation de sa mine pour un certain tems, il doit en avertir le Bergmeister & le Juré un mois auparavant, sous la peine susmentionnée; s'il demande suspension pour une année, le Bergmeister peat

la lui accorder, après avoir fait la visite ci-dessus ordonnée; nos Officiers respectifs pour les mines, doivent chaque année présenter au College un procès-verbal de l'état des mines de leur district, comme aussi indiquer celles pour lesquelles il a été accordé des billets de permission, avec une description de leur nature, de même que de marquer les mines, qui, après la suspension, ont été remises en exploitation. Si le Propriétaire de la mine follicite, foit immédiatement, foit après la suspension d'une année, une prolongation, le Bergmeister doit, si ce sont des mines de métaux nobles, en donner avis au College qui pourra accorder ladite prolongation, mais avec ménagement.

A l'égard des mines de fer qui s'exploitent pour fournir aux fourneaux, & dans lesquelles les Intéressés ont des lots, dont ils vendent le minérai aux Propriétaires des fontes de leur canton, il ne faut leur accorder que la suspension d'une année

au plus, afin que les fontes ne foient pas dans le cas d'être arrêtées.

Quant aux mines qui ne fournissent point du minérai à divers Propriétaires des fontes, mais qui sont attachées à un seul fourneau, lequel en a une quantité fuffisante, soit de cette mine, soit de quelques autres des environs, la suspension peut être accordée suivant l'Ordonnance de 1741 : on ne pourra refuser aux Propriétaires des fontes, de faire extraire dans certains temps de l'année tout le minérai dont ils auront besoin.

6º. Celui à qui il a été accordé une suspension, doit reprendre les travaux des que le terme fera échu, pour prévenir les abus qui, fous prétexte de fufpension, empêchent d'autres d'y travailler, & avant que les eaux montent dans la mine, ce qui occasionne des grands fraix aux Successeurs; à cet effet, il ne doit pas être permis d'aliéner ou de distraire les divers articles portés sur l'inventaire d'une mine suspendue, le Bergmeister & le Juré doivent tenir la main à l'exécution de ce que dessus.

Si les travaux ne recommencent point à l'échéance de la suspension, ou bien, si l'on abandonne une mine sans en faire la déclaration, l'inventaire ou sa valeur, s'il est aliéné, doit être dévolu, sans payement, à celui qui, après deux ans d'abandon, s'annonce pour reprendre l'exploitation; & s'il ne fe présente personne, la mine fera vendue à l'enchere, & l'argent qui en proviendra, entrera dans la

caisse qui sera établie pour les pauvres mineurs.

70. Si une mine voifine d'une autre, dont on demande la suspension, est incommodée par les eaux de cette derniere, & que l'on s'en apperçoive avant que d'accorder la suspension, ladite suspension ne pourra avoir lieu que toutefois le follicitant ne se soit arrangé auparavant avec le Propriétaire de l'autre mine, pour un dédommagement, ou bien que le Bergmeister ou le Juré ne les ait accommodé, en faisant entrer l'un & l'autre dans la dépense pour l'écoulement des eaux, à moins qu'il ne veuille faire une cession entiere de sa mine; ce qui ne pourra lui être refusé, s'il le déclare dans le temps prescrit. Si une mine en exploitation occasionne à un autre cet inconvénient, on suivra la même regle.

## VI.

Quoique nous ayions ordonné que, dans les exploitations qui se font au lot par plufieurs Affociés, chacun d'eux fourniroit, fuivant l'Ordonnance de 1741, fon contingent ; cependant l'expérience nous a appris que , particuliérement dans les les Actionnaires, recherches des métaux nobles, il est arrivé que quand les Intéressés n'ont pu se

Concernant le ces que doivent faire promettre un avantage prompt, on a été obligé d'abandonner les travaux déjà faits à grands fraix, par la faute de quelques affociés qui n'ont pas fourni leur contingent, & que les autres ont été frustrés de leurs espérances, & ont perdu leurs avances.

Nous avons donc jugé nécessaire, pour prévenir ces abus & les longueurs dans le payement des contingents, comme aussi pour donner quelques suretés au public

& à ceux qui voudroient s'intéresser dans les exploitations, de statuer.

1°. Que le terme des affemblées des Intéressés, prescrit dans l'Ordonnance de 1741, doit être annoncé deux mois d'avance par les gazettes, comme aussi dans la chaire de la Paroisse où est la mine; après quoi les intéressés seront obligés de s'y présenter, ou s'informer de ce qui aura été réglé, afin de s'y conformer & de se contenter de la décision des autres.

2°. Si quelqu'un des Affociés ne fournit pas fon contingent au terme preferit, il pourra acheter fes lots, en payant, dans les trois mois après le terme, un pour

cent par mois.

S'il laisse écouler les trois mois sans rien payer, il fera déchu de tous ses droits, tant dans la mine que dans les constructions, les outils, matériaux, &c. qui seront dévolus au corps des Intéressés; cependant il sera dédommagé de sa part dans le terrein que l'on aura acheté pour la convenance de la mine, &c cels au prix d'achat.

3°. Les Affociés fourniront leur contingent en monnoie courante, & non en dettes actives, ni en denrées, fur lesquelles ils voudroient prendre un trop gros bénéfice au détriment des autres.

4º. Si c'est une nouvelle entreprise où il y air peu d'établissements & conftructions, par lesquels les Intéresses puissent se dédommager, en cas qu'ils fassent des avances pour suppléer à un contingent manqué, la Société sera autorisée, si c'le ne se contente pas de la portion de celui qui ne l'aura pas payé, de le poursuivre juridiquement pour la somme qu'il devoit sournir suivant la décision de l'assemblée; s'il n'a pas renoncé auparavant à son intérêt, il doit payer un pour cent par mois de l'argent qu'il auroit dû sournir depuis le terme sixé pour le paiement jusqu'à ce qu'il s'exécute.

Sil n'est pas poursuivi dans le Conseil ou assises prochaines, que le terme du paiement soit expiré quatre mois auparavant, ou bien dans les assises suivantes immédiatement après ; la Société n'a dans la suite aucun droit de le poursuivre,

mais fe contentera de prendre fon lot.

5°. S'il y a quelque convention de faire, ou s'il s'en fait une à l'avenir entre les Affociés, sur la maniere de faire rentrer les avances, avec une amende pour ceux qui y manquent, elle servira de regle, & aura son exécution.

## VII.

Pour empêcher que l'exploitation des mines, qui fait une partie effentielle & profitable de l'industrie de nos Sujets, ne tombe avec le temps en décadence, faute de précaution & de mesures prises de bonne heure ou d'avance pour le maintien de cette industrie.

Nous avons ordonné au College des mines, qu'il ait à faire les dispositions nécessaires pour la recherche & découverte des minérais, pour l'écoulement des eaux, pour la communication des mines & pour l'extraction des matieres, &c. servant au soutien d'une exploitation; nous ne doutons pas que l'on ne puisse

trouver dans la suite quelque moyen de former un fonds ou caisse pour survenir aux fraix qui seront nécessaires pour ces sortes de travaux; en attendant, nous avons jugé à propos d'ordonner que, dans les mines de ser que les Propriétaires des sontes exploitent par eux-mêmes, ou que d'autres exploitent pour en vendre les minérais auxdits Propriétaires, on doit donner quatre ore ou quatre liards pour ledit sonds, de chaque tonne de minérai du poids de deux schipfund; le même droit doit être payé par les Propriétaires des sontes, s'ils exploitent eux-mêmes.

Si le Propriétaire de la mine vend le minérai, il doit payer ce droit par moitié avec l'acheteur, & cela argent comptant lors du transport du minérai, de même le patron des forges, puisqu'il est de fon intérêt que les mines ne manquent point, doit y contribuer en payant trois thaler de cuivre pour chaque cent schipfund fer coulé qu'il tire des Propriétaires des fontes ; c'est au Bergvogt à recevoir cet argent avec les droits pour la couronne, & le livrer à la caisse des mines ; si la forge est située dans une autre canton, cet argent sera reçu par le Bergvogt du lieu, pour être envoyé à celui qui réfide sur les mines, & être déposé dans ladite caisse, cependant les patrons des forges, qui ont eux-mêmes leurs mines, & les font exploiter, font exempts de payer ledit droit; mais si la forge est autorisée de prendre une partie de son fer coulé, d'autres Propriétaires de fonte, elle est obligée de payer le droit pour cette partie. Cette caisse étant ainsi formée, ne doit être confiée qu'à la garde d'un Propriétaire de mines, un des fontes, un des forges & celle du Bergmeister, & ne doit servir à d'autres usages qu'aux besoins de la mine d'où le minérai qui a payé lesdits droits est tiré, de la maniere que nous avons indiqué au College des mines par une Ordonnance particuliere.

Les Administrateurs de ladite caisse en rendront un compte exact, & il sera permis à tous les Officiers des mines, comme aussi aux Propriétaires des forges des sontes & des mines, d'assister à cette reddition; & si ceux qui l'administrent, ou qui sont autorisés de disposer de son emploi, sont convaincus d'avoir prévariqués dans leur administration, ou d'avoir constitué les deniers en rente sans une pleine sureté, ils seront obligés d'en répondre & de restituer ou remplacer

la perte.

### VIII.

Si quelqu'un veut se procurer des Affociés pour l'entreprise d'une nouvelle indication de mine d'un métal quelconque, il est du devoir du Juré du canton, s'il y en a un, ou autrement du Bergmeister, de donner à l'Entrepreneur un détail précis de la nature de cette mine, & son avis sur l'avantage qu'on peut s'en promettre, & d'autres instructions nécessaires, comme aussi un devis des avances à faire au commencement, & la quantité de minérai qu'on pourroit en tirer, de même que d'indiquer la maniere de disposer les ouvrages, détail par lequel ceux qui seront dans l'intention de participer à l'entreprise, pourront être plus surement informés de la valeur de la mine & des fraix à faire pour les ouvrages.

Les Bergmeister & le Juré doivent non-seulement tenir la main à ce que les ouvrages se fassent réguliérement & suivant la méthode des mineurs, & qu'on évite de faire au jour des tranchées inutiles qui rendent les travaux dangereux & plus dispendieux dans les profondeurs, mais encore aider les Associés de leurs conseil, & instructions dans les assemblées, aussi-bien que celui à qui l'administra-

tion de la mine est confiée.

#### IX.

Il arrive souvent que dans une mine où tout le minérai paroit épuisé, l'on découvre un nouveau filon qui est coupé ou dérangé, qui mériteroit l'exploitation, ce qu'on a plus lieu d'espérer pour l'avenir lorsque l'étendue du minérai sera mieux connuc; ainsi, pour ne point priver la postérité de l'occasion de faire des recherches dans des mines abandonnées, nous avons jugé nécessaire d'ordonner que les piliers ou rochers qui soutiennent la mine, ne doivent pas être entamés dans les mines de fer, sous queique prétexte que ce soit, quand même on voudroit abandonner la mine.

Si quelqu'un hazarde de travailler dans ces endroits prohibés, il doit être puni suivant nos Ordonnances précédentes, & le minérai ou sa valeur seront dévolus à la caisse qui sera établie pour les ouvriers invalides; cependant on ne comprend pas sous cette désense le minérai qui pourroit être en réserve pour être extrait par la suite, si cela se peut sans affoiblir la mine.

Ce qui doit servir de regle à tous ceux à qui il appartient, Nous l'avons figné de notre propre main, & y avons fait apposer notre sceau royal. A Stockolm, dans notre Conseil, le 6 Décembre 1757.

# FIN.

# ERRATA.

PAGE 8, ligne 21, à ce, lise à ces.

Page 22, ligne 21 & 23, balillure, lise battiture.

Pag. 26, lig. 24 & 25, résoudre, lise refondre.

Pag. 30, lig. 18, sein-phlintz, lise sein-phlintz.

Ibid. lig. 24, sein-ertz, lise sein-ertz.

Pag. 39, lig. 8, on attace, lise on attache,

Pag. 56, lig. 22, ballilure, lise battiture.

1bid. lig. 29, en fondant, lise en soudant.

Pag. 69, lig. premiere, la soudre, lise soudre.

Pag. 71, lig. hémalite, lise hématite.

Pag. 72, lig. 8, à la marge, curelage des puits,

lise cuvelage des puits.

Pag. 73, lig. 6, hémalite, lise hématite.

Pag. 83, lig. 23, qu'il les tempe, lise qu'il les trempe.

Pag. 85, lig. 27, sines, lise sines.

Pag. 91, à la marge, lig. 2, affienr, la gueuse,

lise affiner la gueuse,

Ibid. lig. 12, loupins, lif. lopins.

Pag. 91, lig. 24, tire-filiere, lif. tréfilerie.

Pag. 143, lig. 24, pour ceux ce, lifat pour ceux de.

Pag. 152, lig. 14, grande uilité, lif. grande utilité.

Pag. 188, lig. 16, grain, lif. grès.

Ibid. lig. 17, grès, lif. grain.


Pag. 248, lig. 19, quinzleme, lif.; feizieme.

Pag. 280, lig. 19, de ceux de la mer, lif. des eaux de la mer.


Pag. 317, lig. 23, machine à manege, lif. mschine à moulette.

Pag. 319, lig. 4, retirer, lif. tirer.

Pag. 341, lig. 6, s'efflorifient, lifat s'effleurifient,

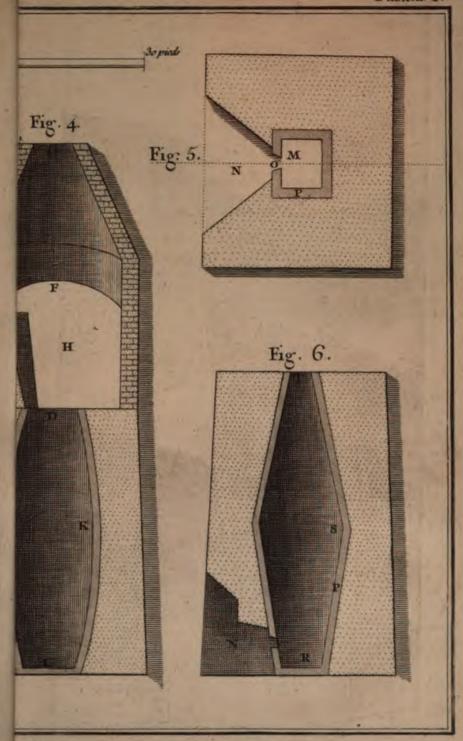

. • . 

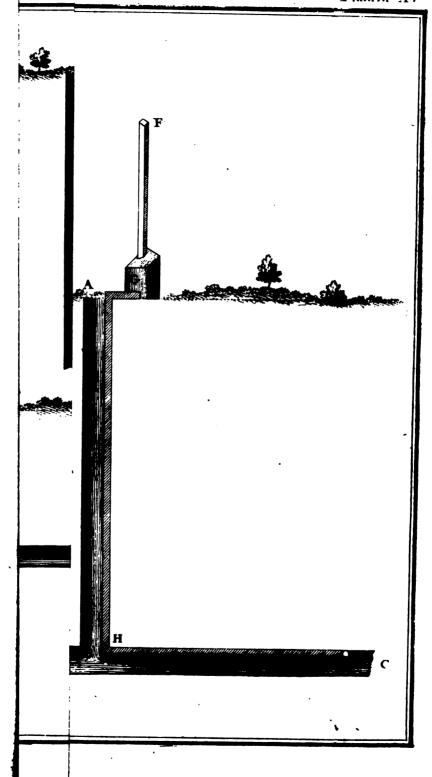

axx.

•

. . . . .

·		
·	•	
·	•	
	•	

•		
	·	

·			
	•		

• .

